

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10458323
vom: 20.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002408756
Besichtigt am: 20.04.2026 16:30
Berichts-Nr: 10458323
FIN: WAUZZZF45NN005293

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10458323
vom: 20.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BWJ
Erstzulassungsdatum:	28.01.2022
Laufleistung:	62.378 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	21.200 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10458323
vom: 20.04.2026

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dachreling, Entfall
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Datenmodul Europa
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T	Dieselmotor
Abgaskonzept, EU6 AP	Digitaler Radioempfang
Ablage- und Gepäckraumpaket	Doppelton-Signalhorn
Abwahl Audi phone box	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abwicklung Serie	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Einparkhilfe plus
advanced	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung	Elektrische Luftzusatzheizung
Akzentflächen schwarz matt	Elektromechanische Parkbremse
Ambiente-Lichtpaket	Elektromechanische Servolenkung
Audi AG	Erhöh.der Serienkraftstoffstbefüllung
Audi connect Navigation & Infotainment	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Audi drive select	Fernlichtassistent
Audi pre sense basic	Fertigungsablauf Standard
Audi pre sense city	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi Smartphone Interface	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi Soundsystem	Fußhebelwerk "Standard"
Audi virtual cockpit plus	Fußmatten vorn und hinten
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gepäckraumklappe automatisch öffnend
Außenspiegel links, asphärisch	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Basis	Gurtanlegekontrolle
Batterie 380A (68Ah)	Heckblende (ECE)
Batterie/Generator Kapazität Standard	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bluetooth-Schnittstelle	Kein Selbstabholer
Bordliteratur in Deutsch	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Bordwerkzeug	Keine Aktionsausführung
Businesspaket	Kennzeichenträger vorn
Dach in Wagenfarbe	Kindersicherheits-Paket
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kindersicherung, elektrisch betätigt
	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10458323
vom: 20.04.2026

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Kofferraumbodenmatte	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung	Ohne Spurhalteassistent
Komfortschlüssel ohne Safelock	Ohne Spurwechselassistent
Kopfstützen vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (für quattro)	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Windschott
Ländergruppe A	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne zus. Warnleuchten
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	Ohne Zusatz-/Standheizung
LED-Scheinwerfer	Optikpaket schwarz
LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck	PKW-Ausführung
Linkslenker	quattro
Mild-Hybrid	quattro mit ultra Technologie
Mit Multifunktionskamera	Räder der Serie
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Räder, 10-Speichen-Dynamik, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0Jx18, Reifen 245/40 R18
MMI Navigation plus mit MMI touch	Räder, 5-Parallelspeichen, 7,0Jx17, Winterreifen 225/50 R17
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Radschrauben Standard
Motorabdeckung	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normalsitze vorn	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Beledung	Reifenreparaturset
Ohne besondere Farbausstattung	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rollwiderstandsoptimierte Reifen, geschwindigkeitsbegrenzt mit Reifen 245/40 R 18
Ohne Car2X	Rückfahrkamera
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Dekorfolien/Embleme	S tronic
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Frontspoiler	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Head-up-Display	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Heckspoiler	Serienfahrwerk
Ohne integriertes Mautsystem	Serienqualität
Ohne Kompensor	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Ladeboden	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sitzheizung vorn
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Ohne Nackengebläse	Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
	spezielles Typschild EU



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10458323
vom: 20.04.2026

Standard
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoff Index
Stoßfänger verstärkt
Stufenheck
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperrung elektronisch
Winterrädeverbau in der Serie
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10458323
vom: 20.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 H	4,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 H	4,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 H	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10458323
vom: 20.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Optische Wertminderung
2	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
3	Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Ersetzen
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
6	Kofferraumboden	Riss	Ersetzen
7	Unterboden vorne	Gebrochen	Ersetzen
8	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Diffusor	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10458323
vom: 20.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja

Vorschäden feststellbar: Ja

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	752,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10458323
vom: 20.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF45NN005293

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10458323
vom: 20.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

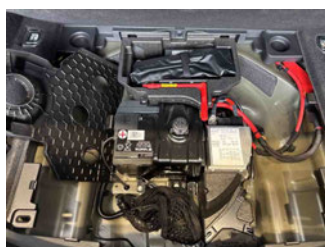

Equipment - Bordwerkzeug

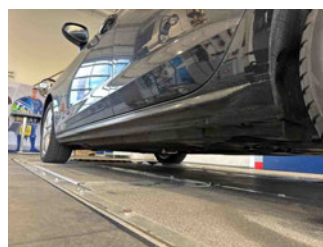

Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links

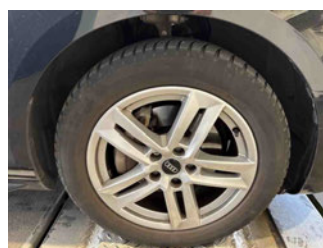

Räder - Rad montiert vorne
rechts

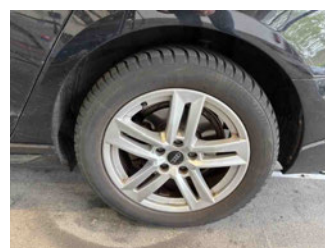


Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1

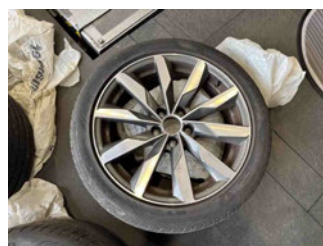

Räder - Rad beiliegend #2

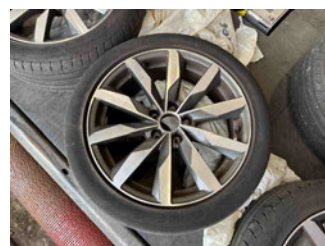


Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10458323
vom: 20.04.2026

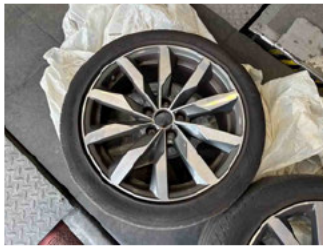

Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

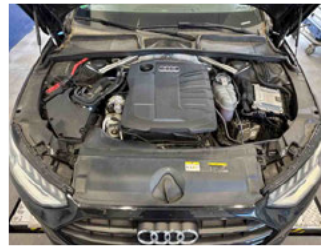

Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Seitenwand hinten
links




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

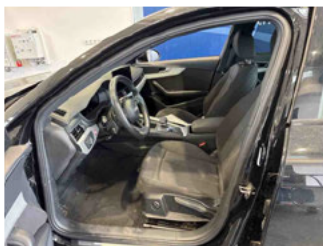


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

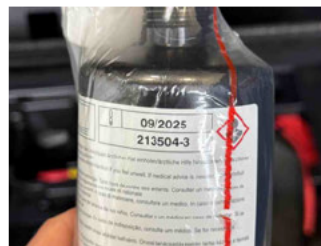

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

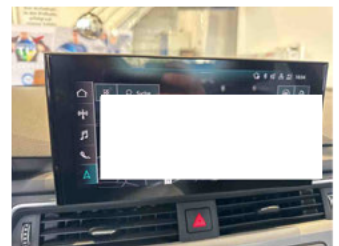

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Optische Wertminderung



2 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

Kommentar

– Herstelleremblem ern.

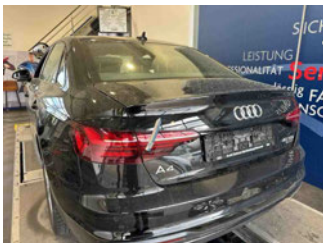



Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10458323
vom: 20.04.2026

3 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Ersetzen

Kommentar

Reifen porös/rissig, Lauffläche mehrfach eingerissen – Reifen achsweise ern.

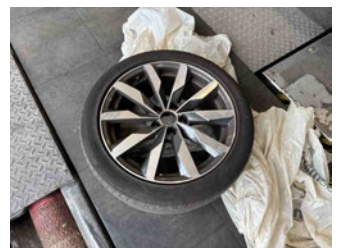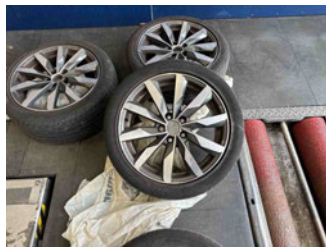

4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder



6 - Kofferraumboden - Riss - Ersetzen





Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10458323
vom: 20.04.2026

7 - Unterboden vorne - Gebrochen - Ersetzen



8 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen


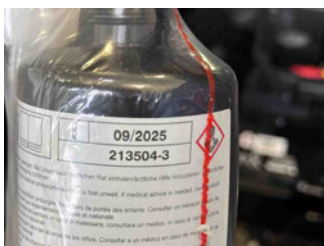


GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

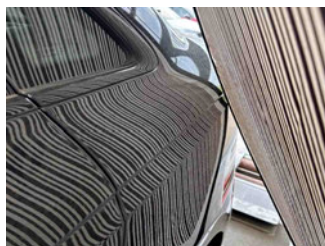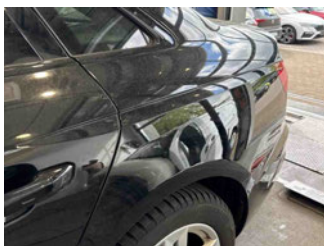

3 - Diffusor - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10458323
vom: 20.04.2026

4 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

