



Wertgutachten

Protokollnummer: 46700488
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 14.07.2026
Sachverständiger: Oliver Hase
Besichtigung durch: Matthias Heintz

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Vito		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	W1V44760314136027
Erstzulassung	31.08.2022	Laufleistung (abgelesen)	183.231 km
HSN/TSN	2222 / BBI 05198	Kraftstoffart	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell (Getriebe 6-Gang - T...
Farbe	ARKTIKWEISS	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	100 kW	Nächste HU	
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	—
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	449 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.800 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	205/65 R16 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Uniroyal	4mm / 3mm	i.O.
2	205/65 R16 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Uniroyal	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: FY7 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung, 3. Bremsleuchte, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Außenspiegel asphärisch, beide, Außentemperaturanzeige, Befestigungsschienen für Dachträger, MX0 BlueEfficiency-Paket, Bremsassistent, Z2K Design- und Ausstattungslinie Base, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), JW8 Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenten-System: Pannenmanagement, Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektrisch 2-fach, Frontscheibe mit Scheibenantenne, Generator 200A, MK8 Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), GE1 Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, F66 Handschuhfach abschließbar, ZM0 Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, Karosserie/Aufbau: lang, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Lastenverankerung / Verzurrösen, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, XM0 Modellpflege, MU2 Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CDI KAT, Nebelschlussleuchte, Partikelfilter, IN2 Radstand 3200mm, MT6 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sicherheitsgurt - System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite), J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Sitzbezug/ Polsterung: Stoff, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, Tagfahrlicht, Verkleidung Fenstersäulen, Verkleidung im Lade-/FG-



Raum: Hartfaser halbhoch, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, XG6 Zul. Gesamtgewicht 2,80 t

Sonderausstattung: E3C Audiosystem Audio 30 (DAB, Bluetooth), Z9C Ausstattungs-Paket: Easy Cargo, F64 Außenspiegel elektr. anklappbar, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, JW5 Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent, W54 Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad), V43 Holzfussboden im Laderaum, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempmatik), FZ8 Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung, KB5 Kraftstofftank: vergrößert, LC2 Laderaumleuchte LED, D51 Laderaumtrennwand mit Fenster, CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), CL4 Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner, CL2 Lenkrad und Schalt-/Wählhebelgriff in Leder, EZ5 Park-Paket, EZ8 Parktronic-System (PTS), FR8 Rückfahrkamera, JF1 Scheibenwischer mit Regensensor, VV2 Schienensystem Lastenverankerung, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, SB1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, JP4 Spur-Paket, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz, H20 Wärmeschutzverglasung, EL8 Zweizeile Lautsprecher vorn

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen (Abdeckung Schloss Laderaum) - gebrochen / gerissen - erneuern	30,00 €
2	Motor	Motorverkleidung unten vorn - gebrochen / gerissen - erneuern	45,00 €
3	Tür vorn links	Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern	77,00 €
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Dachhimmel - Brandloch - Smart Repair	100,00 €
5	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - Smart Repair	120,00 €
6	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair	120,00 €
7	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair	120,00 €
8	Instrumententafel	Luftdüse Mitte - gebrochen / gerissen - erneuern	142,00 €
9	Motor	Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern	144,00 €
10	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair	200,00 €
11	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - lackieren	250,00 €
12	Schweller links	Schweller vorn - verformt - instandsetzen und lackieren	340,00 €
13	Verglasung	Frontscheibe mit Regensensor - Steinschlag - erneuern	998,00 €
Summe (netto)			2.686,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
-----	---------------	--------------	--------------------

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Schadenhöhe (netto)
1	Front, Heck, Seite rechts	5.773,80 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

- Abschleppöse
- Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
- Bordwerkzeug
- Verbandkasten
- Wagenheber
- Warndreieck
- Zigarettenanzünder

Reparaturkostenkalkulation im Anhang - Kostenausweitung möglich

Nach Teilzerlegung, Vermessung oder bei der Reparatur des Fahrzeuges können weitere, unfallbedingte Beschädigungen sichtbar werden. Insoweit sind die vorliegenden Informationen inhaltlich u.U.noch unvollständig.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	2.686,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Unfallschaden	5.773,80 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	8.459,80 €
Mwst. (19%)	1.607,36 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	10.067,16 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.



Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Unfallschaden

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturverlängerung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Oliver Hase)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach



Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: FIN

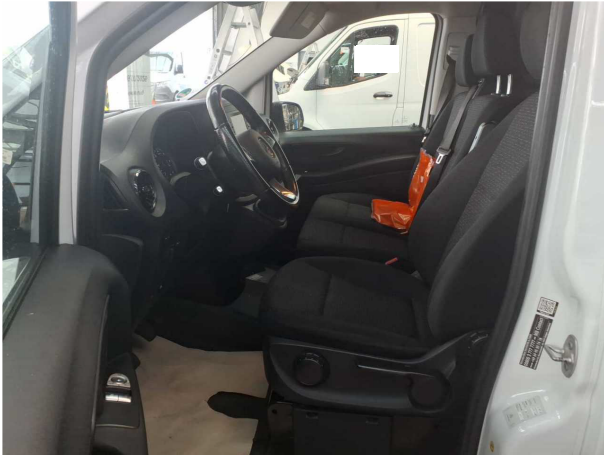


Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Kombiinstrument



Abbildung 18: Kombiinstrument

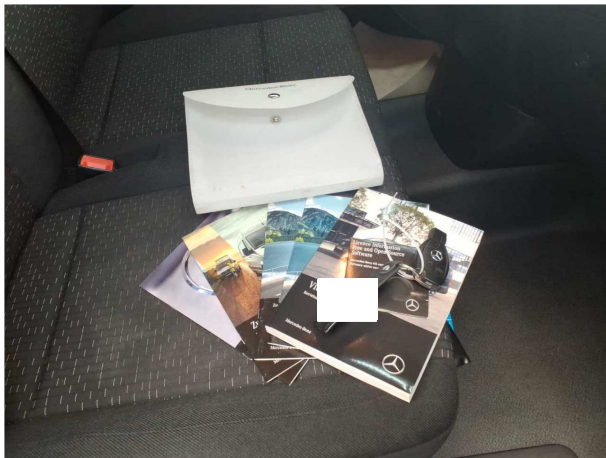


Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Abdeckung Schloss Laderaum) - gebrochen / gerissen -




Beschädigung #2: Motor: Motorverkleidung unten vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - Brandloch - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

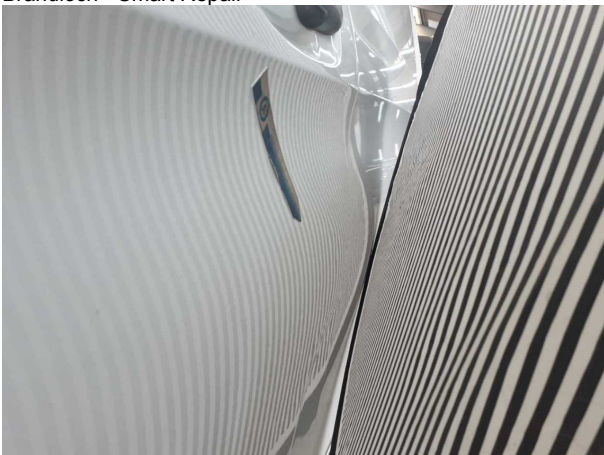

Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Sm... Repair




Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Sm... Repair



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair

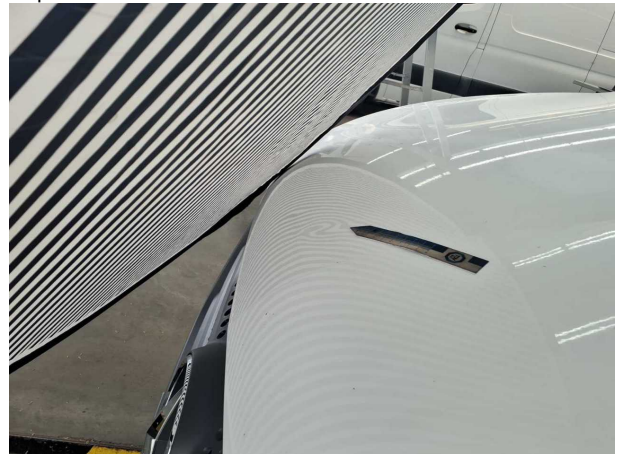

Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair

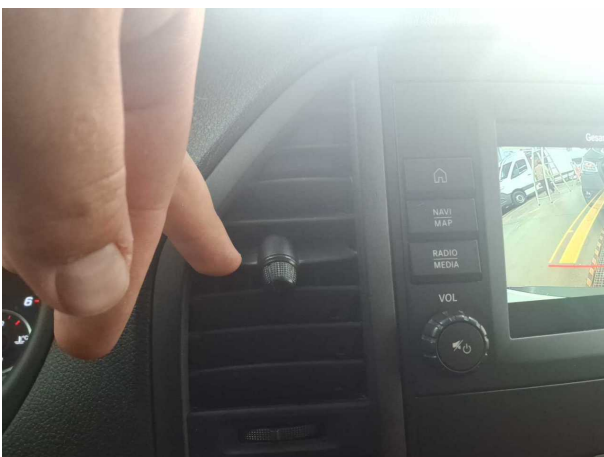

Beschädigung #8: Instrumententafel: Luftdüse Mitte - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Motor: Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair

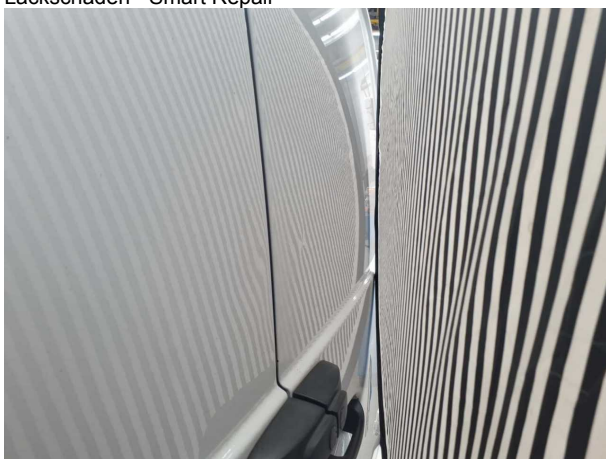

Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #11: Schweller links: Einstieg - verkratzt / versch...
- lackieren



Beschädigung #12: Schweller links: Schweller vorn - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Verglasung: Frontscheibe mit Regensensor - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #13: Verglasung: Frontscheibe mit Regensensor - Steinschlag - erneuern

Unfallfotos




Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts




Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

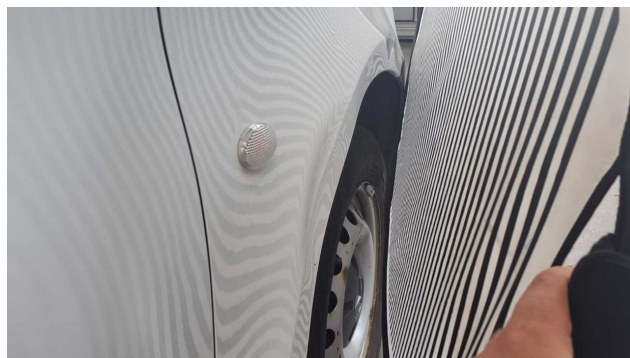


Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

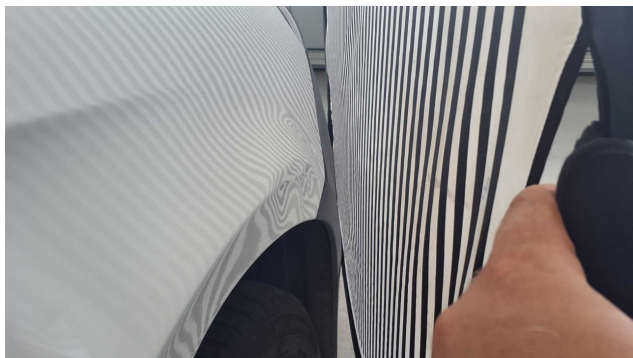

Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts




Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

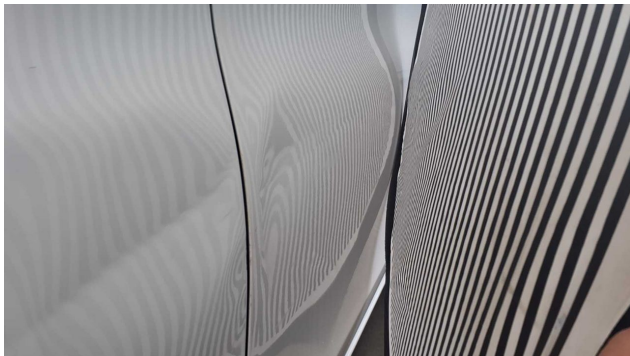

Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts




Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

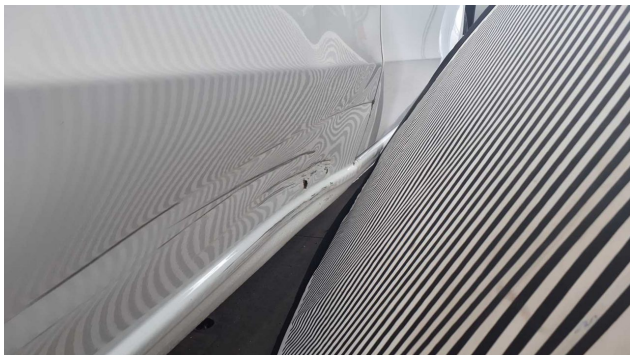


Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

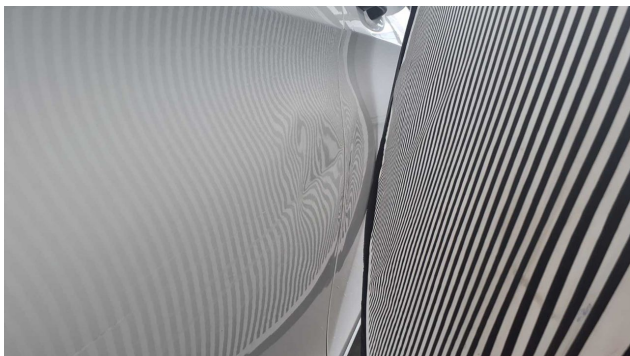


Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

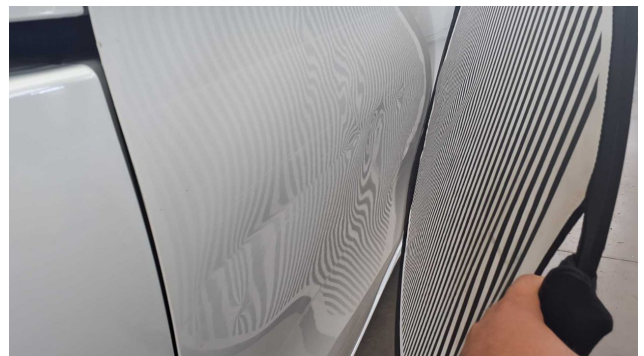

Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

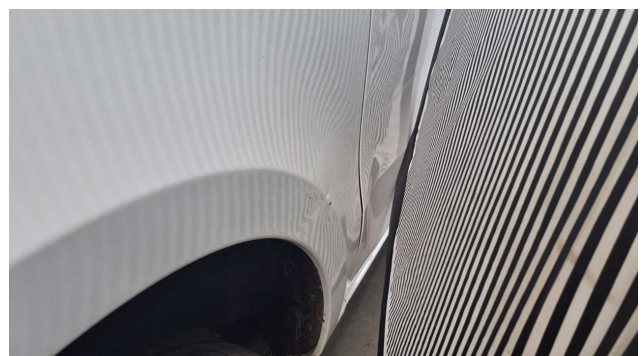

Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1V447603141360 25.07.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT MERCEDES-BENZ VITO (W4 114 CDI LANG
 FZ-IDENT-NR W1V44760314136027 AMTL KZ TYP-CODE 03 AJ 38
 ERSTE ZUL
 REP-FIRMA

AUSFUEHR- VARIANTEN	LED-LICHTB LADERAUM MULTIFUNKT-LENKRAD KLIMAAANLAGE RUECKFAHRKAMERA AUSSENSP ELEKT HEIZB LAUTSPRECHER V FERNLICHTASSISTENT LEDERLENKRAD/-HEBEL KOMBIINSTR MATRIX FAHRERSITZHEIZUNG SERVICE FEST 40000KM KRAFTSTOFFTANK 70L GENERATOR 250A TEMPOMAT HOLZFUSSBODEN ADVANCED AIRBAG FACELIFT BEIFAHREIRAIRBAG	AB FG-NR 4133459 SCHIENE LADERAUM SPURHALTEASSISTENT SPURPAKET AUDIO 30 VORRUEST TOTWINK-ASS AUSSTATTUNG STOFF AUSSTATTUNG BASE LICHT-/REGENSENSOR BEIFAHRE ZWEISITZER FAHRERSITZ KOMFORT BATTERIE 95AH BLUE TEC GEN 4 REIFEN 205/65 R16C FUSSGAENGERSCHUTZ HECKTUEREN 2-FLUEGEL FZG MIT LKW-ZULASS WAERMED VERGL RUNDUM	LENKRAD VERSTELLBAR HANDSCHUHK VERSCHL Z-VERR MIT FERNBED AUSSENSP EL/KLAPPBAR KOM-MODUL LTE PARKTRONIC INNENVERKL BIS DACH PARKEN-PAKET TRENNWAND MIT FENST ABGASNORM EURO 6D BLUEEFFICIENCY 6-GANG GETRIEBE SYST "START & STOP" FELGE 6.5 J X 16 GURTWARNER GEW-VARIANTE 2800KG KASTENWAGEN
------------------------	---	---	---

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW
 PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
54-1011 01	DIAGNOSE VOR REPARATUR	1	3	22.56
54-1011 01	DIAGNOSE NACH REPARATUR	1	3	22.56
88-1155 01	STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	10	75.20
88-1156 01	STOSSFAENGER V ERNEUERN (AUSGEBAUT)	2	5	37.60
88-1349 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V ERNEUERN (FZG MIT PARKTRONIC)	2	3	22.56
88-1400 ZAX	STOSSFAENGER V EINSTELLEN	2	2	15.04
88-3958 01	KOTFLUEGEL V R ERSETZEN (STOSSFAENGER V AUSGEBAUT)	2	8	60.16
72-6405 01	VERKLEIDUNG TUEER V R AUS-/EINBAUEN	1	6	45.12
72-5851 01	TUERMODUL V R AUS-/EINBAUEN (TUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT)	1	16	120.32
60-4201 01	ANBAUTEILE TUEER V R AUS-/EINBAUEN	2	7	52.64
60-4207 01	AUSSENSPIEGEL R AUS-/EINBAUEN	2	5	37.60
72-1645 01	SCHIEBETUEER R ERSETZEN	1	33	248.16
88-6995 01	RADHAUSSCHALE H R AUS-/EINBAUEN	2	5	37.60
88-8806 02	STOSSFAENGER H ERSETZEN	2	9	67.68
40-1450 01	4 RAEDER AUS-/EINBAUEN	1	6	45.12
	UMRUESTEN AUF RAEDER FUER LACKIERKABINE			

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1V447603141360 25.07.2026

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW
PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN KL AW ARB.-
LEIT-NR PREIS

1482 TUER V R INSTANDSETZEN 1 30* 225.60
3538 SEITENWAND H R INSTANDSETZEN 2 12* 90.24

97-2500 ZAX HOHLRAUMKONSERVIERUNG AN ERNEUERTEN / 2 3 22.56
INST TEILEN DURCHFUEHREN

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 9.82 EUR/AW

ARB.POS.NR/ ARBEITSGANG 2-SCHICHT-UNI AW ARB.-
LEIT-NR PREIS

98-2615 01 KOTFLUEGEL V R NEUTEILLACK ST I-M 10 98.20
98-4415 01 SCHIEBETUER R NEUTEILLACK ST I-M 34 333.88
98-4317 01 TUER V R REP LACK ST III 22 216.04
98-5117 01 EINSTIEGBLECH R REP LACK ST III 10 98.20
98-6995 02 SEITENWAND H R REP LACK ST III 24 235.68
98-9925 ZAX ZUSCHLAG FARBMUST 1 2 19.64
98-1025 ZAX A-REINIG ZUR LACKIER DURCHFUEHREN 3 29.46
98-1050 ZAX SICHERHEITSMASSNAHMEN VOR DER 3 29.46
OFENTROCKNUNG DURCHFUEHREN
98-1340 01 VORBEREITUNGSARBEIT FUER ZWEISCHICHT- 19 186.58
LACKIERUNG VON EINGEB KAROSSERIETEILEN
98-9918 ZAX FARBTONTFINDUNG DURCHFUEHREN 3 29.46
UMFASST: ANGRENZENDES BAUTEIL
AUFPOLIEREN UND FARBTONTFINDUNG MIT
FARBMUSTER/FARBMESSGERAET DURCHFUEHREN
98-4841 01 TUERAUSSCHNITT V R LACKIEREN 7 68.74

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.07.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0281		STOSSFAENGER V	:447 885 8300 9B51	622.17
0742		KOTFLUEGEL V R	447 880 4201	307.20
0792	5 X	SCHRAUBE R	N000000 001475	2.80
0794	2 X	SCHRAUBE R	N000000 007348	2.76
0796		SCHRAUBE R	N000000 000814	0.83
0798		MUTTER R	003 994 8145	1.39
1782		SCHIEBETUER R	447 730 8202	1152.82
1856		SCHUTZKAPPE R	000 987 3520	39.80
2024		FOLIE SCHIEBETUER R	447 737 3800	22.11
2581		STOSSFAENGER H	:447 885 1925 9B51	494.30
2729		ECKBLENDE H L	:447 885 0622 9B51	31.77
SYSTEM AUDATEX				BLATT 2

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1V447603141360 25.07.2026

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.07.2026 / 01

LEIT-NR MENGE BEZEICHNUNG TEILE-NR PREIS

3834 FESTSTELLER TUE R H R 447 899 0266 9051 4.93

S C H L U S S K A L K U L A T I O N

EUR

EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW = 1 STD

GESAMT KL 1 97 AW X 7.52 EUR/AW 729.44

GESAMT KL 2 66 AW X 7.52 EUR/AW 496.32

GESAMTSUMME ARBEITSLOHN 1 225.76

N E B E N K O S T E N

UNTERBODENSCHUTZ 10.00

HOHLRAUMKONSERV.

LOHN KL 2 3 AW X 7.52 EUR/AW 22.56

MATERIAL 10.00

KLEBE-/DICHTMATERIAL 10.00

GESAMTSUMME NEBENKOSTEN 52.56

L A C K I E R U N G ZEITBASIS 12 AW = 1 STD

ARBEITSLOHN 137 AW X 9.82 EUR/AW 1 345.34

LACKIERMATERIAL 30.00 % 403.60

GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL 1 748.94

E R S A T Z T E I L E 2 682.88

KLEINERSATZTEILE (2.0%) 53.66

SCHWEMM-MATERIAL 10.00

GESAMTSUMME ERSATZTEILE 2 746.54

R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST..... 5 773.80

MWST 19.00 % 1 097.02

R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST..... 6 870.82

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

LIZENZ = 67906882

* = ANWENDERANGABEN

: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT

MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_W1V447603141360

25.07.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT MERCEDES-BENZ VITO (W4 114 CDI LANG
FZ-IDENT-NR W1V44760314136027 AMTL KZ TYP-CODE 03 AJ 38
ERSTE ZUL 31.08.2022 LAUFLEIST 183231
REP-FIRMA

KD-NR / SV-NR : 132275 67906882 CLASSDIRECT REL 31.00
VERSIONS-NR: 50.3100.01

AUSWERTUNGS-DATUM : 25.07.2026

AV-CODES

- AV UEBER FZ-IDENT-NR : A7 BR C5 C6 D5 E6 F1 F9 G1 G3 G7 G8 G9 HA HG H5
IA I3 I6 J0 J7 J9 KB K9 L6 M6 M9 N7 N9 OC OK O1
O8 O9 P1 P5 P7 QG Q3 Q9 R2 S1 T3 UA VA WB W3 W7
XA X1 X3 Y1 Y3 Z8
- AUSFUEHRUNGSVARIANTEN : A7 BR C5 C6 D5 E6 F1 F9 G1 G3 G7 G8 G9 HA HG H5
IA I3 I6 J0 J7 J9 KB K9 L6 M6 M9 N7 N9 OC OK O1
O8 O9 P1 P5 P7 QG Q3 Q9 R2 S1 T3 UA VA WB W3 W7
XA X1 X3 Y1 Y3 Z8

ERSATZTEILE / LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR/INFO : N 1512 LO / N 3678 LO / N 6800 LO / N 6801 LO
N 9977 LO / H 9975 LO / E 1782 ---> E 1856 Z
L 9957 LL

LOHNFAKTOREN

- ZEITBASIS : 12 AW=1 STD
- MECH/SPENGLER : 7.52 EUR/AW 7.52 EUR/AW
- LACKIERER -HERST : 9.82 EUR/AW

RANDFAHNNEN-CODES

- AKTIVE CODES : 40 30.00 / 63 10.00 / 66 10.00
70 10.00 / 72 10.00

ERSATZTEILE

- PREISSTAND : 01.07.2026
- ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.07.2026

LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR : LE 0742 / LE 1782 / LI 1482 / LI 2114
LI 3538 / L 9961 / L 9967

ANZAHL POSITIONEN

- ERFASST : 23
- MUTATIONEN :

SCHLUSSKALKULATION

LOHN: 1 225.76 NEBEN: 52.56 LACK: 1 748.94 ET : 2 746.54
REP : 5 773.80 MWST: 1 097.02 REPI: 6 870.82

SYSTEM AUDATEX

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_W1V447603141360

25.07.2026

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :

LI 2114	E 0281	E 0742	E 0792	E 0794
E 0796	E 0798	I 1482 30	N 1512	E 2024
E 1782	E 3834	IT 3538 12	N 3678	E 2581
E 2729	H 9975	N 6800	N 6801	L 9961
L 9957	N 9977	L 9967		

SYSTEM AUDATEX