

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

9820NGW / WBA41GN0605469965 / 5469965

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	28.356

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9820NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	28/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

9820NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	leves microimpactos

9820NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Compresor aire	-	REEMPLAZAR				0,00	154,42	10,00	138,97 €
2. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	1.50 h.	6,35	0,00		131,47 €
3. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
4. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.58 h.	10,93	0,00		121,81 €
5. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.33 h.	9,87	0,00		111,12 €
6. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
7. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
8. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
9. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
10. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
11. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
12. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
13. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
14. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
15. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
16. Portón tr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1392,6 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9820NGW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	3,34 h.	128,58 €
Total material pintura	-	50,10 €
Total Mano de Obra Pintura	11,83 h.	455,45 €
Total Recambios	-	138,98 €
Descuento recambios aplicado	-	15,44 €

(IVA no incluido)

9820NGW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	619,50 €













⚡

(P)

159 km 12:37



OFF
Total 28356 km

⚡ Luz de posición encendida.

+28.0 °C



NECESIDAD DE SERVICIO


- Historial de servicio
- Taller Autorizada
- Acabte del motor
- Comprob. del vehículo
- Líquido de frenos

OK Servicio
El 15/10/2025, a las 3 km
Taller Autorizada BMW 34770

22°C





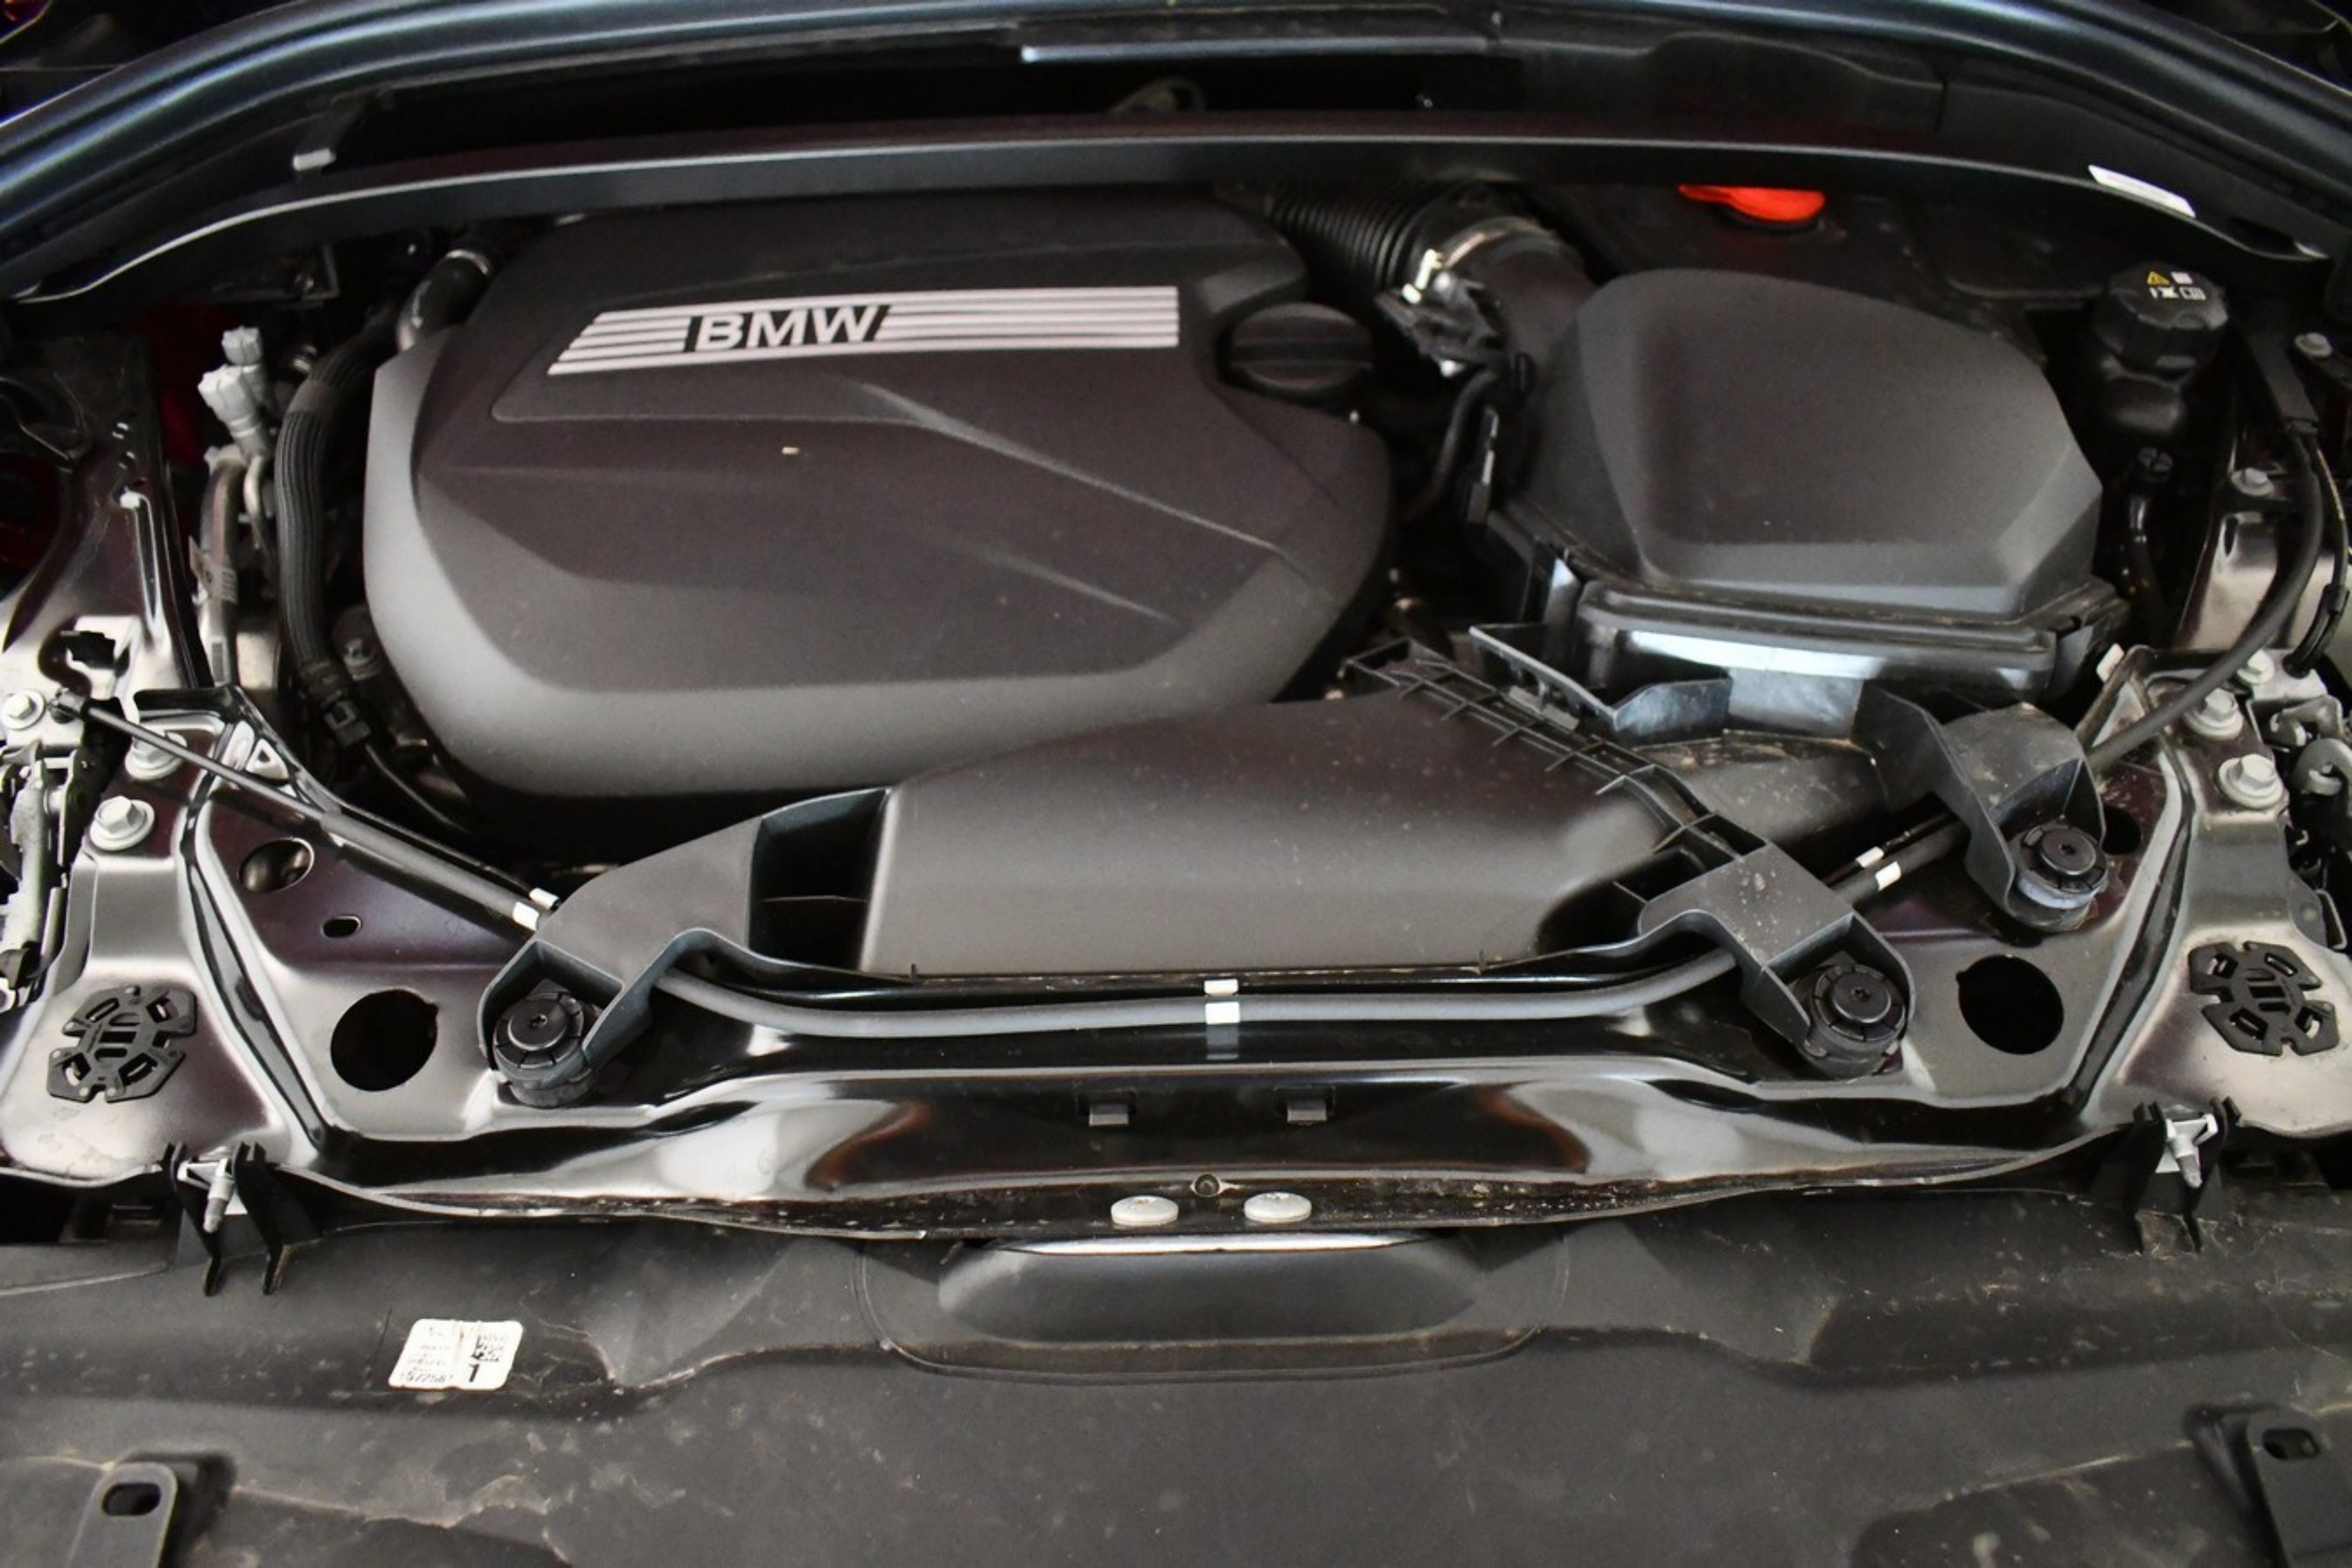

BMW

1577681

ⓈWBA4 1GN0605469965Ⓢ



FOR THE STATE OF CALIFORNIA
PLATE NO.
REGISTRATION
SALES TAX
CLERK'S OFFICE
M9N0286





Power % 100
75
50
25
0
P
Puerta abierta.
+28.0 °C WARM-UP

MEDIA
TEL
NAV

Comando Puerto Lema

Mis destinos

Búsqueda

22° AUTO OFF

20° AUTO OFF

ONDACERO 12:39

Colle Sector 1

Colle

MAX



inch/mm

447

OFF ON ZERO



245/45 R19 102Y

55.8

OFF ON ZERO

STEEL BELT
RADIAL PLY

AGRESA 7

EUROPE

Continental



59.3

245/45 R19 102Y

P



























Manheim
OR. AUTOMAT





Manheim
CON-AUTOMOTIVE

24/2





10
9
8
7
6
5
4
3

Manheim
COX AUTOMOTIVE







EXTRA LOAD
RADIAL PLY

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 mm

Manheim
COX AUTOMOTIVE

XP



E 9882



Manheim
CONTRACTOR

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0



Manheim
CALIFORNIA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

mm