


» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002301044
Besichtigt am:	11.02.2026 08:57
Berichts-Nr:	10022176
FIN:	WVGZZZ5N6PW026305



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

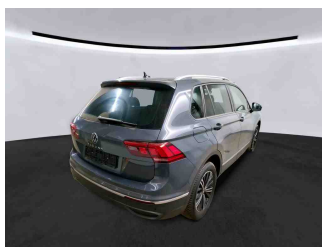

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

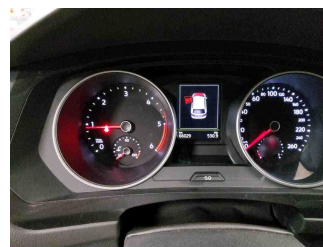

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZG
Erstzulassungsdatum:	31.01.2023
Laufleistung:	66.029 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Delfingrau Metallic
Farbe Dach:	Delfingrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Grau - Blau/ Titanschwarz/Schwarz/Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.200 KM

» Fahrzeugausstattung

"Active"

"ACTIVE"

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn

3 Kopfstützen hinten

4 AirStop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 18

4 Leichtmetallräder "Nizza" 7 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Ablagefach am Dachhimmel

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

Ambientebeleuchtung 30-farbig

Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. "Emergency Assist", ohne "Side Assist" und Proaktives Insassenschutzsystem

Außen-Sound Standard

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Ausstattungsanpassung

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt

Dachhimmel

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen für Sondermodell

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

ECO-Funktion

Einstiegsleisten für Sondermodell

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannstabstabilisierung

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-

Fahrzeugrückkauf

Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Fernlichtassistent "Light Assist"

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend

Fußgängererkennung

Gepäckraumboden

Gepäckraumleuchte

Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kältemittel R1234yf	Ohne Feuerlöscher
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Head-Up Display
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Heckspoiler
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	ohne Kennzeichenträger
Komfortausstattung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Komfortsitze vorn	Ohne Ladekabel
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Mode3 Ladekabel
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Nebelscheinwerfer
Kurzheck	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Scheinwerfer	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Spurwechselassistent
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Zusatz-/Standheizung
MIB3 Steuerung	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet
Multifunktionskamera	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radstand
Nebelschlussleuchte	Raucherausführung
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nizza 7 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, AirStop®-Reifen 235/55 R 18 mit Rollwiderstandsklasse A	Regensensor
Normal-Lackierung	Regionscode " ECE " für Radio
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Reifendruck-Kontrollsystem
Ohne 2. Batterie	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Rückleuchten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Ohne Aufkleber und Embleme	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Scheibenbremsen hinten
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Schubladen unter den Vordersitzen

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzbezüge für Sondermodell

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	3,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Anhaftung	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Tür vorne rechts	Delle(n)	Spotrepair
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
6	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen
7	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
8	Kühlerflüssigkeit	Füllstand niedrig	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N6PW026305

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

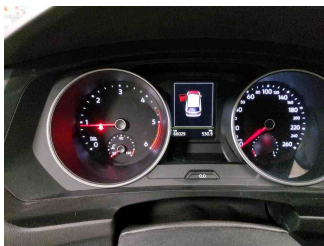

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

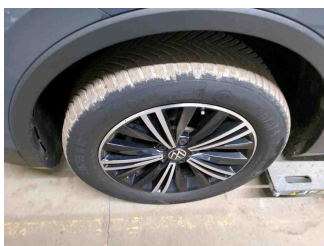


Räder - Rad montiert vorne
links

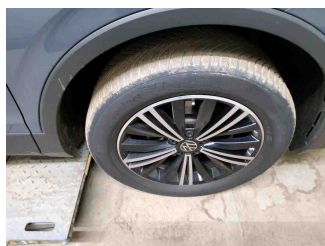

Räder - Rad montiert vorne
rechts

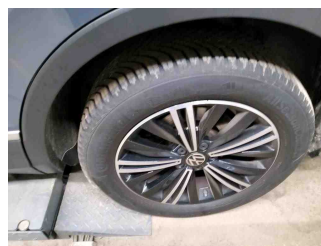

Räder - Rad montiert hinten
links

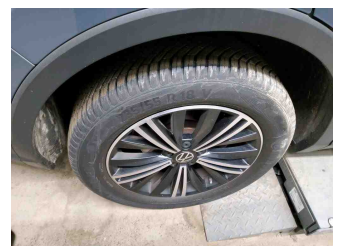


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

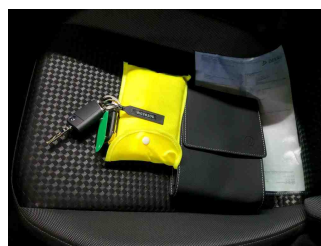

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10022176
vom: 11.02.2026

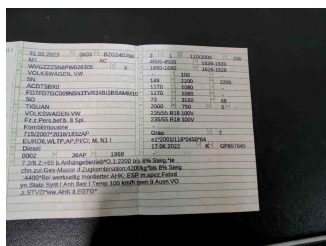

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung

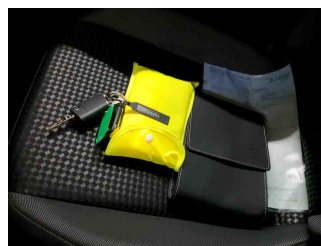

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

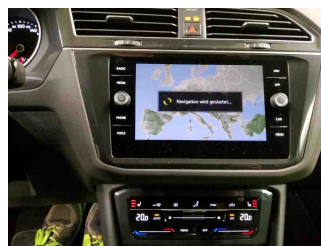

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Anhaftung - Lackieren



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



3 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Spotrepair

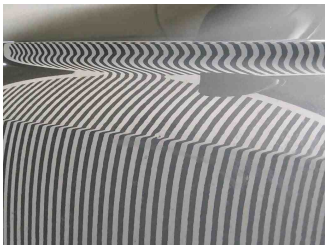



4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern




5 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen

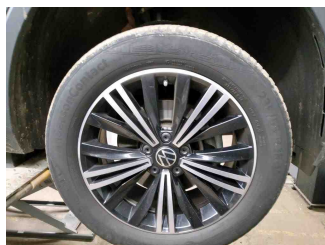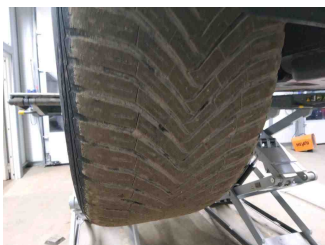


6 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen

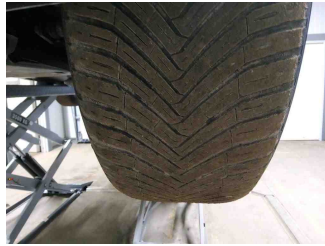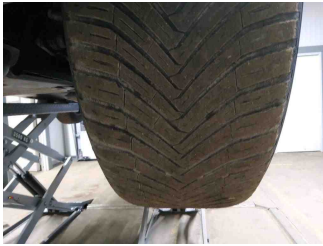

7 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

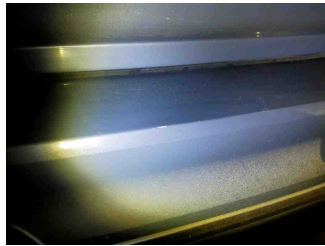

8 - Kühlerflüssigkeit - Füllstand niedrig - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

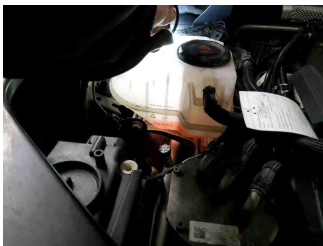

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

