

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508395
vom: 28.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002427566
Besichtigt am: 28.04.2026 09:07
Berichts-Nr: 10508395
FIN: WVGZZA17RV154869

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508395
vom: 28.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CMK
Erstzulassungsdatum:	17.05.2024
Laufleistung:	38.085 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff und Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Flintgrau/Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	15.400 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508395
vom: 28.04.2026

» Fahrzeugausstattung

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dekoreinlagen "Lava Stone Black" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
3 Kopfstützen hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Drehstromgenerator 140 A
4 Leichtmetallräder "Valencia" 7 J x 17 in Galvanograu, Volkswagen R	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
4 Türen	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
6 Lautsprecher	ECO-Funktion
6-Gang-Schaltgetriebe	Einstiegsleisten vorn mit "R-Line"-Schriftzug
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Einton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gepannstabilisierung
Abgasnorm EU6 AP	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Ambientebeleuchtung weiß	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Anhängevorrichtung	Fahrprofilauswahl
Anhängevorrichtung abnehmbar und abschließbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Federbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fensterheber elektrisch
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion	Fernlichtassistent "Light Assist"
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Batterie 420A (70Ah)	Fußgängererkennung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Berganfahrassistent	Hinterachse "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebsspannung 12 V	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bremsbelagverschleißanzeige	Keine Aktionsausführung
Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern; Ausströmer mit Chromrahmen	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Dachhimmel schwarz	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dachreling schwarz	
Dämpfung vorn	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508395
vom: 28.04.2026

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Kurzheck	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Zusatz-/Standheizung
LED-Plus-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
LED-Rückleuchten dunkelrot	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Lendenwirbelstützen vorn	Pedale in Edelstahl gebürstet
Leuchte im Fußraum vorn	Progressivlenkung
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Radio
Linkslenker	Radschrauben Standard
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radstand
Mittelarmlehne vorn	Rechtsverkehr
Modul Boden hinten Ausführung 7	Regensensor
Müdigkeitserkennung	Regionscode " ECE " für Radio
Multifunktionskamera	Reifen 215/55 R 17, rollwiderstandsoptimiert
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifenkontrollanzeige
Nicht Heissland	R-Line Ausstattung
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rückfahrkamera "Rear View"
Normal-Lackierung	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Rückstrahler in allen Türen
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstausslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Schaltgetriebe MQ200_GA
Ohne alternativ-Antriebssystem	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Scheibenbremsen hinten
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenbremsen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Feuerlöscher	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Ladedose	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "R-Line", -innenwangen in "ArtVelours"
Ohne Ladekabel	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Sportfahrwerk
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Sport-Komfortsitze vorn
Ohne Sprachsteuerung	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Spurwechselassistent	Stabilisator vorn
Ohne Stabilisator hinten	Standard-Klimazonen
Ohne Steckdose	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Trennwand	Stoßfänger im "R-Line"-Styling
Ohne UNECE CS&SU	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Ohne Verkehrszeichenerkennung	Textilfußmatten vorn und hinten
	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508395
vom: 28.04.2026

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Türunterteile in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Volldach
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"
Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6 J x 16, Winterreifen
205/60 R 16 H
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6 J x 16, Winterreifen
205/60 R 16 H, Radvollblenden
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508395
vom: 28.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Michelin			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Michelin			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Michelin			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508395
vom: 28.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Ersetzen und lackieren
2	Tür hinten rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfängerverkleidung hinten	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Türzierleiste hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Ersetzen und lackieren
6	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Lackieren
7	Stoßfängerzierblende hinten rechts	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
8	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508395
vom: 28.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508395
vom: 28.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA17RV154869

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508395
vom: 28.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

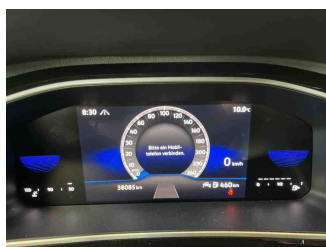

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

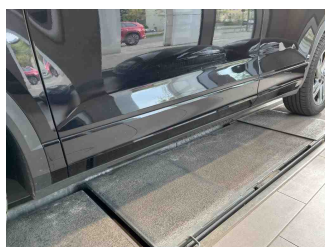


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

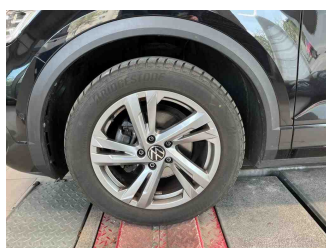


Räder - Rad montiert vorne
links

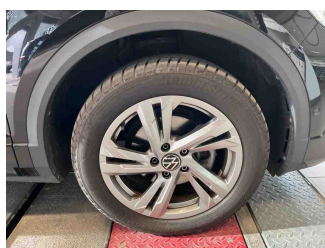


Räder - Rad montiert vorne
rechts

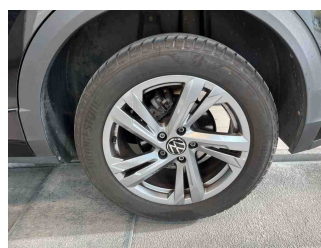


Räder - Rad montiert hinten
links

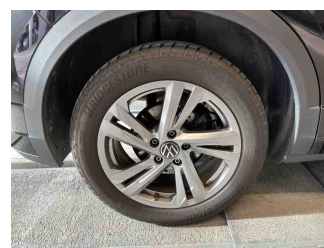

Räder - Rad montiert hinten
rechts

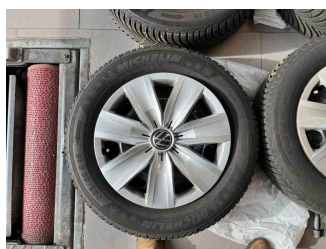


Räder - Rad beiliegend #1

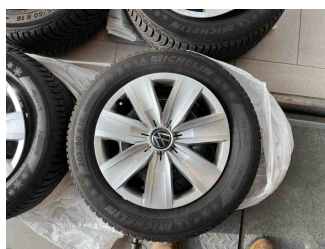

Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

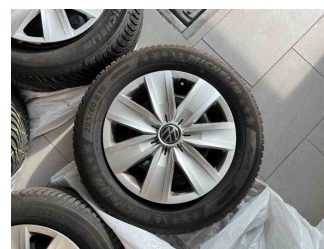


Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole

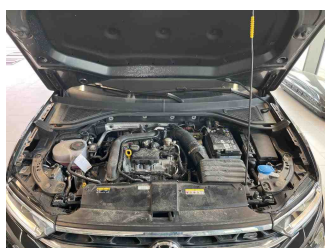

Fahrzeug - Motorraum offen

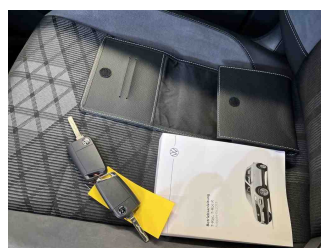

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

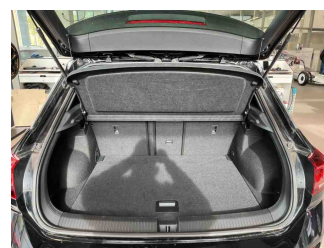


Innenraum - Kofferraum




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508395
vom: 28.04.2026

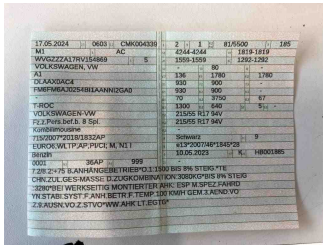

Fahrzeug - abgegebene ZB1

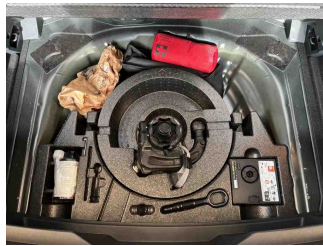

Zubehör - Sonderausstattung




Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

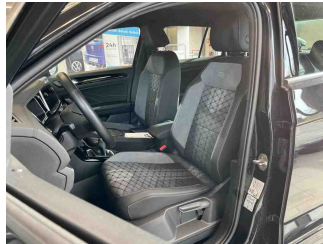


Innenraum - vorne

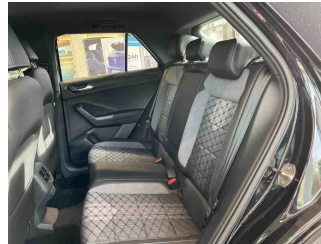

Innenraum - hinten

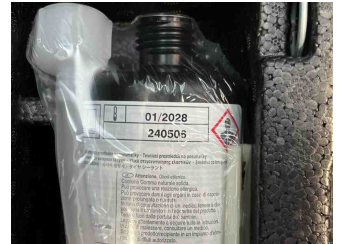

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit


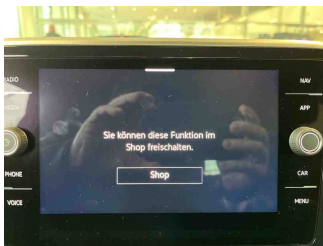


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger hinten - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Ersetzen und lackieren

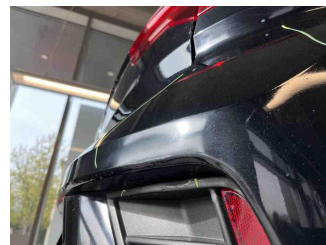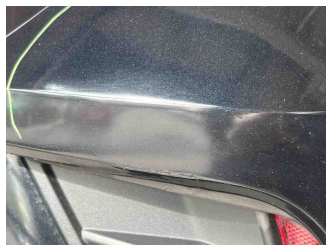

2 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren


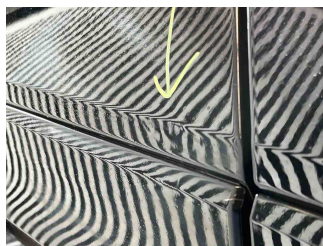
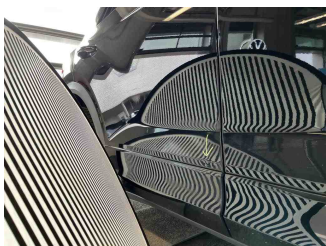


3 - Stoßfängerverkleidung hinten - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

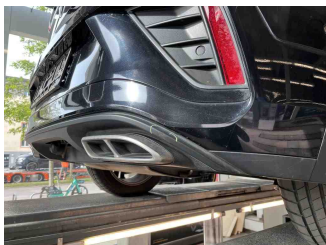

4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Türzierleiste hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Ersetzen und lackieren

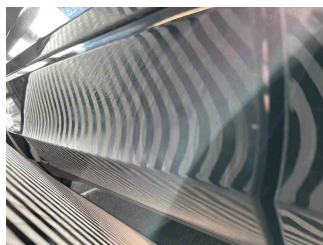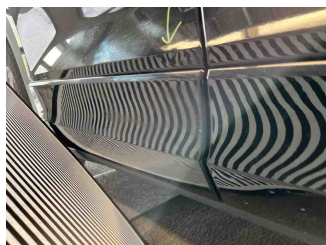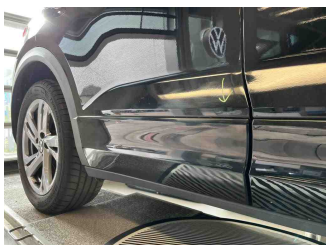




Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508395
vom: 28.04.2026

6 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Lackieren

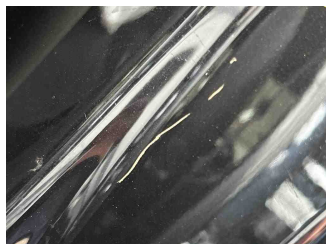

7 - Stoßfängerzierblende hinten rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

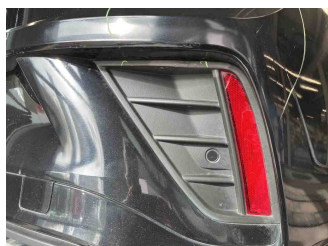

8 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

