

21.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 2er Active Tourer 223i Steptronic DCT Kompaktvan5-türig 1998 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -LU 1974	Fahrgestell-Nummer:	WBA31BX0007M14671
Vertrags-Nummer:	79256083	Erstzulassung:	09.02.2023
Internes KZ:	15075719	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 2er Active Tourer 223i Steptronic DCT Kompaktvan 5-türig 1998 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 2er Active Tourer 223i Steptronic DCT Kompaktvan5-türig 1998 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	160 / 218	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	146
durchschn. Verbr./100 Km:	6,500	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	241	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,0000
Leergewicht (kg):	1620	zul. Gewicht (kg):	2105

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 79256083
Amtliches Kennzeichen: HD -LU 1974
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 2er Active Tourer 223i Steptronic DCT Kompaktvan5-türig 1998 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 79256083
Amtliches Kennzeichen: HD -LU 1974
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 2er Active Tourer 223i Steptronic DCT Kompaktvan5-türig 1998 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



PROTOCOL NUMBER: 46386533



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 8 Jul 2026

Expert report

Subject	Vorabbesichtigung
Order from	Allane Mobility Consulting GmbH
Inspection date / location	8 Jul 2026 / SAP Walldorf 69190 Walldorf
Vehicle Identification Number	WBA31BX0007M14671



PROTOCOL NUMBER: 46386533



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 8 Jul 2026

Expert report

Subject	Vorabbesichtigung
Order from	Allane Mobility Consulting GmbH
Inspection date / location	8 Jul 2026 / SAP Walldorf 69190 Walldorf
Type of vehicle	Passenger Car
Manufacturer	BMW
Model / sales designation	223i Active Tourer
Manufacturer key numbers / type code numbers	0005 DHI 00034
Vehicle Identification Number	WBA31BX0007M14671
Number of owners	Unknown
First registration	9 Feb 2023
Next periodical technical inspection	02/2028
Vehicle documents	At the time of the inspection, the vehicle registration certificate Part 1 (registration document) was available, but the vehicle registration certificate Part 2 (title) was not. ZB Part 1 (certificate) accepted
Vehicle registration number	Front license plate accepted Rear license plate accepted
Mileage	54,847 km / Read
Fuel type	Hybrid Petrol / E
Engine displacement / power	1,998 ccm/ 150 kW
Cylinder / emissions class	/ EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Empty weight (kg)	1,620
Permitted total weight (kg)	2,105
Permitted load capacity (kg)	485
Dimensions (L/W/H)	4386 x 1824 x 1576
Gearbox	Automatic



PROTOCOL NUMBER: 46386533



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 8 Jul 2026

Upholstery / colour	/
Number of keys	1 from 2 Keys available
Maintenance booklet / proof of maintenance	digital proof / complete
Next maintenance in	10,000 km
Performed maintenance	9 Jan 2026 at 48,198 km in Manufacturer authorized workshop
Test drive	Not performed
Repainting	None detectable

Tyre / wheel rim

Axle / Size	Manufacturer	Tyres	Tread pattern [mm]
#1 205/60 R17 97W	Bridgestone	Summer tyres on Light alloy	4 / 4
#2 205/60 R17 97W	Bridgestone	Summer tyres on Light alloy	5 / 5

Additional tyres / wheel rim

#1 205/60 R17 97H	Pirelli	Winter tyres on Light alloy	7 / 7
#2 205/60 R17 97H	Hankook	Winter tyres on Light alloy	6 / 6

Wheel suitability All axles permissible

Road safety wheels Roadworthy

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear right side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
2	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair
3	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
4	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Scratched - Repair and paint
5	Door - front right side	Door - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door edge - Scratched - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction



PROTOCOL NUMBER: 46386533



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 8 Jul 2026

No.	Component group	Description
3	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Notes on expert report

Details of order and scope of evaluation:

An order was placed to perform a vehicle evaluation for the vehicle described.

Vehicle identification:

- The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

- The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.
- No lifting equipment or pit was available for inspecting the vehicle. Therefore, inspection of the vehicle's underside was only possible to a limited extent.

Test drive / test run of engine and power units:

- No test drive/shunting maneuver was carried out during the inspection of the vehicle.
- An engine test run was performed.

Further notes and findings:

- The findings do not include a vehicle inspection as per road traffic regulations [German: StVZO] nor a vehicle inspection as per warranty law [German: Gewährleistungsrecht].
- If damage or defects are discovered only during disassembly/diagnostic work or through expanded knowledge, as well as those caused by concealed defects or fraudulent misrepresentation, immediate notification of the expert is requested.
In this case, the technical expert shall have to promptly re-inspect the vehicle to determine the scope of extra repair work and determine the extra cost involved. Those replacement parts that had caused the re-inspection shall be stored until the technical expert has completed the re-inspection.



PROTOCOL NUMBER: 46386533



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 8 Jul 2026

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug ohne 2. Radsatz bewertet. Verschleiß oder Mängel an diesem können nicht ausgeschlossen
werden.

Attachments: 23 Overview pictures, 12 Pictures of damage

PROTOCOL NUMBER: 46386533

For any queries, please provide the protocol number and date.



Date: 8 Jul 2026

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

PROTOCOL NUMBER: 46386533



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 8 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.


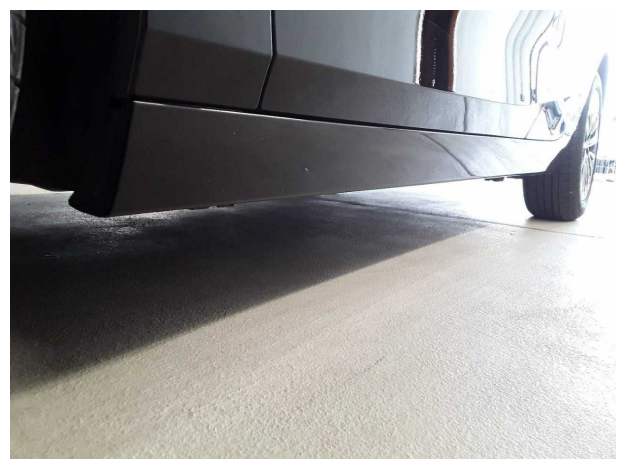


Figure 12: Misc.

PROTOCOL NUMBER: 46386533



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 8 Jul 2026

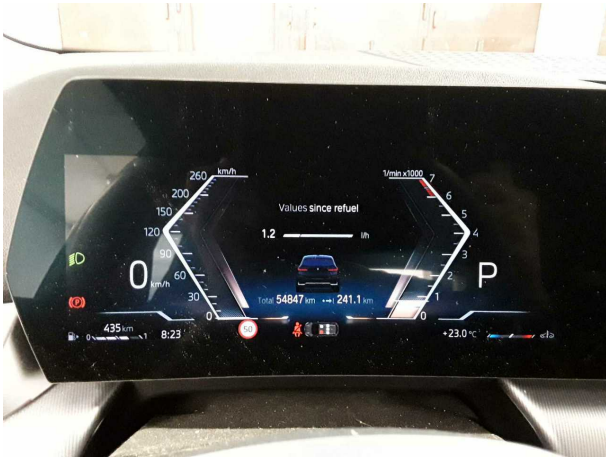


Figure 13: Misc.

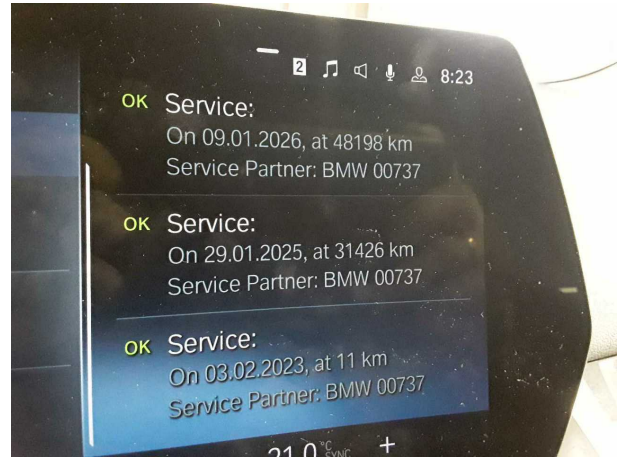


Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.


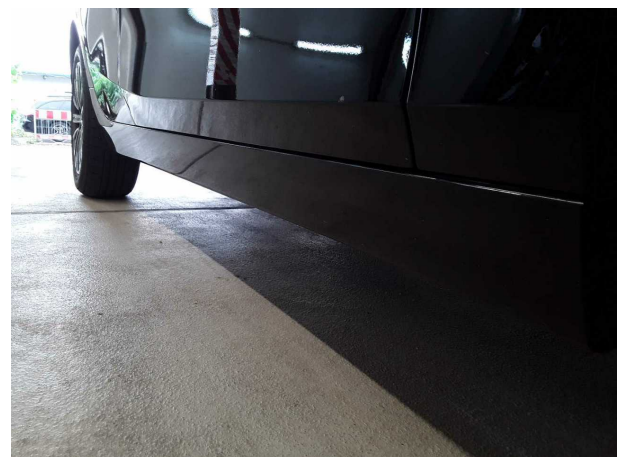


Figure 18: Misc.

PROTOCOL NUMBER: 46386533

For any queries, please provide the protocol number and date.



Date: 8 Jul 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.

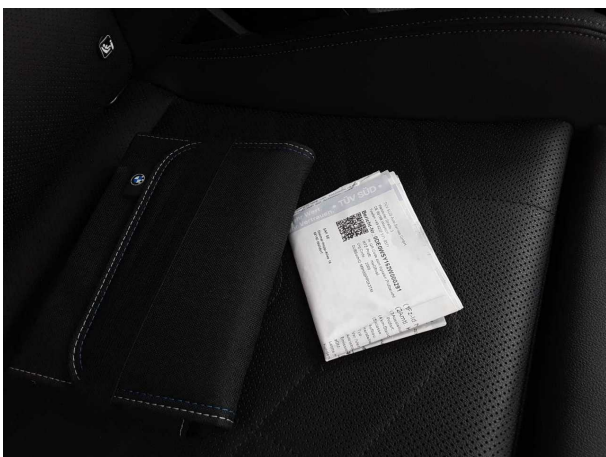


Figure 23: Misc.

PROTOCOL NUMBER: 46386533




For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 8 Jul 2026

Pictures of damage




Damage 1: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work

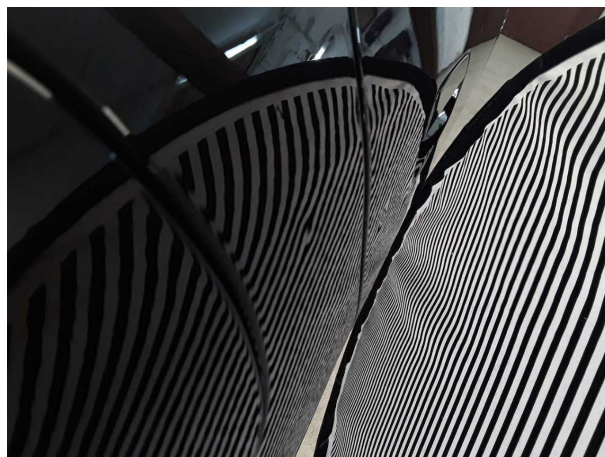

Damage 1: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work




Damage 2: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair

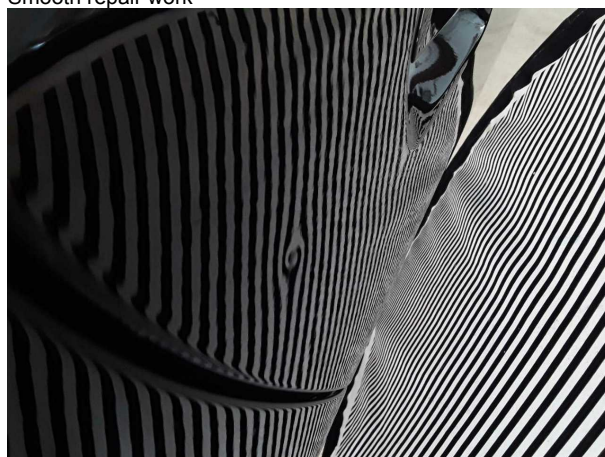

Damage 2: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage 3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair

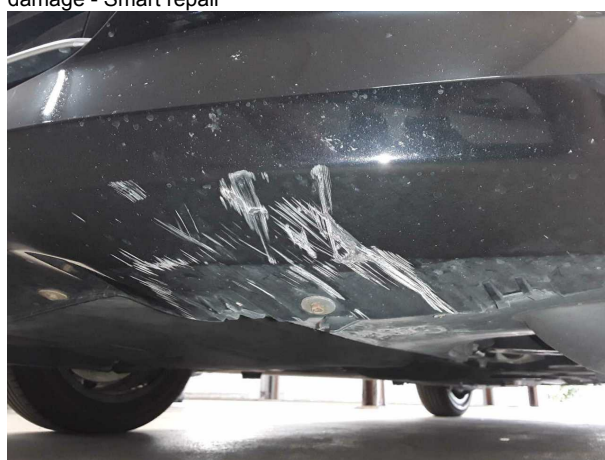

Damage 3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair

PROTOCOL NUMBER: 46386533



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 8 Jul 2026



Damage 4: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Repair and paint



Damage 4: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Repair and paint



Damage 5: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage 5: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Wear and tear 1: Door - front left side: Door edge - Scratched - No deduction



Wear and tear 1: Door - front left side: Door edge - Scratched - No deduction



PROTOKOLLNUMMER: 46386533



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.07.2026

Gutachten

Betreff	Vorabbesichtigung
Auftrag durch	Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	08.07.2026 / SAP Walldorf 69190 Walldorf
Fahrzeug-Identnummer	WBA31BX0007M14671

PROTOKOLLNUMMER: 46386533

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.07.2026

Gutachten

Betreff	Vorabbesichtigung
Auftrag durch	Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	08.07.2026 / SAP Walldorf 69190 Walldorf
Fahrzeugart	Passenger Car
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	223i Active Tourer
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 DHI 00034
Fahrzeug-Identnummer	WBA31BX0007M14671
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	09.02.2023
Nächste HU	02/2028
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen vorne entgegen genommen Kennzeichen hinten entgegen genommen
Laufleistung	54.847 km / abgelesen
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E
Hubraum / Leistung	1.998 ccm/ 150 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	1.620
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.105
zul. Nutzlast (kg)	485
Maße (L/B/H)	4386 x 1824 x 1576
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	/



PROTOKOLLNUMMER: 46386533



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.07.2026

Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	10.000 km
Durchgeführte Wartungen	09.01.2026 bei 48.198 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/60 R17 97W	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 205/60 R17 97W	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zusatzbereifung / Felge

#1 205/60 R17 97H	Pirelli	Winterreifen auf Leichtmetall	7 / 7
#2 205/60 R17 97H	Hankook	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
5	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 46386533

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.07.2026

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfangs der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



PROTOKOLLNUMMER: 46386533



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.07.2026

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug ohne 2. Radsatz bewertet. Verschleiß oder Mängel an diesem können nicht ausgeschlossen werden.

Anlagen: 23 Übersichtsfotos, 12 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 46386533

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.07.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 46386533

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.07.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

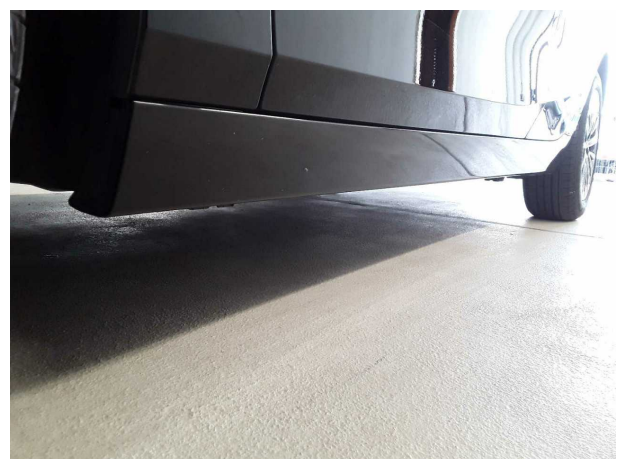


Abbildung 12: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 46386533

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.07.2026



Abbildung 13: Sonstiges

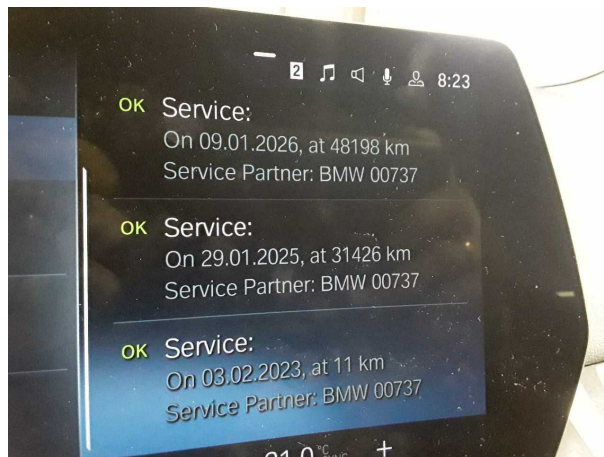


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges


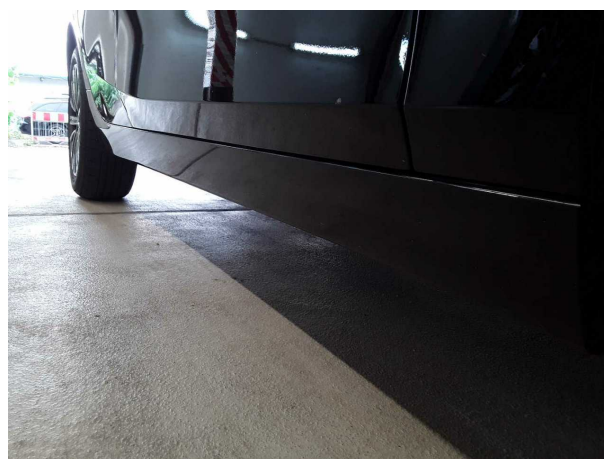


Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 46386533

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.07.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

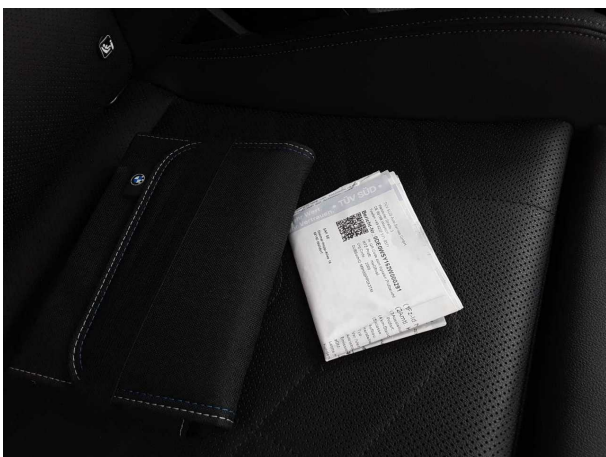


Abbildung 23: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 46386533

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 08.07.2026

Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

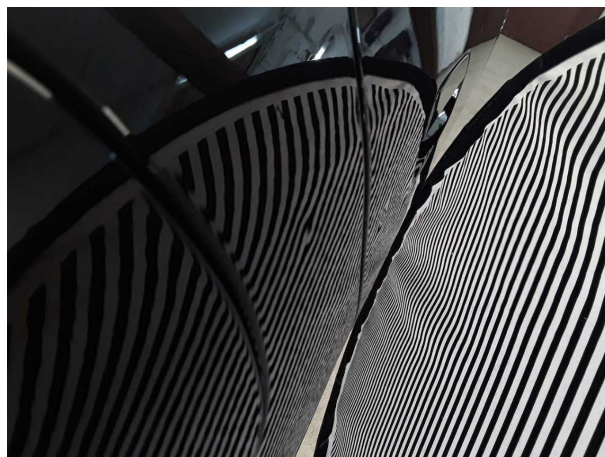

Beschädigung 1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 2: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

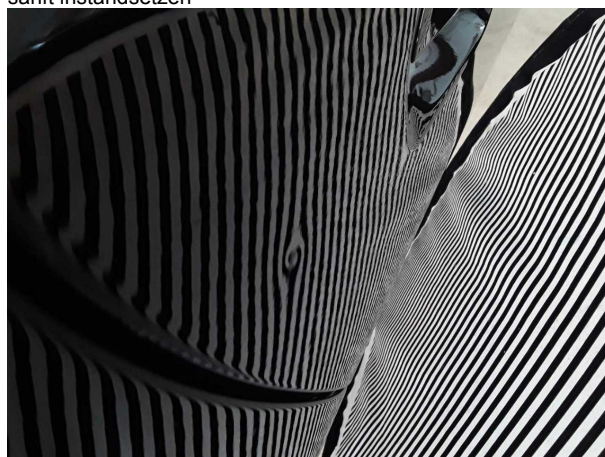

Beschädigung 2: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair

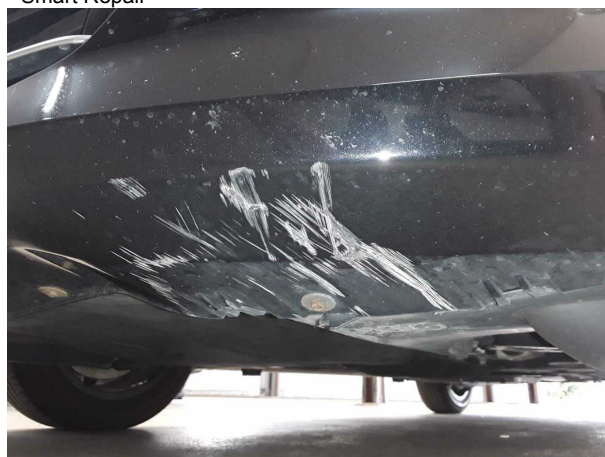

Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 46386533



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.07.2026



Beschädigung 4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 5: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug

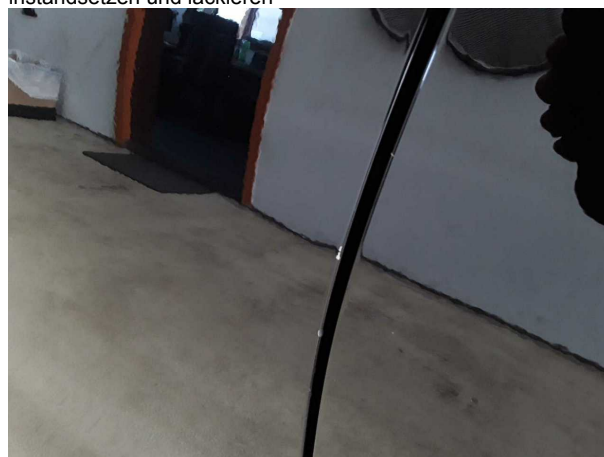

Gebrauchsspur 1: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug