

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10191247
vom: 10.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002331907
Besichtigt am: 05.03.2026 09:13
Berichts-Nr: 10191247
FIN: WAUZZZF48PA043157



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

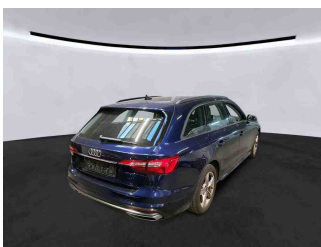

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10191247
vom: 10.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BPK
Erstzulassungsdatum:	01.02.2023
Laufleistung:	98.275 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Navarrablau Metallic
Farbe Dach:	Navarrablau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	120 kW (164 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	mangangrau-mangangrau-felsgrau/ schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	116.775 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10191247
vom: 10.03.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/120 KW(4V) TDI Common-Rail	Einparkhilfe plus
GM ist: TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M/T48	Einstiegs-LED mit Logoprojektion vorn
8 Lautsprecher	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektrische Luftzusatzheizung
Abwicklung Serie	Elektromechanische Parkbremse
AdBlue-Tank	Elektromechanische Servolenkung
advanced	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Akzentflächen schwarz matt	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambiente-Lichtpaket plus	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Anhängavorrichtung	Fensterschachteilen in schwarz (Gummi)
Audi AG	Fernlichtassistent
Audi connect Navigation & Infotainment	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Folienbeklebung
Audi phone box	Frontantrieb
Audi pre sense city	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Funkschlüssel, ohne Safelock
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Außenspiegel links, asphärisch	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel rechts, asphärisch	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Basis	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Batterie 380A (68Ah)	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Gurtanlegekontrolle
Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Heckblende (ECE)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Bordliteratur in Deutsch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bordwerkzeug	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Businesspaket	Interieur design selection
Dach in Wagenfarbe	Interieurelemente in Kunstleder
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kältemittel R1234yf
Dachreling Schwarz	Kein Selbstabholer
Datenmodul Europa	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dekoreinlagen Aluminium Ellipse grau	Keine Aktionsausführung
Dieselmotor	Kennzeichenträger vorn
Digitaler Radioempfang	Kindersicherheits-Paket
Doppelton-Signalhorn	Kindersicherung, elektrisch betätigt
Einbauteile f.4 Zyl.Motore	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10191247
vom: 10.03.2026

Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Klimaautomatik	Ohne Spurhalteassistent
Kofferraumbodenmatte	Ohne Spurwechselassistent
Kopfstützen vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ladeboden	Ohne Vorkonditionierung
Ländergruppe A	Ohne Windschott
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Lederausstattung Feinnappa	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Zusatz-/Standheizung
LED-Heckleuchten	Ohne zusätzliche Bereifung
Linkslenker	PKW-Ausführung
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Räder der Serie
Mild-Hybrid	Räder, 5-Arm-Dynamik, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17
Mit Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Rechtsverkehr
Mittelarmlehne vorn	Regionscode " ECE " für Radio
MMI Navigation plus mit MMI touch	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Motorabdeckung	Reifen rollwiderstandsoptimiert 225/50 R 17
Nicht Heissland	Reifendruck-Kontrollanzeige
Nichtraucherausführung	Reifenreparaturset
Ohne Ablagepaket	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Audi drive select	Rückfahrkamera
Ohne besondere Farbausstattung	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	S tronic
Ohne Car2X	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheinwerfer
Ohne Feuerlöscher	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Frontspoiler	Serienfahrwerk
Ohne Garagentoröffner	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Head-up-Display	Serienqualität
Ohne Heckspoiler	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Hinterachsgetriebe	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne integriertes Mautsystem	Sitzheizung vorn
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sondersteuerung I/VP
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sonnenblenden vorn
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Ohne Nackengebläse	spezielles Typschild EU
	Sportsitze vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10191247
vom: 10.03.2026

Standard
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung (werksintern)
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer 8
Stoßfänger advanced
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf. 1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vorbereitung für Smartphone-Interface
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperrung elektronisch
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10191247
vom: 10.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10191247
vom: 10.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Beschädigt	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
4	Karosserie	Kratzer	Polieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Alufelge hinten links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7	Türdichtung vorne links	Beschädigt	Ersetzen
8	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
9	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Instrumententafel	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10191247
vom: 10.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10191247
vom: 10.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF48PA043157

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Farbübereinstimmung:

Die Fahrzeugfarbe entspricht nicht mehr dem Auslieferungszustand.

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja




Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

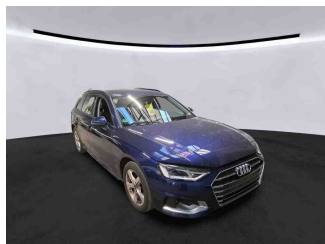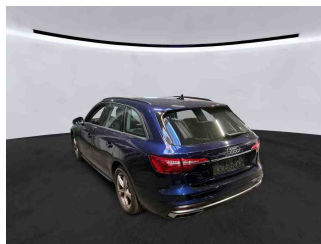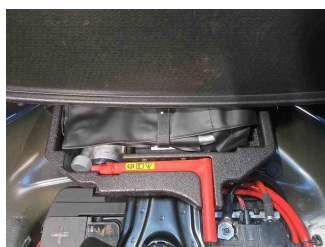Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug

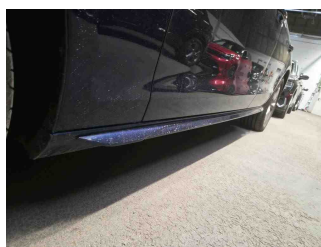


Seitenansicht - Schweller links

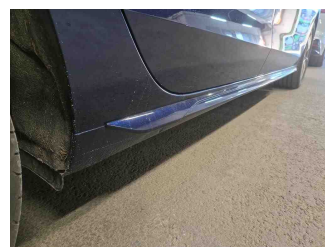


Seitenansicht - Schweller rechts

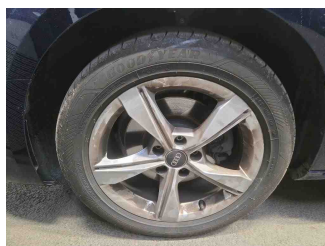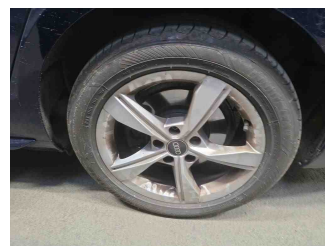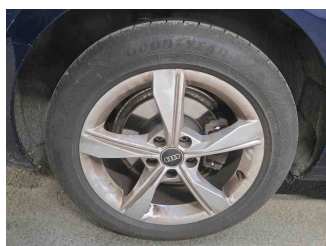Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Innenraum - Mittelkonsole

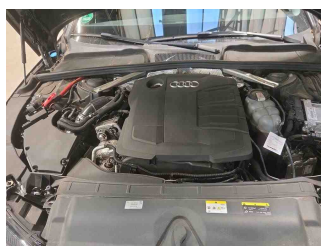


Fahrzeug - Motorraum offen

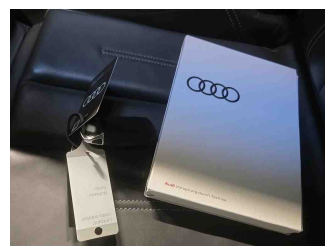Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10191247
vom: 10.03.2026

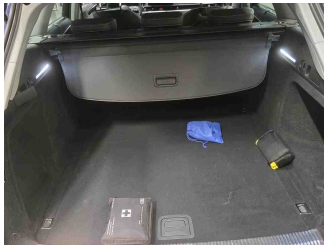


Innenraum - Kofferraum

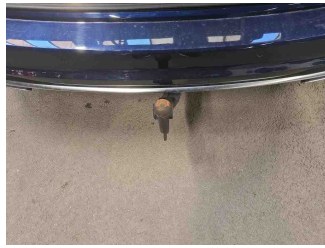


Equipment - Anhängerkupplung

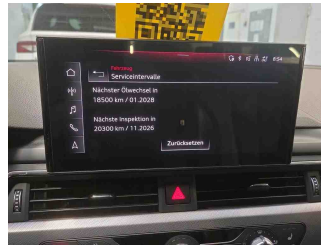

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

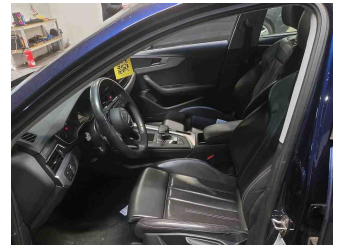


Innenraum - vorne

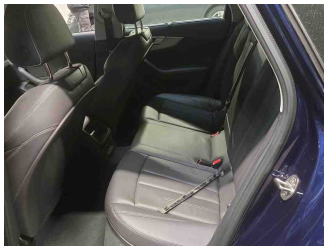

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

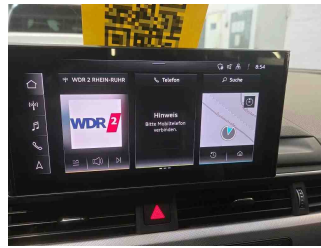

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Lenkrad - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar



Reparaturkostenausweitung möglich.

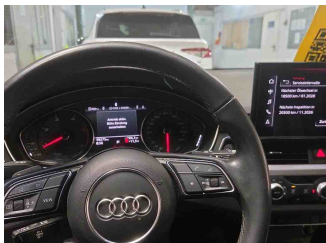



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

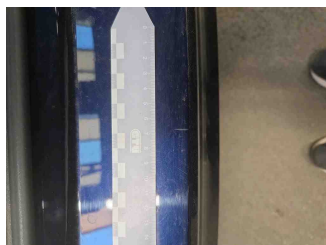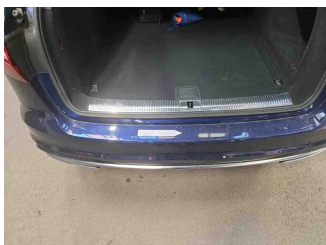

3 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

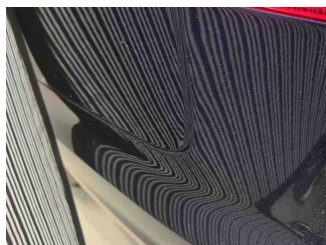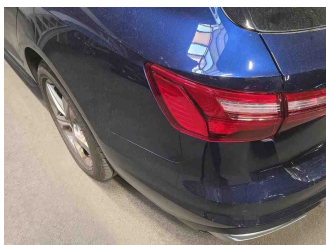

4 - Karosserie - Kratzer - Polieren

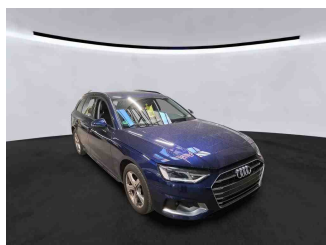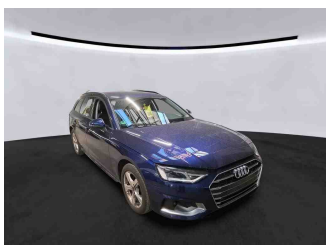


5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Alufelge hinten links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




7 - Türdichtung vorne links - Beschädigt - Ersetzen

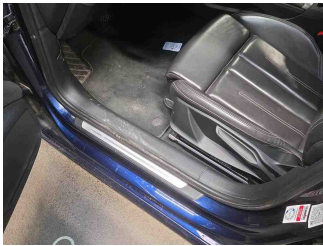

8 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



9 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen

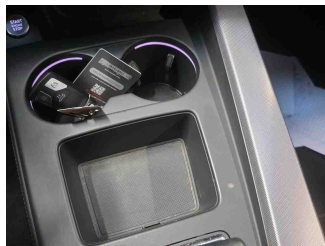


GEBRAUCHSSPUREN

1 - Instrumententafel - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

aufbereiten

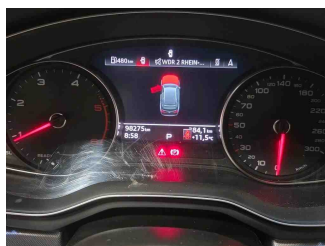

2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

