



Zustandsbericht

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	ORA Funky Cat 400 Pro+		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LGWEEUA52PK633095
Erstzulassung	04.07.2024	Laufleistung (abgelesen)	18.027 km
HSN/TSN	2280 / AAB 00005	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Grün Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	60 kW / 0 ccm	Nächste HU	07/2027
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	5 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Kunstleder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Grün
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.970 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	48101102	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/50 R18 96V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	7mm / 7mm	i.O.
2	215/50 R18 96V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					08/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung (ACQ)
Airbags - Frontairbag Fahrer- und Beifahrer - Seitenairbag Fahrer- und Beifahrer - Kopfairbag vorne und hinten - Mittel-Airbag vorne - Beifahrerairbagschalter
Anti-Blockier-System
Aufmerksamkeits- und Müdigkeitsassistent
Automatischer Parkassistent und Rückfahrassistent
Außenspiegel elektrisch anklappbar
Außenspiegel mit Memory-Funktion
Bremsleuchte, dritte



Bezeichnung
Dual Screen: Digitales 10.25" Cockpit + Interaktives 10.25" Infotainmentsystem
Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorn
Elektrische Heckklappe (sensorgesteuert)
Elektronisches Stabilitätsprogramm
Fensterscheiben hinten dunkel getönt (Privacy Glass)
Fernlichtassistent
Firmware over-the-air-Updates
Gesichtserkennung "Face ID"
Getriebe: 1-Gang-Direktantrieb
Induktive Smartphone-Ladefunktion
Innenspiegel automatisch abblendend
Klimaautomatik
Kopfstützen vorne und hinten (4)
LED-Scheinwerfer
Lenkrad beheizbar
Mittellarmlehne hinten mit Getränkehalter
Navigation
Notbremssystem (AEB) für Fußgänger
Panorama-Glasschiebedach
Parkbremse elektrisch
Querverkehrsassistent hinten mit Notbremsfunktion (RCTA-8)
Rundumsichtkamera 360°
Räder: 18" Leichtmetallfelgen - 7J x 18 mit Reifengröße 215/50 R18
Räder: Reifendruck-Kontrolle
Servolenkung, elektrisch
Sicherheitsgurte vorne und hinten mit Gurtstraffer, Gurtzugbegrenzer und Gurtwarner
Sitz: Beifahrersitz 4-fach elektrisch verstellbar
Sitz: Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar
Sitz: Fahrer- und Beifahrersitz mit Ventilation und Massage-Funktion
Sitz: Fahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar
Sitz: Fahrersitz mit Memory-Funktion
Sitz: Isofix/i-Size hinten
Smart-Key-System
Sprachassistent "Hello ORA"
Spurhalteassistent (LKA)
Stauassistent (TJA)
Totwinkelwarner (BSD)
Wegfahrsperre
Wärmepumpen-Funktion

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Aurora Green / Moonlight White Metallic (Two -Tone)



Bezeichnung
Polster: Vegane Ledersitze, Green/Grey

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Parksensoren links - lose - instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum

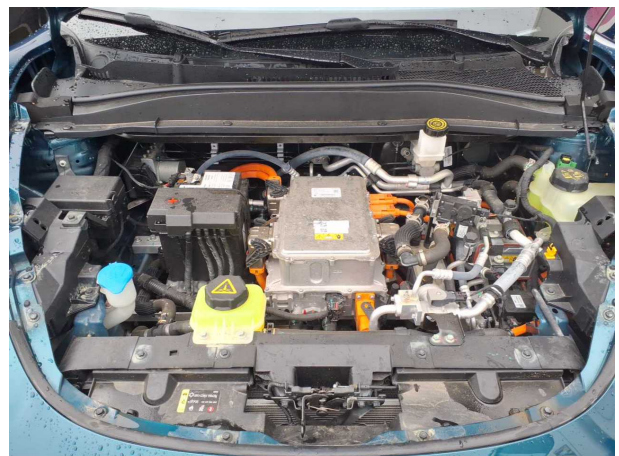


Abbildung 6: Motorraum

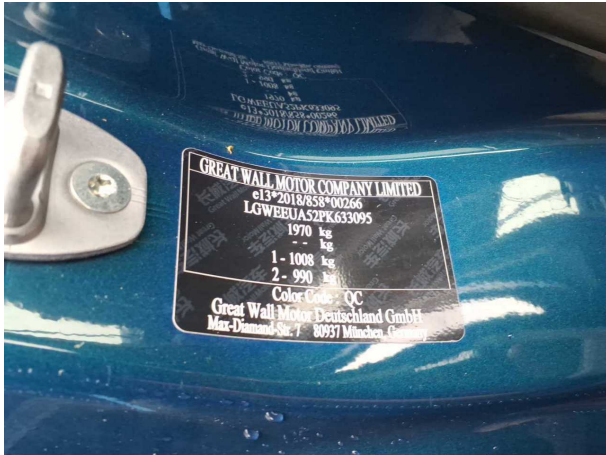


Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

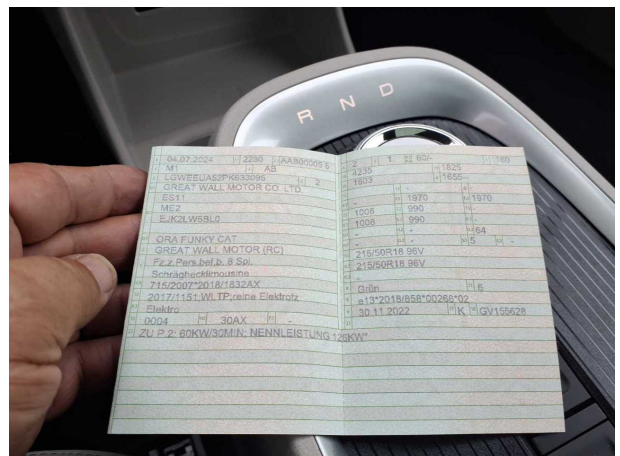


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

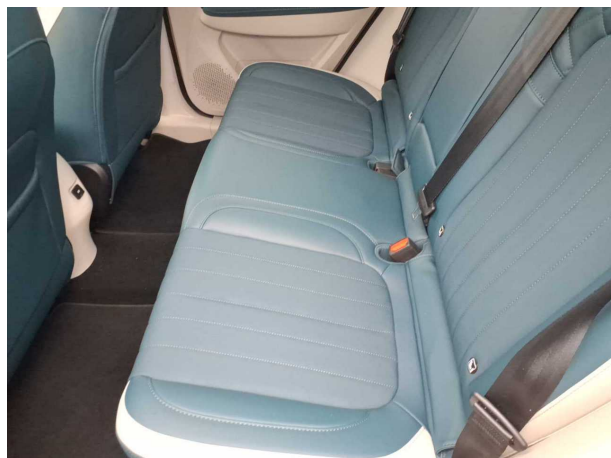


Abbildung 13: Innenraum hinten

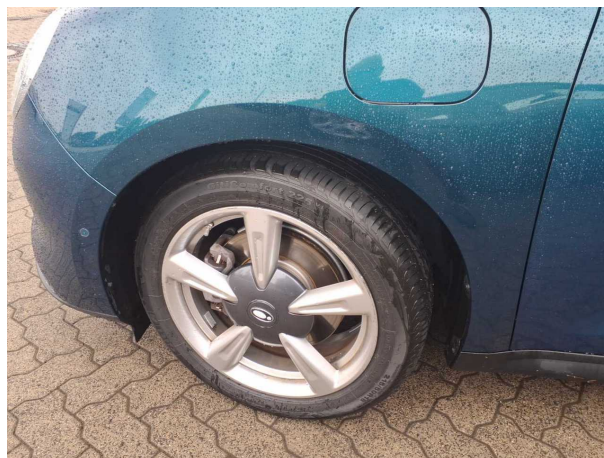


Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Parksensoren links - lose -
instandsetzen



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Parksensoren links - lose -
instandsetzen



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Parksensoren links - lose -
instandsetzen