


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10727880
vom: 03.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002485778
Besichtigt am: 03.06.2026 11:37
Berichts-Nr: 10727880
FIN: TMBJG8NX0PY043771

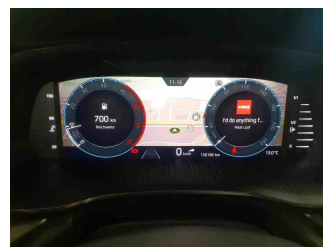Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10727880
vom: 03.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWK
Erstzulassungsdatum:	13.01.2023
Laufleistung:	150.188 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	24.000 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10727880
vom: 03.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Doppelton-Signalhorn
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Drehstromgenerator 140 A
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Türen	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile
Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y	--
6-Gang-Schaltgetriebe	Einparkhilfe
8 Lautsprecher (passiv)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgaskonzept, EU6 AP	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Ablagekästen im Kofferraum	Fahrerkniefahrerairbag
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Armaturentafel Standard	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel; Glas el.einstell-/beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Formteilhimmel ungeteilt
Ausströmer	FPK-Medium
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumbeleuchtung
Berganfahrassistent	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Betriebsspannung 12 V	Heckscheibenwischer "AERO"
Bordliteratur in Deutsch	Heckspoiler
Bordwerkzeug	Hinterachse "Standard"
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
DAB - Digitaler Radioempfang	Infotainment Columbus w/o VC
Dachreling, schwarz	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung hinten,Basis 1	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dekor-Einlagen, Alu	Keine Aktionsausführung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10727880
vom: 03.06.2026

Kindersicherung, manuell	Ohne Fußmatten
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kleinlederpaket(2-Speichen-Beheizbares Multifunktionslenkrad für Radio und Telefon)	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Komfortausstattung	Ohne Halter
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Kopfstützen vorn	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladeboden
Lane Assist mit adaptiver Spurführung	Ohne Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar	Ohne Lichtassistent
LED-SBBR-Leuchte	Ohne Mode3 Ladekabel
Leergewichtsbereich 1	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder "TWISTER AERO" 7J x 16" - 4 Stk.	Ohne Schmutzfänger
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung	Ohne Skisack
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Mit Adapter	Ohne Stabilisator hinten
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelkonsole	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Navi Columbus + Web radio	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelscheinwerfer	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne zusätzliche Bereifung
Netztrennwand	Optionsinfotainment (MIB3)
Nicht Heissland	Pannenset
Normal-Lackierung	Radschrauben Standard
Normalsitze vorn	Radstand
Notrufsystem eCall+	Rechtsverkehr
Ohne 2. Batterie	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Ablagenpaket/box	Reifen 205/60 R16 92V
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifendruckkontrolle
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reise
Ohne Car2X	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schalthebelknopf/-Griff in Leder



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10727880
vom: 03.06.2026

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung
Schriftzugsatz in Grundauführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Serienkraftstoffertbefüllung (6L)
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
Label auf Sonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlichtschaltung
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typrüfand Deutschland
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant/Avant
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperr elektronisch
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschdämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10727880
vom: 03.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Fulda	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	7,0 mm
Fulda	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Firestone			Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	4,0 mm
Firestone			Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	4,0 mm
Dunlop			Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	7,0 mm
Dunlop			Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10727880
vom: 03.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Rückenlehnenbezug vorne links	Riss	Ersetzen
2	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
4	Schalter	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10727880
vom: 03.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.042,78
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 4.916,91
Summe (ohne MwSt.):				€ 6.959,69

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	196,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	226,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10727880
vom: 03.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJG8NX0PY043771

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10727880
vom: 03.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

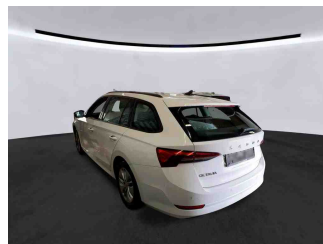

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

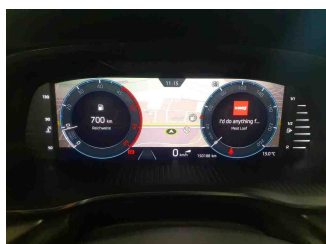


Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

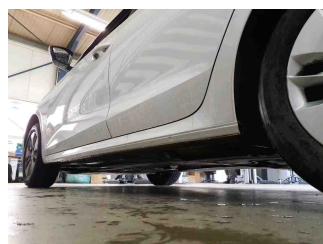

Seitenansicht - Schweller links

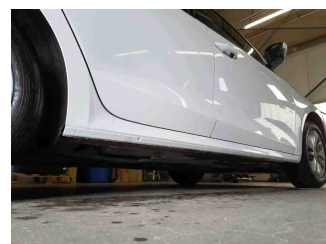


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links

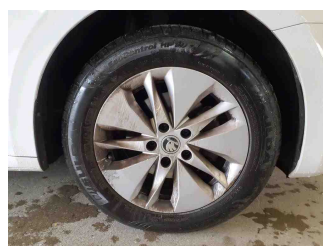


Räder - Rad montiert vorne
rechts

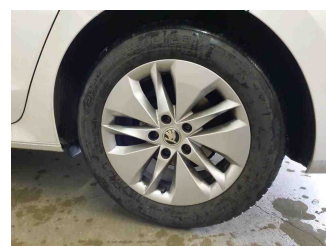


Räder - Rad montiert hinten
links

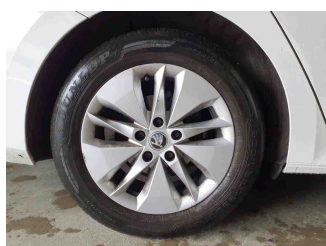

Räder - Rad montiert hinten
rechts

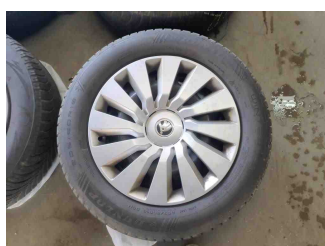

Räder - Rad beiliegend #1

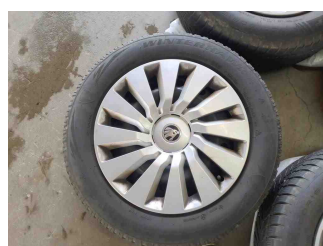

Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10727880
vom: 03.06.2026

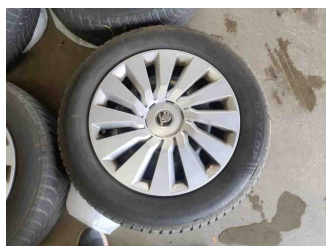


Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

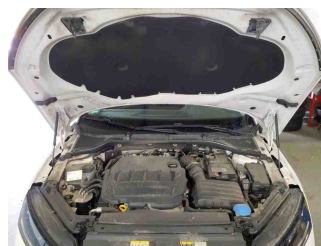


Fahrzeug - Motorraum offen

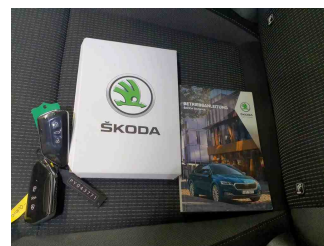


Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

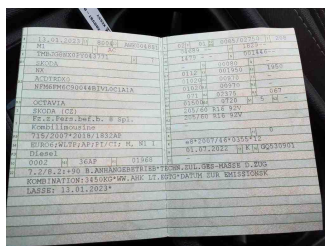


Fahrzeug - abgegebene ZB1

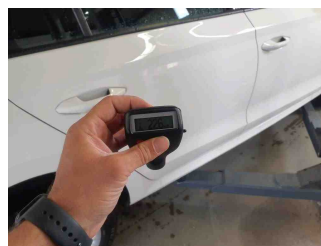

Lackstärke Tür hinten rechts

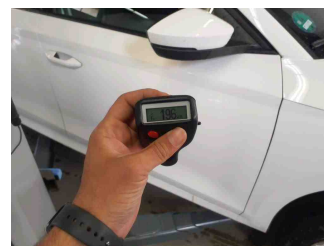


Lackstärke Tür vorne rechts

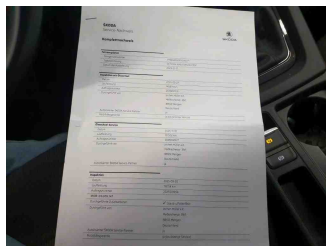

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

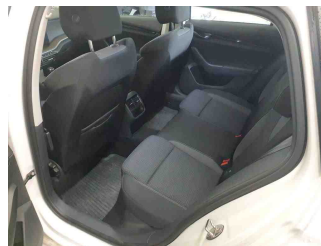


Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan


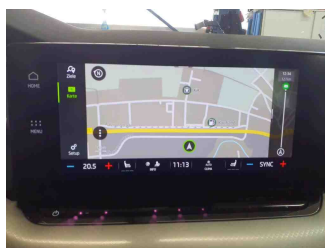


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Rückenlehnenbezug vorne links - Riss - Ersetzen

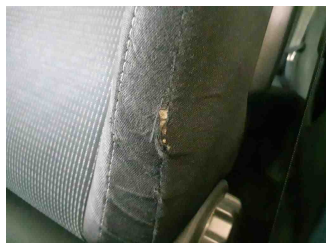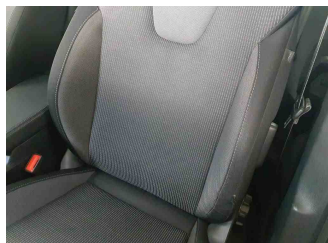

2 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair

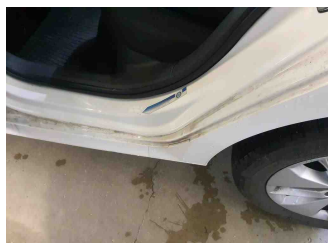

3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

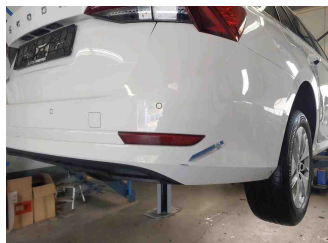

4 - Schalter - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

