



SKODA

3T

ACDTSBX01
NFD7FD7GC004481C1A1A

SUPERB

IP-WQ84ZZ_A0_0843-TMB-1

AT-3Q0_0V_0311_000-TMB-1

08-SKx-71SW_3T_DTSB_FD7_0_A_1_5-000

RL-DQ381_7F_18_016-WWW-1

PR-VW_00227_00_000-WWW-1

M1

SKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
293 01 Mladá Boleslav
Czech RepublicOn the left or right B-pillar,
glued or bondedIn the engine compartment,
right

TMBJH7NP9N7028454

03.02.2022

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

- e8*2007/46*0317*20, erteilt am 03.11.2021
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 03.02.2022

Mlada Boleslav, 03.02.2022

Ing. Milan Haken
Leiter TypprüfungDr.-Ing. Florian Weynar
Leiter Qualitätssicherung

30. März 2022

CS S 6850

Interne Herstellerdaten



GJ900417

529

16000

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Version:

Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeug:

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch / (100 km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]	Sonstige [L]
Innerorts	129			4.9		
Außerorts	92			3.5		
Kombiniert	105			4.0		
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch / (100km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]	Sonstige [L]
Niedrig	183			7.0		
Mittel	132			5.1		
Hoch	112			4.3		
Extra hoch	130			5.0		
Kombiniert	132			5.0		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (ECAC, weighted) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER
city) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1586#NO.30: A2 max 1574#NO.16.2.: with trailer axle 2+100 kg#NO.35:##215/55 R17 94V#7.0JX17 ET40##215/55 R17 94V#7.0JX17 ET40##215/55 R17 94V#6.5JX17 ET41##215/60 R16 95V#6.5JX16 ET41##235/40 R19 96W#8.0JX19 ET44##235/45 R18 94W#8.0JX18 ET44##215/55 R17 94V M+S#6.5JX17 ET41##NEDC values are stated beyond the legislative requirements:##

1. Anzahl der Achsen / Räder:
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage):
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:

2 / 4
1 , Achse 1

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs: non-automated

4. Radstand [mm]:

2836

4.1. Achsabstand [mm]:

2836

5. Länge [mm]:

4915

6. Breite [mm]:

1864

7. Höhe [mm]:

1487

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:

1612

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:

1656

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:

2236

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]:

1140

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:

4236

18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]:

18.3. Zentralachsanhängers [kg]:

2000

18.4. Ungebretemten Anhängers [kg]:

750

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:

90

20. Hersteller des Motors:

Volkswagen AG

21. Baummusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

DTS

22. Arbeitsweise:

Compression ignition/ 4 stroke

23. Reiner Elektroantrieb:

no

23.1. Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:

4; in Line

25. Hubraum [cm³]:

1968

26. Kraftstoff:

diesel

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:

mono fuel vehicle

26.2. Typ des Zweistoffmotors:

27. Höchstleistung:

110.00

27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):

bei 3000

27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

28. Getriebe (Typ):

automatic

Gang:

28.1. Übersetzungsverhältnisse:

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:

1	2	3	4	5	6	7	8	R

28.1.3. Gesamtübersetzung:

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:

215 / 1566

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:

1578

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1:

215/60 R16 95V

/ 6.5JX16 ET41

/ A

/ C1

Achse 2:

215/60 R16 95V

/ 6.5JX16 ET41

/ A

/ C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:

AC

40. Farbe des Aufbaus:

black

41. Anzahl und Anordnung der Türen:

5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrerplatz):

5

42.1. Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

46. Geräuschpegel

70.00

Standgeräusch (dB(A)) bei min⁻¹:

69.00

Fahrgeräusch (dB(A)):

EURO 6 AP

47. Abgasnorm:

47.1. Parameter für Emissionsmessung von V_{md}:

1739

47.1.1. Prüfmasse [kg]:

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]:

f₀ (47.1.3.0.) f₁ (47.1.3.1.) f₂ (47.1.3.2.)

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]

47.2. Fahrzyklus:

3b

47.2.1. Fahrzyklusklasse:

47.2.2. Miniatursierungsfaktor (f_{acc}):

no

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:

48. Abgasemissionen:

715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren:

Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/ Diesel	25.1	-----	-----	32.1	40.2	-----	0.1500	0.06E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/ Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:

0.50

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Vollständige RDE-Fahrt:

80.0

6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt:

80.0

6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts

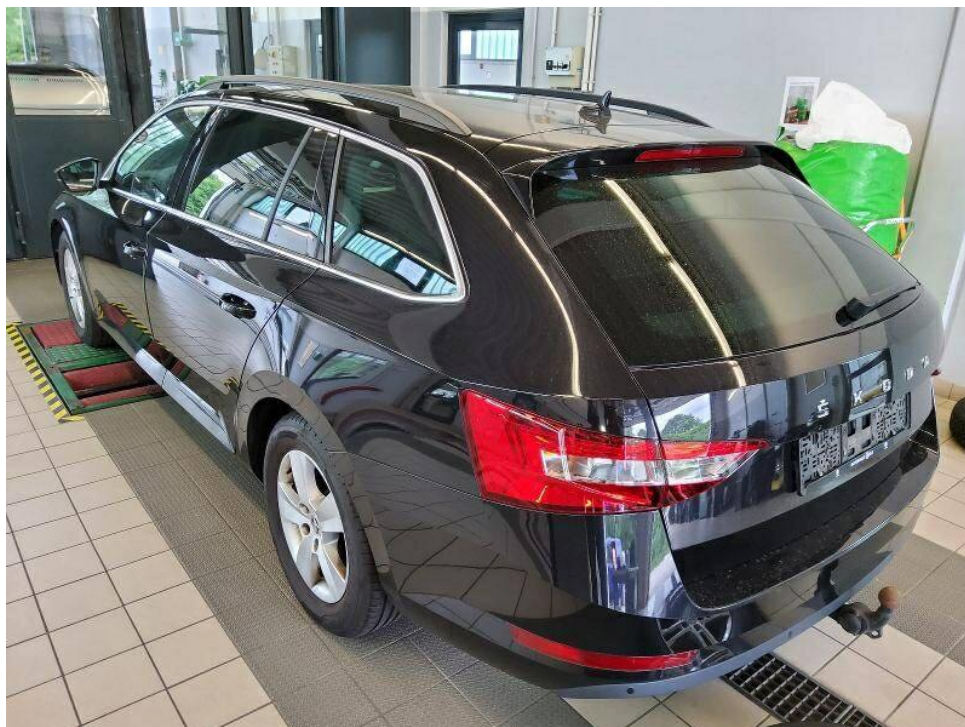


Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

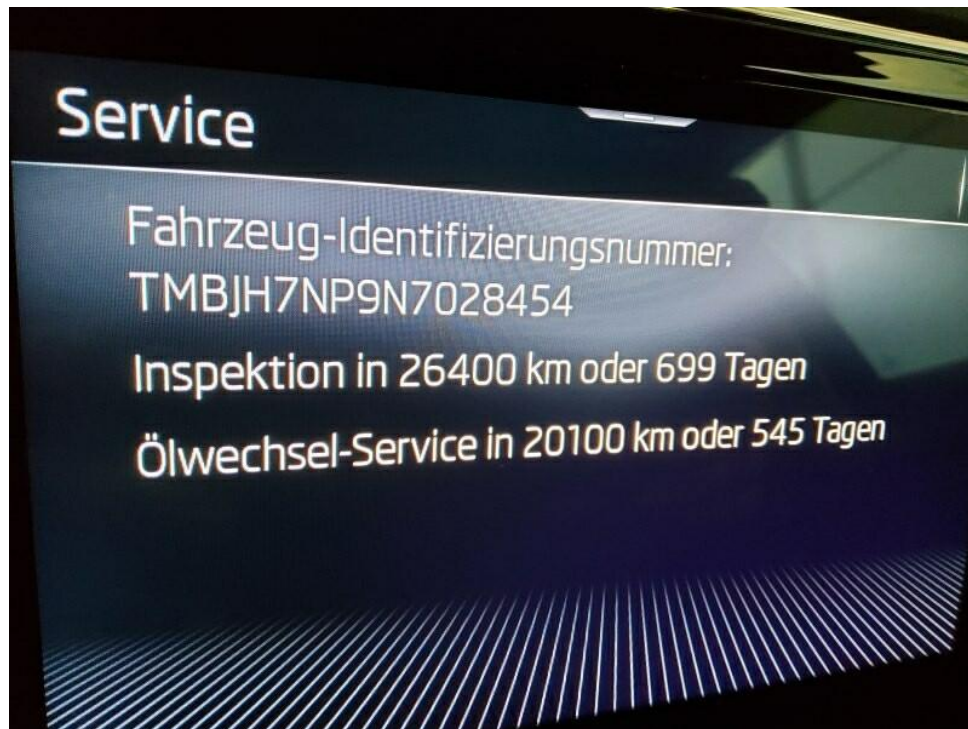


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

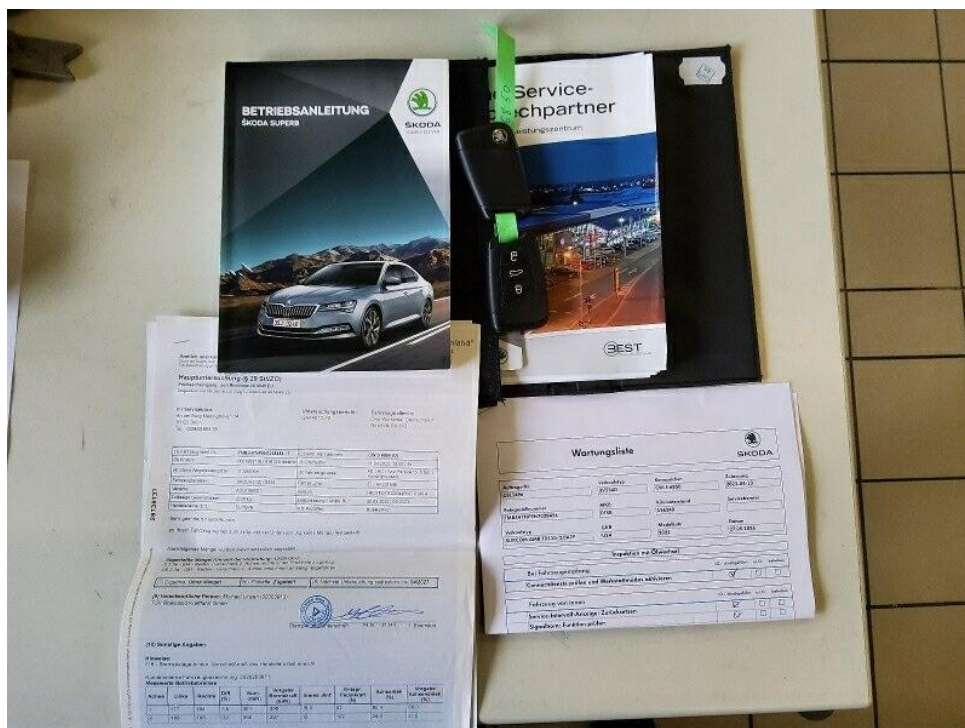


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

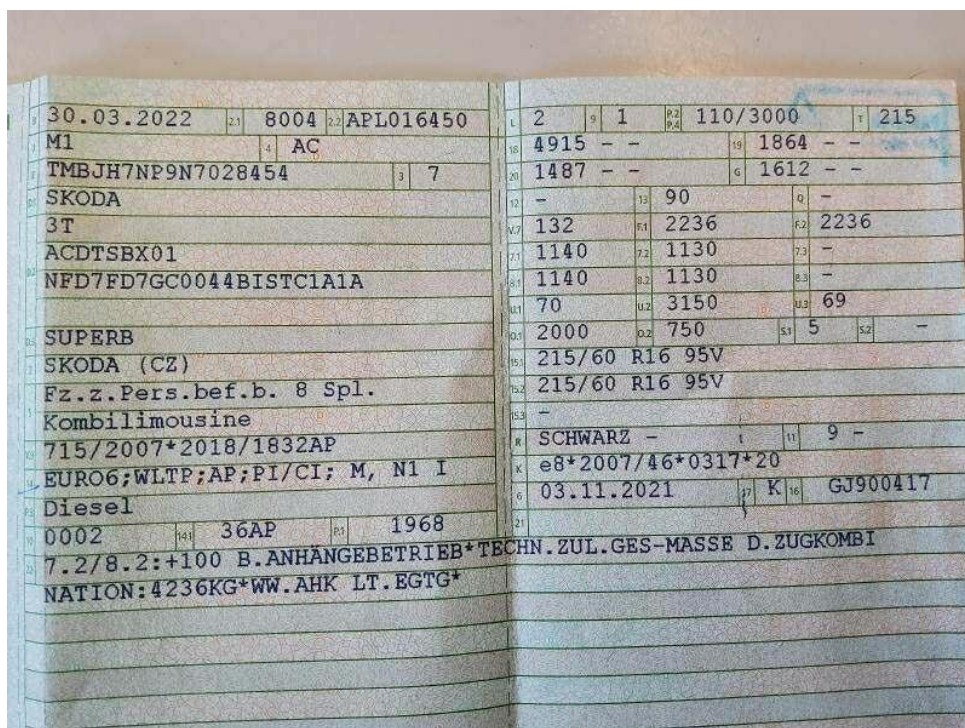


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Reifenfüllmittel / Tirefit abgelaufen seit 12/2025

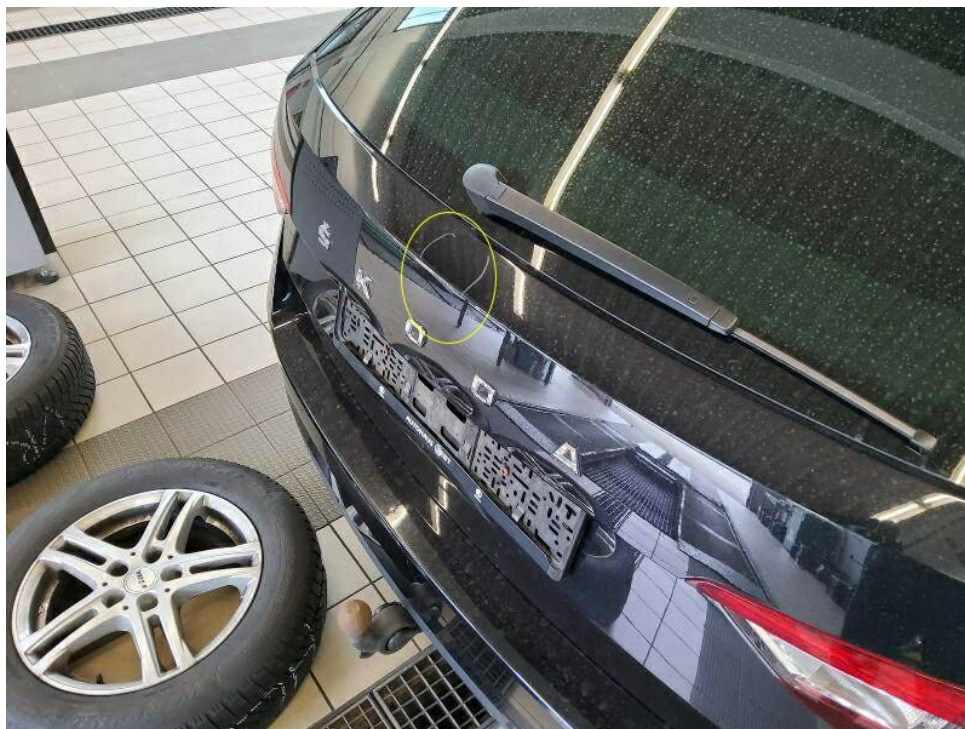


Bild 15 : Heckklappe oben größere "weiche" Delle

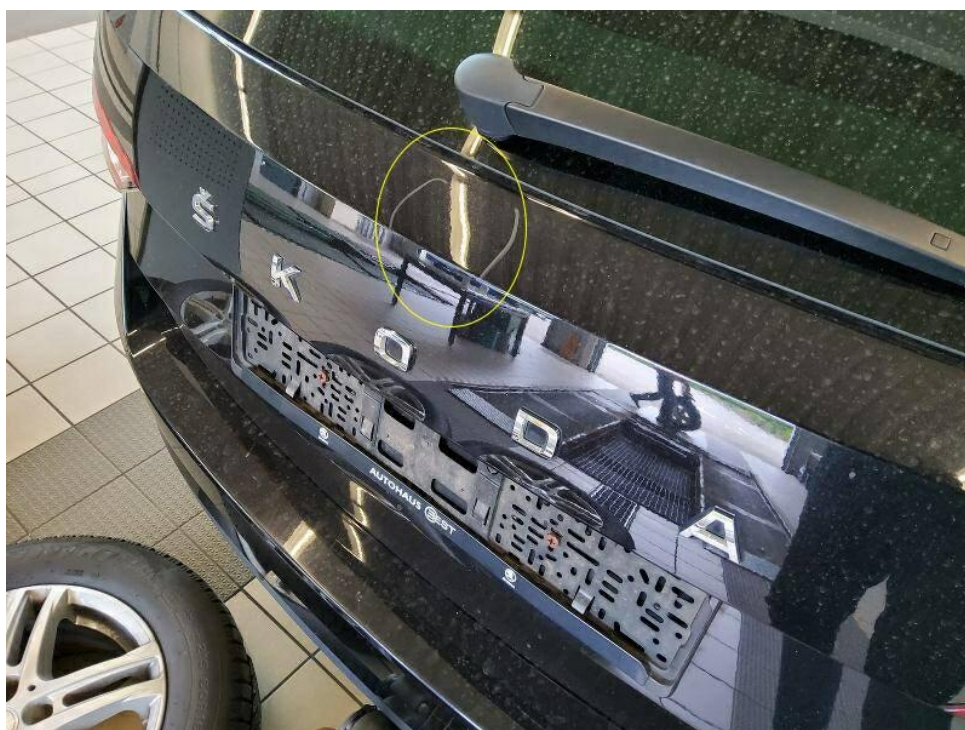


Bild 16 : Heckklappe oben größere "weiche" Delle

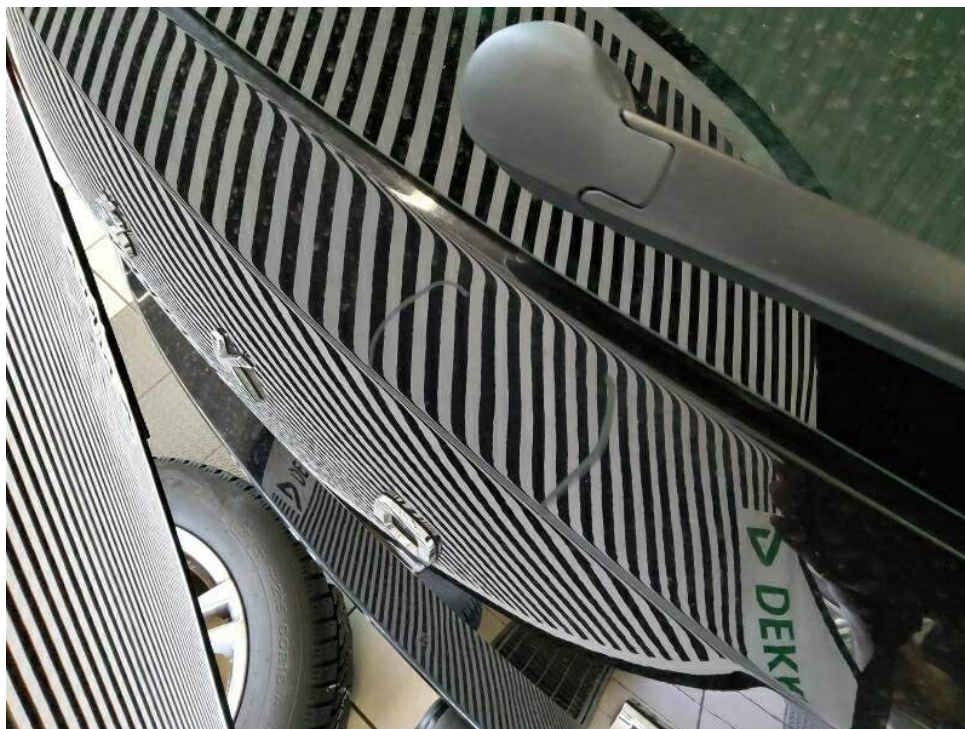


Bild 17 : Heckklappe oben größere "weiche" Delle



Bild 18 : Kofferraumboden verschmutzt



Bild 19 : Einstiegsschweller hinten rechts kleine Kratzer



Bild 20 : Einstiegsschweller hinten rechts kleine Kratzer



Bild 21 : Seitenteil hinten rechts oberflächige Kratzer



Bild 22 : Seitenteil hinten rechts oberflächige Kratzer



Bild 23 : Seitenteil hinten rechts oberflächige Kratzer



Bild 24 : Heckstoßfängerverkleidung / Ladekante übermäßig viele Kratzer, Schrammen sowie einzelne kleine Delle



Bild 25 : Heckstoßfängerverkleidung / Ladekante übermäßig viele Kratzer, Schrammen sowie einzelne kleine Delle

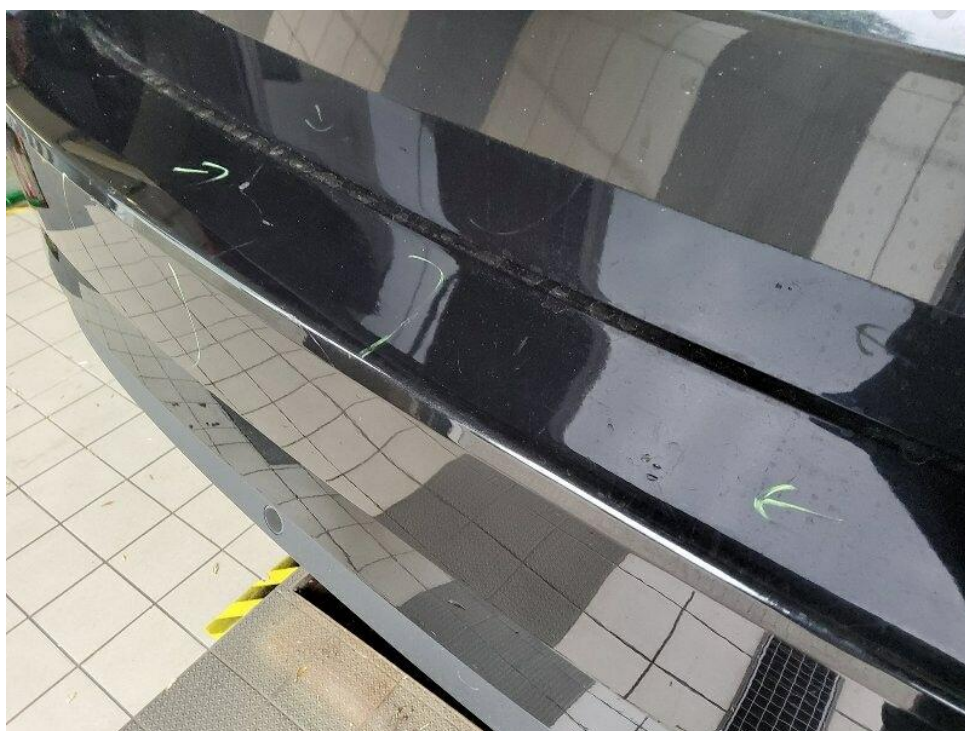


Bild 26 : Heckstoßfängerverkleidung / Ladekante übermäßig viele Kratzer, Schrammen sowie einzelne kleine Delle



Bild 27 : Heckstoßfängerverkleidung / Ladekante übermäßig viele Kratzer, Schrammen sowie einzelne kleine Delle



Bild 28 : Heckstoßfängerverkleidung / Ladekante übermäßig viele Kratzer, Schrammen sowie einzelne kleine Delle



Bild 29 : Heckstoßfängerverkleidung / Ladekante übermäßig viele Kratzer, Schrammen sowie einzelne kleine Delle



Bild 30 : Heckstoßfängerverkleidung / Ladekante übermäßig viele Kratzer, Schrammen sowie einzelne kleine Delle



Bild 31 : Heckstoßfängerverkleidung / Ladekante übermäßig viele Kratzer, Schrammen sowie einzelne kleine Delle



Bild 32 : Tür vorne links mehrere tiefere Dellen mit Lackbeschädigung



Bild 33 : Türgriff vorne links außen verschrammt



Bild 34 : Tür vorne links mehrere tiefere Dellen mit Lackbeschädigung



Bild 35 : Tür vorne links mehrere tiefere Dellen mit Lackbeschädigung

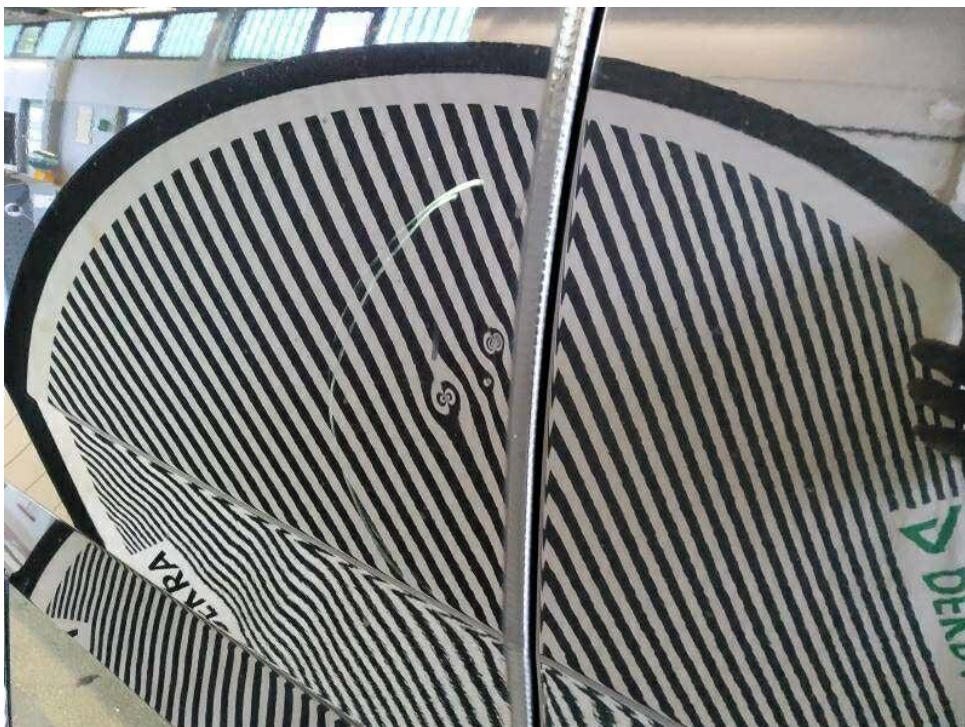


Bild 36 : Tür vorne links mehrere tiefere Dellen mit Lackbeschädigung



Bild 37 : Frontstoßfängerverkleidung an diversen Stellen verschrammt bis Grundierung



Bild 38 : Frontstoßfängerverkleidung an diversen Stellen verschrammt bis Grundierung



Bild 39 : Frontstoßfängerverkleidung an diversen Stellen verschrammt bis Grundierung



Bild 40 : Frontstoßfängerverkleidung an diversen Stellen verschrammt bis Grundierung



Bild 41 : Frontstoßfängerverkleidung an diversen Stellen verschrammt bis Grundierung

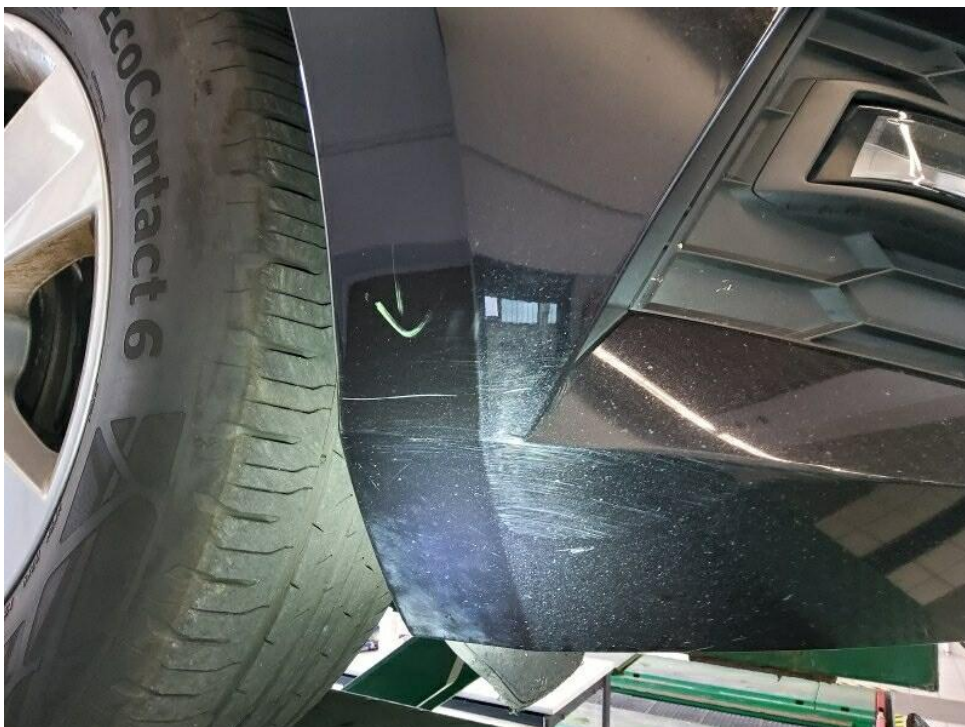


Bild 42 : Frontstoßfängerverkleidung an diversen Stellen verschrammt bis Grundierung



Bild 43 : Geräuschkämpfung unter dem Motor oberflächlich verschrammt



Bild 44 : Außenschweller vorne links mehrfach leicht eingedrückt



Bild 45 : Außenschweller vorne links mehrfach leicht eingedrückt



Bild 46 : Außenschweller vorne links mehrfach leicht eingedrückt



Bild 47 : Außenschweller vorne links mehrfach leicht eingedrückt



Bild 48 : Außenschweller vorne links mehrfach leicht eingedrückt



Bild 49 : Außenschweller vorne links mehrfach leicht eingedrückt

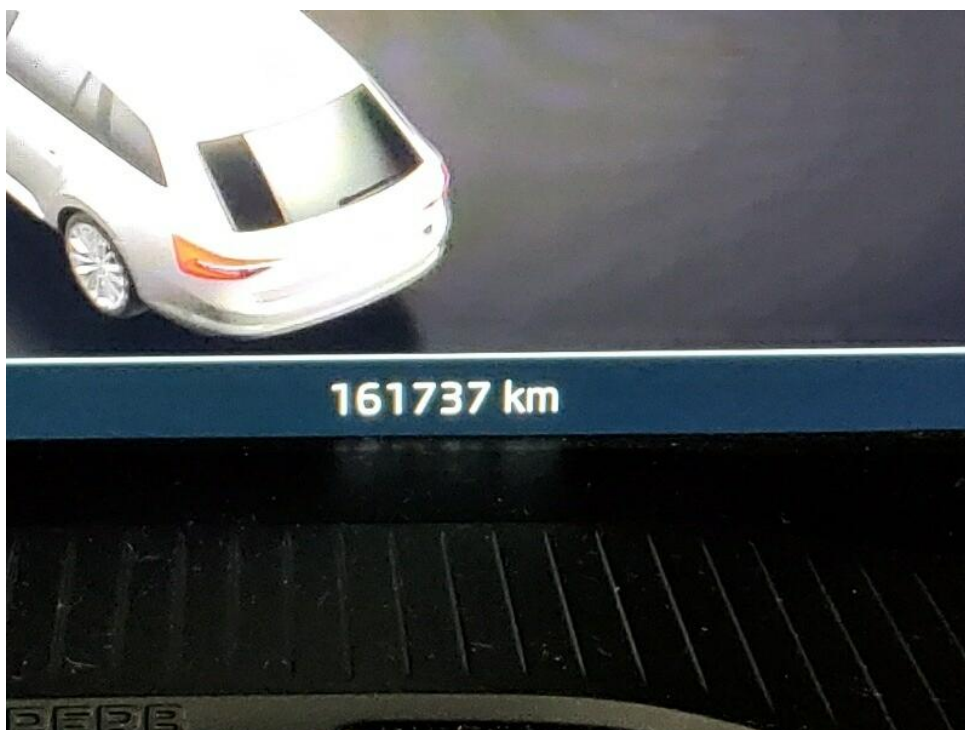


Bild 50 : Kilometerstand

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	382582
Hersteller	Škoda
Model	Superb
Variante	Ambition 2.0 TDI
Listenpreis	38.302,51
VIN	TMBJH7NP9N7028454
Erstzulassungsdatum	1.3.2022
Kennzeichen	CW S6850

Schadensfälle der int. Belegnummer: 382582

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025118621	10.12.2025	Heckklappe	1.420,95

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
01.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 83 µm bis 102 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.03.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Superb Combi 2.0 TDI DSG Ambition
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJH7NP9N7028454
HSN / TSN	8004 / APL	Schlüssel-Nr.	10462654
Km-Stand abgelesen	161737	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Black Magic / Perlcoloreffekt / 2-Schicht / F9R	Polster / Farbe	Stoff / Satin Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 16 95 V	Continental / EcoContact 6	S / O	3.8 mm
rechts	215 / 60 R 16 95 V	Continental / EcoContact 6	S / O	3.8 mm
2 links	215 / 60 R 16 95 V	Dunlop / SP Sport Blu Response	S / O	6.1 mm
rechts	215 / 60 R 16 95 V	Dunlop / SP Sport Blu Response	S / O	6.3 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 12 / 2025			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 60 R 16 99 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	6 mm
215 / 60 R 16 99 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	6 mm
215 / 60 R 16 99 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	6.5 mm
215 / 60 R 16 99 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	6.5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer geschlossen, hinter den Radhauskästen im Kofferraum inklusive Cargoelementen, Ablagen, Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Beleuchtetes Handschuhfach, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Dachhimmel Grau, Dachreling, schwarz, Dekoreinlage Silber Brushed, Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Digitales Kombiinstrument (Virtuelles Cockpit) 10,2", Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Easy Start (Start-Stopp-Taste anstelle Zündschloss), Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent und Regensensor, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, inklusive Top-Tether, Kindersicherung für die hinteren Türen & Fenster, elektrisch, Klimaanlage Air Care Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, einroll- sowie herausnehmbar, halbautomatisch, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Abblendlicht, LED-Heckleuchten, Lenkrad: 2-Speichen-Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, Lenkrad: höhen- und längeneinstellbar, Leseleuchten vorn und hinten am Dachhimmel, Mittelarmlehne hinten mit Becherhalten und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multikollisionsbremse, Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht, Parksensoren hinten, Polster: Stoff, Radio: Infotainmentsystem Bolero, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: In Car Communication, Radiozubehör: Sprachsteuerung, Radiozubehör: USB-Anschlüsse vorne (Typ-C) sowie USB-Ladeanschluss (Typ-A) in der Mittelarmlehne, Radiozubehör: Wireless SmartLink für Apple Car Play, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: 16" Leichtmetallfelgen Orion, SKODA Care Connect, Scheibenwaschdüsen beheizt, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Superb, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite mit beleuchtetem Make-Up-Spiegel, Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Steckdose 12-V im Kofferraum, Steckdose 12-V in der Mittelkonsole vorn und hinten, Telefon: Komfort Telefonfreisprecheinrichtung Bluetooth, Verchromte Elemente, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PK0	Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar inklusive Gespannstabilisierung
4E7,PU7	Elektrische Heckklappenöffnung Lackierung: Perleffekt
UK3	Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum
PU7	Multifunktionsablage unter der Kofferraumabdeckung
WD6,YO	Paket: Business Amundsen (DSG)
Z	
7X2	Parksensoren vorn und hinten
4A3	Sitze: Beheizbare Vordersitze

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 20.100 km oder 545 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Reifenfüllmittel / Tirefit abgelaufen seit 12/2025, erneuern (Bild 14)
2. Heckklappe oben größere "weiche" Delle, drücken (Bild 15, 16, 17)
3. Heckstoßfängerverkleidung / Ladekante übermäßig viele Kratzer, Schrammen sowie einzelne kleine Delle, lackieren mit Lackaufbau (Bild 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)
4. Tür vorne links mehrere tiefere Dellen mit Lackbeschädigung, instandsetzen (Bild 32, 34, 35, 36)
5. Türgriff vorne links außen verschrammt, smart repair (Bild 33)
6. Frontstoßfängerverkleidung an diversen Stellen verschrammt bis Grundierung, lackieren mit Lackaufbau (Bild 37, 38, 39, 40, 41, 42)
7. Außenschweller vorne links mehrfach leicht eingedrückt, smart repair (Bild 44, 45, 46, 47, 48, 49)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Kofferraumboden verschmutzt (Bild 18)
Einstiegsschweller hinten rechts kleine Kratzer (Bild 19, 20)
Seitenteil hinten rechts oberflächige Kratzer, polieren (Bild 21, 22, 23)

Geräuschkämpfung unter dem Motor
oberflächlich verschrammt (Bild 43)
Fahrzeugfront mit lauleistungsbedingter
Steinschlagbelastung
Fahrzeuginnenraum mit nutzungsbedingter
Gebrauchsspuren
Frontscheibe kleine Abplatzungen