

DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 / 5607-0
Fax 0721 / 5607-60
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Michael Zorn
Tel. direkt 07215607-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

PF DL1812

FIN

KNACR811FP5044461

Vertragsnummer	13128172
Auftragsnummer	ELSRM004577
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	27.05.2026, per e-Mail
Besichtigung	16.06.2026 um 09:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 16.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	15.672,27 EUR	18.650,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	18.319,33 EUR	21.800,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 27.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 16.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 16.06.2026 um 09:00 Uhr durch Herrn Michael Zorn bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 125 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag keine Ausstattungsliste vor, Ausstattung gemäß Fin abfrage übernommen, Abweichungen sind möglich.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

Daniel Martin KRAUT, Eisenbahnstr. 33, 75196 Remchingen
PF DL1812
15.06.2023
15.06.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

03 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia (ROK)
Typ / Verkaufsbezeichnung	SG2 / Niro EV Vision
HSN / TSN	2233 / ABP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNACR811FP5044461
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Weiß
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor
Leistung / Hubraum	50 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	29.496
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.12.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag: 1 Knieairbag (Fahrerseite), Airbag: 2 Frontairbags, Airbag: 2 Seitenairbags, Airbag: 2 Vorhangairbags, Airbag: Mittenairbag, Ambientebeleuchtung im Armaturenräger, Antiblockiersystem (ABS), Autobahnassistent, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch beheizbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel mit integrierten LED-Blinkleuchten, Berganfahrhilfe, Bordcomputer, Dachkonsole vorn mit Lesespots, Dachreling, Dekoreinlagen Marmor-Optik (Grau), Dritte Bremsleuchte mit LED, Drive Mode Select, Dämmerungssensor, Elektrischer Fensterheber mit Impulsfunktion auf der Beifahrerseite, Elektrischer Fensterheber mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit TCS (Traktionskontrolle), Fensterheber elektr. vorn und hinten, Fernlichtassistent (High Beam Assist, HBA), Frontkollisionsswarner (FCA) mit Bremseingriff sowie Fußgänger- und Fahrraderkennung, Frontkollisionsswarner, erweitert um Abbiegefunktion, Fußmatten, Gangwahl-Drehschalter (Shift by Wire), Gepäcknetzösen im Gepäckraum, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv und navigationsbasiert, Getriebe: Direktantrieb, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen, Innenrückspiegel selbstabblendend (elektrochromatisch), Integriertes Panoramadisplays mit volldigitalem Kombiinstrument, Intelligenter Geschwindigkeitsassistent, Isolierverglasung für die Frontscheibe, Kia-Kartennavigation mit 26 cm Bildschirmdiagonale (10,25 Zoll), Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen an allen Sitzplätzen höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Ladekabel Typ-2- auf Typ-2-Stecker, Lenkrad beheizbar, Lenkrad in hochwertiger Ledernachbildung, Lenkrad: Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitsswarner (DAW), Nebelscheinwerfer LED, Notruf-Service e-Call, On-Board Charger (3-Phasen), Online-Dienste Kia Connect, Parkbremse elektronisch mit Auto-Hold-Funktion, Parksensoren hinten, Parksensoren vorn, Polster: Ledernachbildung, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth

Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB/DAB+), Radiozubehör: Smartphone-Schnittstelle Apple CarPlay und Android Auto, Radiozubehör: USB- Anschluß, Regensensor, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 17", Räder: Reifenpannenset, Rückfahrkamera, Rückleuchten mit LED, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt (60:40), umklappbar, SUV-Design-Elemente, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitz: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitz: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze, elektrisch einstellbar, Sitz: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitz: Sitzheizung vorn, Smart-Key und Startknopf, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegeln, beleuchtet, Spurfolgeassistent (Lane Follow Assist, LFA), Spurhalteassistent mit visuellem/akustischem Warnsignal, Tagfahrlicht LED, Telefonzubehör: Induktive Ladestation für Smartphones, USB-Ladebuchse an den Seiten der Vordersitze (je eine), USB-Ladebuchse in der Zentralkonsole, Vorheizsystem für die Batterie, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 16.05.2025 bei Kilometerstand 20.459.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Türeinstieg hinten rechts verkratzt und eingedellt, smart repair (Bild 7, 8); Türeinstieg hinten links verkratzt und eingedellt, smart repair (Bild 9, 10); Stoßfänger hinten Ladekante verkratzt, smart repair (Bild 11, 12); Felge glanzgedreht hinten rechts verschrammt Minderwert (Bild 13, 14).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Windschutzscheibe Kratzer im Randbereich, ; Türe hinten rechts leicht eingedellt mit leichtem Kratzer, ; Stoßfänger vorne Steinschläge, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Michael Zorn

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 / 5607-0
Fax 0721 / 5607-60
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Michael Zorn
Tel. direkt 07215607-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen
PF DL1812
FIN
KNACR811FP5044461

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0213605354
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
27.05.2026, per Mail.
16.06.2026, 09:00 Uhr, durch Herrn Michael Zorn bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe ohne Anwesenheit
einer bevollmächtigten Person.
16.06.2026
Vertragsnummer 13128172
Auftragsnummer ELSRM004577
Rahmenkostenstelle RDA

Bewertet auf
Betrifft

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 125 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag keine Ausstattungsliste vor, Ausstattung gemäß Fin abfrage übernommen, Abweichungen sind möglich.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.06.2023	Letzte Zulassung	15.06.2023
Hersteller	KIA	Typ / Verkaufsbez.	Niro EV Vision
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNACR811FP5044461	HSN / TSN	2233 / ABP
Schlüssel-Nr.	40804836	Km-Stand abgelesen	29496
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/ Elektromotor	Leistung (kW)	50
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe	Automatik /

Felgen	Elektrofz		
Polster / Farbe	Leichtmetall	Farbe	Weiß
	Teilleder / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.12.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	45.690 EUR	Fz. Notierung	21.500 EUR
Fz. Grundwert: (37 Mon): MK			21.711 EUR

Serienausstattung

Serie: Airbag: 1 Knieairbag (Fahrerseite), Airbag: 2 Frontairbags, Airbag: 2 Seitenairbags, Airbag: 2 Vorhangairbags, Airbag: Mittenairbag, Ambientebeleuchtung im Armaturenräger, Antiblockiersystem (ABS), Autobahnassistent, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch beheizbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel mit integrierten LED-Blinkleuchten, Berganfahrhilfe, Bordcomputer, Dachkonsole vorn mit Lesespots, Dachreling, Dekoreinlagen Marmor-Optik (Grau), Dritte Bremsleuchte mit LED, Drive Mode Select, Dämmerungssensor, Elektrischer Fensterheber mit Impulsfunktion auf der Beifahrerseite, Elektrischer Fensterheber mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit TCS (Traktionskontrolle), Fensterheber elektr. vorn und hinten, Fernlichtassistent (High Beam Assist, HBA), Frontkollisionswarner (FCA) mit Bremsengriff sowie Fußgänger- und Fahrraderkennung, Frontkollisionswarner, erweitert um Abbiegefunktion, Fußmatten, Gangwahl-Drehschalter (Shift by Wire), Gepäcknetzösen im Gepäckraum, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv und navigationsbasiert, Getriebe: Direktantrieb, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen, Innenrückspiegel selbstabblendend (elektrochromatisch), Integriertes Panoramadisplay mit volldigitalem Kombiinstrument, Intelligenter Geschwindigkeitsassistent, Isolierverglasung für die Frontscheibe, Kia-Kartennavigation mit 26 cm Bildschirmdiagonale (10,25 Zoll), Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen an allen Sitzplätzen höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Ladekabel Typ-2- auf Typ-2-Stecker, Lenkrad beheizbar, Lenkrad in hochwertiger Ledernachbildung, Lenkrad: Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitswarner (DAW), Nebelscheinwerfer LED, Notruf-Service e-Call, On-Board Charger (3-Phasen), Online-Dienste Kia Connect, Parkbremse elektronisch mit Auto-Hold-Funktion, Parksensoren hinten, Parksensoren vorn, Polster: Ledernachbildung, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB/DAB+), Radiozubehör: Smartphone-Schnittstelle Apple CarPlay und Android Auto, Radiozubehör: USB- Anschluß, Regensensor, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 17", Räder: Reifenpannenset, Rückfahrkamera, Rückleuchten mit LED, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt (60:40), umklappbar, SUV-Design-Elemente, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitz: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitz: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze, elektrisch einstellbar, Sitz: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitz: Sitzheizung vorn, Smart-Key und Startknopf, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegeln, beleuchtet, Spurfolgeassistent (Lane Follow Assist, LFA), Spurhalteassistent mit visuellem/akustischem Warnsignal, Tagfahrlicht LED, Telefonzubehör: Induktive Ladestation für Smartphones, USB-Ladebuchse an den Seiten der Vordersitze (je eine), USB-Ladebuchse in der Zentralkonsole, Vorheizsystem für die Batterie, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Zwischenwert 1

21.711 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 16.05.2025 bei Kilometerstand 20.459

Km-Korrektur

Km = 29496 Kateg.: 32 = 44200 Diff. = 14704
BZ2K = 3.11689 (AS = 0.655484 BS = -0.008254) **677 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Türeinstieg hinten rechts verkratzt und eingedellt, smart repair (Bild 7, 8)	140	voll	-140
2. Türeinstieg hinten links verkratzt und eingedellt, smart repair (Bild 9, 10)	140	voll	-140
3. Stoßfänger hinten Ladekante verkratzt, smart repair (Bild 11, 12)	120	voll	-120
4. Felge glanzgedreht hinten rechts verschrammt Minderwert, (Bild 13, 14)	250	voll	-250
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	650		-650 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Windschutzscheibe Kratzer im Randbereich,
Türe hinten rechts leicht eingedellt mit leichtem Kratzer,
Stoßfänger vorne Steinschläge,

Zwischenwert 2

21.738 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung -300 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig) 547 EUR
Abzug für Reifenzustand vorne links 6 mm SO -45 EUR
 vorne rechts 6 mm SO -45 EUR
 hinten links 6 mm SO -45 EUR
 hinten rechts 6 mm SO -45 EUR

Legende

S/ Sommer /O Original /F Runflat

67 EUR

Zwischenwert 3	21.805 EUR
----------------	------------

Zwischenwert 4	21.805 EUR
----------------	------------

Rechn. Ergebnis:	EK= 18.626,00 EUR	WD= 3.176,00 EUR	VK= 21.802,00 EUR
------------------	-------------------	------------------	-------------------

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	15.672,27 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.977,73 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	18.650,00 EUR

Verkaufswert	ohne MwSt.	18.319,33 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	3.480,67 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	21.800,00 EUR

Der Sachverständige
Michael Zorn

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

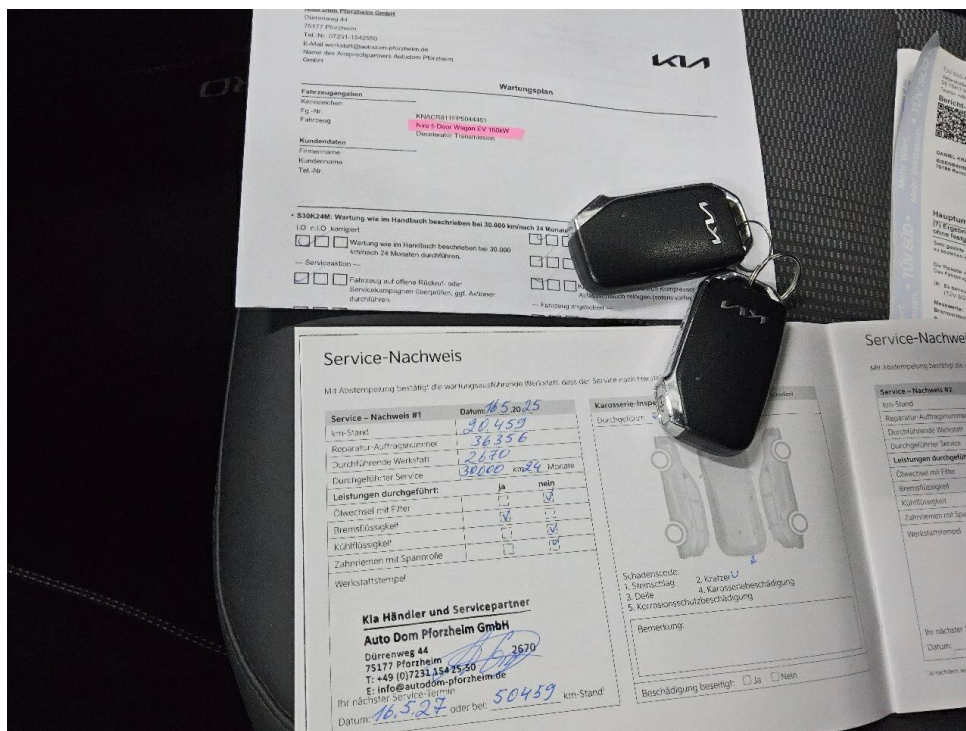


Bild 5 : Schlüsselschlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Türeinstieg hinten rechts verkratzt und eingedellt



Bild 8 : Türeinstieg hinten rechts verkratzt und eingedellt



Bild 9 : Türeinstieg hinten links verkratzt und eingedellt



Bild 10 : Türeinstieg hinten links verkratzt und eingedellt



Bild 11 : Stoßfänger hinten Ladekante verkratzt



Bild 12 : Stoßfänger hinten Ladekante verkratzt



Bild 13 : Felge glanzgedreht hinten rechts verschrammt Minderwert



Bild 14 : Felge glanzgedreht hinten rechts verschrammt Minderwert