



Hüsages Gruppe[®]
Die Gutachter

Minderwertgutachten

Kunde :	Allane SE HCBE	Vertragsnummer :	46005091
Berichtsnummer :	0000000922471-DE966	Referenznummer:	31191941
Amtl. Kennzeichen :	PM-LJ 200E		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK381HFMJ032218	Laufleistung abgelesen:	69058 km
Erstzulassung / Baujahr:	23.07.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	01.06.2026 14513 Teltow
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Polar White / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Ergebnisse der Einzelbereiche

	Netto	Mwst.19%:	Brutto
Reparaturkosten	490,00 €	93,10 €	583,10 €
Relativer Fahrzeugwert 55,00%			
Minderwert	490,00 €	93,10 €	583,10 €

Das Minderwertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Minderwertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.





Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/98V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/98V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/98V 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/98V 3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 100 kW (Dauer 26 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe wärmedämmend



- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen 7x17
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen 215/55 R17 ..V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smart-Key
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Trend-Paket
- Türgriff innen silber
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay)
- Wärmeschutzverglasung
- Schein- / Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Hochtöner
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2600 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Scheinwerfer Voll-LED
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Tour
 - Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl.
 - Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Navi-Paket
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	-
Lackschichtendickenmessung:	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft	/	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

 Karosserie außen						
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert	
1. Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair	120,00 €	Voll	120,00 €	
2. Seitenwand - Hinten - Rechts	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren	0,00 €	Ohne	0,00 €	
Zwischensumme:			120,00 €		120,00 €	
 Karosserie innen						
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert	
3. Innenraum	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €	
Zwischensumme:			0,00 €		0,00 €	
 Sonstiges						
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert	
4. Sitz Innenraum links vorne	Beschädigt	Smart Repair	100,00 €	Voll	100,00 €	
5. Sitz Innenraum links vorne	Verschmutzt	Reinigen	120,00 €	Voll	120,00 €	
6. FZG Verschmutzt	Verschmutzt (stark)	Reinigen	150,00 €	Voll	150,00 €	
Zwischensumme:			370,00 €		370,00 €	
Gesamtsumme Netto:			490,00 €		490,00 €	
Mwst. 19%:			93,10 €		93,10 €	
Gesamtsumme Brutto:			583,10 €		583,10 €	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis

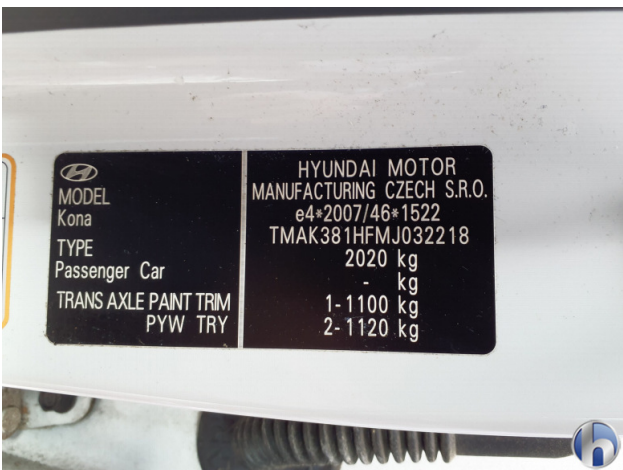

VIN



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren 0,00 € / 0,00 €



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren 0,00 € / 0,00 €



3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €




3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €

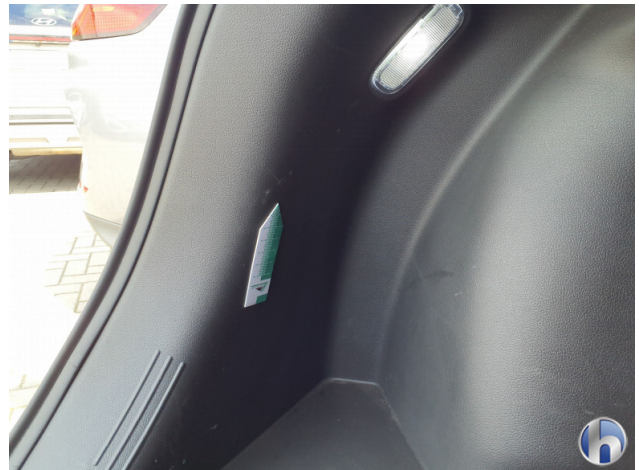

3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



4. Sitz Innenraum links vorne
Beschädigt - Smart Repair 100,00 € / 100,00 €



4. Sitz Innenraum links vorne
Beschädigt - Smart Repair 100,00 € / 100,00 €



5. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen 120,00 € / 120,00 €



5. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen 120,00 € / 120,00 €



5. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen 120,00 € / 120,00 €



5. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen 120,00 € / 120,00 €



5. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen 120,00 € / 120,00 €



5. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen 120,00 € / 120,00 €



5. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen 120,00 € / 120,00 €



5. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen 120,00 € / 120,00 €



5. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen 120,00 € / 120,00 €



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter