

31.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW i4 eDrive40 Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 340 PS / 250 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -BS 0127E	Fahrgestell-Nummer:	WBY71AW0X0FN10442
Vertrags-Nummer:	78663081	Erstzulassung:	24.06.2022
Internes KZ:	15051594	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW i4 eDrive40 Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 340 PS / 250 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW i4 eDrive40 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 340 PS / 250 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	250 / 340	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	190	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,700
Leergewicht (kg):	2125	zul. Gewicht (kg):	2605

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78663081
Amtliches Kennzeichen: HD -BS 0127E
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW i4 eDrive40 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 340 PS / 250 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
19.11.2025	9059969302	Eigenverschulden	Tür vorne Fahrerseite	Ja	Nein
30.07.2025	9059953464	Eigenverschulden	Parksensor vorne mitte	Ja	Nein
19.05.2023	9059850566	Fremdverschulden	Stossstange vorne Fahrerseite	Ja	Ja
			Stossstange vorne Fahrerseite		
			Kotflügel vorne Fahrerseite		
18.02.2023	9059839633	Eigenverschulden	Stossstange vorne Fahrerseite	Ja	Nein
			Kotflügel vorne Fahrerseite		

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78663081
Amtliches Kennzeichen: HD -BS 0127E
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW i4 eDrive40 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 340 PS / 250 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBY71AW0X0FN10442

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	93.588 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	10 Monat(e)
Typ/Modell	i4 eDrive40	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	WBY71AW0X0FN10442	Leistung	105 kW
Erstzulassung	24.06.2022	Polster	
Letzte Wartung	06/2026, 92.436 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Tür hinten links, Tür vorne links



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R19 98Y	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	255/40 R19 100Y	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Goodyear	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	
2	245/45 R18 100V	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 23.07.2026
Protokollnummer: 46703619
Anlieferungsdatum: 23.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	i4 eDrive40	Laufleistung (abgelesen)	93.588 km
Fahrgestellnummer	WBY71AW0X0FN10442	Erstzulassung	24.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum

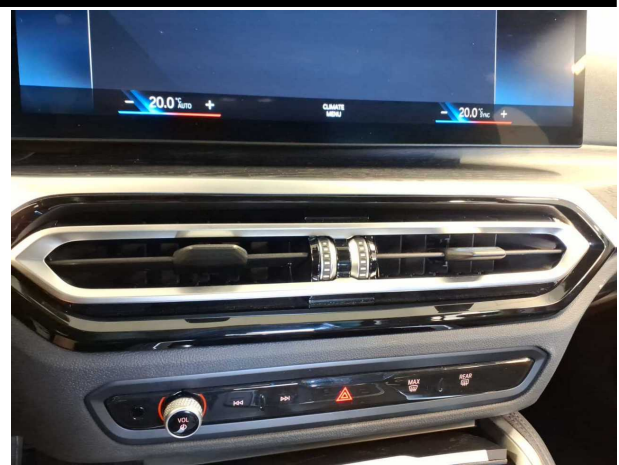


Abbildung 8: Innenraum

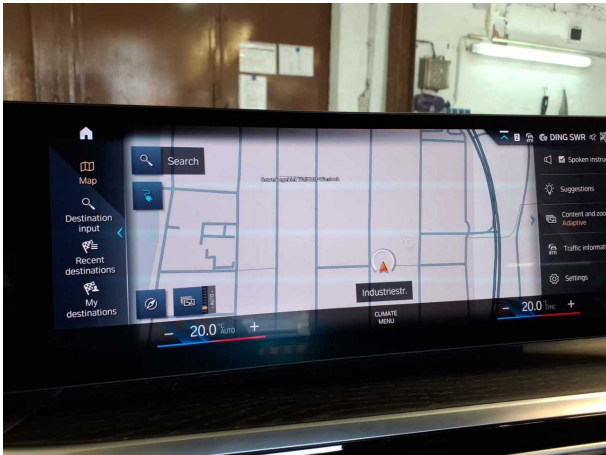


Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges

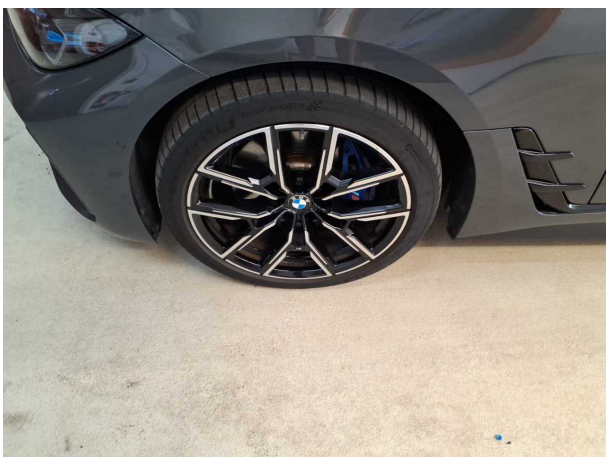


Abbildung 11: Sonstiges

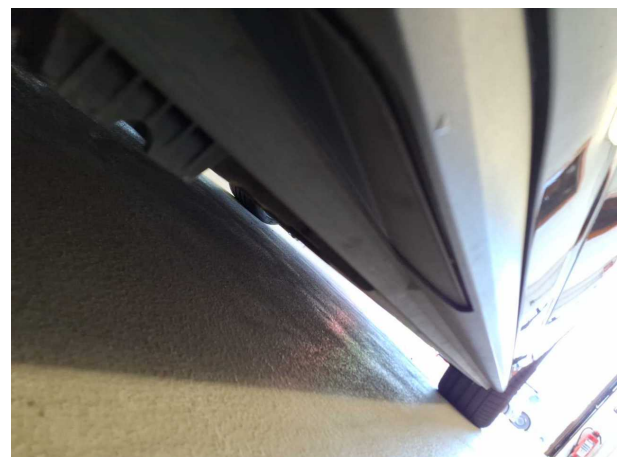


Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges

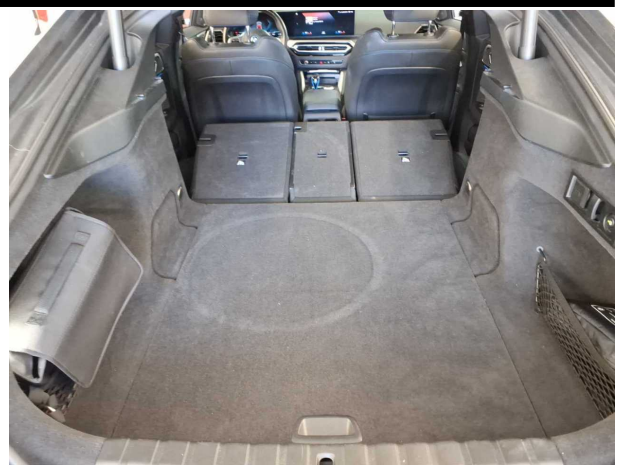


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges

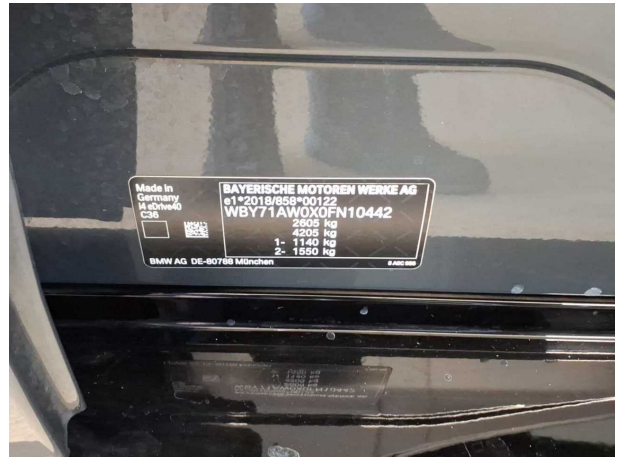


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

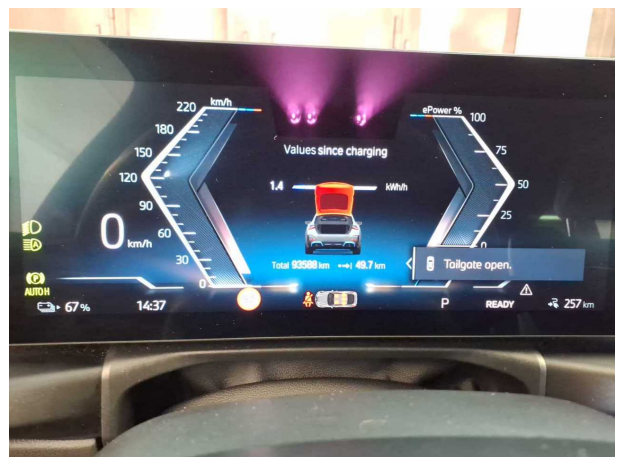


Abbildung 18: Sonstiges

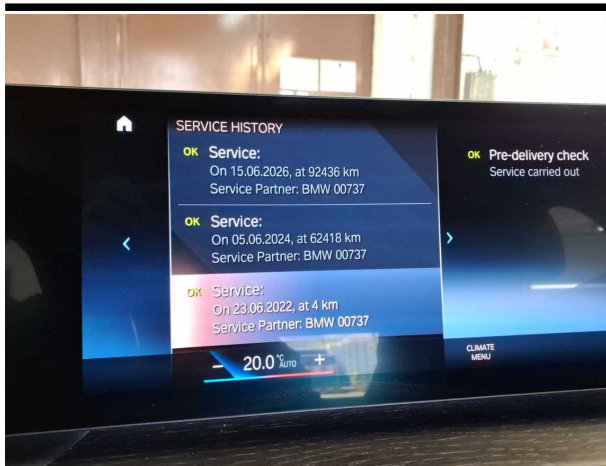


Abbildung 19: Sonstiges


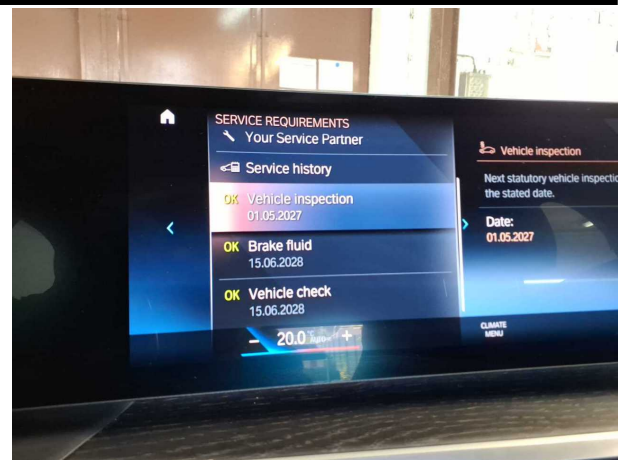


Abbildung 20: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug

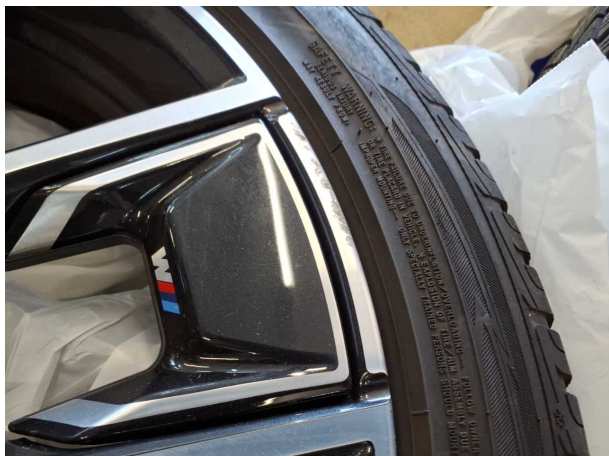


Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug

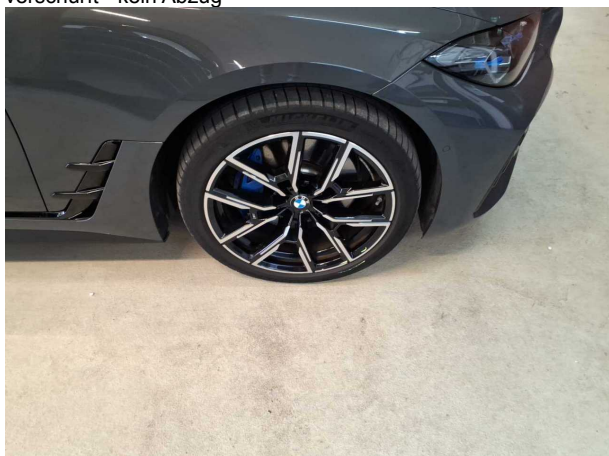

Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

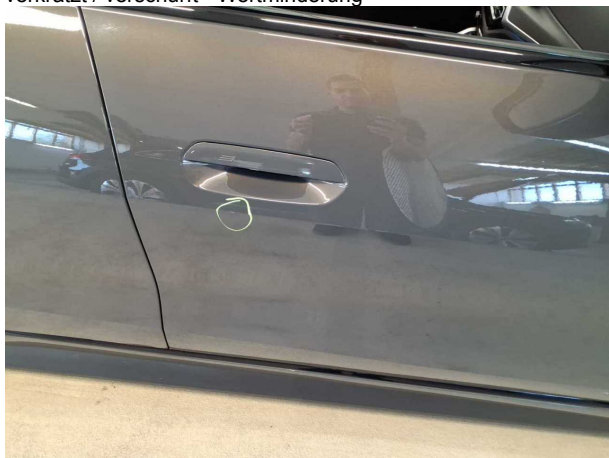

Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

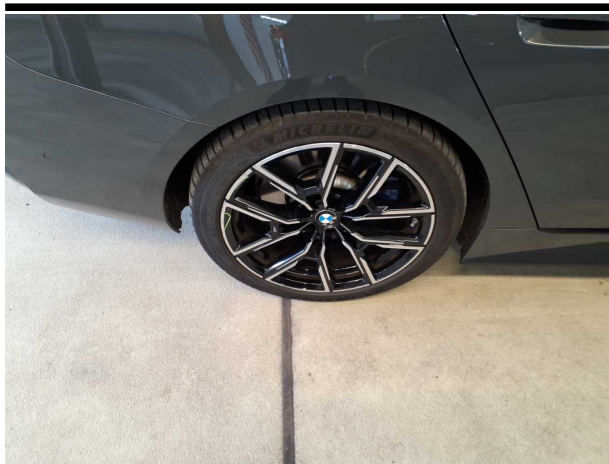

Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

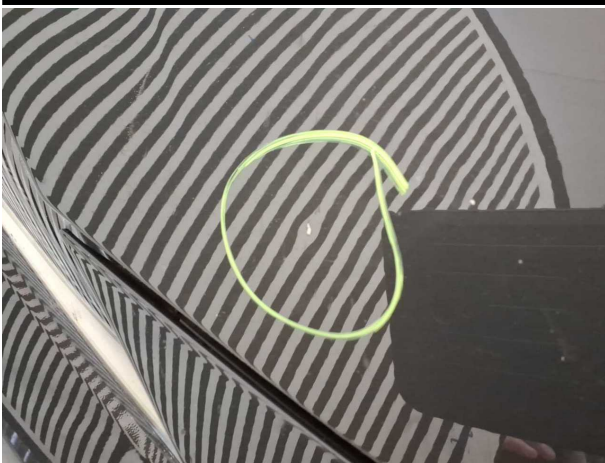

Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad...
- instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Tür hinten links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Tür hinten links, Tür vorne links



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WBY71AW0X0FN10442

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	93,588 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	10 Monat(e)
Type / Model	i4 eDrive40	Main inspection (Report on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	WBY71AW0X0FN10442	Power	105 kW
First registration	24 Jun 2022	Upholstery	
Last maintenance	06/2026, 92,436 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	2 alloy rims - Scratched - No deduction
2	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
3	Door - front right side	Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair
4	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
5	Boot lid / rear door	Boot lid - Dent / paintcoat damage - Smart repair
6	Bonnet	Bonnet - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Mudguard - left side, Door - rear left side, Door - front left side

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46703619
Delivery date: 23 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/40 R19 98Y	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	255/40 R19 100Y	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100V	Goodyear	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	
2	245/45 R18 100V	Goodyear	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46703619
Delivery date: 23 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	i4 eDrive40	Mileage (Read)	93,588 km
Vehicle Identification number	WBY71AW0X0FN10442	First registration	24 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46703619
Delivery date: 23 Jul 2026



Figure 7: Interior

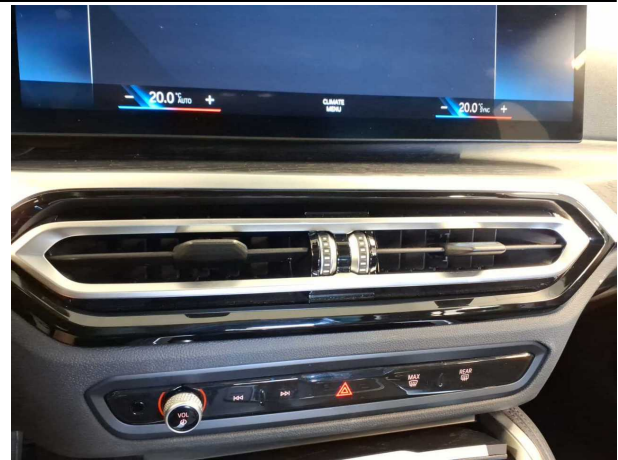


Figure 8: Interior

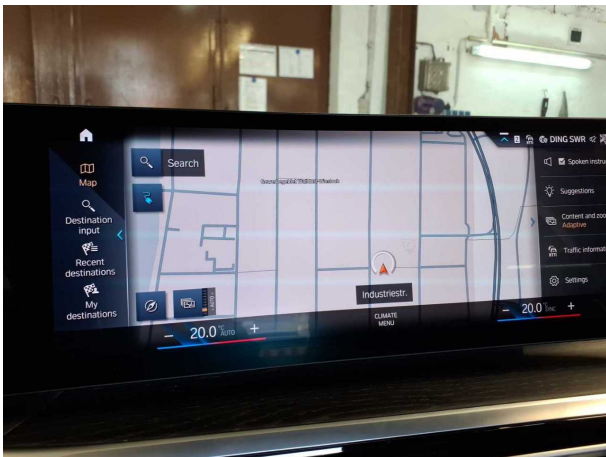


Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.

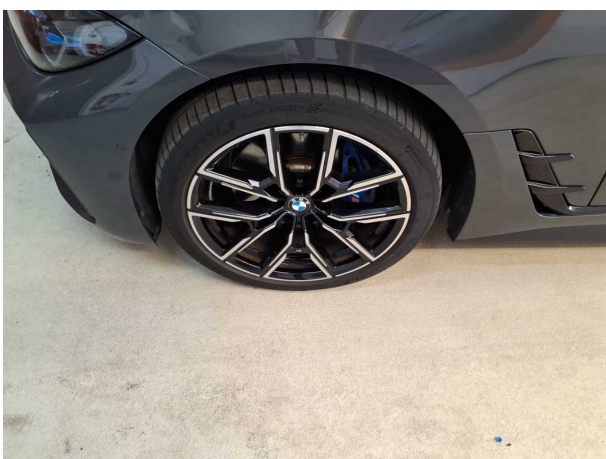


Figure 11: Misc.

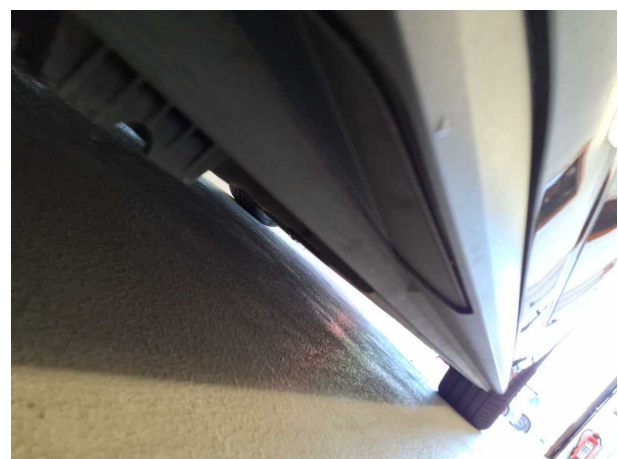


Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.

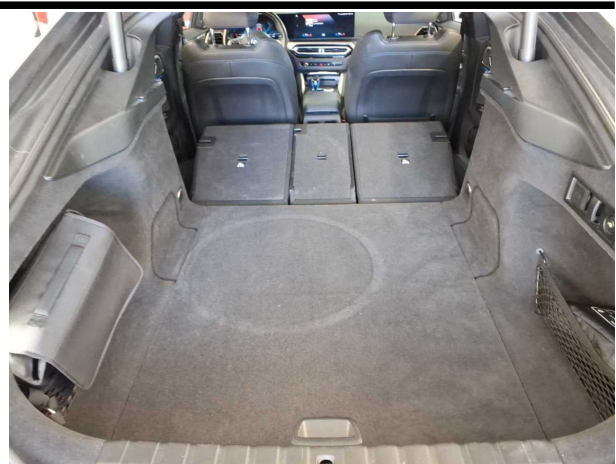


Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.

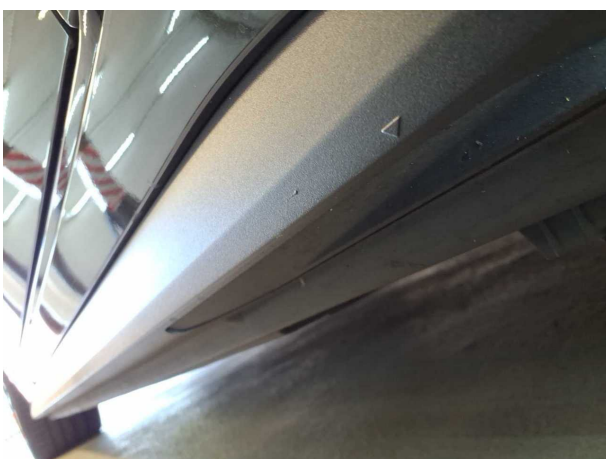


Figure 17: Misc.

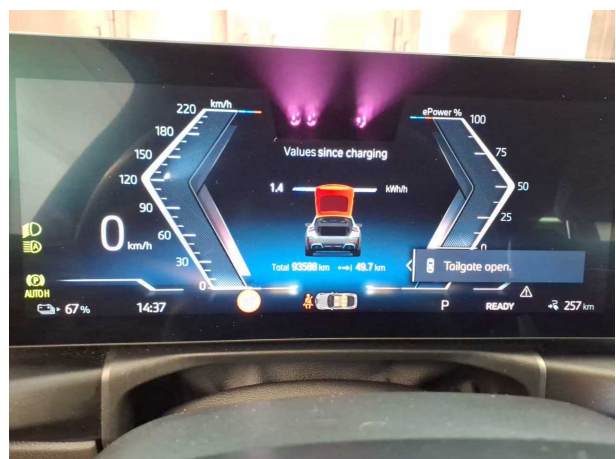


Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46703619
Delivery date: 23 Jul 2026

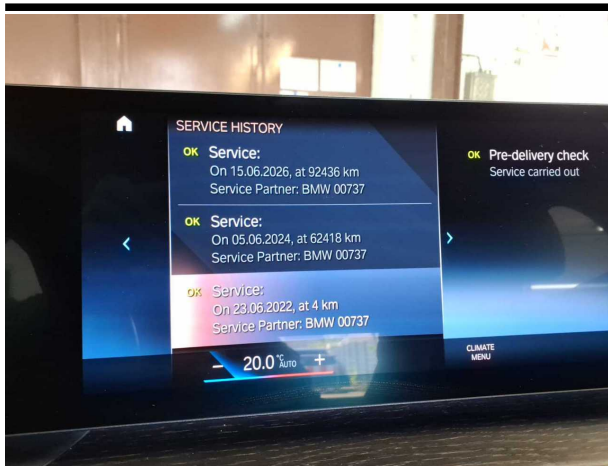


Figure 19: Misc.


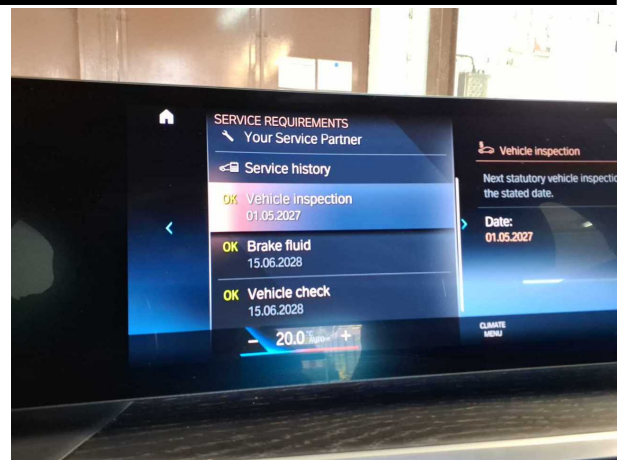


Figure 20: Misc.

Pictures of damage




Damage #1: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - No deduction

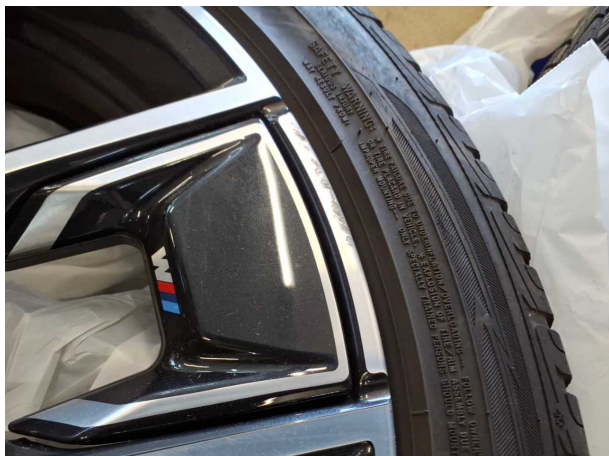


Damage #1: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value

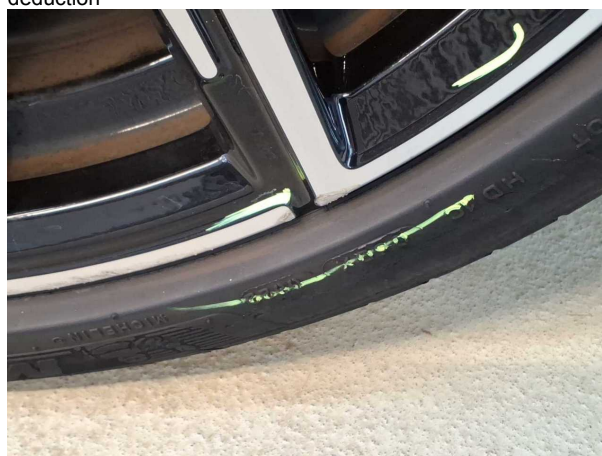

Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value

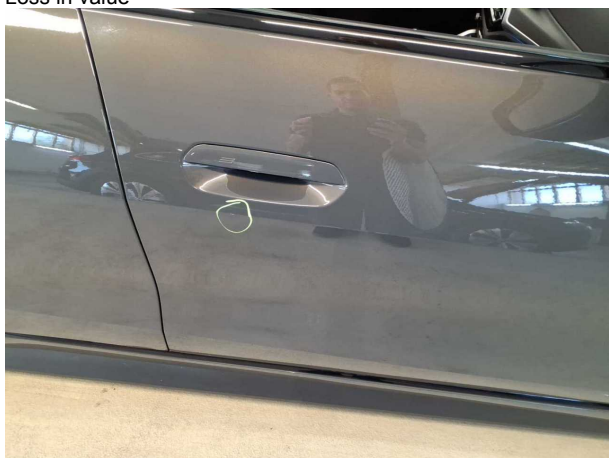

Damage #3: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #3: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value




Damage #5: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #5: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #5: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Smart repair

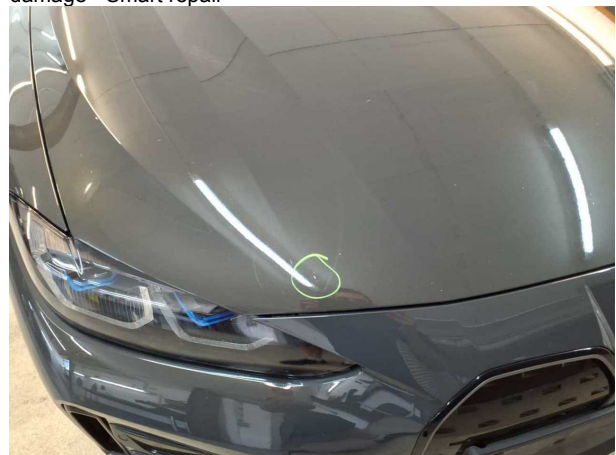

Damage #6: Bonnet: Bonnet - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46703619
Delivery date: 23 Jul 2026



Damage #6: Bonnet: Bonnet - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Mudguard - left side, Door - rear left side, Door - front left side



Repainting 1: Mudguard - left side, Door - rear left side, Door - front left side