


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10026574
vom: 11.02.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002304916
Besichtigt am: 11.02.2026 10:04
Berichts-Nr: 10026574
FIN: WVGZZZ5N3RW040844

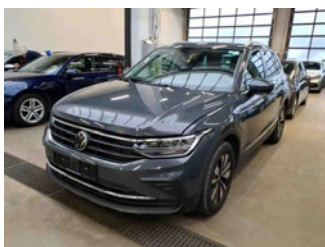Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10026574
vom: 11.02.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZG
Erstzulassungsdatum:	28.12.2023
Laufleistung:	45.725 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Delfingrau Metallic
Farbe Dach:	Delfingrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Titanschwarz-Silbergr./Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"MOVE"

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W
230-V-Steckdose im Gepäckraum
3 Kopfstützen hinten
4 AirStop®-Ganzjahresreifen 215/65 R 17
4 Leichtmetallräder "Zürich" 7 J x 17
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF
8 Lautsprecher
Abdeckungen für Leichtmetallräder
Abgasendrohr hinten (Standard)
Abgasnorm EU6 AP
Ablagefächer in der Dachkonsole
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite
Ambientebeleuchtung 30-farbig
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. "Emergency Assist", ohne "Side Assist" und Proaktives Insassenschutzsystem
Außen-Sound Standard
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
Außenspiegel rechts, konvex
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe
Äußere Rücksitzplätze beheizbar, zusätzlich zu den beheizbaren Vordersitzen
Ausstattungsanpassung
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie 420A (70Ah)
Batterie/Generator Kapazität Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar
Betriebserlaubnis Nachtrag
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
Bordwerkzeug
Cargo-Paket
Cargo-Paket "Plus"
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt
Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel
Dachreling silber eloxiert
Dämpfung hinten, Basis 1
Dämpfung vorn
Dekoreinlagen für Sondermodell
Digitaler Radioempfang DAB+
Diversity-Antenne für FM-Empfang
Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Doppelton-Signalhorn
Drehstromgenerator 180 A
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
ECO-Funktion
Einstiegsleisten für Sondermodell
Elektrische Luftzusatzheizung
Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Fahrprofilauswahl
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Fernlichtassistent "Light Assist"
Fertigungsablauf Standard
Frontantrieb
Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend
Fußgängererkennung
Gepäcknetz
Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar
Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Innenspiegel automatisch abblendend



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10026574
vom: 11.02.2026

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Scheinwerfer

Lendenwirbelstützen vorn

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtwertenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn

MOVE

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlussleuchte

Netztrennwand

Nicht Heissland

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladekabel

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Überföhrungsausrüstung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Raucherausführung

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rückleuchten

Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne

Schalthebelknopf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schubladen unter den Vordersitzen

Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10026574
vom: 11.02.2026

Sitzbezüge für Sondermodell
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Volldach
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10026574
vom: 11.02.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10026574
vom: 11.02.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Tür hinten links	Delle(n)	Spotrepair
4	Tür vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
5	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
6	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10026574
vom: 11.02.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10026574
vom: 11.02.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N3RW040844

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10026574
vom: 11.02.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10026574
vom: 11.02.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links

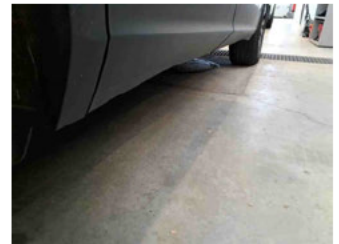


Seitenansicht - Schweller rechts

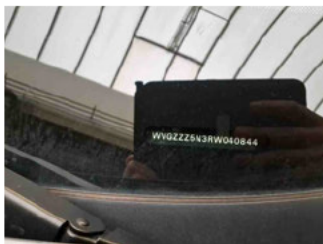

Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

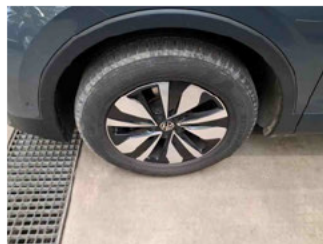


Räder - Rad montiert vorne
links

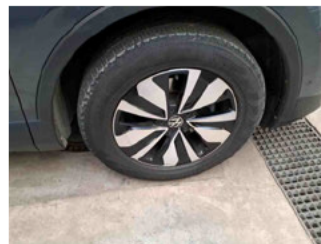

Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

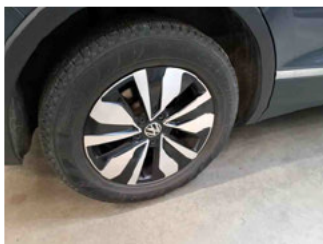


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

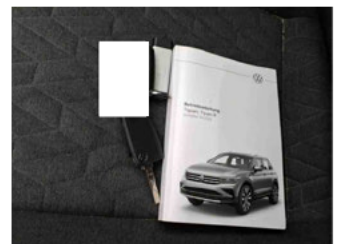

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10026574
vom: 11.02.2026



Innenraum - Kofferraum

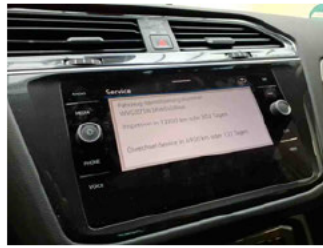

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

2 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

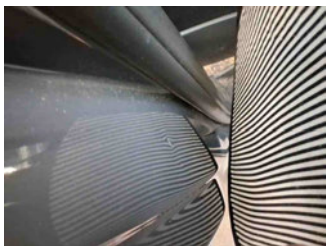

3 - Tür hinten links - Delle(n) - Spotrepair

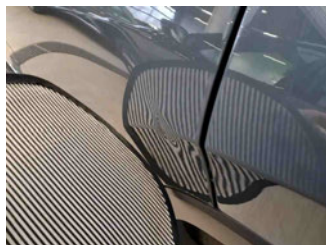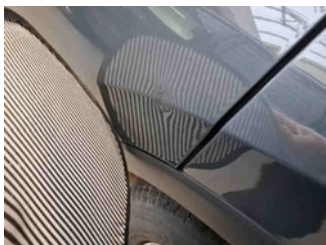



4 - Tür vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



5 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen

Kommentar

Schmutz Flecken

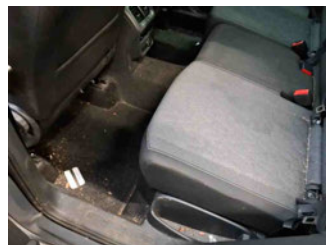
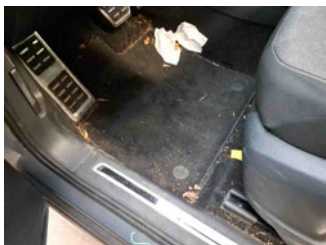


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10026574
vom: 11.02.2026

6 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

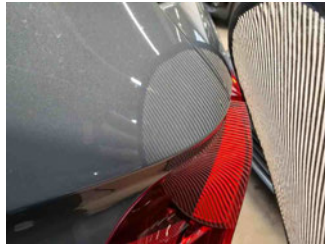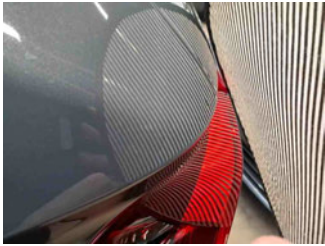

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

