

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	18.05.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	29.05.2026
Referenznummern	0002062390

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF0PXXGCHPPD64006

Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Race Rot / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Focus 1.5 EcoBlue Titanium X	Laufleistung abgelesen	39.616 km
Erstzulassung	20.04.2023	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 88 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/60R16 92H	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/60R16 92H	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/60R16 92H	7 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/60R16 92H	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60R16 92V	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60R16 92V	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60R16 92V	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60R16 92V	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 15.05.2025 bei km 25.124.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten links beschädigt	Nein	Instandsetzungsspuren
Dachholm links beschädigt	Nein	Instandsetzungsspuren

Anmerkungen

Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehalten.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
Anti-Blockier-System (ABS)	Antischlupfregelung (ASR)
Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 4 und Touchscreen-Farbdisplay)	Radioempfang digital (DAB)
Audiobedienung am Lenkrad	6 Lautsprecher
Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Ford SYNC 3 mit Navigation
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bodenleuchte im Außenspiegel
Bord-/Verbrauchscomputer	Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
Chromfassung Seitenscheiben	Dachhimmel Stoff
Dachreling (Aluminium)	Dachspoiler Wagenfarbe
Dimmer Instrumentenbeleuchtung	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Post-Collision-System	Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Farbdisplay (8 Zoll)	Farbdisplay für Bordcomputer
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	FordPass Connect inkl. eCall
Fußmatten Velours mit Ziernähte	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen)	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Innenspiegel mit Ablendautomatik
Intelligent Protection System (IPS)	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	Seitenairbag vorn
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	Gurtstraffer
Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Isifix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
Kindersicherung elektrisch	Klimaautomatik 2-Zonen
Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)	KeyFree-System
Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll	Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	Lackierung Race-Rot
Laderaumboden verstellbar	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	LM-Felgen
Mittelarmlehne hinten	Mittelkonsole Premium
Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß	Getränkhalter vorn
Modellpflege	Motor 1,5 Ltr. - 85 kW EcoBlue TDCi KAT
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	Nebelscheinwerfer LED
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Parkpilotsystem vorn und hinten
Power KeyFree-Startfunktion	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rußpartikelfilter
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Schaltpunktanzeige	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
SCR-System (AdBlue-Technologie)	Servolenkung elektrisch

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Sitz vorn links höhenverstellbar		Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	
Sitz vorn rechts höhenverstellbar		Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	
Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)		Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	
Sportsitze vorn		Start/Stop-Anlage	
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum		Tagfahrlicht LED	
Verglasung getönt		Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten		Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	✓	Fahrassistenz-Paket 2	✓
Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion	✓	Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)	✓
Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	✓	Rückfahrkamera mit Split View	✓
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion	✓	Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion	✓
Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)	✓	Fahrassistenz-System: Intelligent Drive Assist, teilautomatisierte Fahrassistenz	✓
Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot	✓	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	✓
Matrix-LED-Scheinwerfer	✓	Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht	✓
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)	✓	Heckleuchten LED	✓
Frontscheibe heizbar	✓	Sitzheizung vorn	✓
Lenkrad heizbar	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach Holm links, beschädigt, Smartrepair (Bild 23, Bild 24)	100,00 €	100,00 €
Dach Holm links, Reparaturmangel, lackieren (Bild 25, Bild 26)	574,20 €	574,20 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand links, Reparaturmangel, lackieren (Bild 21, Bild 22)	493,13 €	493,13 €
D- Säule links Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair (Bild 34, Bild 35)	60,00 €	60,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten rechts Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 27, Bild 28)	60,00 €	60,00 €
D- Säule rechts Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen (Bild 31, Bild 32, Bild 33)	128,07 €	89,65 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 29, Bild 30)	798,21 €	606,60 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motor, Öl undicht, prüfen (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	79,76 €	79,76 €
Motor Abdeckung, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	92,35 €	92,35 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe, fehlt, ersetzen	18,00 €	18,00 €
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen	15,00 €	15,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	2.551,49 €
Minderwert	2.321,46 €
Händlereinkaufspreis	9.850,00 €
Händlerverkaufspreis	11.475,00 €

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 35 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 01.06.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage

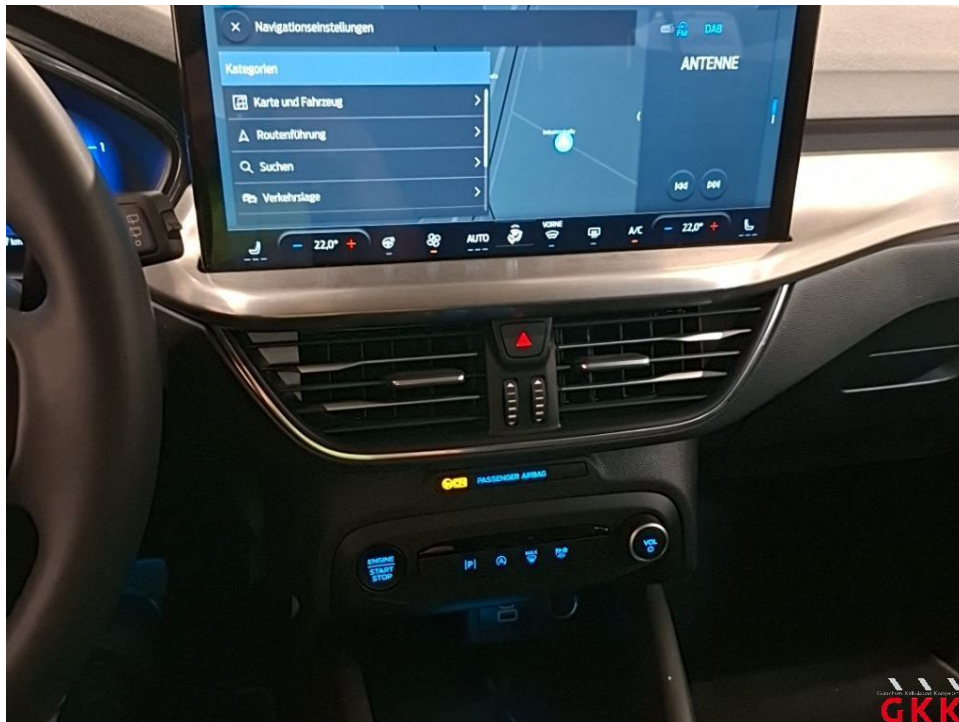


Bild 11



VIN : WF0PXXGCHPPD64006		Zulassungsland :	Garantie - Startdatum : 20.04.2023
Modell : FOCUS (C519E)			
Motor : 1.5L DV NEO ECO TC DI DSL			
Farbe : RACE RED			
Wartungsintervall : Alle 30000 KM oder 24 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)			
Nächste Inspektion	Fälligkeitsdatum	oder nach Kilometerstand	
4 Jahr (60000 km)	20.04.2027	55124KM (je nachdem, was zuerst eintritt)	
Reparaturbetrieb	Auftragsdaten	Kilometerzähler	Beschreibung
Eberhardt Automobile GmbH & Co.KG Ringofenstraße 23 Ringofenstr. 23 info@ford-eberhardt.de 44287 GERMANY 0231/456243 0231/452044 info@ford-eberhardt.de ford-eberhardt-ringofenstrasse.de	Auftragsdatum : 15.05.2025 Auftragsnummer : 779340	Ablesewert : 25124 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 2 Jahr (30000 km) Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion 1 - Erfolgreich Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen Austausch des Pollen-/Geruchsfilters Öl- und Ölfilterwechsel
			
Auto Fiegl GmbH Bortenmacher Str. 1 Roth 91154 GERMANY 09171/9704-20 09171/9704-0 fiegl-roth@auto-fiegl.fsoc.de ford-fiegl-roth.de	Auftragsdatum : 26.04.2023 Auftragsnummer : 385014	Ablesewert : 10 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen Ablieferungs-Inspektion Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion Nicht durchgeführt Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen
			

Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Motor, Öl undicht, prüfen



Bild 16 Motor, Öl undicht, prüfen

Fotoanlage



Bild 17 Motor, Öl undicht, prüfen



Bild 18 Motor, Abdeckung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Motor, Abdeckung, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Motor, Abdeckung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Seitenwand links, Reparaturmangel, lackieren



Bild 22 Seitenwand links, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Dach, Holm links, beschädigt, Smartrepair



Bild 24 Dach, Holm links, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25 Dach, Holm links, Reparaturmangel, lackieren



Bild 26 Dach, Holm links, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 28 Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 29 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31 D- Säule rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 32 D- Säule rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33 D- Säule rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 34 D- Säule links, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 35 D- Säule links, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair