

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Express TCe 100 FAP Extra Kasten-Lieferwagen 4-türig 1333 ccm 102 PS / 75 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	K -BQ 1513	Fahrgestell-Nummer:	VF1RJK00871421533
Vertrags-Nummer:	56532086	Erstzulassung:	27.02.2024
Internes KZ:	15130147	Kilometer-Stand:	74289

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

RENAULT Express TCe 100 FAP Extra Kasten-Lieferwagen 4-türig 1333 ccm 102 PS / 75 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: Arktis-weiß

Polsterung: Stoff Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **19.900,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

(enthält: EASY LINK 8-Zoll // Klimaanlage manuell), Rückfahrkamera, Mittellarmlehne, Reserverad	0,00
12-V Steckdose, Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar, LED-Tagfahrlicht, Lichtsensor	0,00
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
Elektrische Fensterheber vorne, Berganfahrassistent	0,00
Laderaumseitenverkleidung halbhoch, Einparkhilfe hinten, Seitliche Ablagefächer im Laderaum	0,00
Schaltgetriebe, Arktis-Weiß, Beifahrerairbag, deaktivierbar, Klang & Klima-Paket	0,00
Weitwinkelspiegel, Handschuhfach, geschlossen und beleuchtet, Ablagegalerie über den Vordersitzen	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **19.900,00**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **23.681,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 23.681,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Express TCe 100 FAP Extra Kasten-Lieferwagen4-türig 1333 ccm 102 PS / 75 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	75 / 102	Hubraum:	1333
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	145
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,400	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	167	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1296	zul. Gewicht (kg):	1871

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 56532086
Amtliches Kennzeichen: K -BQ 1513
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Express TCe 100 FAP Extra Kasten-Lieferwagen4-türig 1333 ccm 102 PS / 75 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 56532086
Amtliches Kennzeichen: K -BQ 1513
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Express TCe 100 FAP Extra Kasten-Lieferwagen4-türig 1333 ccm 102 PS / 75 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE



Vorgang	
Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	24.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	29.06.2026
Referenznummern	0031209919 - 0056532086

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Kennzeichen	K-BQ 1513	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RJK00871421533
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	27.02.2024
Typ	Express TCe 100 Extra	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Arktis-Weiß - Uni
Laufleistung abgelesen	74.289 km	Sitzplätze	2
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Transporter, 5 Türier
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	1.333 ccm / 75 KW
Fahrzeugdaten wurden teilweise durch eine FIN bezogene Datensatzabfrage ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	BestDrive	185/65 R15 92H M+S	4 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	BestDrive	185/65 R15 92H M+S	4 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	185/65 R15 92H M+S	5 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	185/65 R15 92H M+S	5 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich. Räder-Einlagerungsschein nicht vorhanden / lag nicht vor. Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Die montierten Allwetterreifen sind nicht Bestandteil der Fahrzeugausstattung. Die Reifen hinten links und rechts sind porös. Der Reifen vorn rechts ist beschädigt. Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Ausstattung

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| ✓ (enthält: EASY LINK 8-Zoll // Klimaanlage manuell),
Rückfahrkamera, Mittelarmlehne, Reserverad | ✓ 12-V Steckdose, Außenspiegel, elektrisch einstell- und
beheizbar, LED-Tagfahrlicht, Lichtsensor |
| ✓ ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV),
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | ✓ Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine
Änderung der Ausstattung nicht möglich |
| ✓ Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind
vorbehalten | ✓ Elektrische Fensterheber vorne, Berganfahrassistent |
| ✓ Laderaumseitenverkleidung halbhoch, Einparkhilfe hinten,
Seitliche Ablagefächer im Laderaum | ✓ Schaltgetriebe, Arktis-Weiß, Beifahrerairbag, deaktivierbar,
Klang & Klima-Paket |
| ✓ Weitwinkelspiegel, Handschuhfach, geschlossen und
beleuchtet, Ablagegalerie über den Vordersitzen | |

Zustand / Beschädigungen		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger vorne Luftgitter, beschädigt, ersetzen (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	125,23 €	125,23 €
Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	573,33 €	573,33 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Dach, Lackierung verätzt, lackieren (Bild 60, Bild 61, Bild 62)	657,07 €	427,10 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	121,32 €	121,32 €
Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 31, Bild 32, Bild 33)	1068,89 €	805,03 €
Radhaus hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 40, Bild 41, Bild 42)	364,31 €	273,55 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Radhaus hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 43, Bild 44)	364,31 €	273,55 €
Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 49, Bild 50, Bild 51)	661,19 €	503,27 €
Schiebetür rechts Einstieg, beschädigt, lackieren (Bild 55, Bild 56, Bild 57)	194,57 €	126,47 €
Schiebetür rechts Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen (Bild 52, Bild 53, Bild 54)	61,66 €	61,66 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 37, Bild 38, Bild 39)	498,24 €	498,24 €
Hecktür links, beschädigt, ersetzen (Bild 34, Bild 35, Bild 36)	1285,51 €	1285,51 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stahlrad vorne rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	172,98 €	172,98 €
Satz Allwetterreifen, falsche Reifenart, ersetzen	608,00 €	608,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Kombiinstrument Reifendruckkontrolle, aktiv, auslesen / prüfen (Bild 12)	52,50 €	52,50 €
Trennwand, beschädigt, lackieren (Bild 58, Bild 59)	184,07 €	119,65 €
Laderaum, verkratzt, Smartrepair (Bild 63, Bild 64, Bild 65)	396,60 €	396,60 €
Laderaum, verschmutzt, aufbereiten (Bild 45, Bild 46)	210,00 €	210,00 €
Laderaum Dichtung, beschädigt, ersetzen (Bild 47, Bild 48)	151,34 €	151,34 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen (Bild 14, Bild 15)	241,93 €	241,93 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Inspektion groß Kleintransporter, fällig, durchführen (Bild 13)	531,81 €	531,81 €
Fahrzeug innen, verschmutzt, aufbereiten (Bild 28, Bild 29, Bild 30)	210,00 €	210,00 €
HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	130,00 €	130,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 306,18 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	8.864,86 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	7.899,07 €
Händlereinkaufspreis	2.025,00 €
Händlerverkaufspreis	2.825,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 66 Fotos.

Weidemann, Leon

Der Sachverständige, 29.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

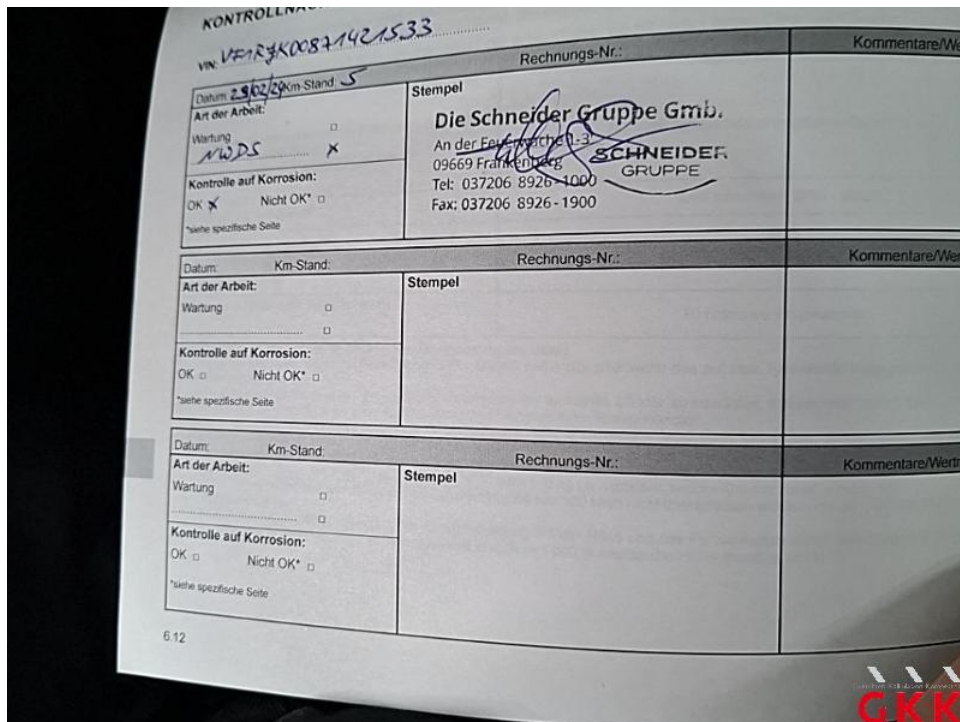


Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Kombiinstrument, Reifendruckkontrolle, aktiv, auslesen / prüfen

Fotoanlage



Bild 13. Inspektion groß, Kleintransporter, fällig, durchführen



Bild 14. Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

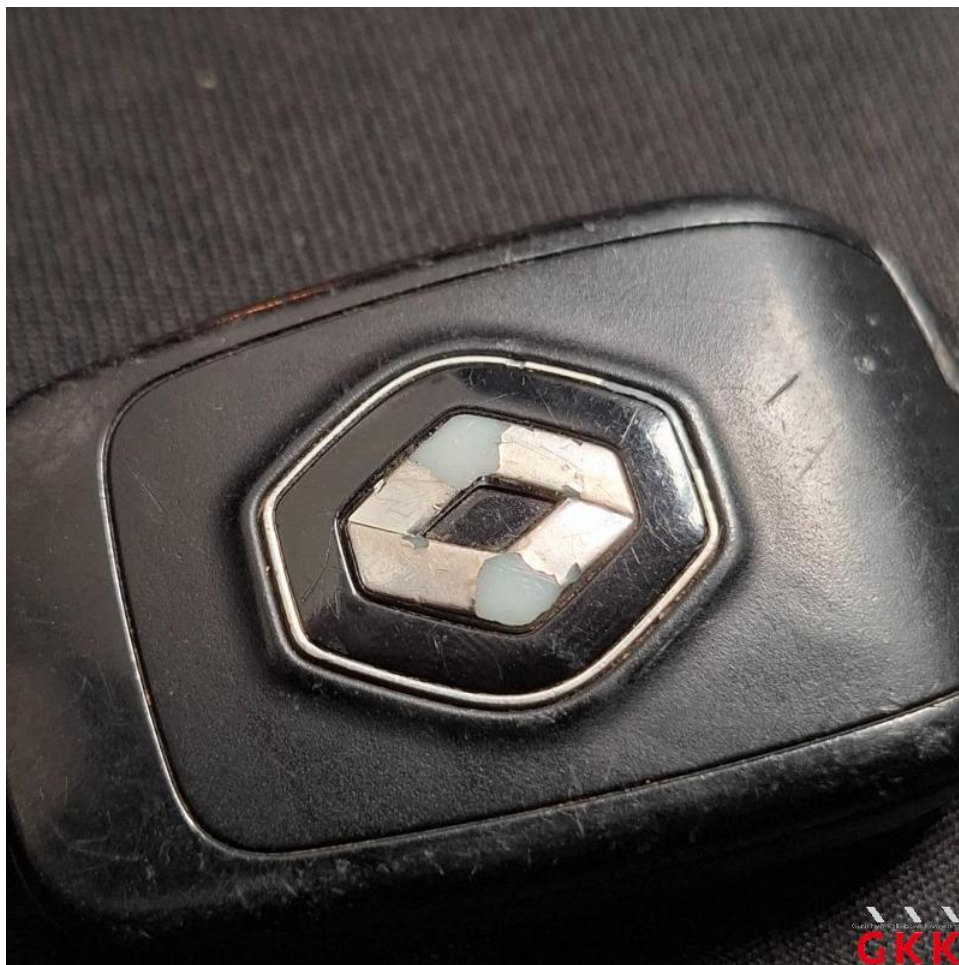


Bild 15. Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen



Bild 16. Stahlrad, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Stahlrad, vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 18. Stahlrad, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 20. Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

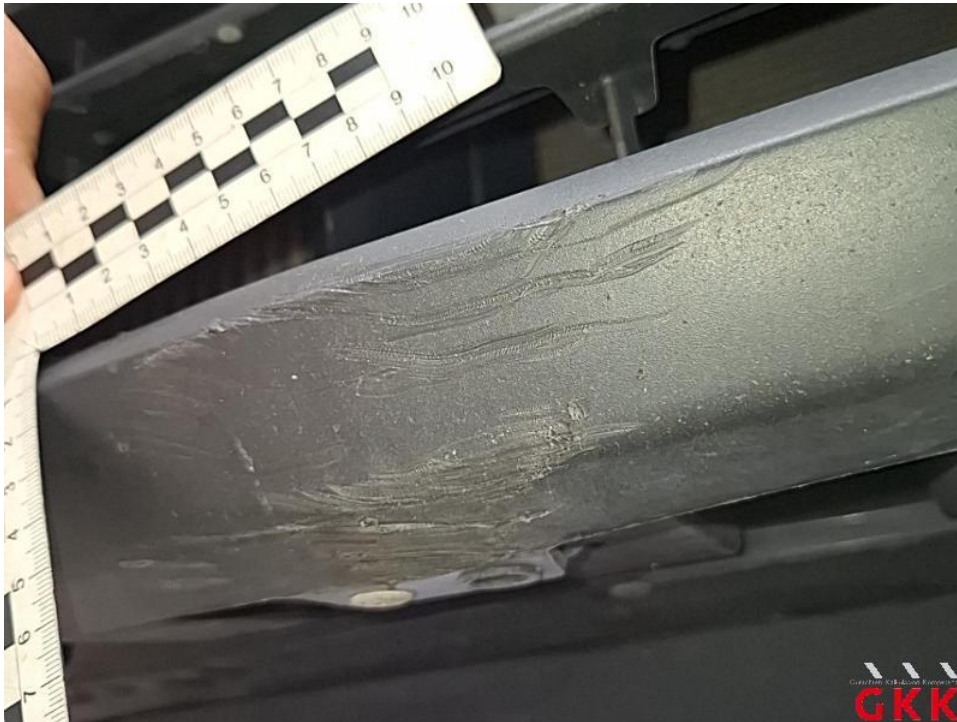


Bild 21. Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 22. Stoßfänger vorne, Luftgitter, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Stoßfänger vorne, Luftgitter, beschädigt, ersetzen



Bild 24. Stoßfänger vorne, Luftgitter, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 26. Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 27. Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 28. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 29. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten



Bild 30. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 31. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34. Hecktür links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35. Hecktür links, beschädigt, ersetzen



Bild 36. Hecktür links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 38. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 40. Radhaus hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 41. Radhaus hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 42. Radhaus hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 43. Radhaus hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 44. Radhaus hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 45. Laderaum, verschmutzt, aufbereiten



Bild 46. Laderaum, verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 47. Laderaum, Dichtung, beschädigt, ersetzen



Bild 48. Laderaum, Dichtung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 49. Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 50. Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

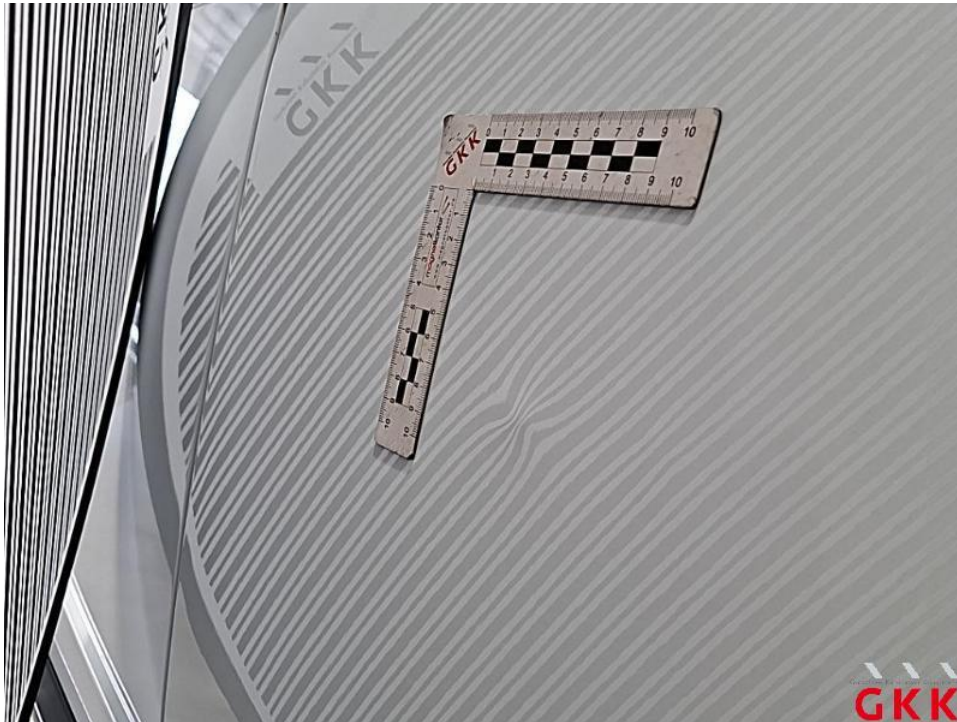


Bild 51. Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 52. Schiebetür rechts, Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

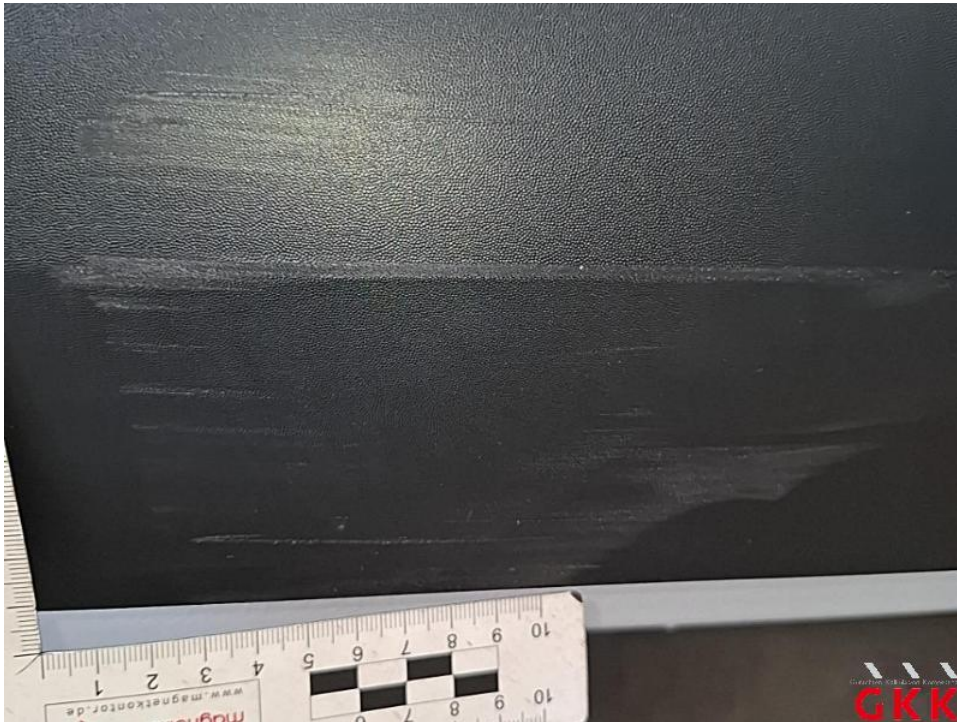


Bild 53. Schiebetür rechts, Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen

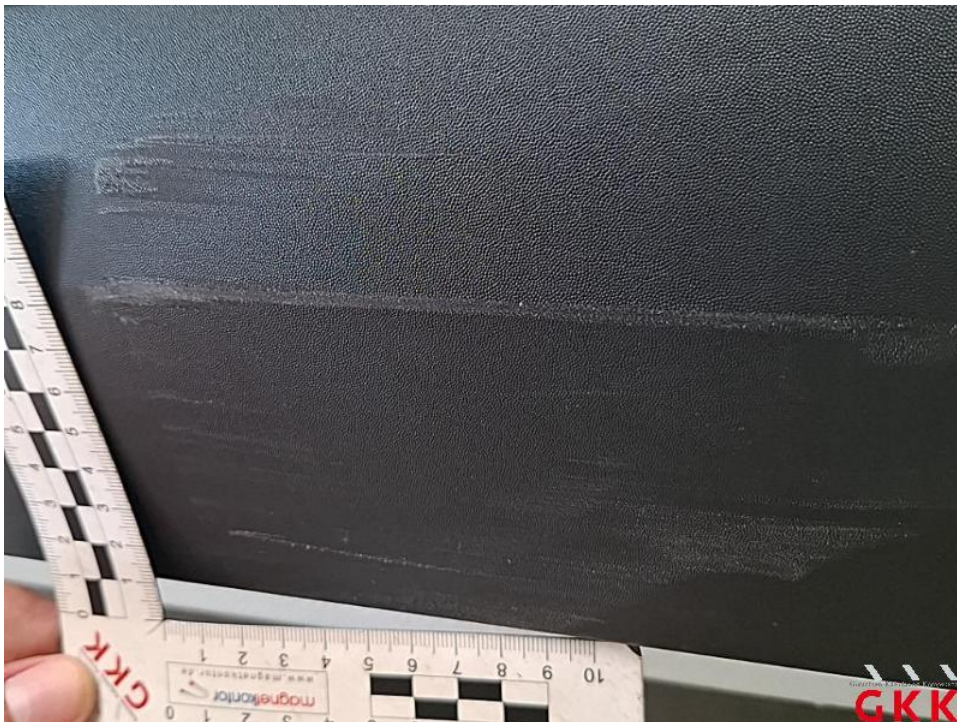


Bild 54. Schiebetür rechts, Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 55. Schiebetür rechts, Einstieg, beschädigt, lackieren



Bild 56. Schiebetür rechts, Einstieg, beschädigt, lackieren

Fotoanlage

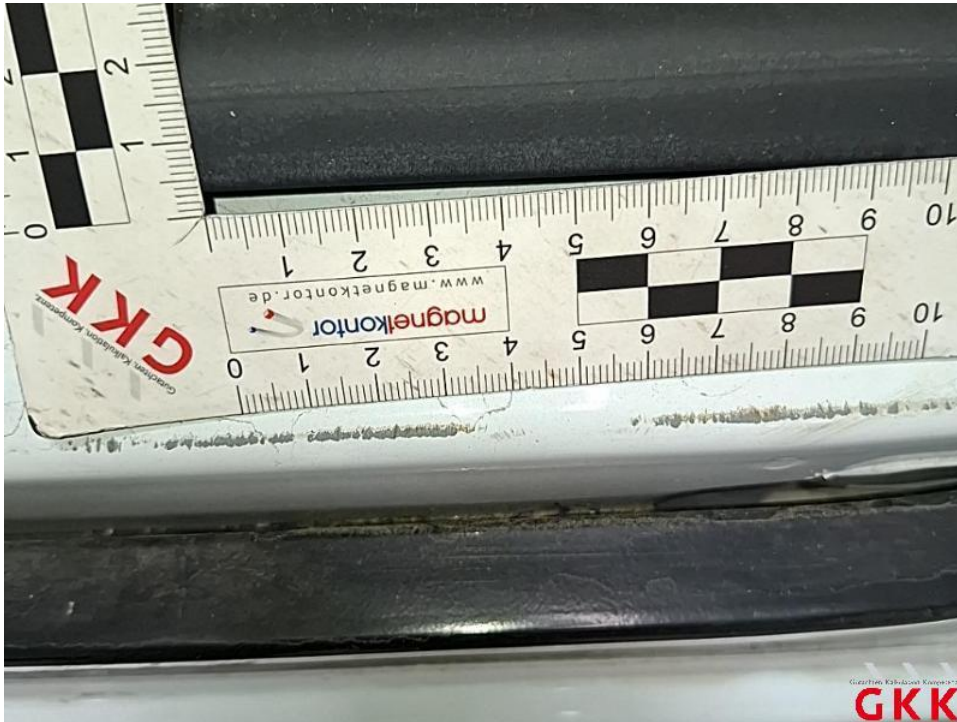


Bild 57. Schiebetür rechts, Einstieg, beschädigt, lackieren



Bild 58. Trennwand, beschädigt, lackieren

Fotoanlage



Bild 59. Trennwand, beschädigt, lackieren



Bild 60. Dach, Lackierung verätzt, lackieren

Fotoanlage

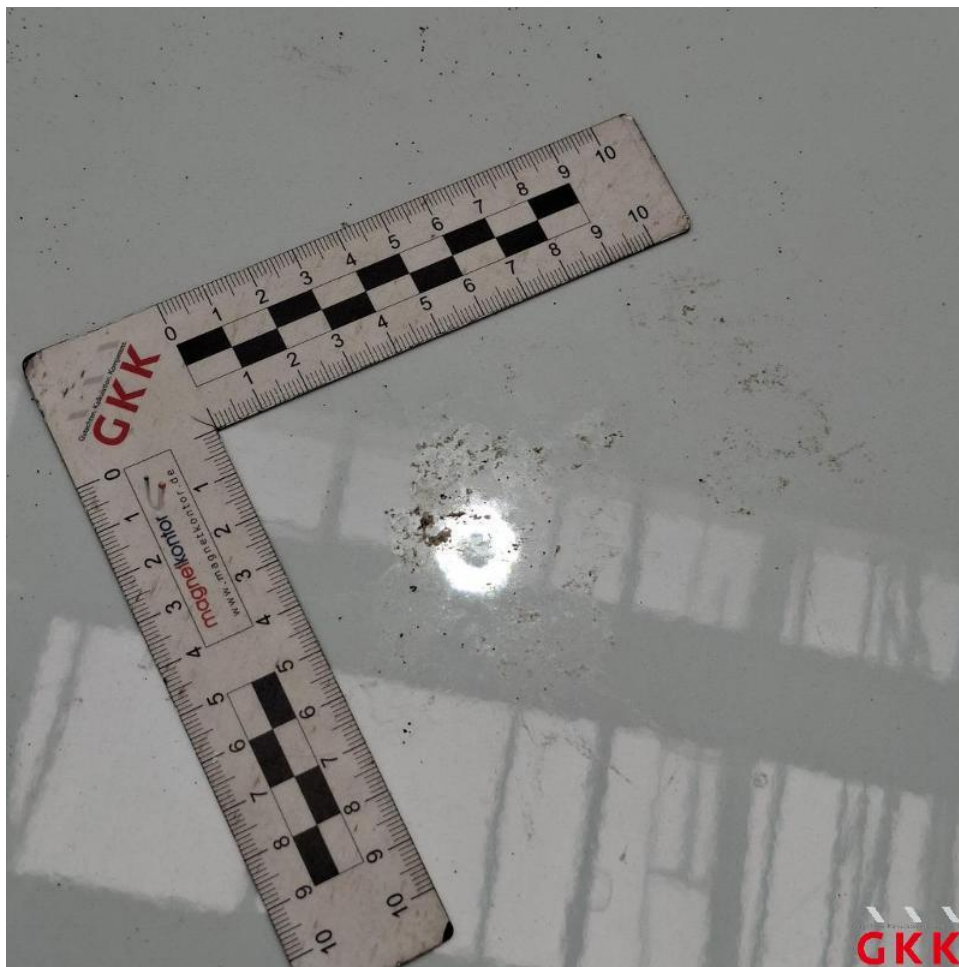


Bild 61. Dach, Lackierung verätzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 62. Dach, Lackierung verätzt, lackieren



Bild 63. Laderaum, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 64. Laderaum, verkratzt, Smartrepair



Bild 65. Laderaum, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 66.