

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476406
vom: 22.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002408050
Besichtigt am: 16.04.2026 14:50
Berichts-Nr: 10476406
FIN: WVVZZZCD0PW522537

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476406
vom: 22.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNN
Erstzulassungsdatum:	12.04.2023
Laufleistung:	78.696 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1.800 KM

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
3 Kopfstützen hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Nottingham" 7,5 J x 17	Drehstromgenerator 140 A
4+1 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Elektrische Luftzusatzheizung
Abbiegebremsefunktion und Ausweichunterstützung	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronische Differenzialsperre XDS
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
App-Connect	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Auslieferung auf Winterreifen	ergoActive-Fahrersitz mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelauflage
Außen-Sound Standard	Fahrerassistenz "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Betriebsspannung 12 V	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug und Wagenheber	Heckspoiler in Wagenfarbe
Car2X	Innenspiegel abblendbar
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Chromleiste an den Seitenfenstern unten	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling schwarz	Keine Aktionsausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dämpfung vorn	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profil wählbar	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476406
vom: 22.04.2026

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kraftstoffsystem Diesel

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar

LED-Plus-Scheinwerfer

LED-Rückleuchten

Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung dynamisch

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar

Modul Boden hinten Ausführung 4

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Head-Up Display

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Ladekabel

Ohne Leergewichtsbereich

Ohne Lichtassistent

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Navigationsgerät

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sitzheizung

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Radio "Composition"

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 225/45 R 17

Reifenkontrollanzeige

Reifenlieferanten für EU Länder

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies"ArtVelours"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sport-Komfortsitze vorn

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476406
vom: 22.04.2026

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfand Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant
Variante
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Vierlenkerachse
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen
205/55 R 16 H
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen
205/55 R 16 H, Radvollblenden

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	4,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	4,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	6,0 mm
Goodyear			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	6,0 mm
Goodyear			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	8,0 mm
Goodyear			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	8,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden:	Ja
Tirefit vorhanden:	Ja
Tirefit Ablaufdatum:	10.2026
Kompressor vorhanden:	Ja
Wagenheber vorhanden:	Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476406
vom: 22.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Unterboden vorne	Beschädigt	Ersetzen
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
3	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476406
vom: 22.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476406
vom: 22.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD0PW522537

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476406
vom: 22.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug

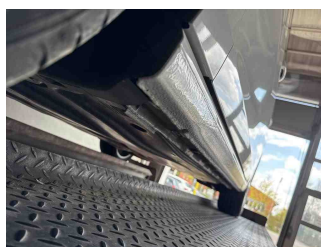


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

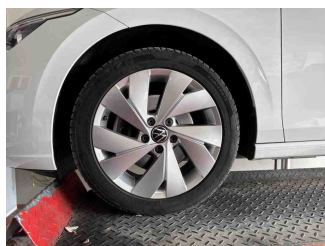


Räder - Rad montiert vorne
links

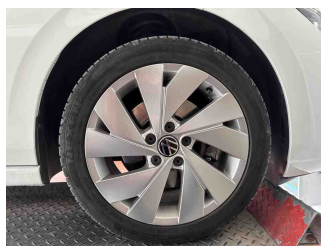


Räder - Rad montiert vorne
rechts

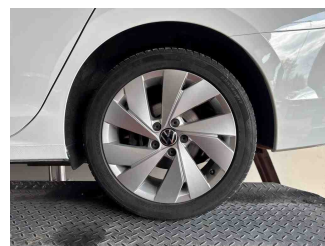


Räder - Rad montiert hinten
links

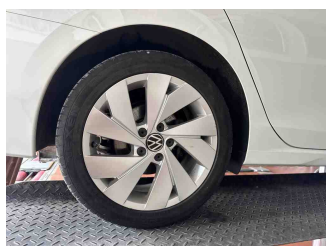


Räder - Rad montiert hinten
rechts

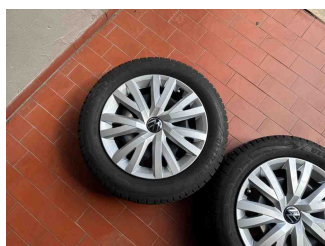

Räder - Rad beiliegend #1

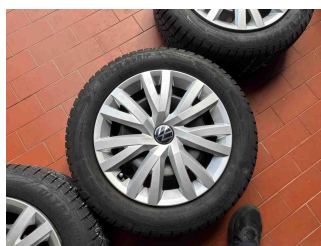

Räder - Rad beiliegend #2

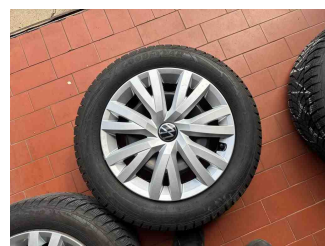


Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10476406
vom: 22.04.2026

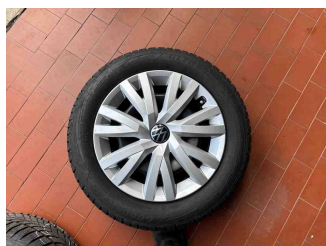


Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole

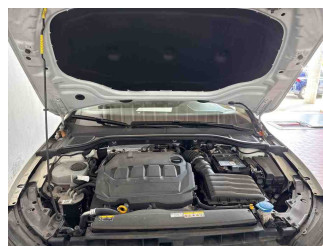


Fahrzeug - Motorraum offen

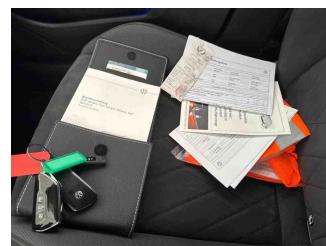


Equipment - Boardmappe/
Securitybag

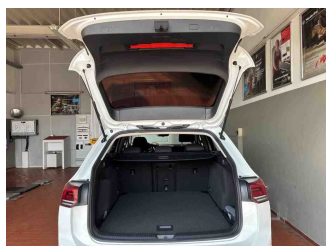

Innenraum - Kofferraum

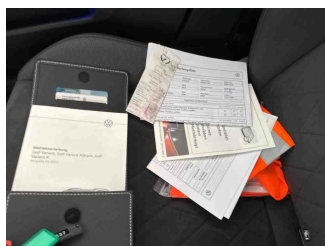


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

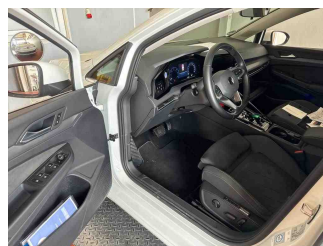


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

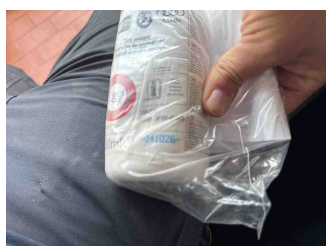

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

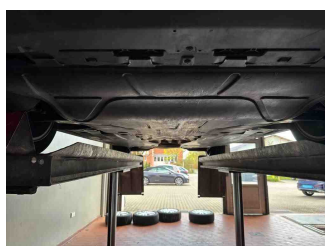

Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN





1 - Unterboden vorne - Beschädigt - Ersetzen



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair

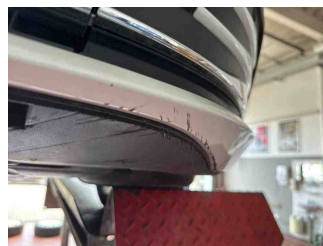

3 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

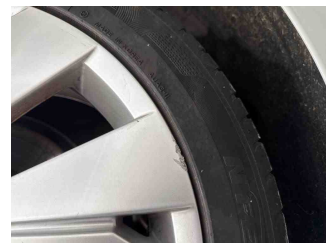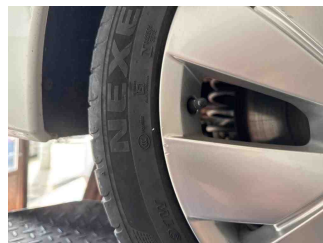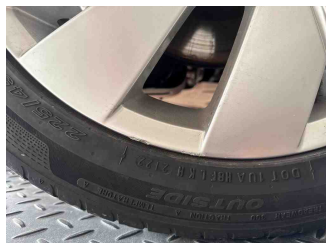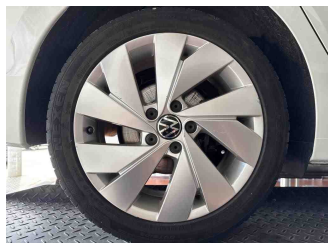

4 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476406
vom: 22.04.2026

5 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

