

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002513089
Besichtigt am:	18.06.2026 12:57
Berichts-Nr:	10828576
FIN:	TMBJJ7NX3NY062940

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	09.02.2022
Laufleistung:	108.692 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	DAB - Digitaler Radioempfang
"Sportpaket"	Dachreling, schwarz
"SUNSET"	Dachreling, schwarz
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung hinten, Sportausführung
4 Türen	Dämpfung vorn
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist: T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/TI9/T1I/T3C	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
7-Gang-Automatikgetriebe	Doppelton-Signalhorn
8 Lautsprecher (passiv)	Drehstromgenerator 140 A
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Ablagekästen im Kofferraum	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Alu Pedalen	-
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Einparkhilfe vorn und hinten
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	El. Rollo (ohne Sonnenrollo, ohne Ablage tasche/Ablagebox)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Erhöht. der Serienkraftstoffstb. füllung (10L)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Außen-Sound Standard	Fahrer knieairbag
Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer), kippb.bei Rückw.F(Beif.), Kappe el.klappbar, Vorfeldbel.	Fahrprofil auswahl und konv. Dämpfer
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Ausströmer	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Federbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 380A (68Ah)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Feststellbremse
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Formteilhimmel ungeteilt
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	FPK-Medium
Berganfahrassistent	Frontantrieb
Besondere Innengeräuschkämpfung	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
	Halbleiter
	Head-Up Display
	Heckscheibenwischer "AERO"

Heckspoiler	Ohne Ablagenpaket/box
Hinterachse "Standard"	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne alternativ-Antriebssystem
Infotainment Columbus	Ohne Alu/Chrom-Paket
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Car2X
Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Fußmatten
Komfort Paket 2	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Halter
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladeboden
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Lichtassistent
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Mode3 Ladekabel
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Leichtmetallräder "PULSAR AERO", schwarz, glanzgedreht, 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder "PULSAR AERO", schwarz, glanzgedreht, 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Schmutzfänger
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung	Ohne Skisack
Linkslenker	Ohne Stabilisator hinten
Luxusausstattung	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Mit Adapter	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelkonsole	Ohne zusätzliche Bereifung
Modul Boden hinten Ausführung 4	Optionsinfotainment (MIB3)
Navi Columbus + Web radio	Pannen-Set
Nebelscheinwerfer	Radschrauben Standard
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radstand
Netztrennwand	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Region
Normal-Lackierung	Regionscode " ECE " für Radio
Notrufsystem eCall+	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Ohne 2. Batterie	Reifendruckkontrolle
	Reifenlieferanten für EU Länder

Reise

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schriftzugsatz in Grundauführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren

Side Assist

Sitzbezüge in Stoff "Sport"

Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Komfortsitze vorn

Sportpaket "DYNAMIC" inkl. Sportfahrwerk

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Standheizung mit Funkfernbedienung

Standheizung mit Funkfernbedienung (+Erh.der Serienkraftstoffbefüllung 10L)

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlichtschaltung

Tankdeckel

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfstand Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Virtuelles Pedal

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
2	Tür vorne rechts	Kratzer	Lackieren
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Bremsbeläge vorne	Verschlissen	Ersetzen
6	Außenschweller links	Kratzer	Lackieren
7	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Lackieren
8	Windschutzscheibe	Steinschlag	Glasreparatur
9	Innenraum	Fleck	Reinigen
10	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
11	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Handschuhfach Deckel	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kühlerflüssigkeit	Füllstand niedrig	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Einstieg Verkleidung hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10	Karosserie	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ7NX3NY062940

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

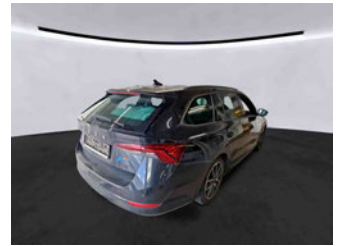

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links

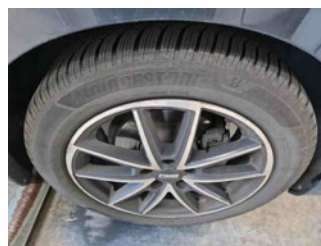

Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1

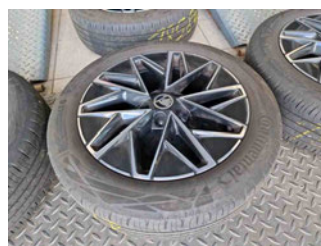

Räder - Rad beiliegend #2

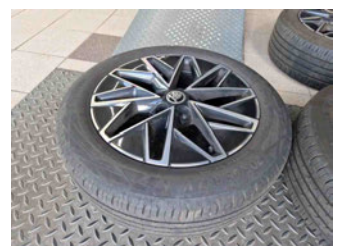


Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

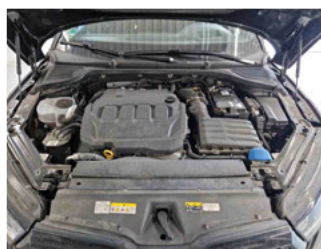

Fahrzeug - Motorraum offen


Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten


Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Lackieren

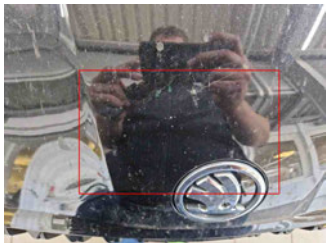

2 - Tür vorne rechts - Kratzer - Lackieren

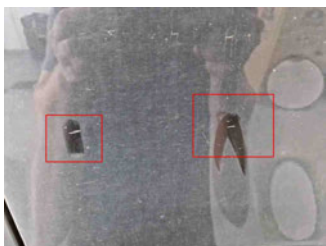

3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Bremsbeläge vorne - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Bremsscheiben auf Verschleißmaß prüfen. Schadenerweiterung möglich.




6 - Außenschweller links - Kratzer - Lackieren






7 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Lackieren



8 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Glasreparatur

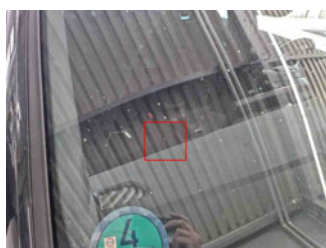

9 - Innenraum - Fleck - Reinigen

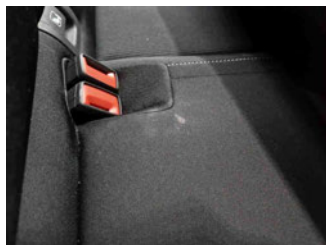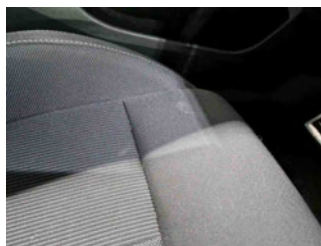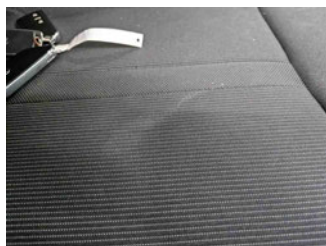


10 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



11 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

Kommentar

Schadenerweiterung möglich

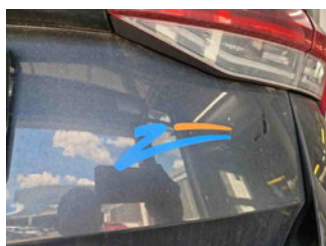

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Handschuhfach Deckel - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





2 - Kühlerflüssigkeit - Füllstand niedrig - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





3 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Einstieg Verkleidung hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

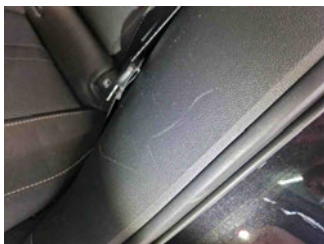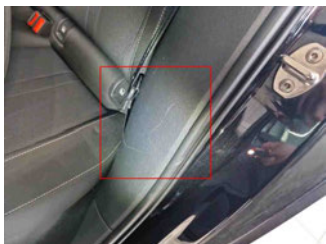

5 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

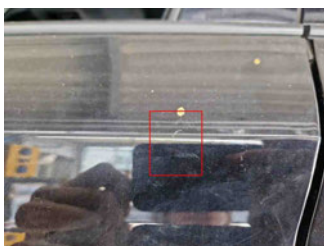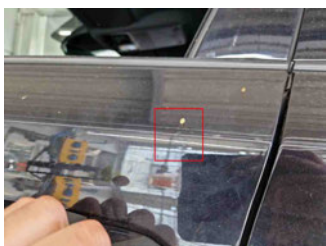


6 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




7 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



8 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

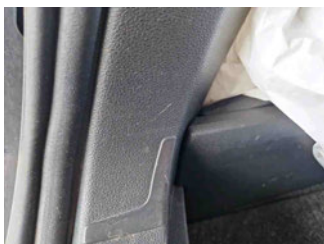

9 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

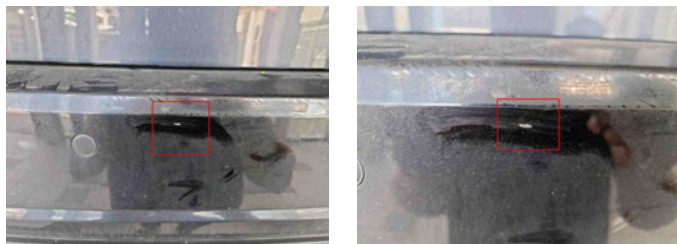

10 - Karosserie - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



11 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

