



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	CW-IQ 518E
Berichtsnummer :	0000000936410-DE926		
Referenznummer:	31223320		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Techniq Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHKN81AFNU035664	Laufleistung abgelesen:	97006 km
Erstzulassung / Baujahr:	12.01.2022 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	05.08.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 160 kW (218 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	Atlas White / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	1	Nächste HU / AU:	01.2027 / 01.2027
Polster Art:	Lederimitat	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	90457 / 11.05.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Antriebsart: Heckantrieb • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert • Dachspoiler 3. Bremsleuchte • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 160 kW (cont. 53 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0) • Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode) | <ul style="list-style-type: none"> • Ablageetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Effizienz-Paket Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Batterieheizsystem • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent • Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA) Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent) • Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten Einparkhilfe hinten • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent |
|---|---|

- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System Querverkehrs-Assistent (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 72,6 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- LED-Paket
Pixel-LED-Scheinwerfer, LED-Leuchtband vorn, Heckleuchten LED (Pixel-Design), Radlaufabdeckung vorn und hinten lackiert, Seitenschutzleisten grau
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mineraleffekt-Lackierung Mystic-Olive
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Seitenairbag vorn • Service-System: Remote Services (Blue Link) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sitzheizung hinten • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Technik-Paket • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung hinten abgedunkelt • Wegfahrsperre (elektronisch) | <ul style="list-style-type: none"> • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) • Servolenkung • Sitz vorn links elektr. verstellbar • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff/Leder • Sitzheizung vorn • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar • USB-Anschluss hinten • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) • Sonderlackierung Atlas White Uni | <ul style="list-style-type: none"> • Sitz-Paket
Sitzbezug / Polsterung: Leder, Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung), Sitzheizung vorn, Ambiente-Beleuchtung, Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
--	---

Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	B-Säule Mitte - Links	Kratzer Tief Bis Grundierung	Smart Repair
2.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	B-Säule Mitte - Rechts	1 Delle	Smart Repair
4.	Frontspoiler	Kratzer	Smart Repair
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	FZG Schlüssel fehlt !	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole

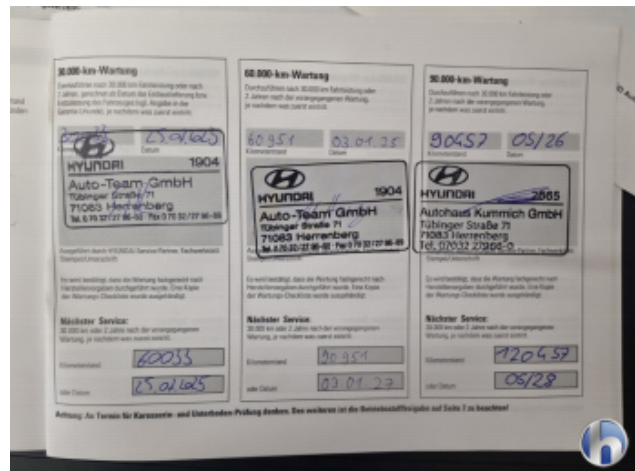

Serviceheft/Nachweis

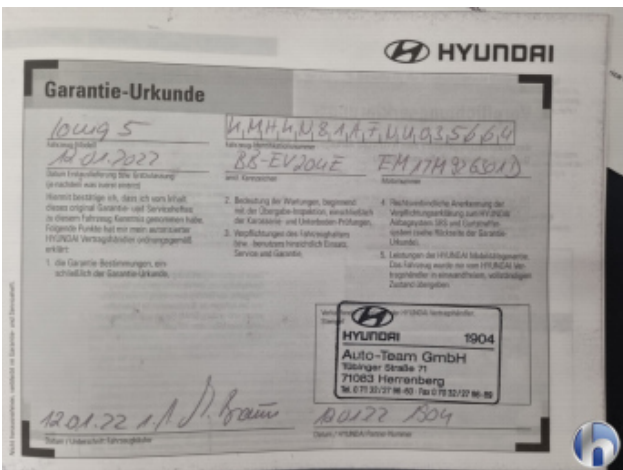

Serviceheft/Nachweis

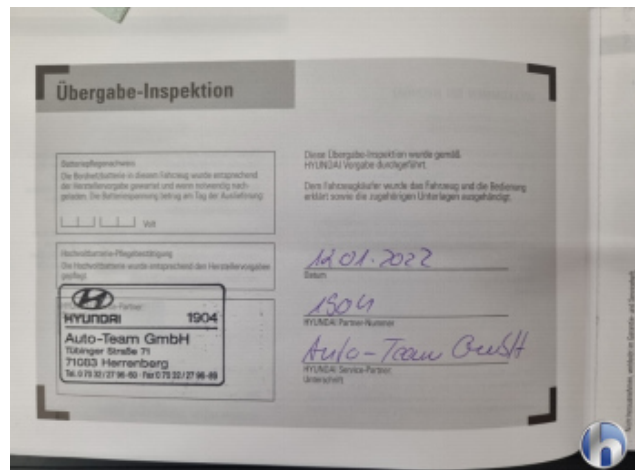

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. B-Säule Mitte - Links
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



1. B-Säule Mitte - Links
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



1. B-Säule Mitte - Links
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



1. B-Säule Mitte - Links
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



1. B-Säule Mitte - Links
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



1. B-Säule Mitte - Links
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



2. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. B-Säule Mitte - Rechts
1 Delle - Smart Repair



3. B-Säule Mitte - Rechts
1 Delle - Smart Repair



4. Frontspoiler
Kratzer - Smart Repair



4. Frontspoiler
Kratzer - Smart Repair



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter



4. Frontspoiler
Kratzer - Smart Repair