

05.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: OPEL Combo Life 1.5 Diesel 96kW Ultimate Auto Kompaktvan 5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -EH 1789	Fahrgestell-Nummer:	W0VECYHZ2NJ557501
Vertrags-Nummer:	6906082	Erstzulassung:	13.04.2022
Internes KZ:	15054709	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

OPEL Combo Life 1.5 Diesel 96kW Ultimate Auto Kompaktvan 5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **29.285,71**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **29.285,71**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Combo Life 1.5 Diesel 96kW Ultimate Auto Kompaktvan5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	1499
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	184	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,000
Leergewicht (kg):	1505	zul. Gewicht (kg):	2280

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 6906082
Amtliches Kennzeichen: HD -EH 1789
Übersicht erstellt am: 05.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Combo Life 1.5 Diesel 96kW Ultimate Auto Kompaktvan5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
01.02.2025	9059921550	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
28.11.2023	9059871107	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
13.09.2023	9059863183	Eigenverschulden		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 6906082
Amtliches Kennzeichen: HD -EH 1789
Übersicht erstellt am: 05.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Combo Life 1.5 Diesel 96kW Ultimate Auto Kompaktvan5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



PROTOCOL NUMBER: 44902928



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 14 Apr 2026

Expert report

Subject	Vorabbesichtigung
Order from	Allane Mobility Consulting GmbH
Inspection date / location	14 Apr 2026 / SAP Walldorf 69190 Walldorf
Vehicle Identification Number	W0VECYHZ2NJ557501



PROTOCOL NUMBER: 44902928



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 14 Apr 2026

Expert report

Subject	Vorabbesichtigung
Order from	Allane Mobility Consulting GmbH
Inspection date / location	14 Apr 2026 / SAP Walldorf 69190 Walldorf
Type of vehicle	Passenger Car
Manufacturer	Opel
Model / sales designation	Combo Life
Manufacturer key numbers / type code numbers	1844 AHB 00474
Vehicle Identification Number	W0VECYHZ2NJ557501
Number of owners	Unknown
First registration	13 Apr 2022
Next periodical technical inspection	05/2027
Vehicle documents	At the time of the inspection, the vehicle registration certificate Part 1 (registration document) was available, but the vehicle registration certificate Part 2 (title) was not. ZB Part 1 (certificate) not accepted
Vehicle registration number	License plate not accepted
Mileage	82,832 km / Read
Fuel type	Diesel
Engine displacement / power	1,499 ccm/ 96 kW
Cylinder / emissions class	/ EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Permitted total weight (kg)	2,310
Dimensions (L/W/H)	4753 x 1848 x -
Gearbox	Manual
Upholstery / colour	/
Number of keys	1 from 2 Keys available



PROTOCOL NUMBER: 44902928



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 14 Apr 2026

Maintenance booklet / proof of maintenance	Available / complete
Next maintenance in	1 Monat(e)
Performed maintenance	13 May 2025 at 65,977 km in Manufacturer authorized workshop
Test drive	Not performed
Previous damage	None detectable
Repainting	None detectable

Tyre / wheel rim

Axle / Size	Manufacturer	Tyres	Tread pattern [mm]
#1 205/60 R16 96H	Goodyear	Winter tyres on Steel	5 / 5
#2 205/60 R16 96H	Goodyear	Winter tyres on Steel	7 / 7

Wheel suitability All axles permissible

Road safety wheels Roadworthy

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Sliding door - left side	Sliding door with glass panel - Scratch(es) - Cover / polish
2	Roof	Roof rail - right side - dent(s) - Smooth repair work
3	Front bumper	Air-inlet grille - Scratched - Replace
4	Sill - left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
5	Wing mirror - left side	Cap - Scratched - Smart repair
6	Sill - right side	Sill - Scratch(es) - Smart repair
7	Door - front right side	Door - dent(s) - Smooth repair work
8	Side panel - rear left side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair
9	Door - front left side	Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair
10	Sliding door - left side	Sliding door with glass panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair
11	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
12	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint



PROTOCOL NUMBER: 44902928



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 14 Apr 2026

No.	Component group	Description
13	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - Replace
14	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
15	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Notes on expert report

Details of order and scope of evaluation:

An order was placed to perform a vehicle evaluation for the vehicle described.

Vehicle identification:

- The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

- A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.
- No lifting equipment or pit was available for inspecting the vehicle. Therefore, inspection of the vehicle's underside was only possible to a limited extent.

Test drive / test run of engine and power units:


- No test drive/shunting maneuver was carried out during the inspection of the vehicle.
- An engine test run was performed.

Previous damages:

- No apparent prior damage that had been repaired could be found on the vehicle.



PROTOCOL NUMBER: 44902928



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 14 Apr 2026

Further notes and findings:

- The findings do not include a vehicle inspection as per road traffic regulations [German: StVZO] nor a vehicle inspection as per warranty law [German: Gewährleistungsrecht].
- If damage or defects are discovered only during disassembly/diagnostic work or through expanded knowledge, as well as those caused by concealed defects or fraudulent misrepresentation, immediate notification of the expert is requested.
In this case, the technical expert shall have to promptly re-inspect the vehicle to determine the scope of extra repair work and determine the extra cost involved. Those replacement parts that had caused the re-inspection shall be stored until the technical expert has completed the re-inspection.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

Fahrzeug ohne 2. Radsatz bewertet. Verschleiß oder Mängel an diesem können nicht ausgeschlossen werden.

Attachments: 19 Overview pictures, 39 Pictures of damage

PROTOCOL NUMBER: 44902928

For any queries, please provide the protocol number and date.



Date: 14 Apr 2026

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior


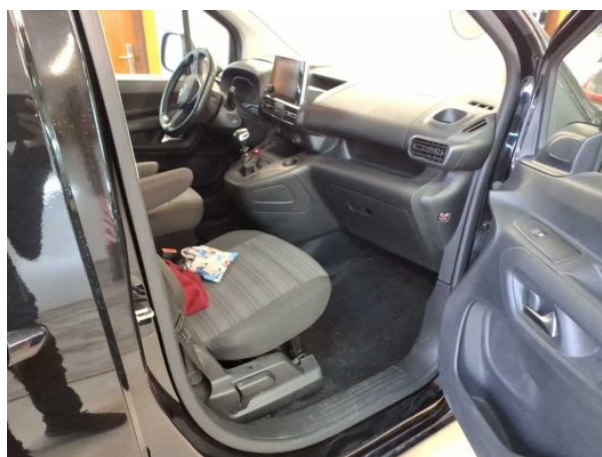


Figure 6: Interior

PROTOCOL NUMBER: 44902928



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 14 Apr 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.

PROTOCOL NUMBER: 44902928



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 14 Apr 2026



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

PROTOCOL NUMBER: 44902928



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 14 Apr 2026



Figure 19: Misc.

PROTOCOL NUMBER: 44902928



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 14 Apr 2026

Pictures of damage



Damage 1: Sliding door - left side: Sliding door with glass panel - Scratch(es) - Cover / polish



Damage 1: Sliding door - left side: Sliding door with glass panel - Scratch(es) - Cover / polish



Damage 3: Front bumper: Air-inlet grille - Scratched - Replace



Damage 1: Sliding door - left side: Sliding door with glass panel - Scratch(es) - Cover / polish



Damage 2: Roof: Roof rail - right side - dent(s) - Smooth repair work



Damage 3: Front bumper: Air-inlet grille - Scratched - Replace

PROTOCOL NUMBER: 44902928



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 14 Apr 2026



Damage 4: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage 4: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage 5: Wing mirror - left side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage 6: Sill - right side: Sill - Scratch(es) - Smart repair



Damage 6: Sill - right side: Sill - Scratch(es) - Smart repair



Damage 7: Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work

PROTOCOL NUMBER: 44902928




For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 14 Apr 2026




Damage 7: Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work

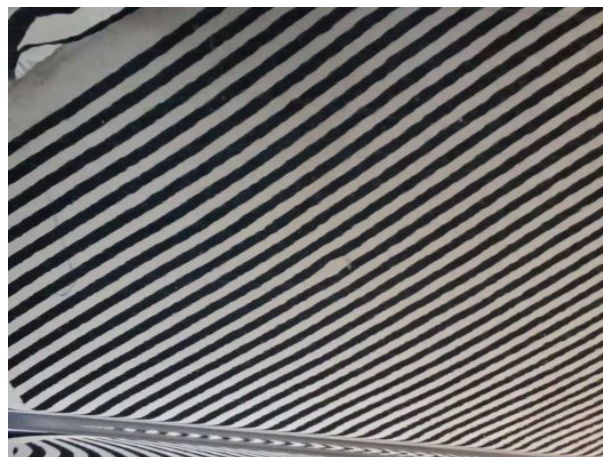

Damage 7: Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage 8: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair

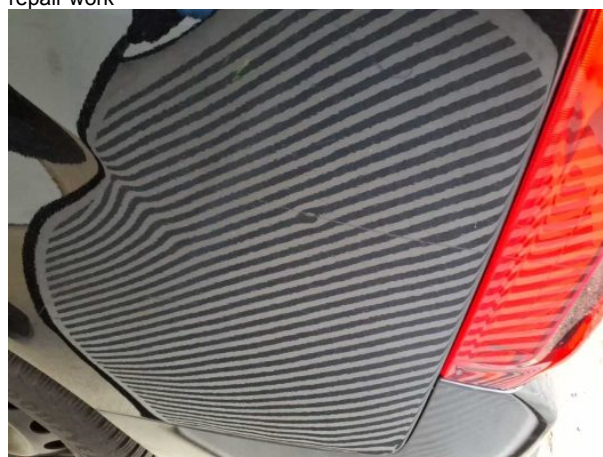

Damage 8: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage 8: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage 8: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair

PROTOCOL NUMBER: 44902928



For any queries, please provide the protocol number and date.


Date: 14 Apr 2026



Damage 9: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage 9: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair

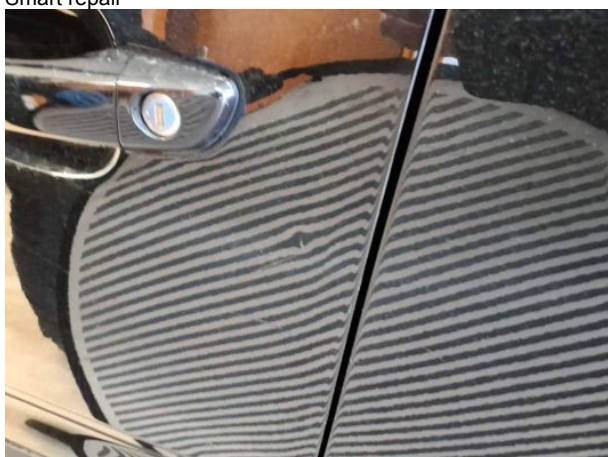

Damage 9: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage 9: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage 10: Sliding door - left side: Sliding door with glass panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage 10: Sliding door - left side: Sliding door with glass panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair

PROTOCOL NUMBER: 44902928



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 14 Apr 2026



Damage 10: Sliding door - left side: Sliding door with glass panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage 12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage 12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage 12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage 12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage 13: Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace

PROTOCOL NUMBER: 44902928



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 14 Apr 2026



Damage 13: Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace



Damage 14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage 14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage 14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage 14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage 15: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

PROTOCOL NUMBER: 44902928



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 14 Apr 2026



Damage 15: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage 15: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage 15: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



PROTOKOLLNUMMER: 44902928



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 14.04.2026

Gutachten

Betreff

Vorabbesichtigung

Auftrag durch

Allane Mobility Consulting GmbH

Besichtigungsdatum / Ort

14.04.2026 / SAP Walldorf
69190 Walldorf

Fahrzeug-Identnummer

W0VECYHZ2NJ557501



PROTOKOLLNUMMER: 44902928

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.04.2026

Gutachten

Betreff	Vorabbesichtigung
Auftrag durch	Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	14.04.2026 / SAP Walldorf 69190 Walldorf
Fahrzeugart	Passenger Car
Hersteller	Opel
Modell / Verkaufsbezeichnung	Combo Life
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1844 AHB 00474
Fahrzeug-Identnummer	W0VECYHZ2NJ557501
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	13.04.2022
Nächste HU	05/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	82.832 km / abgelesen
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.499 ccm/ 96 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.310
Maße (L/B/H)	4753 x 1848 x -
Getriebe	Manuell
Polster / Farbe	/
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / vollständig



PROTOKOLLNUMMER: 44902928



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 14.04.2026

Restlauf bis Service 1 Monat(e)
Durchgeführte Wartungen 13.05.2025 bei 65.977 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt nicht durchgeführt
Vorschaden Keine Feststellbar
Nachlackierung Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/60 R16 96H	Goodyear	Winterreifen auf Stahl	5 / 5
#2 205/60 R16 96H	Goodyear	Winterreifen auf Stahl	7 / 7

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher


Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schiebetür links	Schiebetür mit Glasscheibe - Kratzer - auslegen / polieren
2	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Stossfänger vorn	Lufteinlassgitter - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
5	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
7	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
8	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair
9	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
10	Schiebetür links	Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - Smart Repair
11	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
12	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
13	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
14	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
15	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 44902928



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 14.04.2026

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:


- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.



PROTOKOLLNUMMER: 44902928



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 14.04.2026

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

Fahrzeug ohne 2. Radsatz bewertet. Verschleiß oder Mängel an diesem können nicht ausgeschlossen werden.

Anlagen: 19 Übersichtsfotos, 39 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 44902928

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.04.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

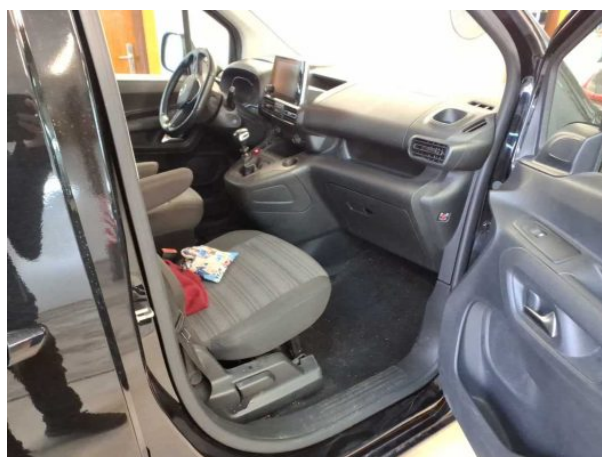


Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 44902928



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 14.04.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

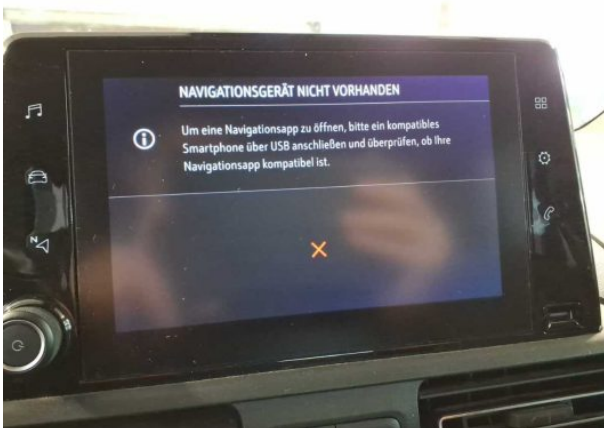


Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 44902928

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.04.2026



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 44902928



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 14.04.2026



Abbildung 19: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 44902928

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.04.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 1: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 1: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasschei... - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 2: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 44902928

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.04.2026



Beschädigung 4: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 4: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 5: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 6: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 6: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 7: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

PROTOKOLLNUMMER: 44902928



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 14.04.2026




Beschädigung 7: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 7: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 8: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair

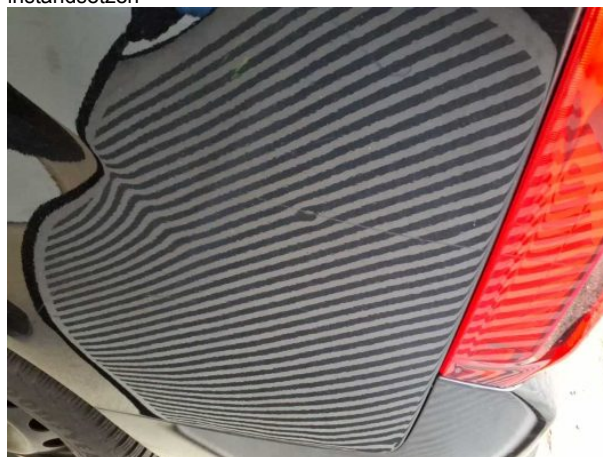

Beschädigung 8: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 8: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 8: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 44902928

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 14.04.2026




Beschädigung 9: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung 9: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

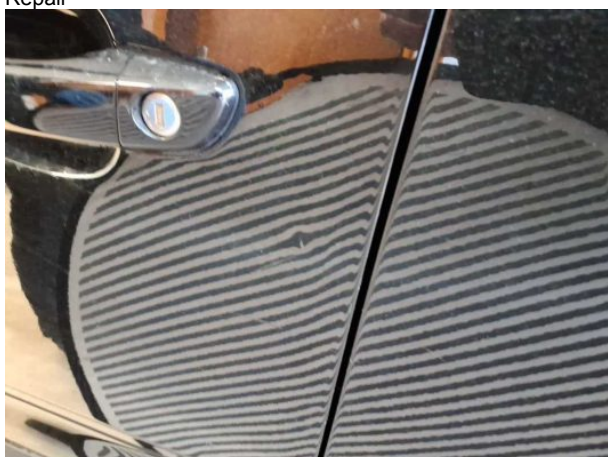

Beschädigung 9: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

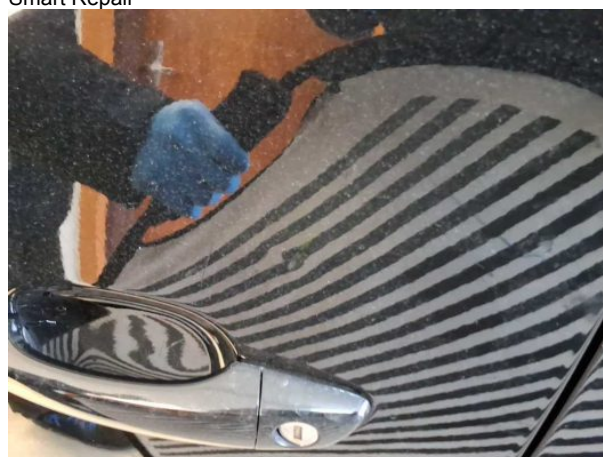

Beschädigung 9: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

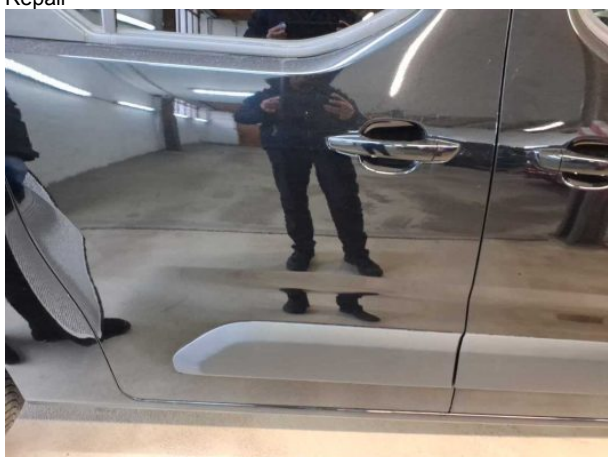

Beschädigung 10: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 10: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 44902928

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.04.2026



Beschädigung 10: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 44902928

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 14.04.2026



Beschädigung 13: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung 14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 15: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 44902928



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 14.04.2026



Beschädigung 15: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 15: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 15: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren