

2021 000614 25763719

1. Anzahl der Achsen/Räder:
2. / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage):
1, Achse 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert
/ teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:
nicht automatisiert

4. Radstand [mm]:
2590

4.1. Achsabstand [mm]:
2590

5. Länge [mm]:
4240

6. Breite [mm]:
1819

7. Höhe [mm]:
1554

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:
1452

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:
1579

16. Technisch zulässige Höchstmassen:
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:
1970

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]:
1080 / 940

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:
3570

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]:

18.3. Zentralachsanhängers [kg]:
1600

18.4. Ungebremsen Anhängers [kg]:
720

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:
80

20. Hersteller des Motors:
Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
DTT

22. Arbeitsweise:
Selbstzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb:
nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
4; in Reihe

25. Hubraum [cm³]:
1968

26. Kraftstoff:
Diesel

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:
Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors:

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):
110.00 bei 3000

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

28. Getriebe (Typ):
automatisch

28.1. Gang:

28.1. Übersetzungsverhältnisse:

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:

Gesamtübersetzung:

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:
205

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:
1536 / 1530

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
Achse 1: 225/40 R19 93W XL / 8, UJX19 ET47 / C / C1

Achse 2: 225/40 R19 93W XL / 8, UJX19 ET47 / C / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:

38. Code des Aufbaus:
AC

40. Farbe des Fahrzeugs:
GRAU

41. Anzahl und Anordnung der Türen:
5 / li. 2, re. 2, hi. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):

Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

42.3. Geräuschpegel:
Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:
76.00 bei 3150

46. Fahrgeräusch [dB(A)]:
68.00
EURO 6 AP

47. Abgasnorm:
EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Wind:
1654

47.1.1. Prüfmasse [kg]:

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]:

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten
f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

f₀ (47.1.3.0.)	f₁ (47.1.3.1.)	f₂ (47.1.3.2.)
152.2	0.246	0.03818

47.2. Fahrzyklus:
3b

47.2.1. Fahrzyklusklasse:

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{asc}):
nein

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:
715/2007*2018/1832AP

48. Abgasemissionen:
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	35.7	-----	-----	26.6	37.0	-----	0.1300	0.01E11
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:
0.11

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:
NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#km]

Vollständige RDE-Fahrt:
80.0 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt:
80.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts

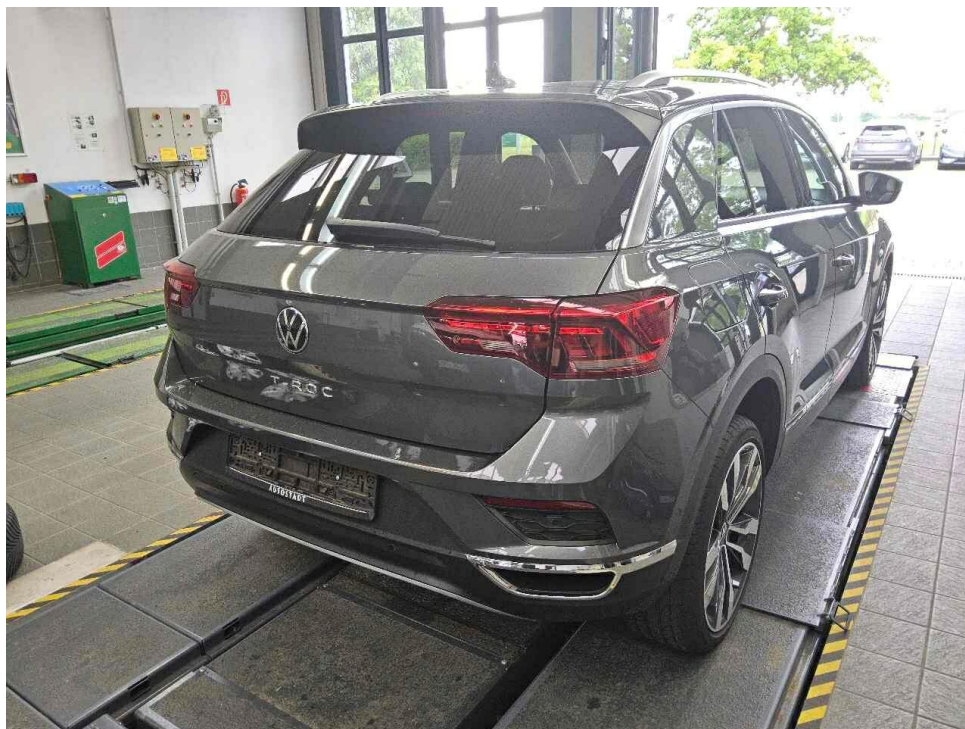


Bild 3 : Diagonal hinten rechts

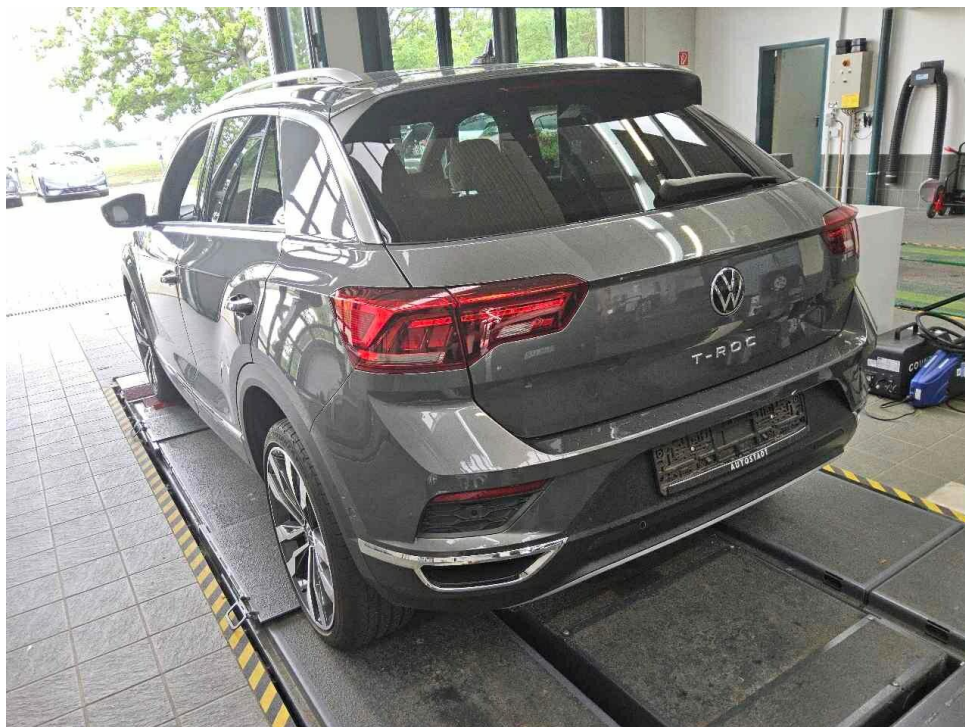


Bild 4 : Diagonal hinten links

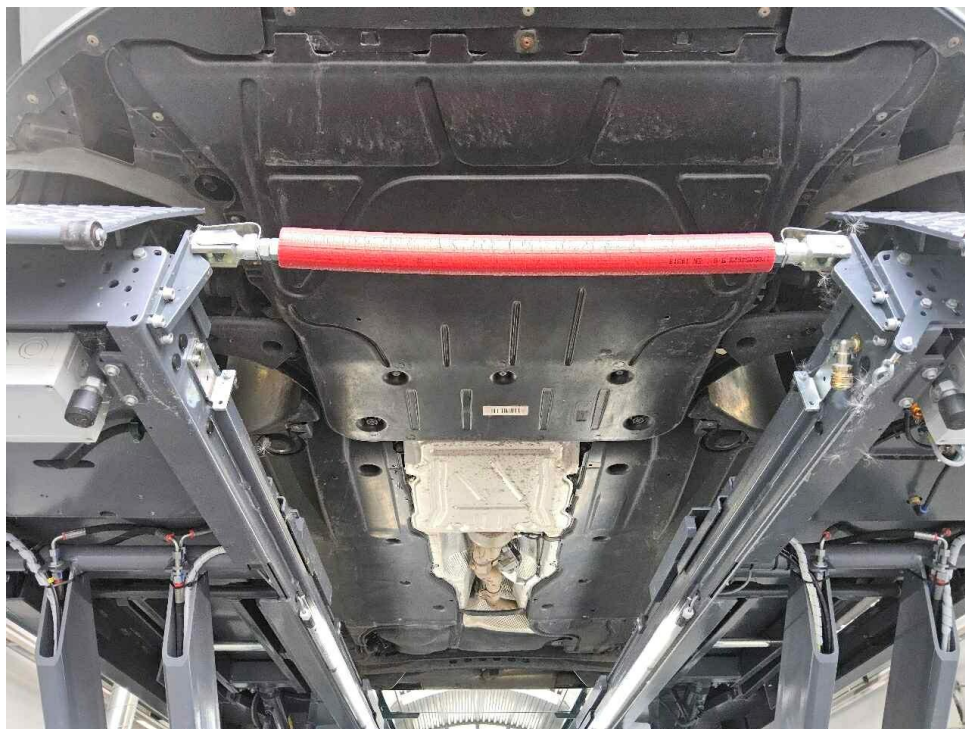


Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

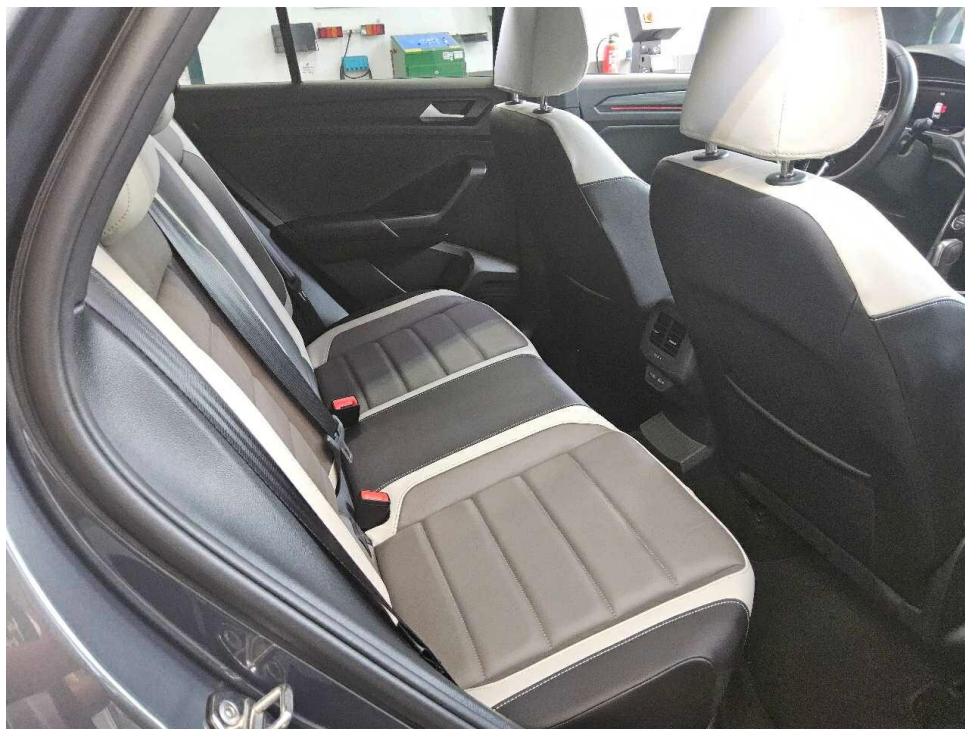


Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

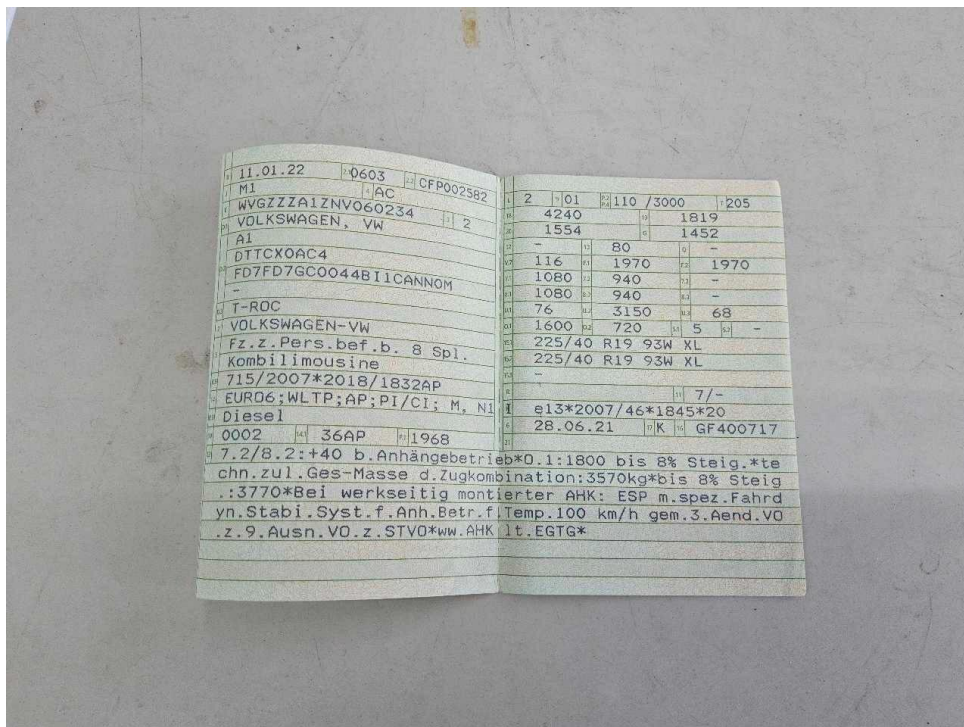


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair

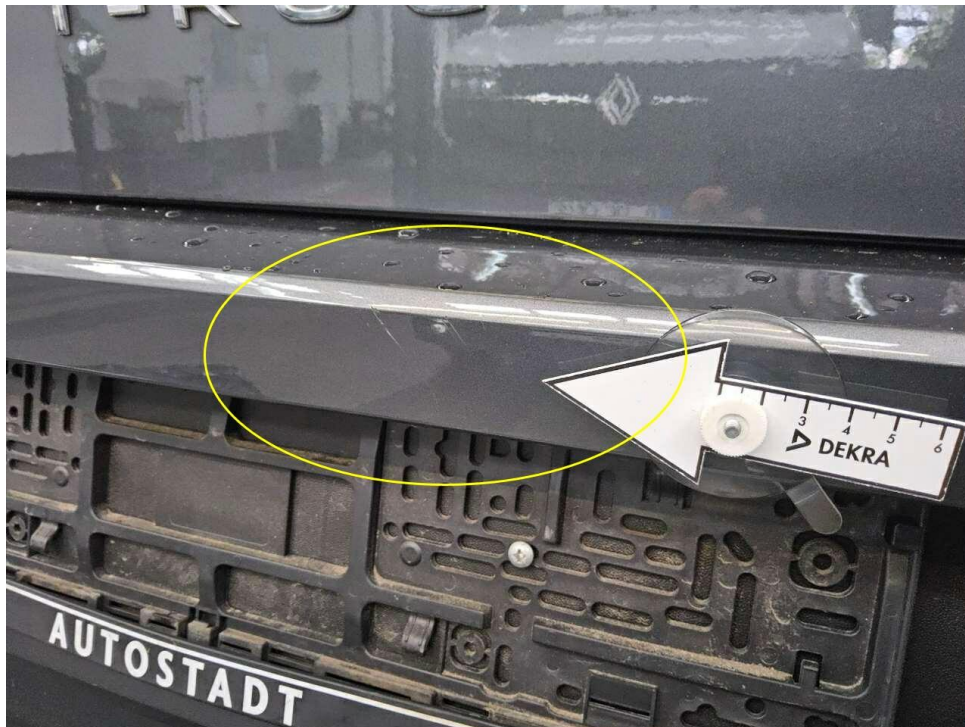


Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 16 : Reifenfüllset abgelaufen



Bild 17 : Glanzgedrehte Felge hinten links, verschrammt

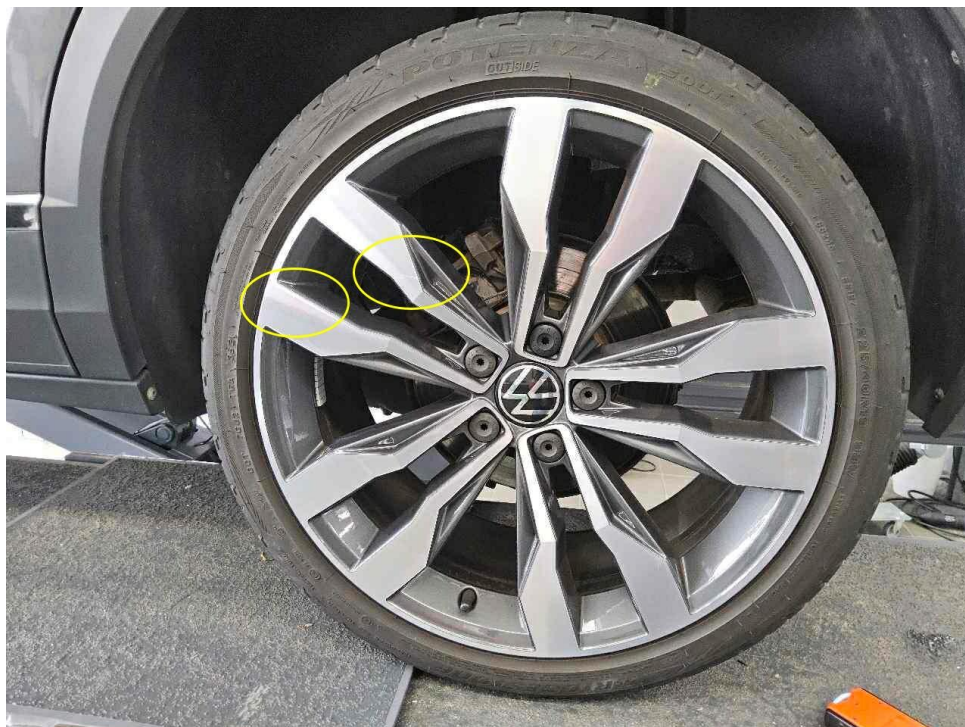


Bild 18 : Glanzgedrehte Felge hinten links, verschrammt



Bild 19 : Hinterachse, Bremsbeläge kurz vor Verschleißgrenze

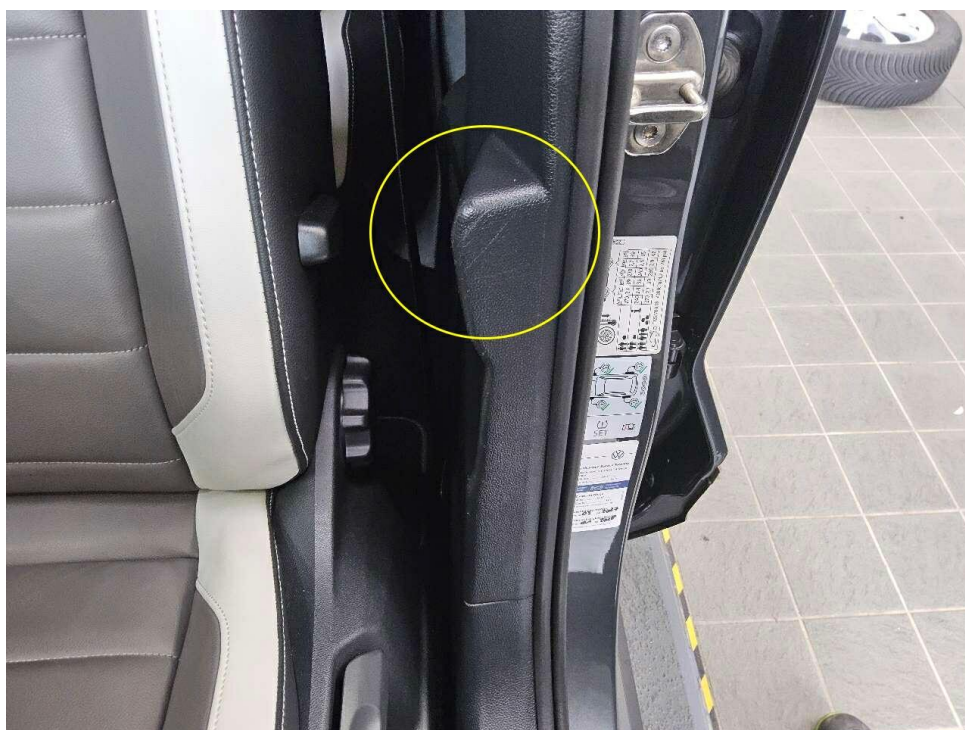


Bild 20 : Einstieg vorne links, Verkleidung verschrammt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
17.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.01.2022	Letzte Zulassung	11.01.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbez.	T-Roc (A11)(09.2017->2021) / T-Roc 2.0 TDI Sport (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZA1ZNV060234	HSN / TSN	0603 / CFP
DAT Europa-Code®	019051380210003	DAT Marktindex	DE008 6234
Km-Stand abgelesen	60855	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Metallic indium grey (R7H) / Polster / Farbe X3, LR7H		Leder / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 19 93 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S /O	5 mm
rechts	225 / 40 R 19 93 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S /O	5 mm
2 links	225 / 40 R 19 93 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S /O	5 mm
rechts	225 / 40 R 19 93 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 08 / 2025			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	5 mm
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	5 mm
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	6 mm
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Ambiente-Beleuchtung rot, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattung Sport, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel lackiert, Batterie 59 Ah, Bremsassistent, Bremsbelagverschleissanzeige, Chrom-Paket (1), Chromleisten Stoßfänger hinten, Chromleisten an Seitenfenstern, Dachhimmel Stoff, schwarz, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Fahrassistent-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent, Fahrassistent-System: Fußgängererkennung, Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistent-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe Verbundglas getönt, Funkschlüssel (2) klappbar, Fußmatten Textil, Fußraumbeleuchtung vorn, Generator 110 A, Gepäckraumboden höhenverstellbar, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckleuchten LED, dunkelrot, Heckscheibenwischer, Innenspiegel abblendbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Kältemittel R 1234 YF, Leseleuchten vorn und hinten LED, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch, Pedale Edelstahl, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2590 mm, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbremse hinten, Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze: Sportsitze vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Fahrwerk, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger oben lackiert, unten schwarz, Unterfahrschutz vorn und hinten silber, Türabdeckung unten schwarz mit Chromleiste, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %), Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
86858	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI KAT (DFFA)
25516	Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
25074	App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
25822	Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
16207	Dachreling silber
38004	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
4313	Fahrassistent-Paket Plus
42211	Fahrassistent-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
25792	Fahrassistent-System: Parklenkassistent (Park Assist)
26226	Innenausstattung: Dekoreinlagen Shadow Steel
31203	Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn)
37205	Insassen-Schutzsystem proaktiv
28916	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
35604	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
69101	Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
49368	LM-Felgen 8x19 (Suzuka, Dark Graphite, glanzgedreht)
11000	Metallic-Lackierung
27228	Mittelarmlehne vorn inkl. USB-Anschluss und USB-Ladeanschluß
24772	Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
16711	Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
39804	Rückfahrkamera (Rear View)
35508	Schließ-/Startsystem Keyless Access
24639	Sound-System beats
24709	Sprachsteuerungs-System
29312	Standheizung mit Standlüftung
2400	Winter-Paket
718	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
25029	Multimedia-Schnittstelle USB (Typ C) und USB-Ladeanschluß vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 12.500 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

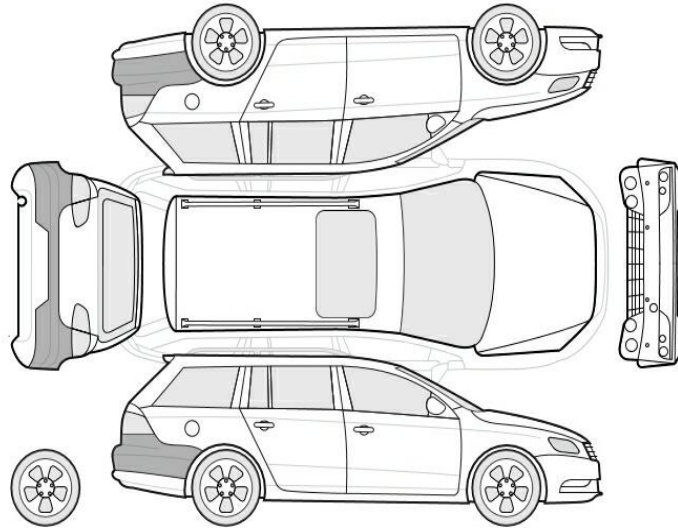

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Reifenfüllset abgelaufen, erneuern (Bild 16)
2. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 14, 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Glanzgedrehte Felge hinten links, verschrammt, (Bild 17, 18)
Hinterachse, Bremsbeläge kurz vor Verschleißgrenze, (Bild 19)
Einstieg vorne links, Verkleidung verschrammt, (Bild 20)
Frontbereich, kleine Steinschläge,