

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679069
vom: 27.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002441510
Besichtigt am: 27.05.2026 11:57
Berichts-Nr: 10679069
FIN: WAUZZZFY8N2053634

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679069
vom: 27.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BXI
Erstzulassungsdatum:	23.03.2022
Laufleistung:	43.542 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Manhattangrau Metallic
Farbe Dach:	Manhattangrau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.998 ccm
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679069
vom: 27.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"after sales 1"	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
48 Volt Bordnetz	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.P	Einparkhilfe plus
6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/210 KW V6, TDI Common-Rail	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Grundmotor ist: T7V/T2P	Elektromechanische Servolenkung
8 Lautsprecher	Erhö.h.der Serienkraftstoffertbefüllung
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abwahl Audi phone box	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Abwicklung Serie	Federung Standard
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Fertigungsablauf Standard
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Folienbeklebung
Akzentflächen schwarz matt	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Assistenzpaket Stadt	Funkschlüssel, ohne Safelock
Audi AG	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußhebelwerk "Standard"
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußmatten vorn und hinten
Audi drive select	Gepäckraumabdeckung
Audi pre sense city	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense rear	Geschlossener Aufbau
Audi virtual cockpit plus	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Bedarfsprognose
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegelgehäuse in Carbon	Halteassistent
Basis	Heckblende (ECE)
Batterie 380A (68Ah)	Heckspoiler
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenbeleuchtung
Becherhalter	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Betriebserlaubnis Nachtrag	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bluetooth-Schnittstelle	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Kategorie 0
Businesspaket	Kein Selbstabholer
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung	Keine Aktionsausführung
Datenmodul Europa	Kindersicherung, manuell
Dekoreinlagen Micrometallic silber	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren
Dieselmotor	Fondsitze
Digitaler Radioempfang	Klarglas
Doppelton-Signalhorn	Klimaautomatik
	Kofferraumbodenmatte



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679069
vom: 27.05.2026

Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Ladedose
Kopfstützen vorn	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Ladeboden	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Ladekantenschutz aus Kunststoff	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ländergruppe A	Ohne Spurhalteassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Ohne Trittstufe
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Ohne Vorkonditionierung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Wandhalterung
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage	Ohne zus. Warnleuchten
Mild-Hybrid	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit connect Paket 2	PKW-Ausführung
Mit Multifunktionskamera	Q5
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	quattro
MMI Navigation plus mit MMI touch	quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Räder der Serie
Nicht Heissland	Räder, 5-Arm-Avius, schwarz matt, glanzgedreht, 8,5Jx21, Reifen 255/40 R21
Nichtraucherausführung	Radschrauben Standard
Normalsitze vorn	Rechtsverkehr
Ohne Ablagepaket	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Reifen 255/40 R21 102Y xl Rollwiderstandsoptimiert
Ohne Beleuchtung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Car2X	Reifenreparaturset
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Ohne Dekorfolien/Embleme	Rückfahrkamera
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Feuerlöscher	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Garagentoröffner	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Gefahrenalarmsystem	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Head-up-Display	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne integriertes Mautsystem	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne Kennzeichenträger vorn	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Serienfahrwerk
Ohne Kompensor	Serienqualität
	Serviceanzeige 30000 km oder 1 Jahr (variabel)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679069
vom: 27.05.2026

Sitzheizung vorn
Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
spezielles Typschild EU
Spurwechselwarnung
Standard
Standard-Klimazonen
Standheizung und -lüftung
Start-Stop-System
Steuerungsnummer 8
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
tiptronic
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.2)
Trennnetz
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten Schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679069
vom: 27.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 Y	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 Y	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 Y	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2029

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679069
vom: 27.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
4	Außenspiegel Gehäuse rechts	Anhaftung	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679069
vom: 27.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein

Vorschäden feststellbar: Nein

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	159,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679069
vom: 27.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY8N2053634

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679069
vom: 27.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679069
vom: 27.05.2026

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



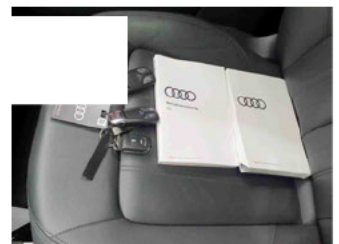
Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Zubehör - Sonderausstattung



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Motorhaube



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679069
vom: 27.05.2026



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



4 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Anhaftung - Lackieren

