

Standplatz: _____

19.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	MS -DM 0223E	Fahrgestell-Nummer:	KMHKN81EFPU135655
Vertrags-Nummer:	73284082	Erstzulassung:	26.06.2023
Internes KZ:	15063023	Kilometer-Stand:	96166
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Lucid Blue Mineraleffekt Polsterung: Stoff Grau Innenraum Hell-/Dunkelgrau Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **40.252,10**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

AHK abnehmbar	1.008,40
Assistenz Paket	840,34
DYNAMIQ-Paket	4.285,71
Dashcam inklusive Einbau	504,20
Feuerlöscher	18,00
Lucid Blue Mineraleffekt	0,00
Stoff Grau Innenraum Hell-/Dunkelgrau	0,00
Wärmepumpe	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **46.908,75**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **55.821,41**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **55.821,41**

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	168 / 229	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,300
Leergewicht (kg):	2010	zul. Gewicht (kg):	2450

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 73284082
Amtliches Kennzeichen: MS -DM 0223E
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 73284082
Amtliches Kennzeichen: MS -DM 0223E
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
05.08.2024	45848	Inspektion und Wartung
05.08.2024	45848	Bremsflüssigkeitswechsel
07.01.2026	76897	Wartungszusatzumfänge
07.01.2026	76897	Bremsflüssigkeitswechsel
08.06.2026	92270	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	MS-DM 223E
Berichtsnummer :	0000000936458-DE968		
Referenznummer:	31233036		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Dynamiq Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHKN81EFPU135655	Laufleistung abgelesen:	96166 km
Erstzulassung / Baujahr:	26.06.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	05.08.2026 48161 Münster
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 168 kW (228 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	Lucid Blue / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2028 / 06.2028
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/103V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/103V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/103V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/103V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Ablage tasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Batterieheizsystem • Dachspoiler • Einparkhilfe hinten • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.) • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA) • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) | <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Antriebsart: Heckantrieb • Audiosystem: Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Unterschiedlicher Unterschale schwarz lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • DYNAMIQ-Paket • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent • Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.) • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent) • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) |
|--|---|

- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinter, mit Auf- / Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED (Pixel-Design)
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen 7,5x19
- Mineraleffekt-Lackierung Lucid-Blue
- Mittelarmlehne vorn
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag)
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 77,4 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen 235/55 R19 ...V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start-Stop-Knopf

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Stoßfänger vorn mit Applikationen (schwarz) • Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll) • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Vorheizsystem für Batterie • Wegfahrsperre (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar • USB-Anschluss hinter • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage |
|---|--|

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Tour
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
---------------------	-----------------------	---	---------------------	-----------------------	---

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Innenraum	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Fußraum Innenraum rechts vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole

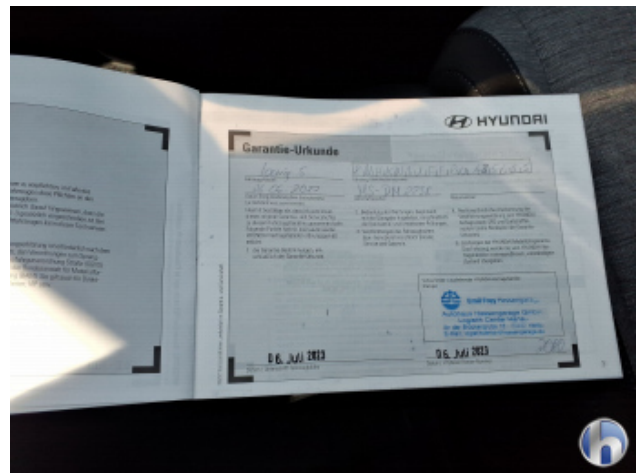

Serviceheft/Nachweis

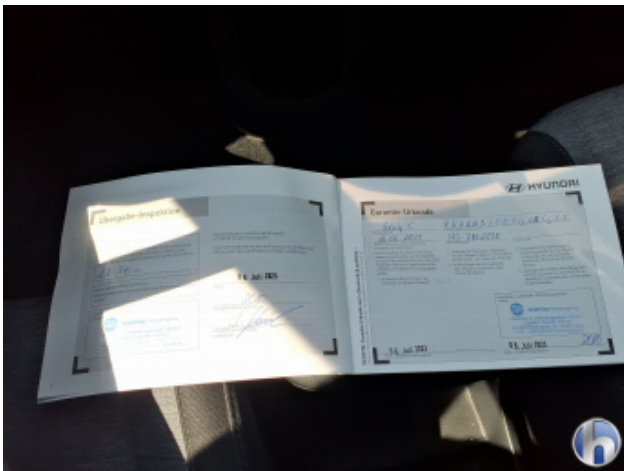

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Fußraum Innenraum rechts vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Fußraum Innenraum rechts vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Fußraum Innenraum rechts vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Fußraum Innenraum rechts vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Fußraum Innenraum rechts vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Fußraum Innenraum rechts vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Fußraum Innenraum rechts vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Fußraum Innenraum rechts vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Fußraum Innenraum rechts vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Fußraum Innenraum rechts vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur