

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge
Stromverbrauch (g/km):
Elektrische Reichweite: -

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e4 17, e4 19, e4 29, e4 28
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Ökoinnovation(en):
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ
Benzin / Diesel 3,09 g/km
Andere (siehe 26.) - g/km
3.2.2. Einsparungen durch WTP
Benzin / Diesel 2,23 g/km
Andere (siehe 26.) - g/km


4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
Benzin / Diesel WTP-Werte CO2-Emissionen [g/km] Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig 163 121 7,2
Mittel 121 105 5,3
Hoch 105 125 4,6
Höchstwert 125 123 5,5
Kombiniert 123 5,4
Gewichtet, kombiniert -

Gas CO2-Emissionen [g/km] Kraftstoffverbrauch [l/100km]
WTP-Werte Niedrig - -
Mittel - -
Hoch - -
Höchstwert - -
Kombiniert - -
Gewichtet, kombiniert -

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge
Stromverbrauch Elektrische Reichweite - Wh/km
Elektrische Reichweite Innerorts - km
Elektrische Reichweite Innerorts (EAER city) - km
5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge
Stromverbrauch (ECAC, weighted) - Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER) - km
Elektrische Reichweite Innerorts (EAER city) - km

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
zu Nr. 7: ww, 1452 - 1580;
zu Nr. 16.2: Achse 2 +40 bei Anh.betr.;
zu Nr. 35: 205/55 R16 91V auf 6.5JX16 ET41;
205/55 R16 91V auf 7.0JX16 ET41;
225/45 R17 91V auf 7.5JX17 ET44;
225/40 R18 92W XL auf 7.5JX18 ET44;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß führen
zu Nr. 48: Fzg. mit Partikeelfilter ausgerüstet;
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0070XBQB
Haendler Code DE1632
Motorkennzeichnung A120329X
Motorseriennummer MLX0045
KFZ-Brief wurde erstellt

in der Bundesrepublik Deutschland auf das amtliche Kennzeichen DA FN 730 zugelassen.
2017-04-04
Der Bundesverkehrsminister
Der Wissenschaftsminister
2017-04-04
2017-04-04

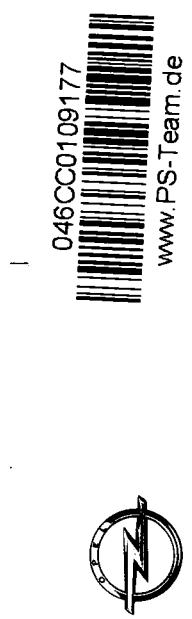

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSODISTUS
OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ



Der Unterzeichner Georg Bednarek bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
0.2. Typ: **B-K**
Variante: **DA02DB12**
Version: **BH1BATK3A5**
0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **ASTRA SPORTS TOURER**
0.2.3. Kennung: **IP-08_BAT_0073_00-W0V-1**
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **AT-0000BAT_0073_00-W0V-1**
0.2.3.3. Kennung der PEMs-Familie: **B-W0V-67**
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: **RL-MIX_2018_0027-W0V-1**
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenenergie:
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **EV-08_BK_0002_00-W0V-1**
0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Opel Automobile GmbH
Bahnhofplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Deutschland
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken B-Säule
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Im Fahrzeugboden vorn rechts
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
W0VBD8ER7M8011416
Produktionsdatum des Fahrzeugs:
11.02.2021
mit dem in der am **04.12.2020** erteilten Genehmigung **e4*2007/46-0996*23** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.
Rüsselsheim
28.02.2021
Ort Datum

Director
Regulations & Certification
Unterschrift Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
2. Räder: **4**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):
3.1. Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:
3.1.1. **nicht automatisiert**
4. Radstand: **2662 mm**
4.1. Achsabstände:
1 - 2: **2662 mm**
5. Länge: **4702 mm**
6. Breite: **1809 mm**
7. Höhe: **1510 mm**
13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1355 kg**
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1386 kg**
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **1870 kg**
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
1: **900 kg**
2: **980 kg**
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: **2970 kg**
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers: **kg**
18.3. Zentralachsanhängers: **1100 kg**
18.4. ungebremsten Anhänger: **660 kg**
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **75 kg**
20. Hersteller der Antriebsmaschine:
Opel
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
LH
22. Arbeitsverfahren:
Fremdzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektroantrieb: **nein**
23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: **nein**
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **3 ; in Reihe**
25. Hubraum: **1199 cm³**
26. Kraftstoff: **Benzin**
26.1. **Einstoff**
27. Höchstleistung: **81.00 kW bei: 4500 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)**

27.3. Höchste Nennleistung: - kW (Elektromotor)
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: - kW
28. Getriebe (Typ): **handgeschaltet**
28.1. Übersetzungsverhältnisse:
1. 2. 3. 4. 5.
Gang Gang Gang Gang Gang
3.917 2.08 1.355 1.05 0.844
6. 7. 8. 9.
Gang Gang Gang Gang
0.698 - - - -
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **3.38**
28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:
1. 2. 3. 4. 5.
Gang Gang Gang Gang Gang
13.239 7.03 4.58 3.549 2.853
6. 7. 8. 9.
Gang Gang Gang Gang
2.359 - - - -
29. Höchstgeschwindigkeit: **200 km/h**
30. Spurweite:
1: **1540 mm**
2: **1557 mm**
35. Reifen/Radkombination:
Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Rollenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
1: **205/55 R16 91V 7Jx16 ET41**
2: **205/55 R16 91V 7Jx16 ET41**
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
-
38. Code des Aufbaus:
AC Kombilimousine
40. Farbe des Fahrzeugs:
grau
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
5 ; 2 links, 2 rechts, 1 hinten
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):
-
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
-
46. Standardgeräusch:
bei der Drehzahl: **3375 min⁻¹ dB(A)**
Fahrgeräusch: **66.00 dB(A)**

47. Abgasnorm: **Euro 6 AP**
47.1. Parameter für die Emissionsprüfung
47.1.1. Prüfmasse: **1465 kg**
47.1.2. Querschnittsfläche: **0.592 m²**
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:
- **cm³**
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f₀: **76.2**
47.1.3.1. f₁: **0.497 N/(km/h)**
47.1.3.2. f₂: **0.027 N/(km/h²)**
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse: **3b**
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{isc}):
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) (mg/km) oder WHSC (EURO VI) (mg/kWh)

	Benzin / Diesel	Gas	Andere flüchtige
CO	244.8	-	-
THC	25.4	-	-
NMHC	23.3	-	-
NOx	23.2	-	-
THC+NOx	-	-	-
NH3	-	-	-
Partikelmasse	0.26	-	-
Partikelzahl	1.96	-	-

48.1. Rauch: **opt**
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt	Innersädtische RDE-Fahrt	Partikelzahl (10 ¹¹ /km)
60	60	6

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/
Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen
Benzin / Diesel CO₂-Emissionen (g/km) Kraftstoffverbrauch (l/100km)
NEFZ-Werte **126** **5.5**
Innere Werte **89** **3.9**
Außenwerte **102** **4.5**
Kombiniert **-** **-**
Gas CO₂-Emissionen (g/km) Kraftstoffverbrauch (l/100km) (m³/100km)
Innere Werte **-** **-**
Außenwerte **-** **-**
Kombiniert **-** **-**
Abweichungsfaktor Differenzierungsfaktor **-** **-**



Bild 1 : Diagonal vorn links

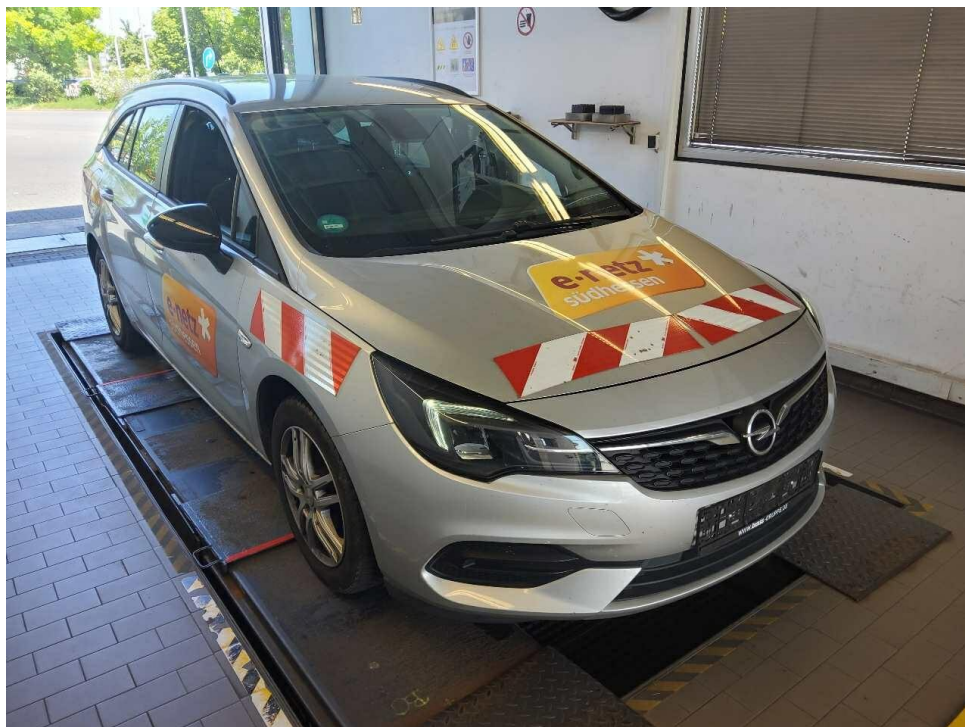


Bild 2 : Diagonal vorn rechts

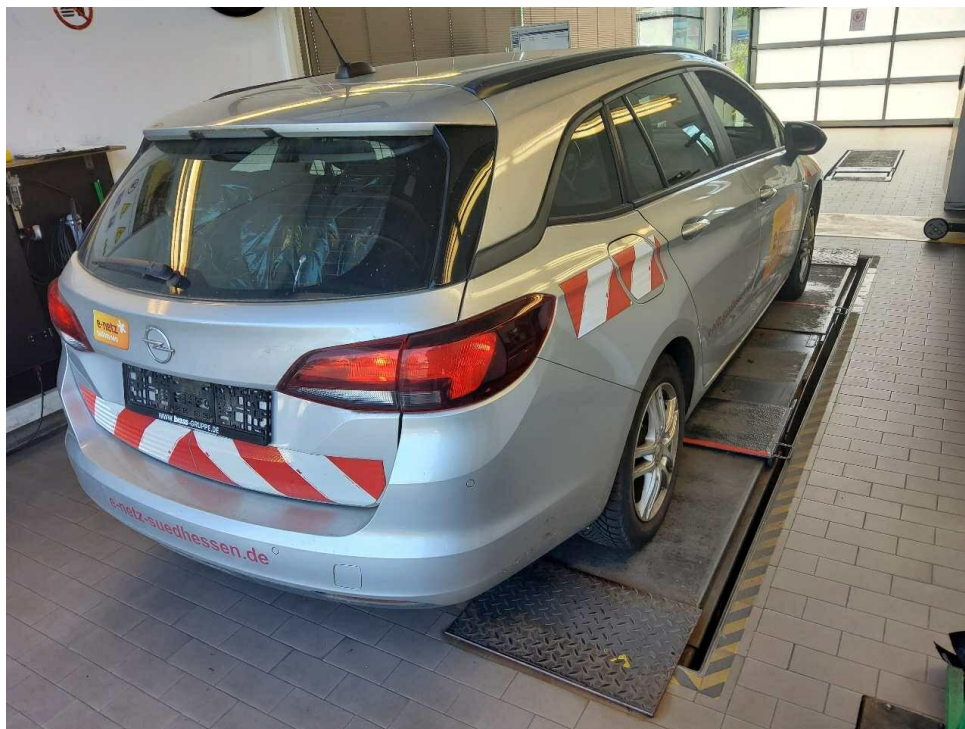


Bild 3 : Diagonal hinten rechts

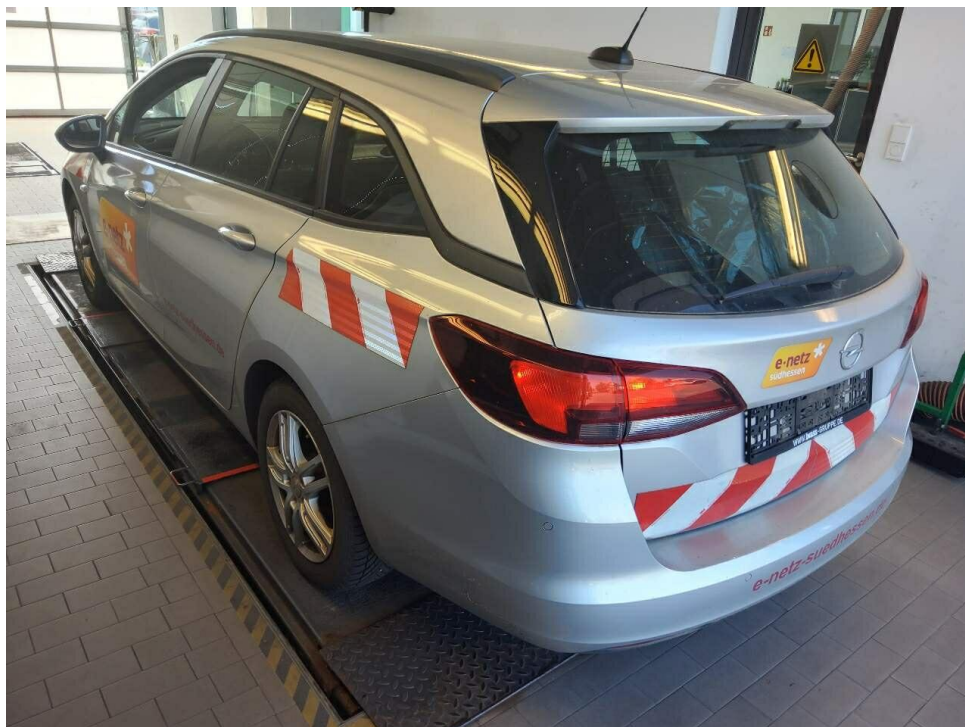


Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

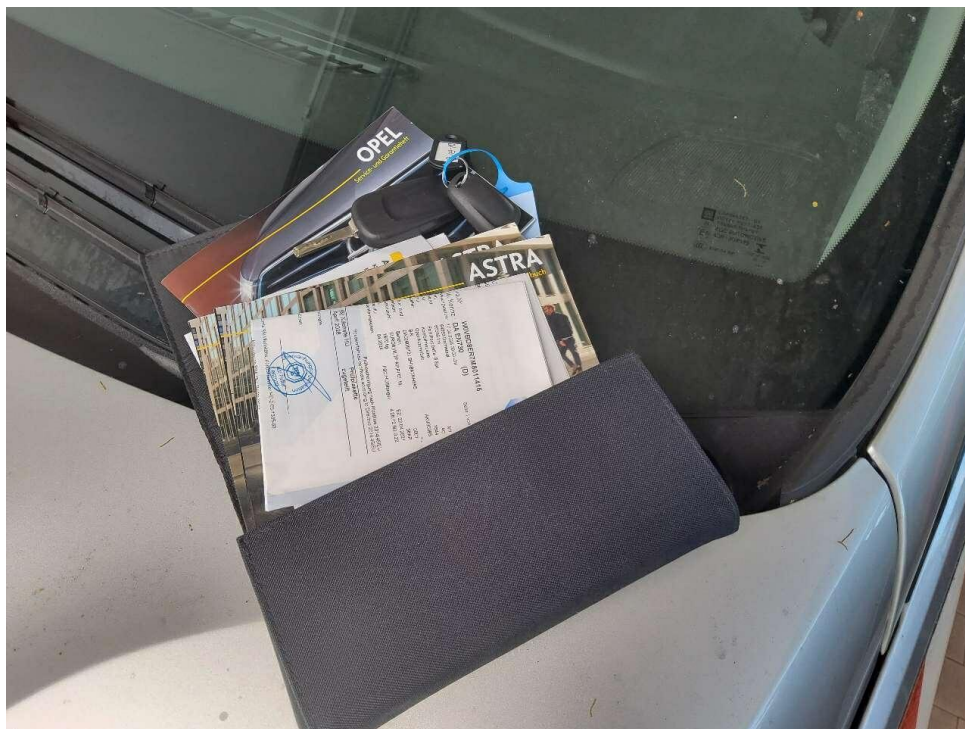


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

II	22.04.2021	1844	AKV00095	C	2	1	81/4500	I	200
J	M1	AC		18	4702-4702	19	1809-1809		
E	W0VBD9ER7M8011416	2		20	1510-1510	21	1355-1355		
D.1	OPEL			12	-	13	75	14	-
	B-K			15	123	16	1870	17	1870
	DA026DB12			18	900	19	980	20	-
D.2	BH1BATKH3A5			21	900	22	980	23	-
	-			24	71	25	3375	26	66
D.3	ASTRA SPORTS TOURER			27	1100	28	660	29	5
2	Opel Automobile			30	205/55 R16 91V A	31	205/55 R16 91V A	32	-
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			33	-	34	-	35	-
V.9	Kombilimousine			36	-	37	-	38	-
	715/2007*2018/1832AP			39	-	40	-	41	-
14	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1			42	-	43	-	44	-
P.3	Benzin			45	-	46	-	47	-
10	0001	36AP	1199	48	-	49	-	50	-
22	7.2/8.2:+40 B.ANH.BETR.*O.1:			51	-	52	-	53	-
	ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMB. 3000 KG BIS 8% STEIG.*S.1:			54	-	55	-	56	-
	MAX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*			57	-	58	-	59	-

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

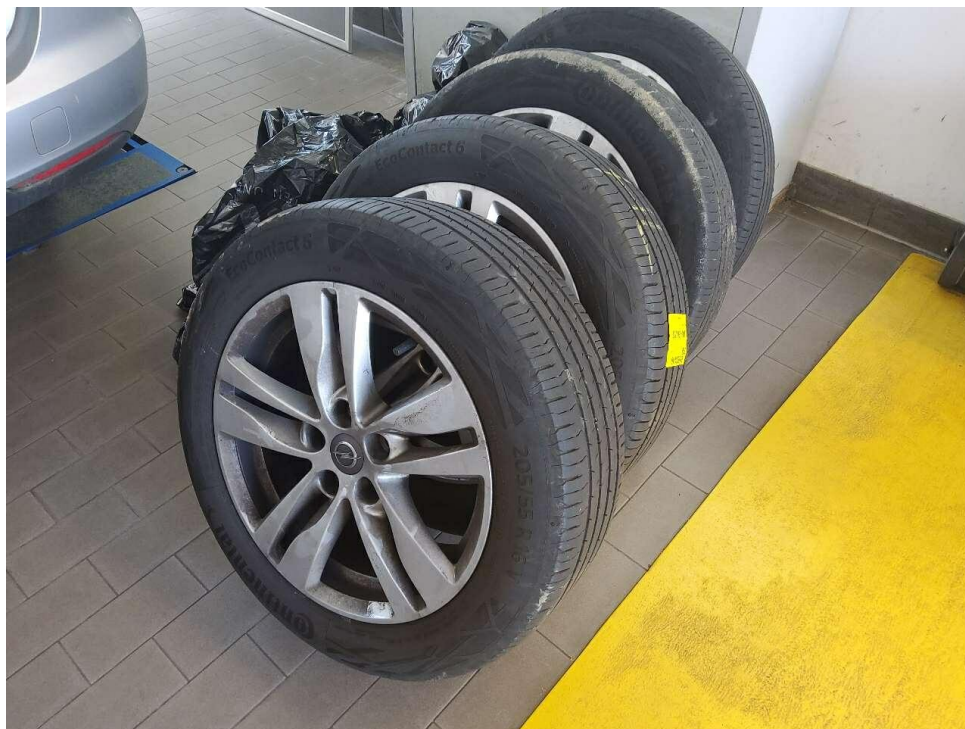


Bild 13 : 2. Radsatz

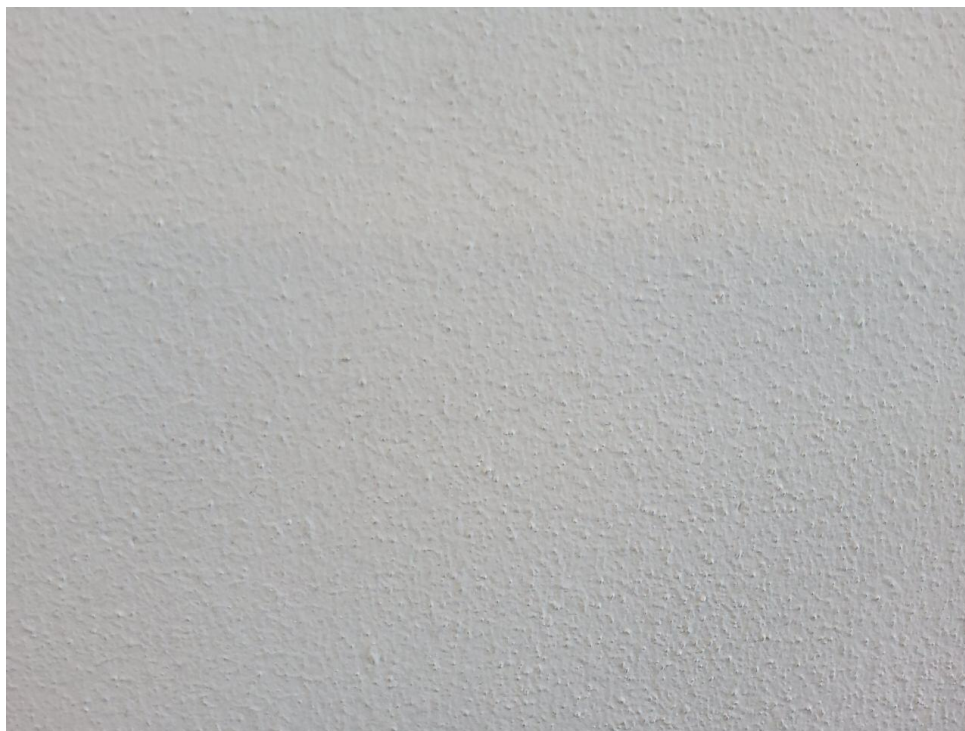


Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Laufleistung



Bild 16 : Fahrzeug: Beschriftung entfernen/-Lackreinigung-aufbereitung.



Bild 17 : Fahrzeug: Beschriftung entfernen/-Lackreinigung-aufbereitung.



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

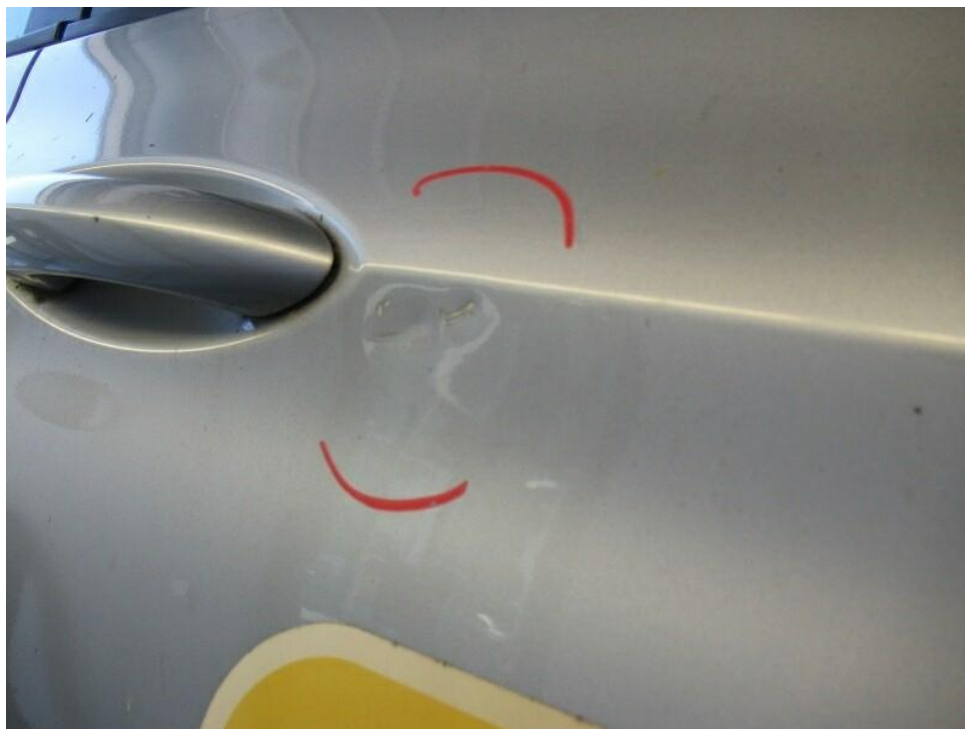


Bild 21 : Tür vorne rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Tür vorne rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

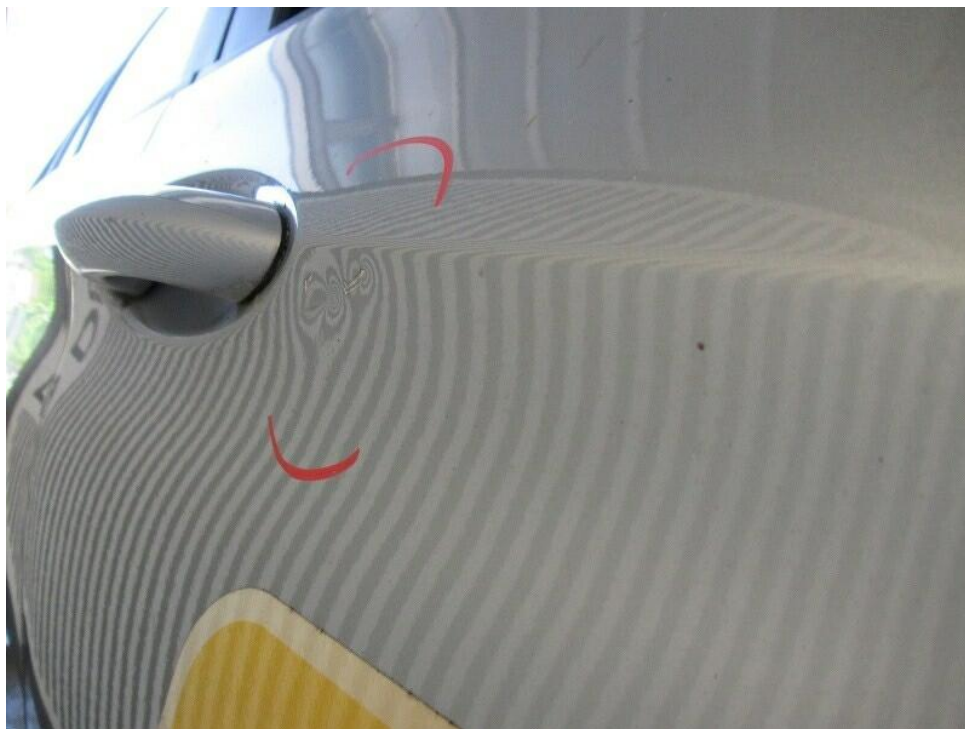


Bild 23 : Tür vorne rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Tür vorne rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 25 : Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur

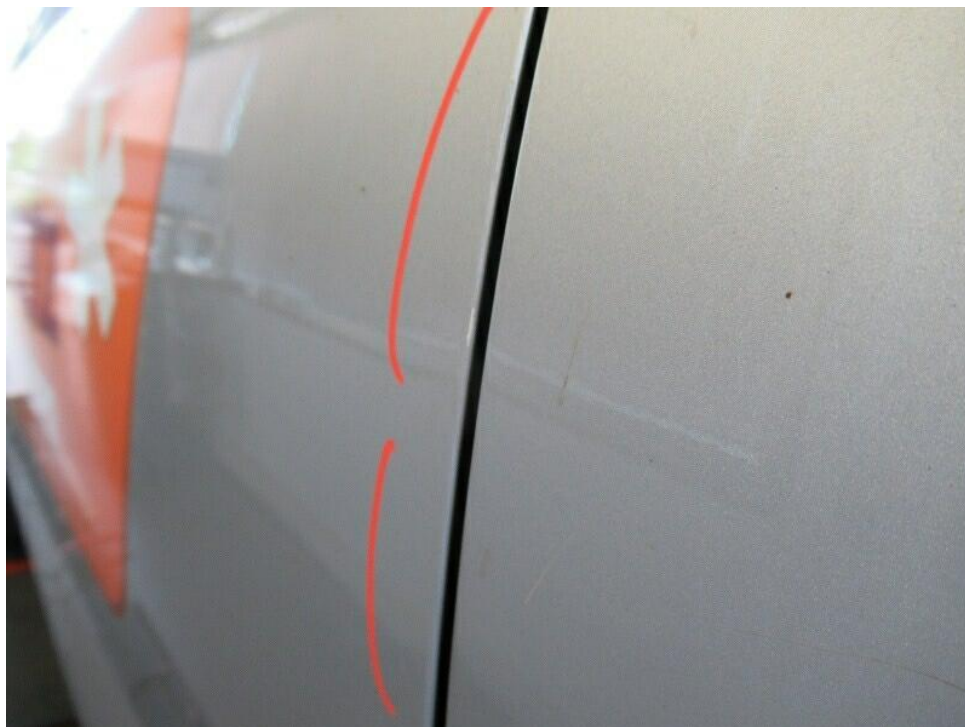


Bild 26 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 27 : Polster, Teppiche, Verkleidungen, stark verschmutzt.
Geruch im Fahrzeug: Desinfektion und Ozonbehandlung.

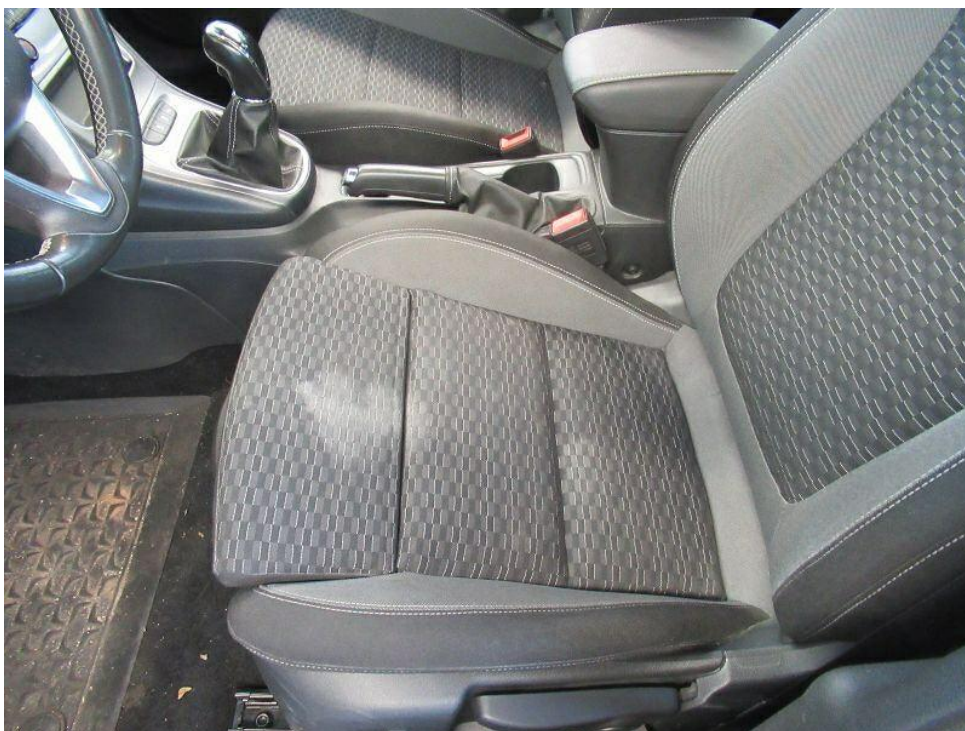


Bild 28 : Polster, Teppiche, Verkleidungen, stark verschmutzt.
Geruch im Fahrzeug: Desinfektion und Ozonbehandlung.

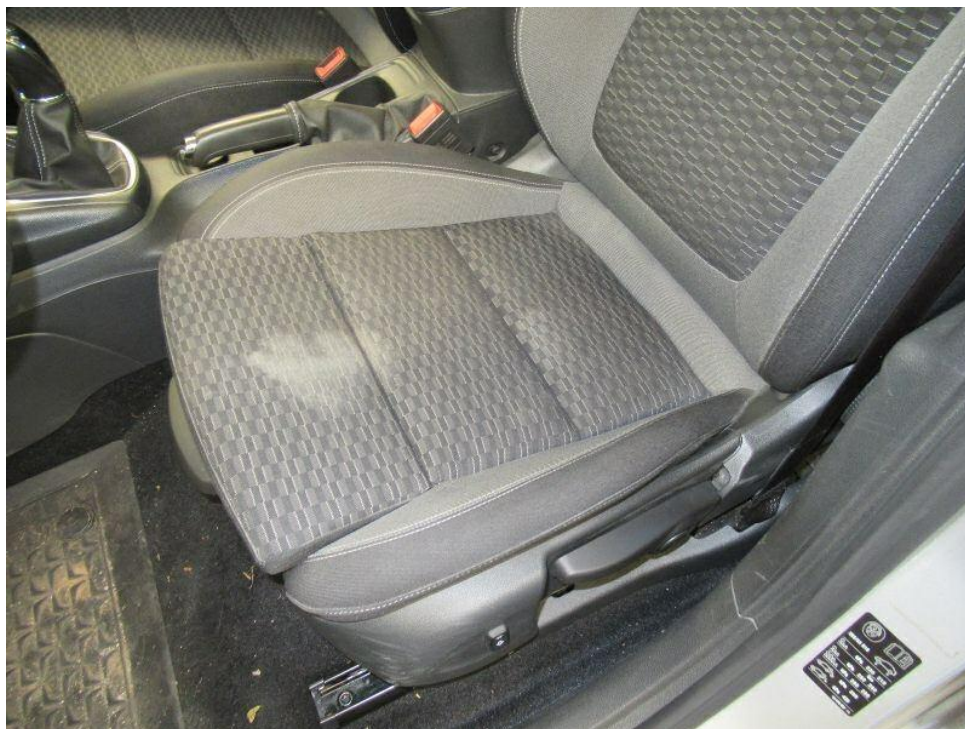


Bild 29 : Polster, Teppiche, Verkleidungen, stark verschmutzt.
Geruch im Fahrzeug: Desinfektion und Ozonbehandlung.

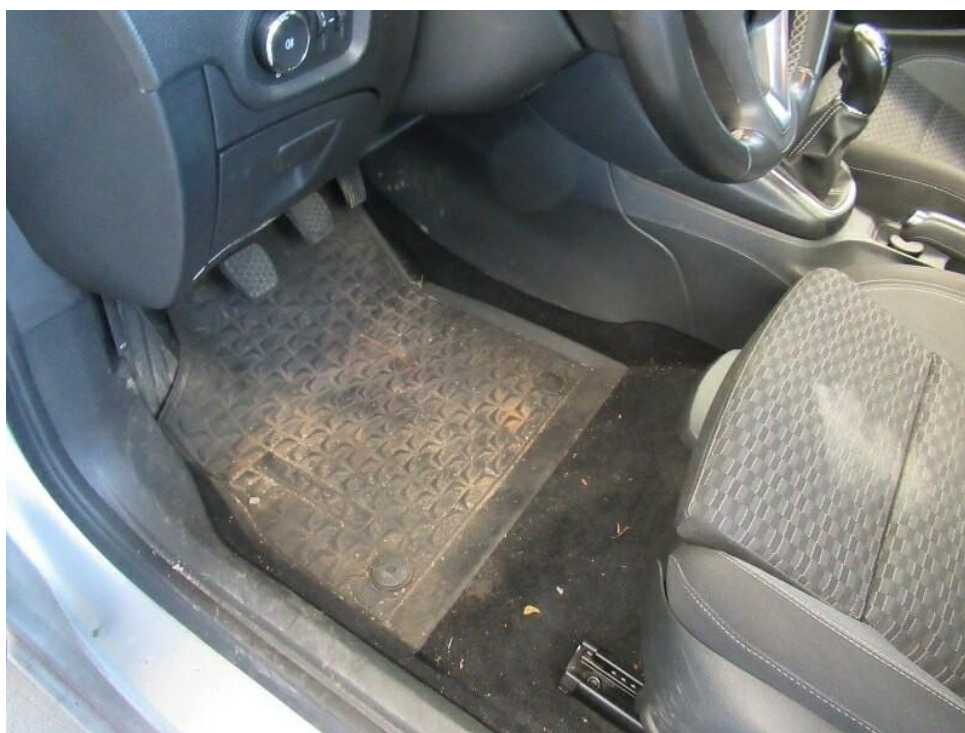


Bild 30 : Polster, Teppiche, Verkleidungen, stark verschmutzt.
Geruch im Fahrzeug: Desinfektion und Ozonbehandlung.



Bild 31 : Polster, Teppiche, Verkleidungen, stark verschmutzt.
Geruch im Fahrzeug: Desinfektion und Ozonbehandlung.



Bild 32 : Polster, Teppiche, Verkleidungen, stark verschmutzt.
Geruch im Fahrzeug: Desinfektion und Ozonbehandlung.



Bild 33 : Polster, Teppiche, Verkleidungen, stark verschmutzt.
Geruch im Fahrzeug: Desinfektion und Ozonbehandlung.

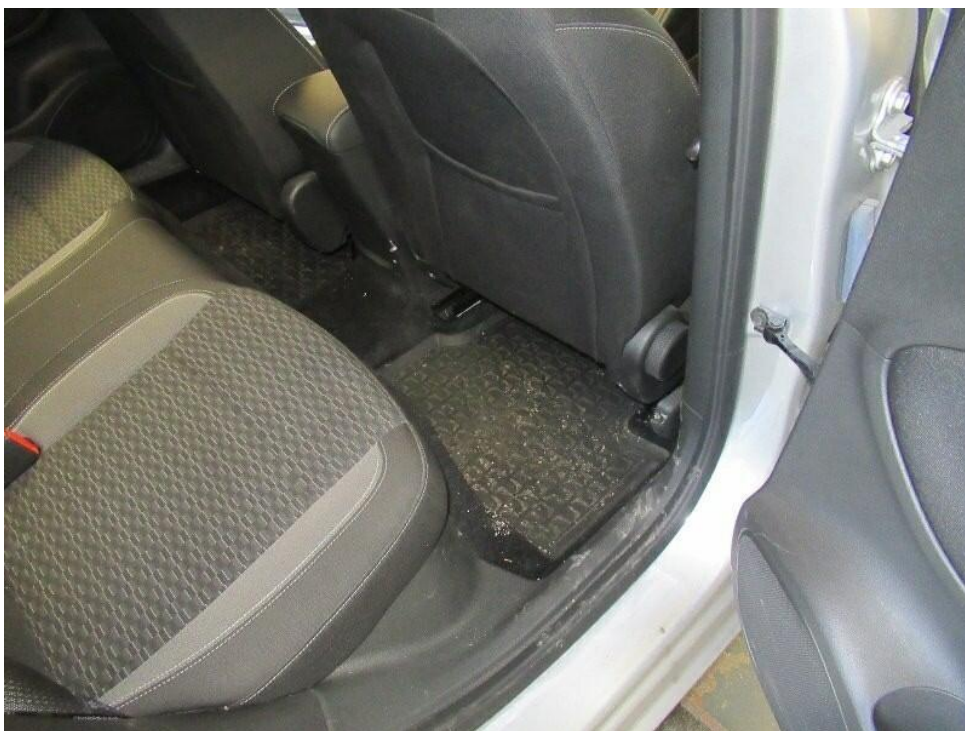


Bild 34 : Polster, Teppiche, Verkleidungen, stark verschmutzt.
Geruch im Fahrzeug: Desinfektion und Ozonbehandlung.

6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum km 43997

Motoröl
Qualität: _____

Viskosität: 0 W- 30

Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit -30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn / hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kraftstoffzusatz

Autorisierter Service Partner
Stempel und Unterschrift

ENTEGA AG
Frankfurter Str. 100
64293 Darmstadt

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum km 49556

Motoröl
Qualität: _____

Viskosität: 0 W- 30

Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit -25 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn / hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kraftstoffzusatz

Autorisierter Service Partner
Stempel und Unterschrift

ENTEGA AG
Frankfurter Str. 100
64293 Darmstadt

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum 16.05.26 km 57470

Motoröl
Qualität: _____

Viskosität: 0 W- 30

Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit -30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn / hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kraftstoffzusatz

Autorisierter Service Partner
Stempel und Unterschrift

ENTEGA AG
Frankfurter Str. 100
64293 Darmstadt

Bild 35 : Wartungsnachweis

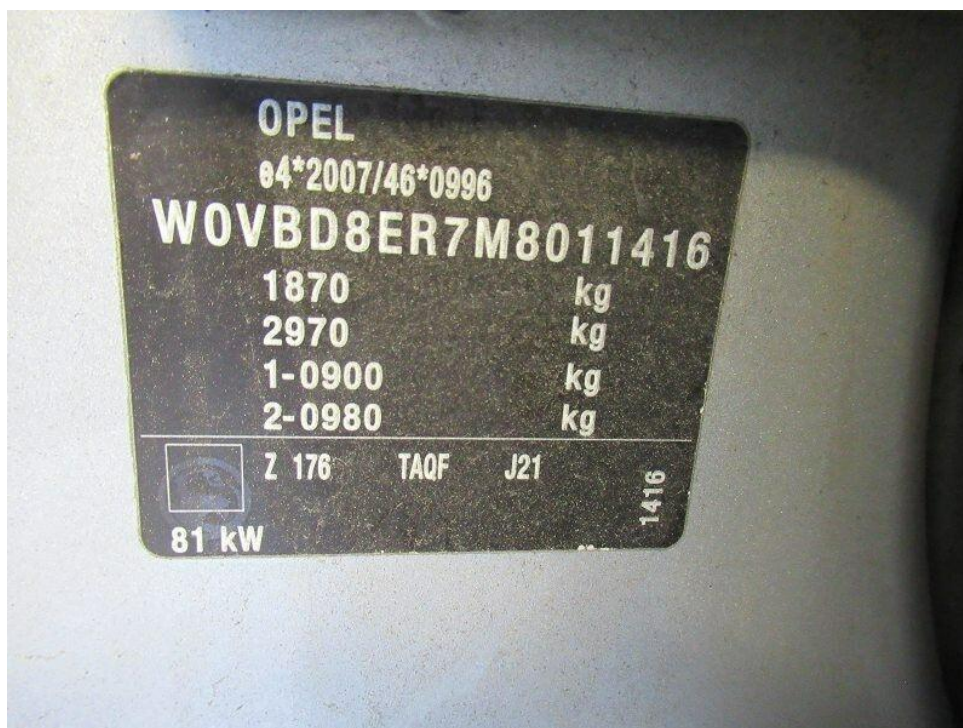


Bild 36 : Fahrgestellnummer

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 346328
Hersteller Opel
Model Astra
Variante Edition 1.2 Direct Injection Turbo
Listenpreis 21.526,23
VIN W0VBD8ER7M8011416
Erstzulassungsdatum 1.4.2021
Kennzeichen DA EN730

Schadensfälle der int. Belegnummer: 346328

10.06.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023113796	21.08.2023	sonstige Schadenkosten	0,00

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
27.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 74 µm bis 128 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

#

Fahrzeug stark verschmutzt.

#

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden.

Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

- Servicescheckheft

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.04.2021	Letzte Zulassung	22.04.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Astra 1.2 Turbo Start/Stop Sports Tourer Edition	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VBD8ER7M8011416	HSN / TSN	1844 / AKV
Schlüssel-Nr.	10012355	Km-Stand abgelesen	67718
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	81
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Silber / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	4 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	4 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	4 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	4 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 6	S /O	4 mm
205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 6	S /O	4 mm
205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 6	S /O	4 mm
205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 6	S /O	4 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, Ablagefächer, Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Brust-Becken-Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags 1. und 2. Sitzreihe außen, Anti-Blockier-System (ABS), Automatische Aktivierung des Warnblinkers, Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dach-Designlinie, oberhalb in Schwarz, Dachreling schwarz, Dekorleisten Antelao Sand/Polar Silber, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenraumbelichtung, vorn und hinten, Instrumente, Schwarz, mit Hochglanzchromringen, 3,5"-Fahrerinfodisplay, Klimaanlage, Kofferraumbelichtung, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Tagfahrlicht, Laderaumabdeckung, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Licht-Ausstattung, Mittelarmlehne verschiebbar, vorn, Ottopartikelfilter, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Pedalerie: Auskuppelnde Sicherheitspedale, Polster: Stoff, Radio: Digitaler Radioempfang DAB/DAB+/DMB-R, Radio: Multimedia Radio mit 7"- Touchscreen-Farbdisplay, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruck-Kontrollsystem, Räder: Designräder, 6.5 J x 16 mit Reifen 205/55 R16, Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 vorklappbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicherheitsnetz für Gepäckraum, Sicht-Ausstattung, Sitze: Komfortsitze, vorn, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, Traction Control (TC) Plus, Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, grün getönt und Windschutzscheibe, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenschaltern

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

VQ9=AQ Anhängerzugvorrichtung, abnehmbar

0

T4L=LA0 LED-Scheinwerfer

C32=RI0 Quickheat Schnellheizsystem

SR1=WA Sitze: Ergonomischer Aktiv-Sitz


F

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 16.07.2025 bei Kilometerstand 57.470

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

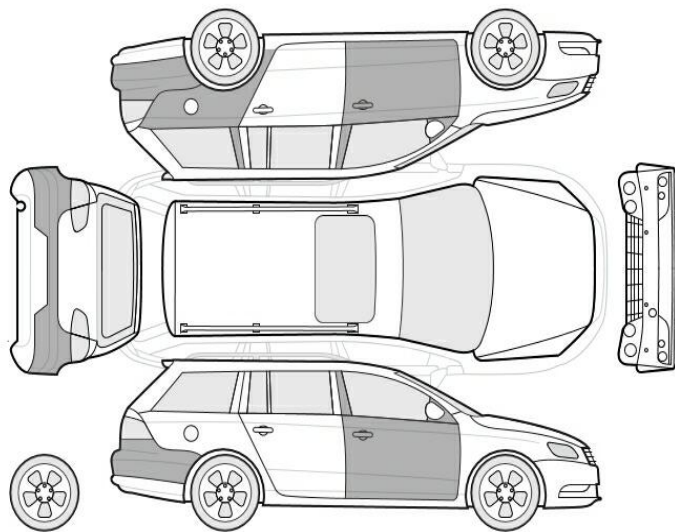

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Fahrzeug: Beschriftung entfernen/-Lackreinigung-aufbereitung., reinigen (Bild 16, 17)
2. Polster, Teppiche, Verkleidungen, stark verschmutzt., reinigen (Bild 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)
3. Geruch im Fahrzeug: Desinfektion und Ozonbehandlung., reinigen (Bild 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)
4. Tür vorne rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 21, 22, 23, 24)
5. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19, 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 26)
Seitenteil hinten links, eingedellt,

Gebrauchsspur (Bild 25)