

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: KIA Rio 1.2 Edition 7 Schräghecklimousine 5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	B -TT 0823	Fahrgestell-Nummer:	KNADB518AP6781832
Vertrags-Nummer:	64555083	Erstzulassung:	13.03.2023
Internes KZ:	15075296	Kilometer-Stand:	42590
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

KIA Rio 1.2 Edition 7 Schräghecklimousine 5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Manuell

Lackierung: Schneeweiß Uni

Polsterung: Stoff schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **13.100,84**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Schneeweiß Uni	0,00
Stoff schwarz	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **13.100,84**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **15.590,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 15.590,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Rio 1.2 Edition 7 Schräghecklimousine5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	62 / 84	Hubraum:	1197
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	131
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,800	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	173	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	13,10
Leergewicht (kg):	1120	zul. Gewicht (kg):	1570

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 64555083
Amtliches Kennzeichen: B -TT 0823
Übersicht erstellt am: 13.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Rio 1.2 Edition 7 Schräghecklimousine5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 64555083
Amtliches Kennzeichen: B -TT 0823
Übersicht erstellt am: 13.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Rio 1.2 Edition 7 Schräghecklimousine 5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
---------------------	------------------------	-------------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	15.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	19.06.2026
Referenznummern	0031203492 - 0064555083

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-TT 823	Fzg.-Ident.-Nummer	KNADB518AP6781832
Fabrikat	Kia	1. Zulassung	13.03.2023
Typ	Rio 1.2 Edition 7	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Farbe	Schnee-Weiß - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	42.591 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Schräghecklimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	1.197 ccm / 62 KW

Fahrzeugdaten wurden teilweise durch eine FIN bezogene Datensatzabfrage ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	185/65 R 15 88H	3 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	185/65 R 15 88H	3 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	185/65 R 15 88H	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	185/65 R 15 88H	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
☒ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 04.06.2025 bei km 30.111.	

Legende : ☒ Ja ☒ Nein ☐ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Heckklappe beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: Unfallschaden Seite rechts.
Kennzeichen demontiert.
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.
Unfallschaden Seite rechts - Kalkulation erstellt.
Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

✓ Schneeweiß Uni

✓ Stoff schwarz

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 17, Bild 18, Bild 19)

Motorhaube, Lackierung verätzt (Bild 20, Bild 21, Bild 22)

Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung (Bild 15, Bild 16)

Seite links

Tür vorne links Einstieg, beschädigt (Bild 23, Bild 24)

Tür vorne links innen, beschädigt (Bild 25, Bild 26)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 27, Bild 28)

Heckklappe Innenverkleidung, lose (Bild 13, Bild 14)

Reifen, Felgen, Radkappen

Radkappe(n) vorne rechts, verkratzt (Bild 36, Bild 37)

Radkappe(n) hinten rechts, verkratzt (Bild 29, Bild 30)

Reifen vorne rechts, beschädigt (Bild 38, Bild 39)

Interieur

Armaturenbrett Blende, verkratzt (Bild 40, Bild 41, Bild 42)

Laderaum Abdeckung, fehlt (Bild 12)

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden

Fahrzeug Seite rechts, Unfallschaden (Bild 31, Bild 32, Bild 33, Bild 34, Bild 35)

Inspektion groß Kleinwagen, fällig (Bild 43)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 43 Fotos.

El Bassyouni, Bassam Khalil

Der Sachverständige, 19.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

Service-Nachweis

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Service – Nachweis #1	Datum: 4.6.25
km-Stand	30.111
Reparatur-Auftragsnummer	58.16.16
Durchführende Werkstatt	26.18
Durchgeführter Service	30.000 km 24 Monate
Leistungen durchgeführt:	ja nein
Ölwechsel mit Filter	☒ ☐
Bremsflüssigkeit	☒ ☐
Kühflüssigkeit	☐ ☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐ ☒

Werkstattstempel
heinen
 Motor Center Heinen GmbH
 Zur Alten Kaserne 5 • 69439 Holzwickede
 Tel. 02301/2366-0 • Fax 02301/2366-403
 www.heinen-nrw.de

Ihr nächster Service-Termin
 Datum: 3.6.26 oder bei: 45.000 km-Stand

le nachdem, was zuerst eintritt.

Karosserie-Inspektion (nur auszufüllen bei Fälligkeit oder Schaden)
 Durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein

Schadenscode:
 1. Steinschlag 2. Kratzer
 3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
 5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung:

Beschädigung beseitigt: ☐ Ja ☒ Nein

Service-Nachweis

Mit Abstempelung...

Service – Na
 km-Stand
 Reparatur-A
 Durchführe
 Durchgeföhr
 Leistungen
 Ölwechsel
 Bremsflüss
 Kühflüssigk
 Zahnrieme
 Werkstatt

Ihr näch
 Datum:
 'Je nachde

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Laderaum, Abdeckung, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 13. Heckklappe, Innenverkleidung, lose, instand setzen



Bild 14. Heckklappe, Innenverkleidung, lose, instand setzen

Fotoanlage



Bild 15. Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Bild 16. Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 18. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

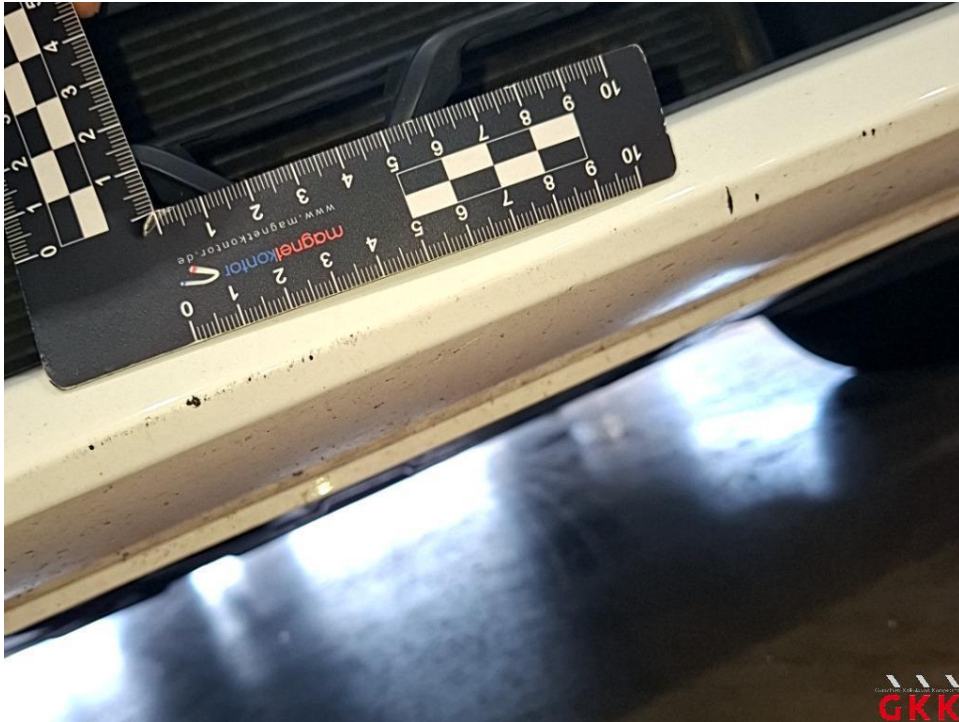


Bild 19. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 20. Motorhaube, Lackierung verätzt, lackieren

Fotoanlage

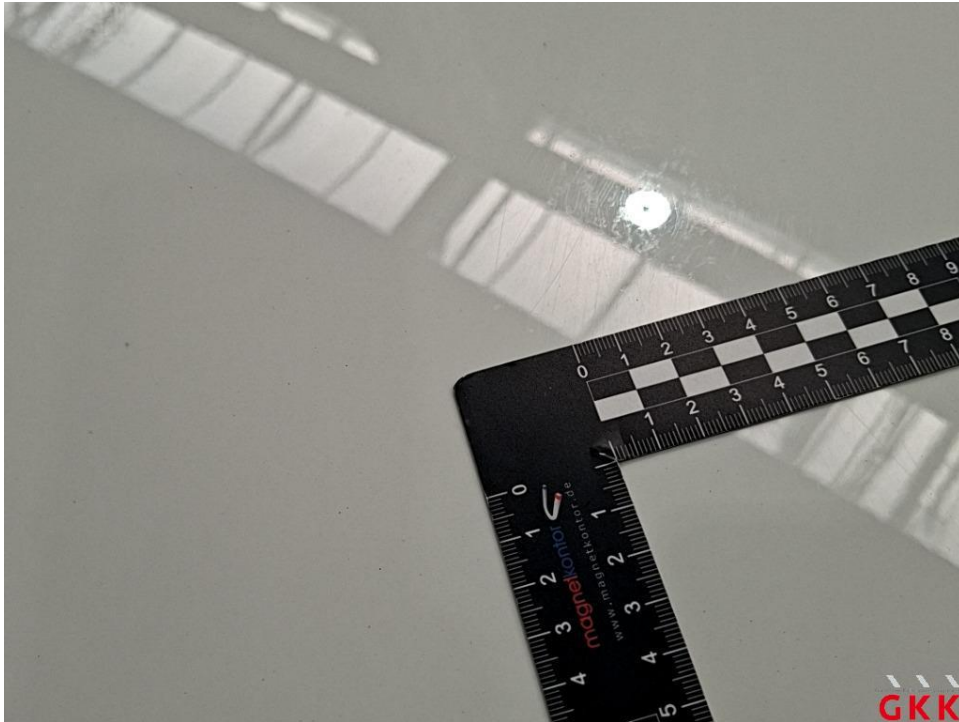


Bild 21. Motorhaube, Lackierung verätzt, lackieren

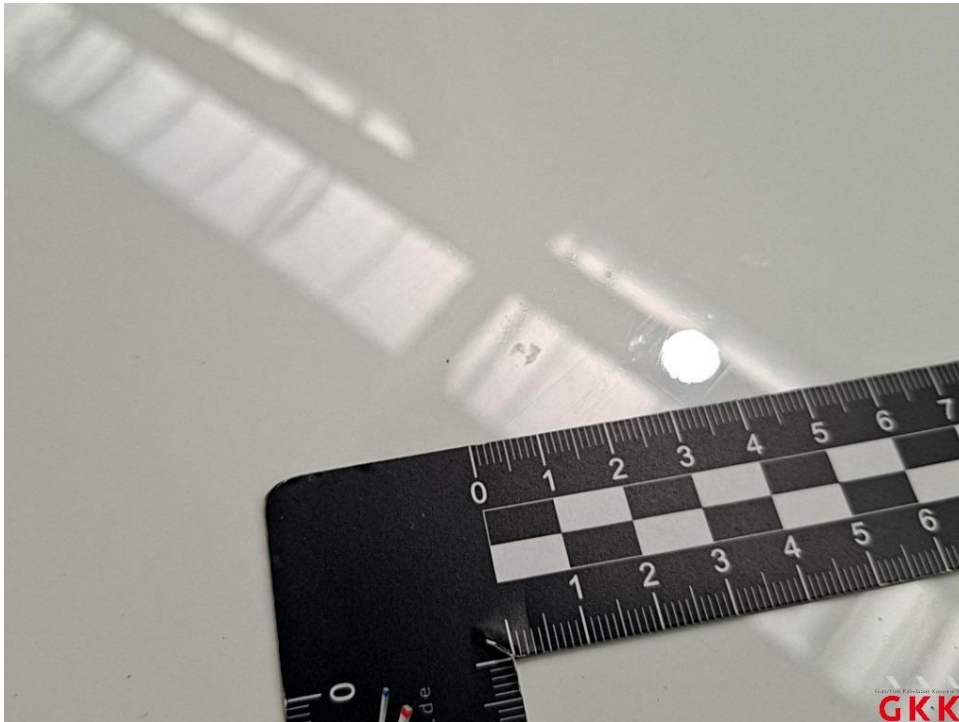


Bild 22. Motorhaube, Lackierung verätzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Tür vorne links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24. Tür vorne links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Tür vorne links, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26. Tür vorne links, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

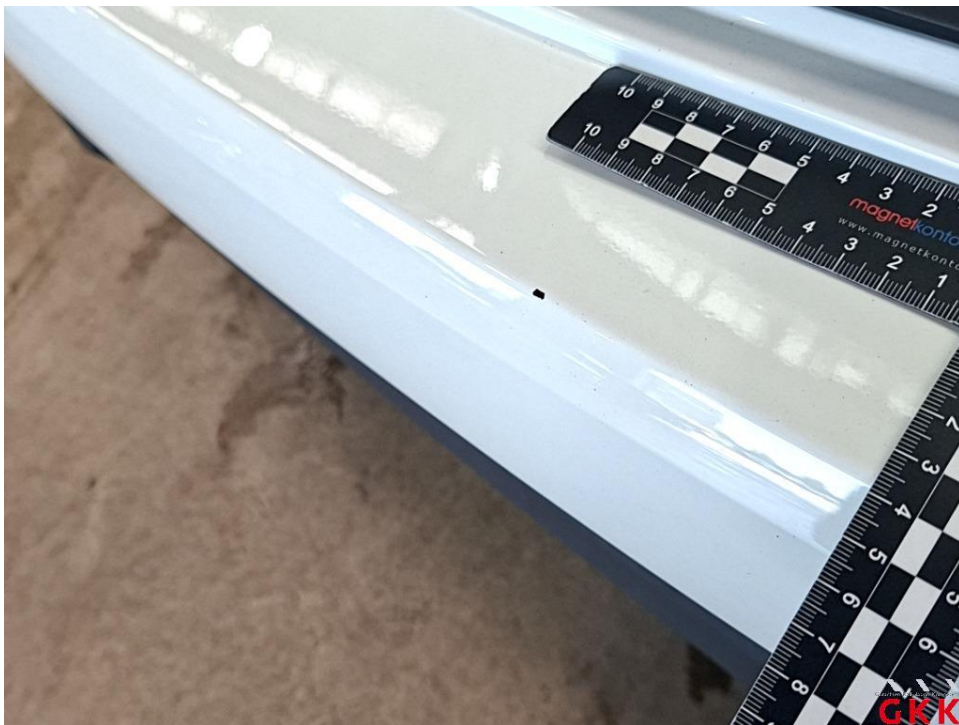


Bild 28. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 29. Radkappe(n), hinten rechts, verkratzt, ersetzen



Bild 30. Radkappe(n), hinten rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 32. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 33. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 34. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 35. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 36. Radkappe(n), vorne rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Radkappe(n), vorne rechts, verkratzt, ersetzen



Bild 38. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 40. Armaturenbrett, Blende, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 41. Armaturenbrett, Blende, verkratzt, Smartrepair



Bild 42. Armaturenbrett, Blende, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage

Service-Nachweis

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Service - Nachweis #1 Datum: 4.6.25

km-Stand: 30.111

Reparatur-Auftragsnummer: 587646

Durchführende Werkstatt: 2618

Durchgeführter Service: 30.000 km 24 Monate

Leistungen durchgeführt:

	ja	nein
Ölwechsel mit Filter	☒	☐
Bremsflüssigkeit	☒	☐
Kühlflüssigkeit	☐	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☒


Werkstattstempel

heinen
 Motor Center Heinen GmbH
 Zü Alten Kölsch 6 • 59439 Holzwickede
 Tel. 02301/2368-0 • Fax 02301/2368-403
 www.heinen-nrw.de

Ihr nächster Service-Termin
 Datum: 3.6.26 oder bei: 45.000 km-Stand

Karosserie-Inspektion (nur auszufüllen bei Fälligkeit oder Schaden)

Durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein

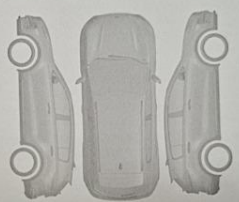

Schadenscode:
 1. Steinschlag 2. Kratzer
 3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
 5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung:

Beschädigung beseitigt: ☐ Ja ☒ Nein

Bild 43. Inspektion groß, Kleinwagen, fällig, durchführen