

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502990
vom: 28.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002424927
Besichtigt am: 27.04.2026 13:18
Berichts-Nr: 10502990
FIN: VSSZZZKL8RR091325

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502990
vom: 28.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / ASR
Erstzulassungsdatum:	24.04.2024
Laufleistung:	26.232 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphengrau
Farbe Dach:	Graphengrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502990
vom: 28.04.2026

» Fahrzeugausstattung

"Vision Plus"-Paket: Rückfahrkamera + Parklenkassistent
(inkl. Sensoren vorn und hinten)

18"-Ganzjahresreifen

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten

4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A

4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor:
TJ7/N09/T9F, TSI

6-Gang-Schaltgetriebe "M6"

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientelicht Ausführung 1

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar,
mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-
Limiter

Batterie 380A (59Ah) EFB+

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrom-Paket

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten, Sportausführung

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen für Konsole

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Digitaler Radioempfang

Drehstromgenerator 140 A

Drei.-Automatikgurte vorn

Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Dynamiklenkung

Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile

--

Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)

Einton-Signalhorn

Embleme

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-
tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-

Federbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,
elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge,
Fußgänger und Radfahrer

Frontantrieb

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumauskleidung mit Staufächern

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und
akustisch

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Hinterachse "Standard"

Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn (groß)

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Klappbare Haltegriffe, mehrteilig

Klimakomfortscheibe

Komfort-Sportausstattung Leon

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502990
vom: 28.04.2026

Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Navigationsgerät
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leichtmetallräder 7 1/2J x 18	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sonderspezifikationen
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Stabilisator hinten
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Steckdose
Mit Multifunktionskamera	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Trennwand
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Müdigkeitserkennung	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nebelscheinwerfer	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Nebelschlussleuchte	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nicht Heissland	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Normalsitze vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne 2. Batterie	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Anhängervorrichtung	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Pan-European-eCall
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Pannenset
Ohne Car2X	Parklenkassistent
Ohne CD/DVD für Navigation	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne connect Paket 1	Radstand
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Rechtsverkehr
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Reifen 225/40 R18 92Y xl
Ohne Feuerlöscher	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Fußmatten	Reifendruckkontrolle
Ohne Head-Up Display	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Individualeinbau	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Kompensor	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Ladekabel	Scheibenbremsen hinten
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Lichtassistent	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Mode3 Ladekabel	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502990
vom: 28.04.2026

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sondersteuerung

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-
home Funktion automatisch

Telefonvorbereitung für Handy

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variant/Avant LEON Sportstourer

Variante Grundausstattung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperr elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket: beheizbare Vordersitze

Wireless RSE "App"

Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502990
vom: 28.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502990
vom: 28.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502990
vom: 28.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502990
vom: 28.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL8RR091325

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502990
vom: 28.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502990
vom: 28.04.2026

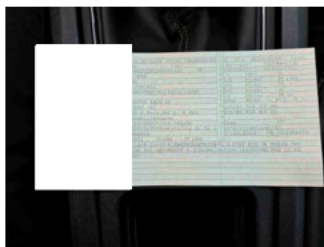

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502990
vom: 28.04.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen