

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	22.05.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	08.06.2026
Referenznummern	0002064297

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	SB1Z53BE60E113476		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Silber / Metallic
Hersteller	Toyota	Nächste HU	01/2028
Typ / Verkaufsbez.	Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D	Laufleistung abgelesen	100.312 km
Erstzulassung	12.01.2023	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Automatik (stufenlos) /	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Hybridantrieb / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.987 ccm / 135 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	225/45R17 94W	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	225/45R17 94W	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	225/45R17 94W	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	225/45R17 94W	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 17.11.2025 bei km 85.065.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür hinten rechts	Ja	
Tür vorne rechts	Ja	
A-Säule rechts	Ja	
Außenspiegel rechts	Ja	

Anmerkungen
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor. Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen. Fehlende Fahrzeugdaten wurden durch eine FIN bezogene Datensatzabfrage ergänzt.
 Sehr geehrte Damen und Herren,

zu unserem vorausgegangenen Gutachten wird ein Nachtrag notwendig.

Der Auftrag zur Erstellung eines Nachtrages wurde uns am 10.06.2026 erteilt. Wie telefonisch mitgeteilt, wurden zwei Schadenpositionen (Stoßfänger hinten, Dachhimmel hinten) wegen eines Datenübermittlungsfehlers in einem anderen Wertgutachten hinterlegt.

Die zusätzlichen Kosten wurden in unserer geänderten beigefügten Kalkulation berücksichtigt.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
6 Lautsprecher	Ablagetasche an Beifahrersitzlehne
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Akustischer Fußgängerschutz (Außenound, AVAS)	Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
Anti-Blockier-System (ABS)	Audiobedienung am Lenkrad
Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel Wagenfarbe, Spiegelfuss Wagenfarbe
Bi-LED-Scheinwerfer	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Business-Paket	Außenspiegel automatisch elektr. anklappbar
Nebelscheinwerfer LED	Scheibenwischer mit Regensensor
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Sitzheizung vorn
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	Innenspiegel mit Ablendautomatik
Dachreling (Edelstahl)	Dachspoiler
Elektr. Bremskraftverteilung	Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
Fahrassistenz-System: aktiver Abbiege-Assistent	Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)	Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (Safe Exit Assist, SEA)
Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Ablendautomatik Fahrlicht, AHB)
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem ERA GLONASS mit automatischem Notruf	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem Toyota Connect mit automatischem Notruf (eCall)
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
Freisprechanlage Bluetooth	Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Gepäckraumboden 2-fach verstellbar	Gepäckraummatte Kunststoff
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT
Getränkhalter vorn beleuchtet	Gurtstraffer vorn
Heckleuchten LED	Heckspoiler
Hybrid 135 kW (Motor 2,0 Ltr. - 112 kW 16V)	Induktionsladeschale für Smartphone
Isofix-Kindersitz-System	Karosserie: 5-türig
Klimaautomatik 2-Zonen	Knieairbag Fahrerseite
Kopf-Airbag-System	Kühlergrill unten / oben Pianolack
Lenkrad (3-Speichen)	Lenkrad (Leder)
Lenkrad heizbar	Lenkrad mit Schaltwippen
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	Leseleuchten im Fond
Leuchtweitenregelung automatisch	LM-Felgen
Parkbremse elektrisch (EPB)	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rückfahrkamera
Rücksitz geteilt	Rücksitz klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwischer mit Intervallschaltung	Scheibenwischerenteiser vorn
Seitenairbag vorn	Servolenkung elektronisch gesteuert

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Sitz vorn links höhenverstellbar		Sitz vorn rechts höhenverstellbar	
Sitzbezug / Polsterung: Stoff		Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	
Start-Stop-Knopf		Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	
Steckdose (12V-Anschluß) Koffer-/Laderaum		Stoßfänger Wagenfarbe	
Tagfahrlicht LED		Türgriffe außen Wagenfarbe	
Türgriffe innen verchromt		Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)	
Verglasung hinten abgedunkelt		Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Metallic-Lackierung	✓	Navigationssystem (Touch & Go Plus)	✓
Technik-Paket	✓	Park-Assistent Intelligent Park Assist	✓
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)	✓	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 16, Bild 17)	120,00 €	120,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, Harzanhafungen/-rückstände, aufbereiten (Bild 20, Bild 21)	25,00 €	25,00 €
Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 22, Bild 23)	968,14 €	532,48 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad vorne rechts, verkratzt, ersetzen (Bild 18, Bild 19)	492,92 €	492,92 €
LM-Rad vorne links, verkratzt, ersetzen (Bild 14, Bild 15)	492,92 €	492,92 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Himmel hinten, Druckstellen, Smartrepair (Bild 24, Bild 25, Bild 26)	150,00 €	150,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 395,68 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	2.248,98 €
Minderwert	1.813,32 €
Händlereinkaufspreis	13.575,00 €
Händlerverkaufspreis	15.650,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 26 Fotos.

Will, Luke Felix

 Der Sachverständige, 16.06.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

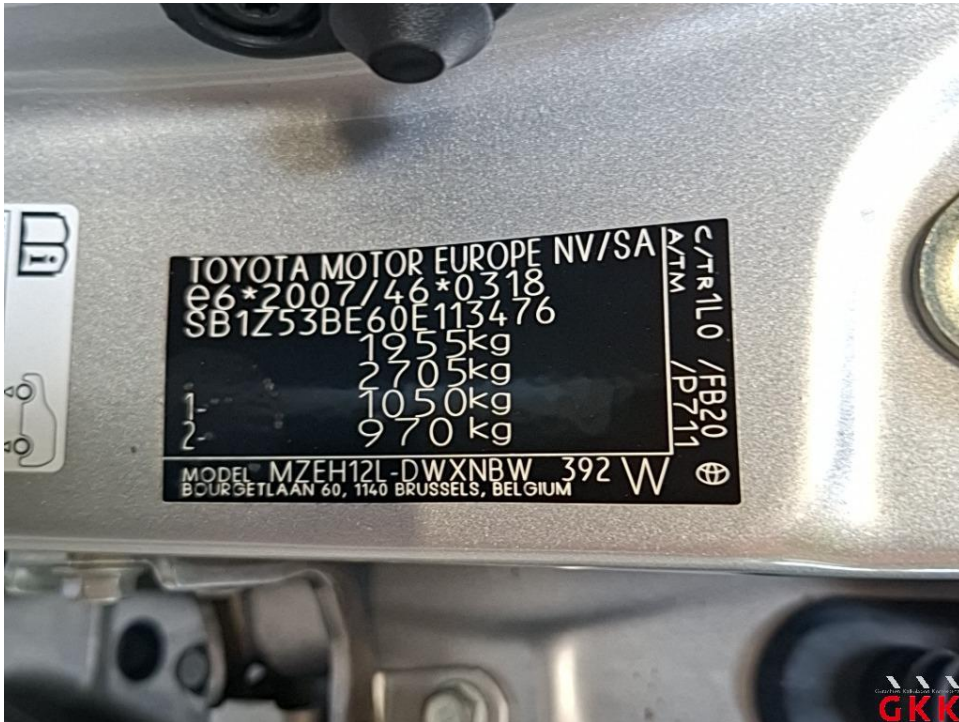


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

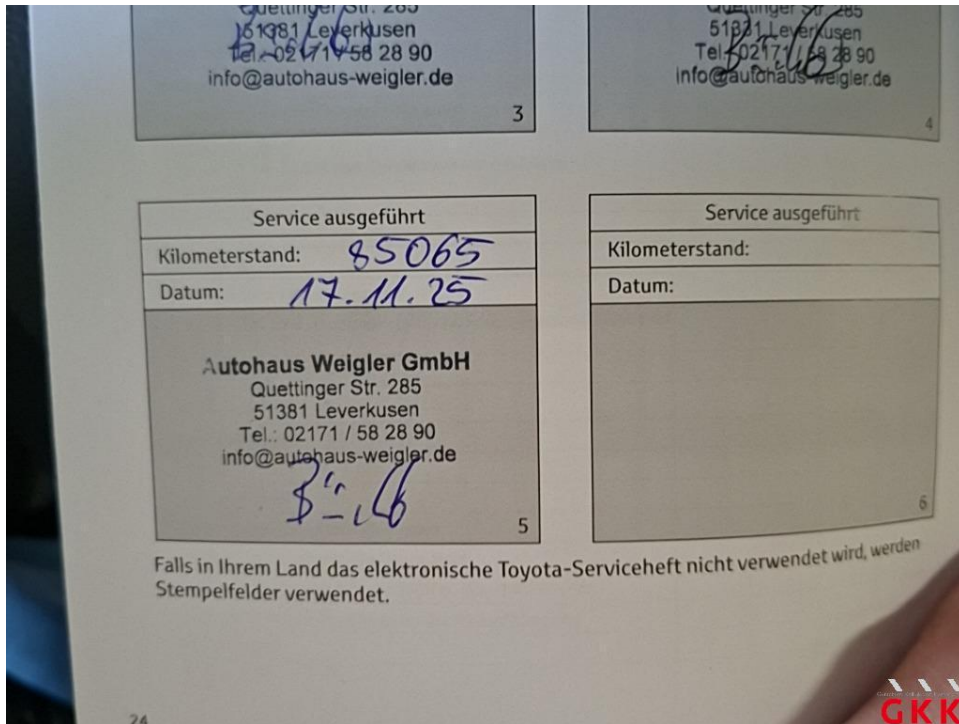


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 LM-Rad, vorne links, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 LM-Rad, vorne links, verkratzt, ersetzen



Bild 16 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 18 LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, ersetzen



Bild 20 Seitenwand rechts, Harzhaftungen/-rückstände, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 21 Seitenwand rechts, Harzanhaftungen/-rückstände, aufbereiten



Bild 22 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 24 Himmel, hinten, Druckstellen, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25 Himmel, hinten, Druckstellen, Smartrepair



Bild 26 Himmel, hinten, Druckstellen, Smartrepair