



Bild 1 : Diagonal von vorne
Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten
Diagonale hinten

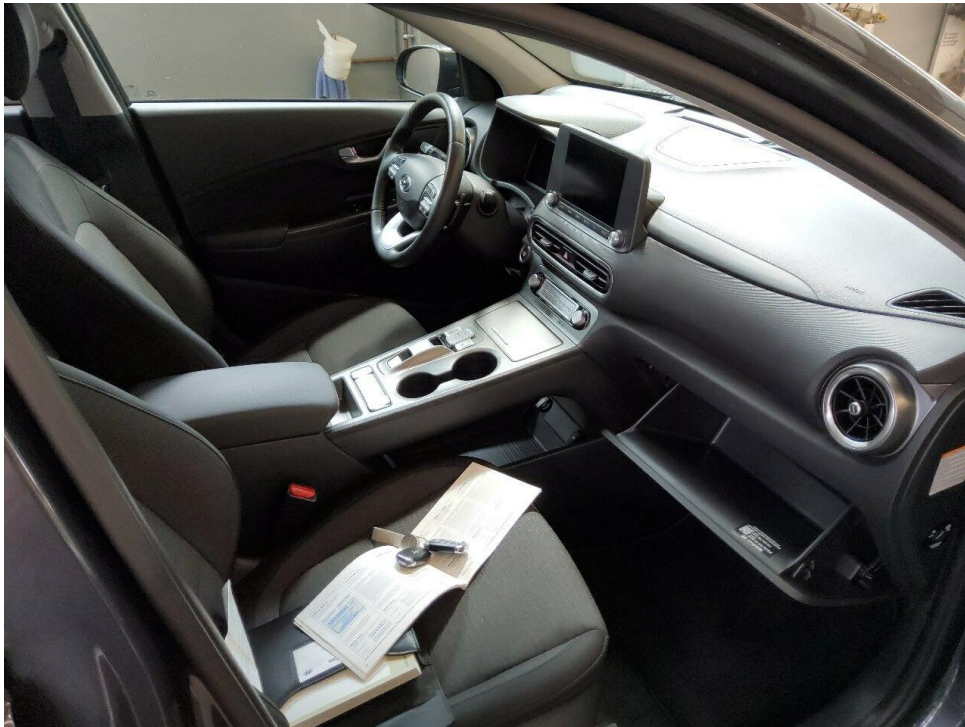


Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)
Archiv 2



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Kombiinstrument



Bild 9 : Heckdeckel Verkleidung Kratzer



Bild 10 : Türeinstieg hinten links Kratzer



Bild 11 : Türeinstieg hinten rechts Kratzer



Bild 12 : Stoßfänger hinten Beschädigt



Bild 13 : Stoßfänger hinten Beschädigt

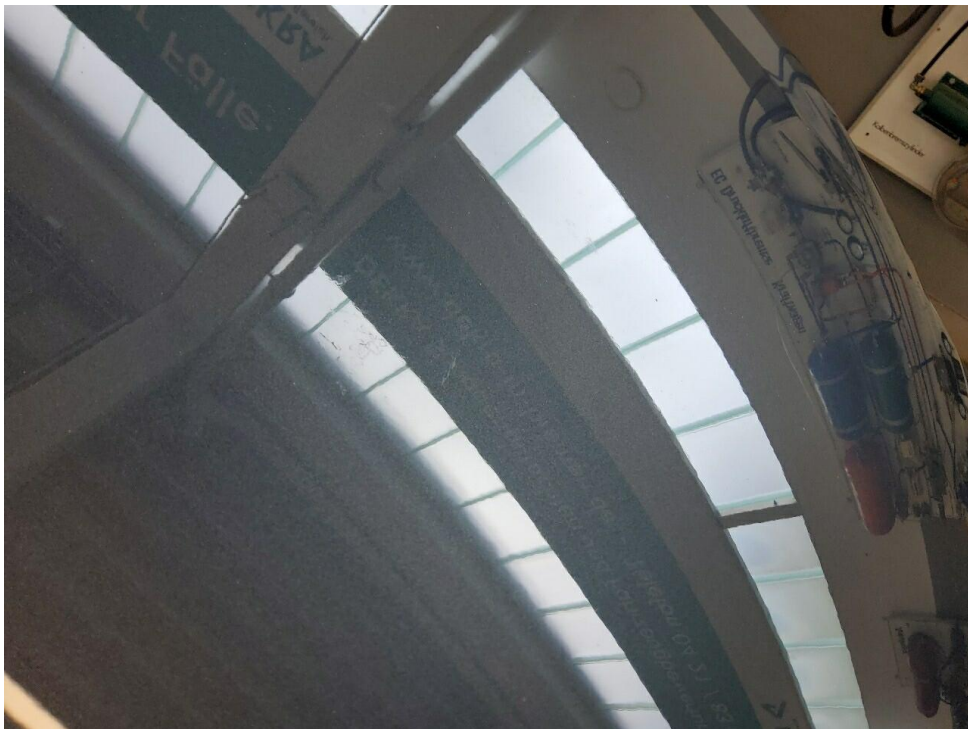


Bild 14 : Motorhaube Anätzungen



Bild 15 : Dach Dellen



Bild 16 : Dach Dellen

DEKRA Automobil GmbH
 Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen

 Allane SE Rückgabeabteilung
 Parkring 33
 85748 Garching b.München

 DEKRA Automobil GmbH
 Niederlassung Bremen
 Fritz-Thiele-Str. 26
 28279 Bremen
 Telefon 0421 / 83002-0
 Fax 0421 / 83002-40
 E-Mail bremen.automobil@dekra.com

 Ansprechpartner:
 Thorsten Böhning
 Tel. direkt 042183002-46
 Tel. mobil 015140670156

Bewertungsgutachten / Rechen Daten

Kennzeichen **OL F5668E** **FIN** **TMAK381HFNJ060808**

Vorgang

Kunden-Nr. Auftraggeber Ihr Auftrag vom Besichtigung	0213605354 Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München 03.06.2026, per Mail. 03.06.2026, 11:45 Uhr, durch Herrn Thorsten Böhning bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Bremen, Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person. 03.06.2026 Vertragsnummer 13111172 Auftragsnummer ELSRM004566 Rahmenkostenstelle RDA
Bewertet auf Betrifft	

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 118 µm festgestellt.
 Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
 Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
 Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.06.2022	Letzte Zulassung	14.06.2022
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	Kona EV
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK381HFNJ060808	HSN / TSN	1349 / AFI
Schlüssel-Nr.	40344247	Km-Stand abgelesen	53402
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	26
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe	Automatik /
	ElektroFz		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau
Polster / Farbe	Stoff / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 98 Y	Matador / Hectorra 5 FR	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 Y	Matador / Hectorra 5 FR	S / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 98 Y	Matador / Hectorra 5 FR	S / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 Y	Matador / Hectorra 5 FR	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.07.2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	34.850 EUR	Fz. Notierung	0
Fz. Grundwert: (49 Mon): VO			19.000 EUR

Serienausstattung

Serie: Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKAS), Alarmanlage, Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAA), Autonomer Notbremsassistent (AEB), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic-Lackierung Standard, Ladekabel ICCB, Lederlenkrad und -schaltknopf, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule manuell längs- und neigungsverstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt und umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Steckdose 12 Volt, Telefon: Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Mobiltelefone, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, verchromt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Wegfahrsperrung, elektronisch, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Fernbedienung, eCall Notrufsystem

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
	Lackierung: Metallic-Lackierung	4	590*		147
* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;					147 EUR

Zwischenwert 1	19.147 EUR
----------------	-------------------

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 18.05.2026 bei Kilometerstand 53.228

Km-Korrektur

Km = 53402 Kateg.: 32 = 55200 Diff. = 1798
 BZ2K = 0.151042 (AS = 0.483189 BS = -0.005073) **29 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Heckdeckel Verkleidung Kratzer, smart repair (Bild 9)	150	voll	-150	
2. Türeinstieg hinten links Kratzer, smart repair (Bild 10)	180	voll	-180	
3. Türeinstieg hinten rechts Kratzer, smart repair (Bild 11)	180	voll	-180	
4. Stoßfänger hinten Beschädigt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13)	433	anteilig	-236	
5. Motorhaube Anätzungen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14)	373	anteilig	-204	
6. Dach Dellen, drücken (Bild 15, 16)	200	voll	-200	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.516			-1.150 EUR

Zwischenwert 2 18.026 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-358 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				313 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	5 mm	SO	-39 EUR
	vorne rechts	5 mm	SO	-39 EUR
	hinten links	7 mm	SO	-13 EUR
	hinten rechts	7 mm	SO	-13 EUR
Legende	S/ Sommer /O Original /F Runflat			-149 EUR

Zwischenwert 3 17.877 EUR

Zwischenwert 4 17.877 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 15.256,00 EUR WD= 2.622,00 EUR VK= 17.878,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	12.815,13 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.434,87 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	15.250,00 EUR
Verkaufswert	ohne MwSt.	15.042,02 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.857,98 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	17.900,00 EUR

Der Sachverständige
Thorsten Böhning

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Bremen
Fritz-Thiele-Str. 26
28279 Bremen
Telefon 0421 / 83002-0
Fax 0421 / 83002-40
E-Mail bremen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thorsten Böhning
Tel. direkt 042183002-46
Tel. mobil 015140670156

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

OL F5668E

FIN

TMAK381HFNJ060808

Vertragsnummer	13111172
Auftragsnummer	ELSRM004566
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	03.06.2026, per e-Mail
Besichtigung	03.06.2026 um 11:45 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Bremen, Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 03.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	12.815,13 EUR	15.250,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	15.042,02 EUR	17.900,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 03.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 03.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 03.06.2026 um 11:45 Uhr durch Herrn Thorsten Böhning bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Bremen, Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt: 2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 118 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Ann-Cathrin FOKUHL, Am Huntetal 13 A, 26209 Ot Sandkrug 11
Kennzeichen	OL F5668E
Tag der Erstzulassung	14.06.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	14.06.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	05 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai Motor (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	OSE / Kona EV
HSN / TSN	1349 / AFI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK381HFNJ060808
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung / Hubraum	26 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	53.402

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 98 Y	Matador / Hectorra 5 FR	S /O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 Y	Matador / Hectorra 5 FR	S /O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 98 Y	Matador / Hectorra 5 FR	S /O	7 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 Y	Matador / Hectorra 5 FR	S /O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.07.2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKAS), Alarmanlage, Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAA), Autonomer Notbremsassistent (AEB), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic-Lackierung Standard, Ladekabel ICCB, Lederlenkrad und -schaltknopf, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule manuell längs- und neigungsverstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt und umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Steckdose 12 Volt, Telefon: Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Mobiltelefone, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, verchromt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

Sonderausstattung

Lackierung: Metallic-Lackierung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 18.05.2026 bei Kilometerstand 53.228.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Heckdeckel Verkleidung Kratzer, smart repair (Bild 9); Türeinstieg hinten links Kratzer, smart repair (Bild 10); Türeinstieg hinten rechts Kratzer, smart repair (Bild 11); Stoßfänger hinten Beschädigt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13); Motorhaube Anätzungen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14); Dach Dellen, drücken (Bild 15, 16).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thorsten Böhning

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.