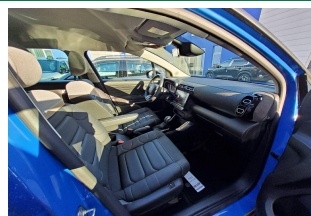


Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****FIN****VF72RHNS1P4292109**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

Minderwerte aus Rep.-kosten

Duplikat

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 70 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.12.2023	Letzte Zulassung	12.12.2023
Hersteller	CITROEN	Typ / Verkaufsbez.	C3 Aircross PureTech 130 Stop & Start EAT6 OPF SHINE
Aufbauart	Geländewagen	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF72RHNS1P4292109
HSN / TSN	3001 / AXX	Schlüssel-Nr.	40142285
Km-Stand abgelesen	12884	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 H	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	7 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	7 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 H	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	8 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	8 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.07.2029			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremskraftverteiler, Außendekor: Elemente in Schwarz, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent, Bordcomputer, Dachreling in Brillant-Schwarz, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Einparkhilfe hinten, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorne, Front- und Heck-Stoßfänger mit Offroad-Look, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer, Getriebe: 6-Gang Automatik, Heck- und Seitenfenster stärker getönt, Heckscheibenwischer, HeiBbare Heckscheibe, Isofix Kindersitzbefestigung hinten, Klimaautomatik 2-Zonen, Kofferraumboden verstellbar, Kopfstützen (2) vorne, Kopfstützen (3) hinten, Kotflügelverbreiterung in Matt-Schwarz, LED Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Voltaic Blau, Lenkrad in der Höhe und Reichweite verstellbar, Lenkrad: Lenkrad mit Spaltleder bezogen, Lichtsensor, Ottopartikelfilter, Paket: Sicherheitspaket, Polster: Stoff, Radio: CITROËN Connect Radio, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Räder: 16-Zoll Leichtmetallfelgen X-Cross, glanzgedreht, Räder: Reifenreparatur-Kit mit Pannenspray, Servolenkung, Sicherheitsgurte mit Warnhinweis für nicht angelegte Sicherheitsgurte vorne und hinten, Sitze: Fahrer-/Beifahrersitz mit Längs- und Neigungseinstellung, Sitze:

Duplikat

Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzbanklehne geteilt (60/40) umklappbar, Steckdose: 12-Volt Anschluss vorn, Stop & Start System, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
WF29	Paket: Kälte-Paket 2
1QFX	Polster: Ambiente Metropolitan Graphite

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 02.01.2025 bei Kilometerstand 9.882

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Motorhaube verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13)	880	voll	-880	-739,50
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	880		-880	-739,50

Duplikat

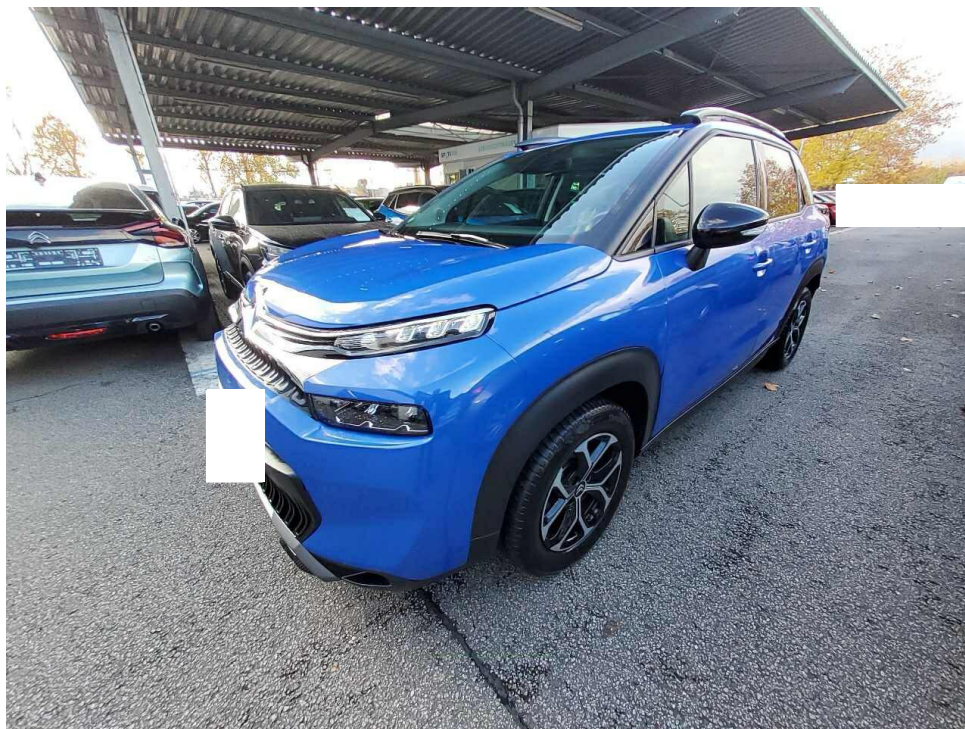


Bild 1 : Diagonale vorn

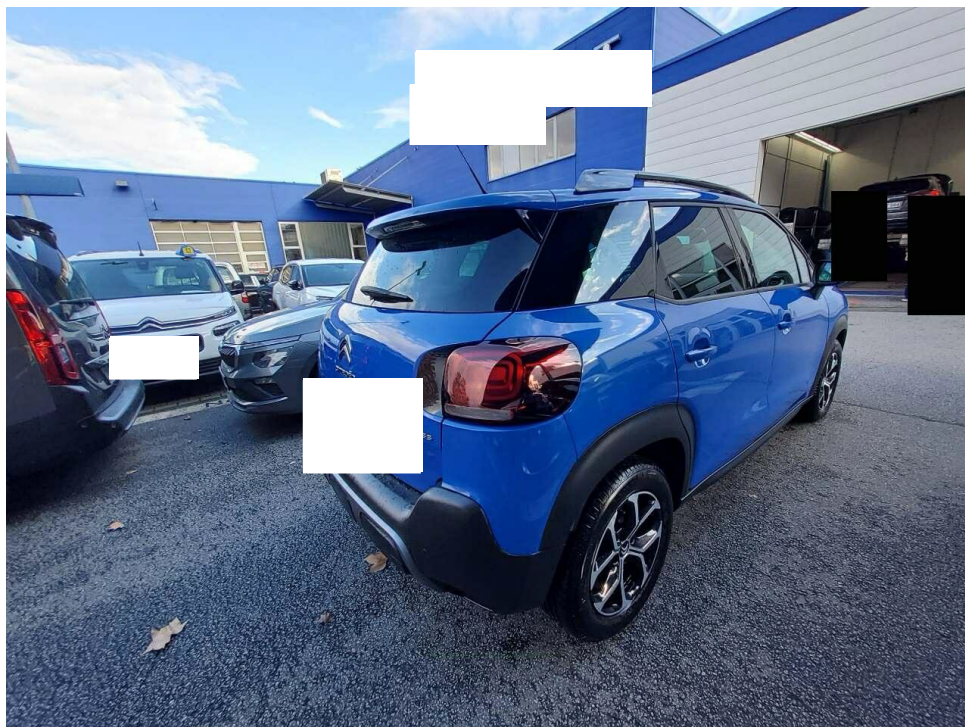


Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Bordmappe und 2 FZ Schlüssel

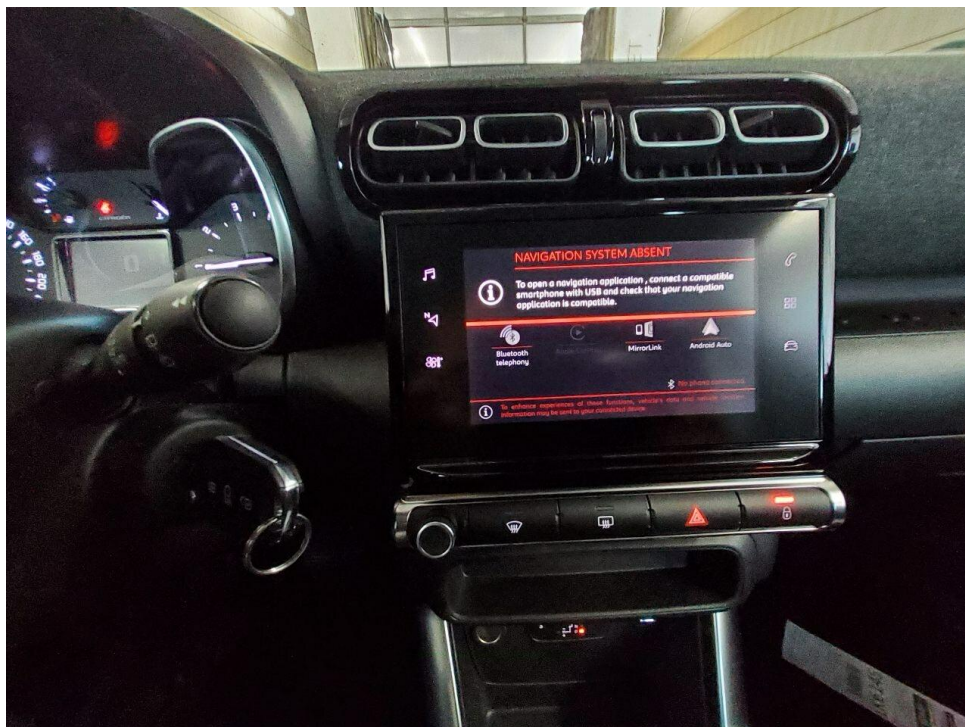


Bild 6 : Innenraum

Duplikat



Bild 7 : Innenraum



Bild 8 : Motorraum

Duplikat



Bild 9 : Kofferraum



Bild 10 : Unterboden

Duplikat

WARTUNGSNACHWEIS

Die folgenden Seiten werden mit dem Firmenstempel einer qualifizierten Kfz-Fachwerkstatt versehen, die die Wartung Ihres CITROEN-Fahrzeugs durchführt. Lassen Sie die folgenden Felder (Datum, Kilometerstand, nächste Wartung usw.) entsprechend den Betriebsbedingungen Ihres Fahrzeugs von der qualifizierten Kfz-Fachwerkstatt Ihrer Wahl ausfüllen.

Wir empfehlen Ihnen, alle Rechnungen und Unterlagen in Zusammenhang mit den Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug aufzubewahren. Bei einem Wiederverkauf des Fahrzeugs müssen diese Unterlagen zusammen mit allen Borddokumenten an den neuen Besitzer weitergegeben werden. Die regelmäßigen Wartungen sind verbindlich, damit die Bedingungen der CITROEN-Neuwagengarantie erfüllt werden.

Datum: 21.11.25 km: 9882

Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Einsatzbedingungen ☐

durchgeführt:	ja	nein
Bremsschüssigkeit	☒	☐
Pollenfilter	☒	☐
Luftfilter	☒	☐
Zündkerzen	☒	☐
Kraftstofffilter	☒	☐
Keilriemen	☒	☐
Zahnriemen	☒	☐
AD Blue	☒	☐

Nächste Wartung bei: 9882 km bzw. am 1.12.

* je nachdem was zuerst eintritt

Datum: ____/____/____ km: ____

Normale Betriebsbedingungen ☐ Erschwerte Einsatzbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden
Werkstatt

Nächste Wartung bei: ____ km bzw. am ____/____/____

Bild 11 : Wartungsnachweis



Bild 12 : Motorhaube verschrammt

Duplikat

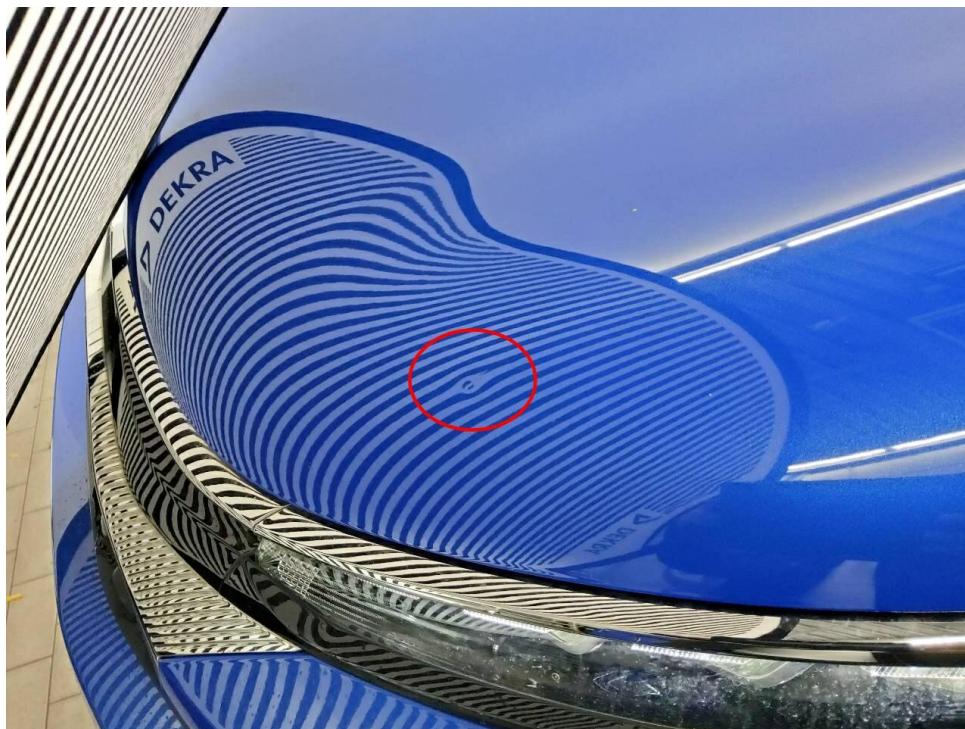


Bild 13 : Motorhaube verschrammt