

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002468211
Besichtigt am:	08.06.2026 08:36
Berichts-Nr:	10753957
FIN:	WVWZZZCD7PW012573



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNW
Erstzulassungsdatum:	15.11.2022
Laufleistung:	59.734 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Atlantic Blue Metallic
Farbe Dach:	Atlantic Blue Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose im Gepäckraum	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Doppelton-Signalhorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Drehstromgenerator 140 A
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4 Leichtmetallräder "Nottingham" 7,5 J x 17	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
6-Gang-Schaltgetriebe	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Elektronische Differenzialsperre XDS
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasnorm EU6 AP	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Hintersitz Standard
Ambientebeleuchtung 30-farbig	ergoActive-Fahrsitz mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelaufklappung
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrerassistenz "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Assistenzpaket "IQ.DRIVE"	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundig
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckspoiler
Betriebsspannung 12 V	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte
Bordwerkzeug und Wagenheber	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer, inkl. Licht- und Sicht-Paket
Car2X	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Kältemittel R1234yf
Chromleiste an den Seitenfenstern unten	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachhimmel	Keine Aktionsausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dämpfung vorn	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	
Digitaler Radioempfang DAB+	

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar

LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte

Leergewichtsbereich Standard

Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar

Modul Boden hinten Ausführung 1

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dachreling

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Head-Up Display

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Ladekabel

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 225/45 R 17

Reifenkontrollanzeige

Reifenlieferanten für EU Länder

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne

Schaltgetriebe MQ 281

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"

Soundsystem "Harman Kardon", 8+1 Lautsprecher, 480 Watt Gesamtleistung, 12-Kanal-Verstärker, Subwoofer

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachbedienung
Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und
Ausstiegswarnung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vierlenkerachse
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
VWD Modelljahreswechsel
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterpaket
Winterräder "Nottingham" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5
J x 17, Winterreifen 205/50 R 17 H
Winterräder "Nottingham" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5
J x 17, Winterreifen 205/50 R 17 H

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	4,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Bremsscheiben hinten	Korrosion	Ersetzen
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Bremsbeläge hinten	Korrosion	Ersetzen
5	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Smart Repair
6	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen
7	Alufelge vorne links	Kratzer	Lackieren
8	Alufelge hinten links	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfängerspoiler vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	A-Säule rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Tür vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Tür hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10	Dach	Anhaftung	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11	Bremsscheiben vorne	Flugrost	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
12	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD7PW012573

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen


Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

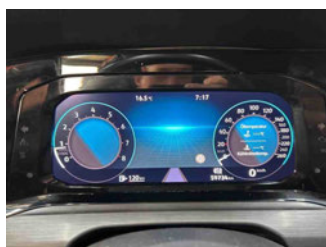 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung







Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

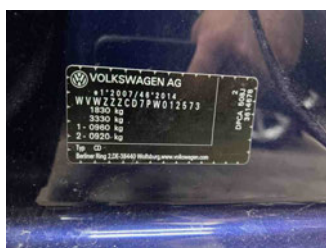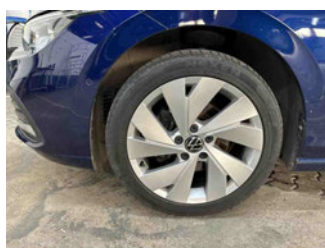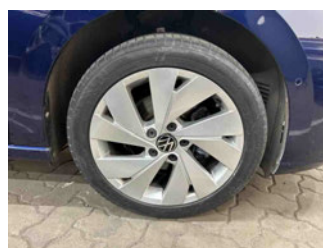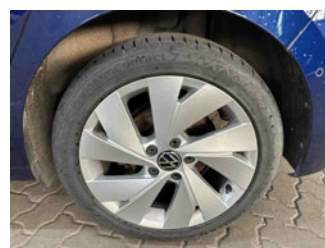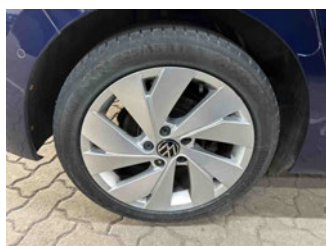
 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

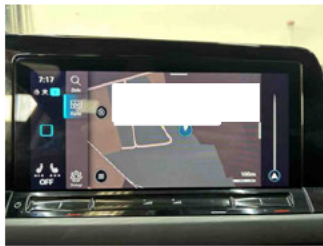



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**


1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren




2 - Bremsscheiben hinten - Korrosion - Ersetzen

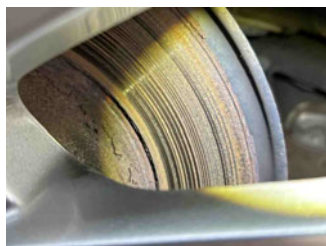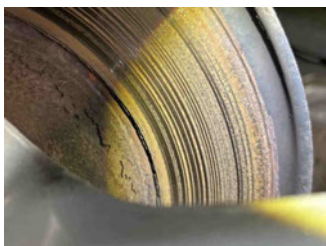



3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

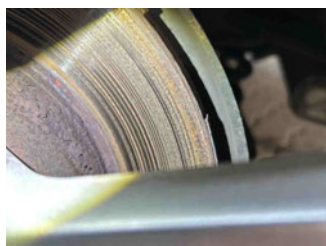


4 - Bremsbeläge hinten - Korrosion - Ersetzen

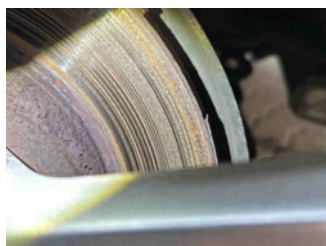

5 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair

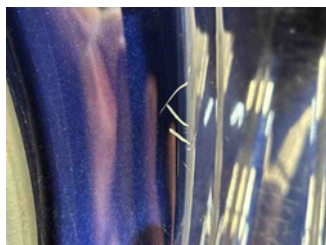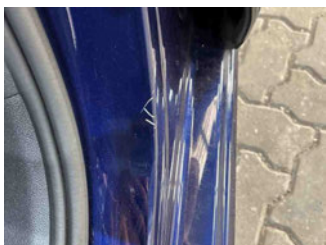

6 - Dachhimmel - Verschmutzt - Reinigen

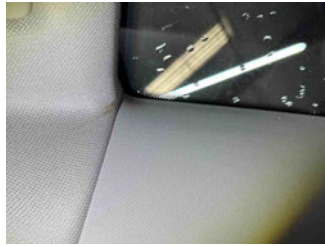

7 - Alufelge vorne links - Kratzer - Lackieren




8 - Alufelge hinten links - Kratzer - Lackieren



GEBRAUCHSSPUREN



1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

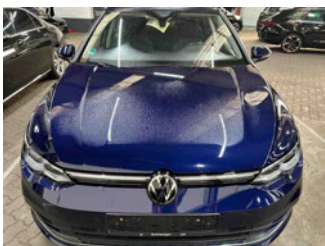


2 - Stoßfängerspoiler vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




3 - A-Säule rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

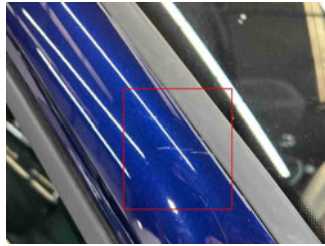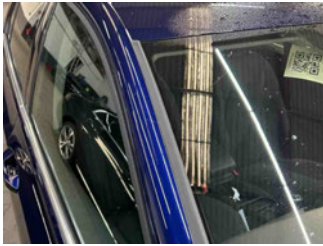


4 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

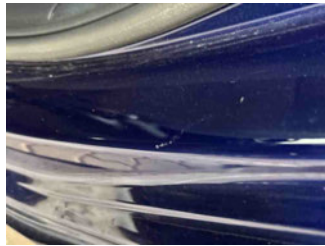

5 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

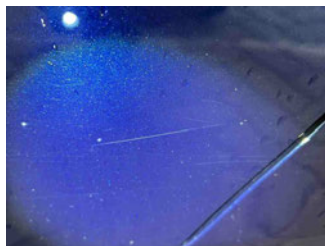

6 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

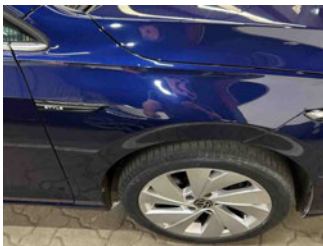

7 - Tür vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




8 - Tür hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





9 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



10 - Dach - Anhaftung - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

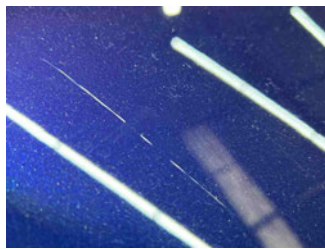

11 - Bremsscheiben vorne - Flugrost - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

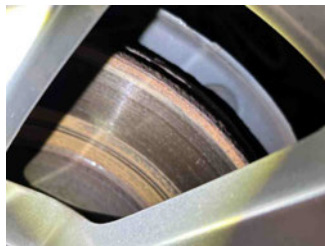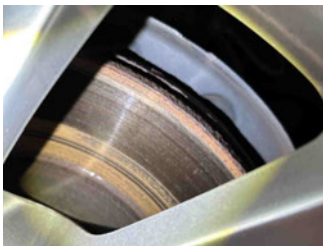

12 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

