

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	5013 / AOM	FIN:	YAREDYHZ3RJ048524
Aufbau:	Kasten	Fahrzeugart:	Transporter (Transporter)
Modell:	Proace City 1.5 D-4D L2 Select S/S (EURO 6e)	Hersteller:	Toyota
Letztzulassung:	17.04.2025	Erstzulassung:	17.04.2025
Anzahl Vorbesitzer:	0	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	04.2027
Emissionsgruppe:	Euro 6e	Anzahl Türen:	5
Leistung:	96,0 KW	Feinstaubplakette:	Grün
Antriebsart:	Diesel	Hubraum:	1.499 ccm
Getriebeart:	Automatik	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Laufleistung geschätzt:	61700 Kilometer	Laufleistung abgelesen:	61700 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	Icy White	Lackart:	uni (2-Schicht)
---------------------	-----------	-----------------	-----------------

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	Grey 3
----------------------------	--------

Maße und Gewichte

Zulässiges Gesamtgewicht:	2380,0 kg
Leergewicht:	1500,0 kg
Nutzlast:	880,0 kg

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Beifahrerdoppelsitz, Bi-LED-Scheinwerfer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Einparkhilfe vorn und hinten, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC), Fahrassistenten-System: Berganfahrkontrolle (HAC), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB), Fahrassistenten-System: Pre-Collision-System (PCS), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem Toyota Connect mit automatischem Notruf (eCall), Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent (BLIS), Freisprechanlage mit Audiostummschaltung, Frontscheibe Verbundglas, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - (8-Stufen), Harnstofftank (AdBlue), Heckflügeltüren ohne Verglasung, Kamerasystem (Smart Active Vision), Karosserie/Aufbau: Kasten, Klimaanlage, Laderaumtrennwand, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 96 kW D-4D, Navigationssystem (ProTouch & Go), Nutzlast erhöht, Parkbremse elektrisch (EPB), Radstand 2975 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Scheibenwischer mit Regensensor, Schiebetür Fahrgast-/Laderaum rechts, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto), Steckdose (12V-Anschluß) Koffer-/Laderaum, Stop&Go-System (TSGS), Toyota Smart Cargo, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Schiebetür Fahrgast-/Laderaum links

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag im Original vor
--	---------------------

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/60 R 16,0 96 H	Pirelli	Winterreifen	-	Stahlfelge	2,0 mm
Vorderachse rechts	205/60 R 16,0 96 H	Pirelli	Winterreifen	-	Stahlfelge	2,0 mm
Hinterachse links	205/60 R 16,0 96 H	Pirelli	Winterreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	205/60 R 16,0 96 H	Pirelli	Winterreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe: nicht durchgeführt

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Letzte Inspektion am: 19.05.2026

Inspektion: Dokumentation fehlt

Kühlwasserstand: ausreichend

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Fahrzeugzustand: gereinigt

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Letzte Inspektion bei km-Stand: 56429 km

Ölstand: ausreichend

Kraftstoffstand: ¼

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	fehlt		
Wartungsnachweis	fehlt		
Funkschlüssel	vorhanden	2	

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	1.400,00 €	1.400,00 €
Fahrzeug, Sommerradsatz, fehlt, erneuern	1.000,00 €	1.000,00 €
Vorderachse, beide Winterreifen, verschlissen, erneuern	400,00 €	400,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	525,00 €	525,00 €
Fahrzeugzubehör, Borddokumente, fehlt, erneuern	75,00 €	75,00 €
Fahrzeug, Wartungsnachweis lag nicht vor, prüfen - Kostenerweiterung möglich	200,00 €	200,00 €
Fahrzeug, Werbung / Werbeaufschrift, vorhanden, neutralisieren / entfernen	250,00 €	250,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	150,00 €	150,00 €
Fahrzeugheck, Heckflügeltür rechts, Innen, Kratzer, Smart Repair	150,00 €	150,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Unfallschäden / Vorschäden	1.170,00 €	1.170,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, erneuern + lackieren	1.170,00 €	1.170,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie	160,00 €	160,00 €
Fahrzeugheck, Heckflügeltür links, Dellen, Smart Repair	160,00 €	160,00 €
Fahrzeugheck, Heckflügeltür rechts, Beule, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
rechte Seite, Tür vorne rechts, Delle, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Anbauteile	550,00 €	390,00 €
rechte Seite, Stoßleiste Tür vorn und hinten - verkratzt, erneuern	550,00 €	390,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Bremsen	695,00 €	695,00 €
Vorderachse, Bremsscheiben und Bremsklötze, verschlissen, erneuern	695,00 €	695,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der .

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 38 Fotos

Dokumentennummer: 1934606

Amtliches Kennzeichen:

Fahrzeugidentifikationsnummer: YAREDYHZ3RJ048524



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Heckdiagonale rechts

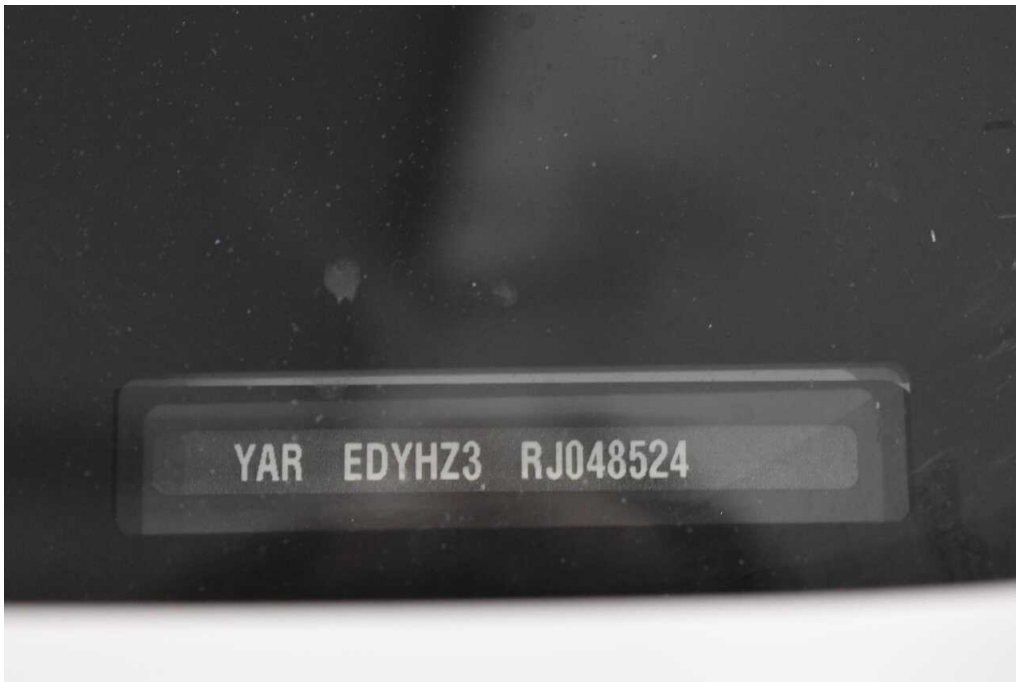


Bild 3: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 4: Tacho



Bild 5: Innenraum vorne

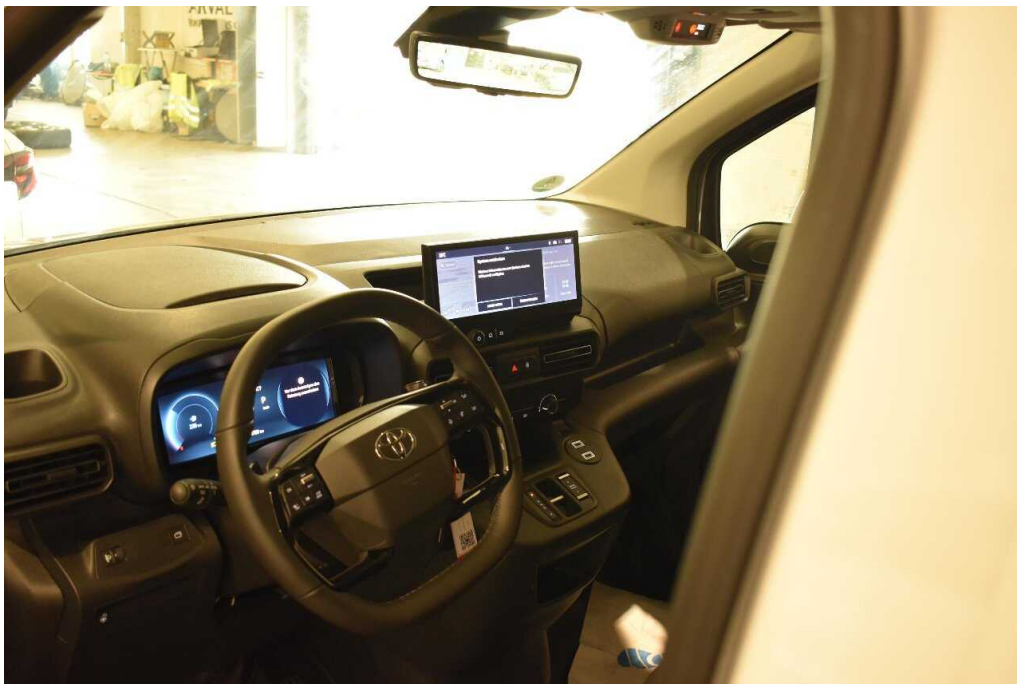


Bild 6: Armaturenbrett



Bild 7: Innenraum hinten



Bild 8: Kofferraum



Bild 9: Dach
Dach

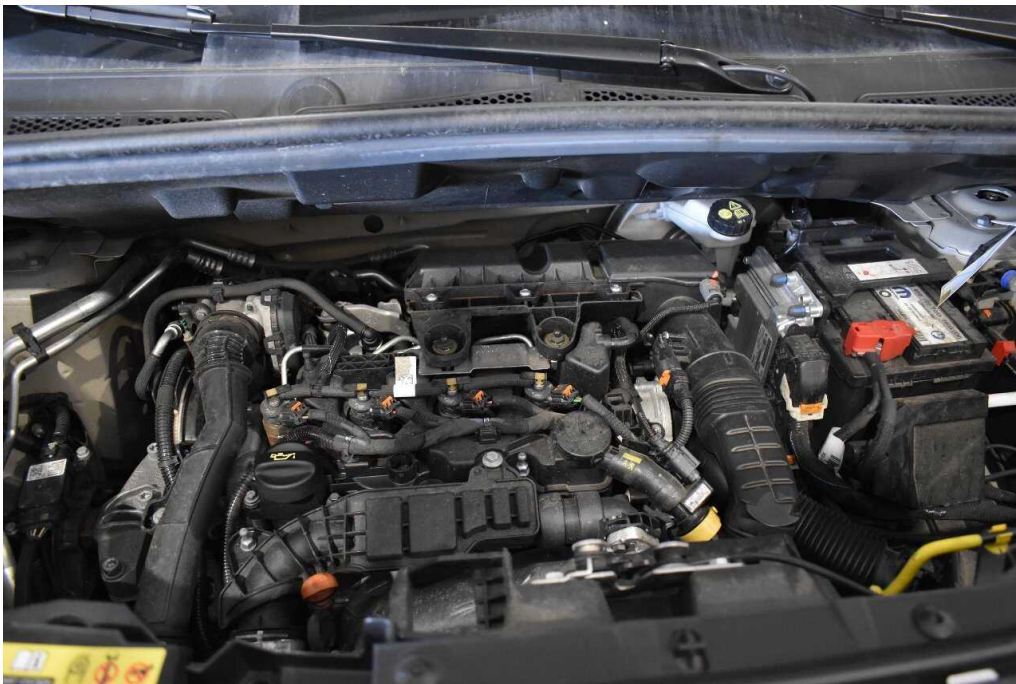


Bild 10: Motorraum



Bild 11: Schlüssel/Borddokumente

nicht
vorhanden

Bild 12: Servicedokumente

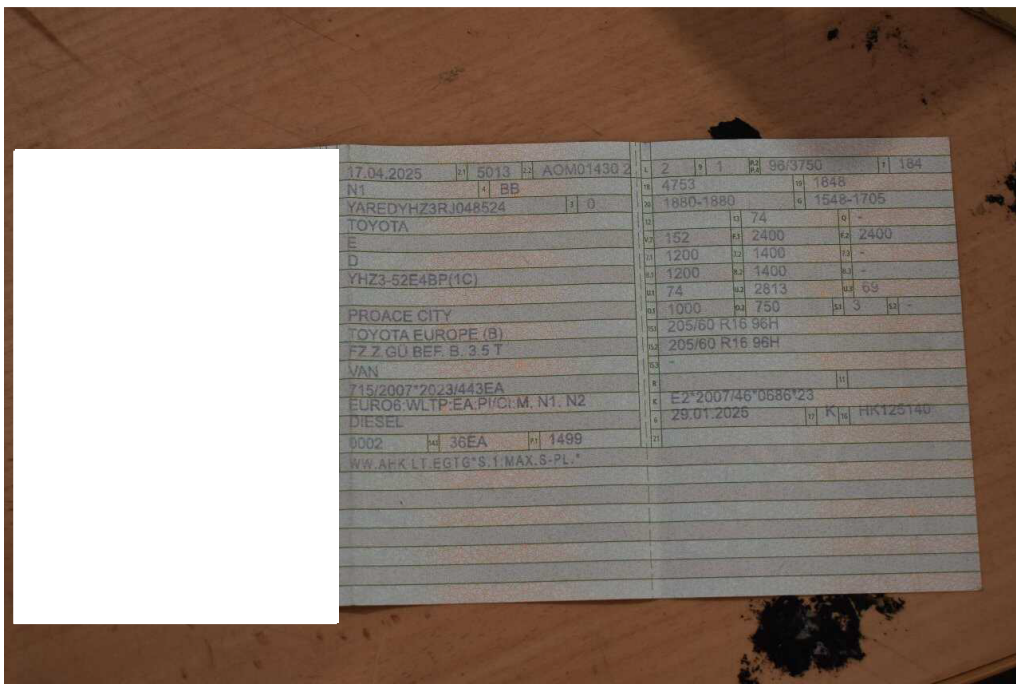


Bild 13: Zulassungsbescheinigung Teil I



Bild 14
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts Innen Kratzer



Bild 15
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts Innen Kratzer



Bild 16
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt



Bild 17
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt



Bild 18
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt



Bild 19
Fahrzeugheck Heckflügeltür links Dellen



Bild 20
Fahrzeugheck Heckflügeltür links Dellen

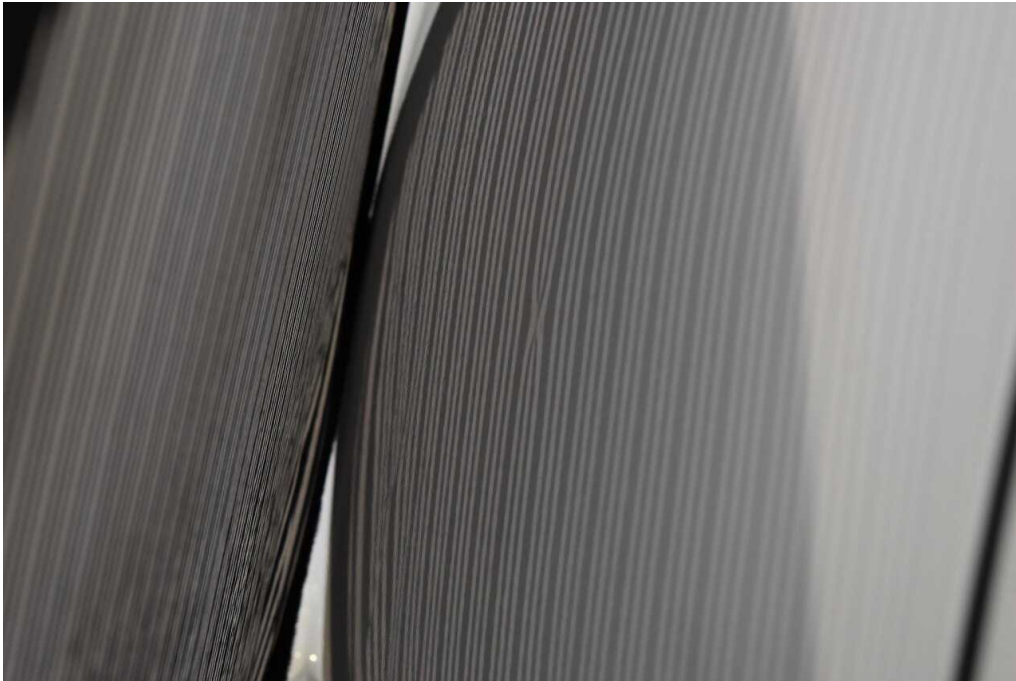


Bild 21
Fahrzeugheck Heckflügeltür links Dellen

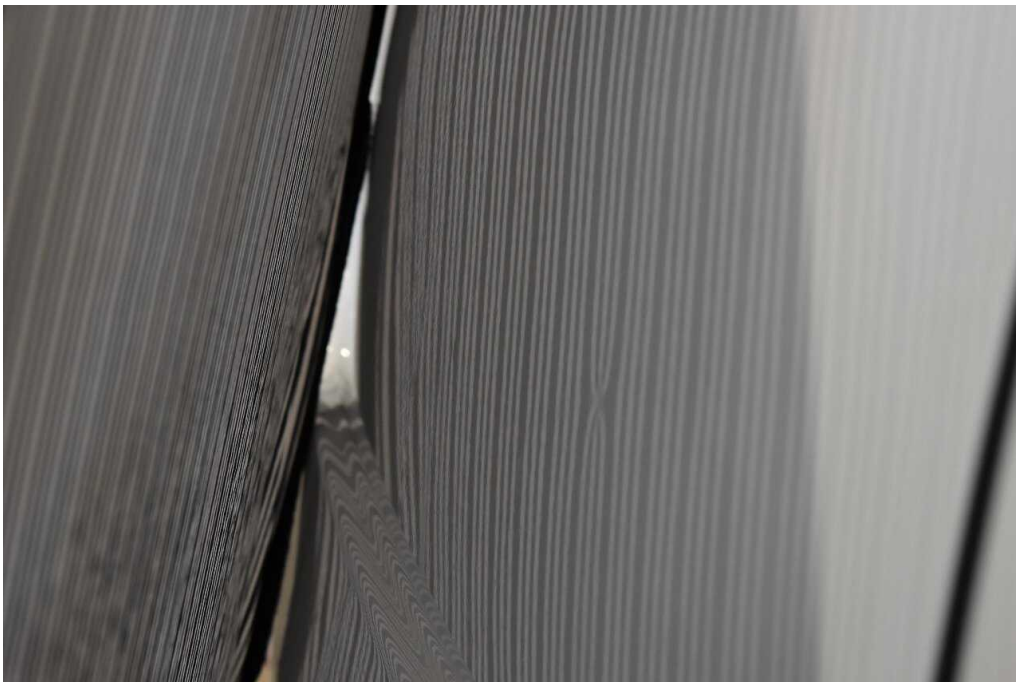


Bild 22
Fahrzeugheck Heckflügeltür links Dellen

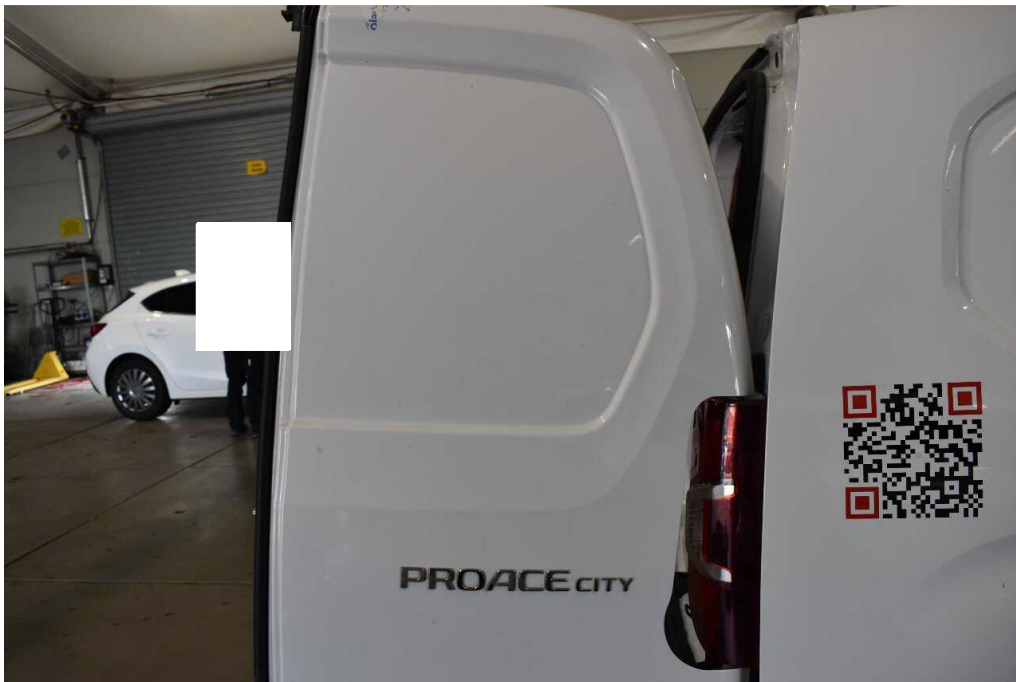


Bild 23
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts Beule



Bild 24
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts Beule



Bild 25
rechte Seite Tür vorne rechts Delle

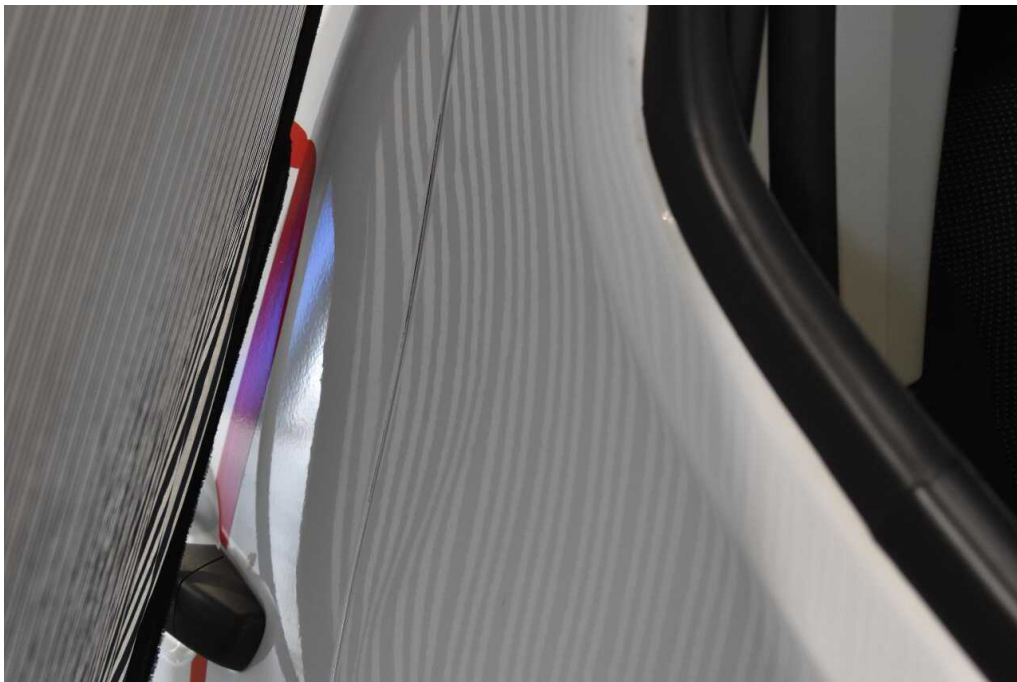


Bild 26
rechte Seite Tür vorne rechts Delle



Bild 27
rechte Seite Stoßleiste Tür vorn und hinten - verkratzt



Bild 28
rechte Seite Stoßleiste Tür vorn und hinten - verkratzt



Bild 29
rechte Seite Stoßleiste Tür vorn und hinten - verkratzt



Bild 30
Vorderachse beide Winterreifen verschlissen



Bild 31
Vorderachse beide Winterreifen verschlissen



Bild 32
Vorderachse beide Winterreifen verschlissen



Bild 33
Vorderachse beide Winterreifen verschlissen



Bild 34
Vorderachse Bremsscheiben und Bremsklötze verschlissen



Bild 35
Vorderachse Bremsscheiben und Bremsklötze verschlissen



Bild 36
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 37
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Kratzer

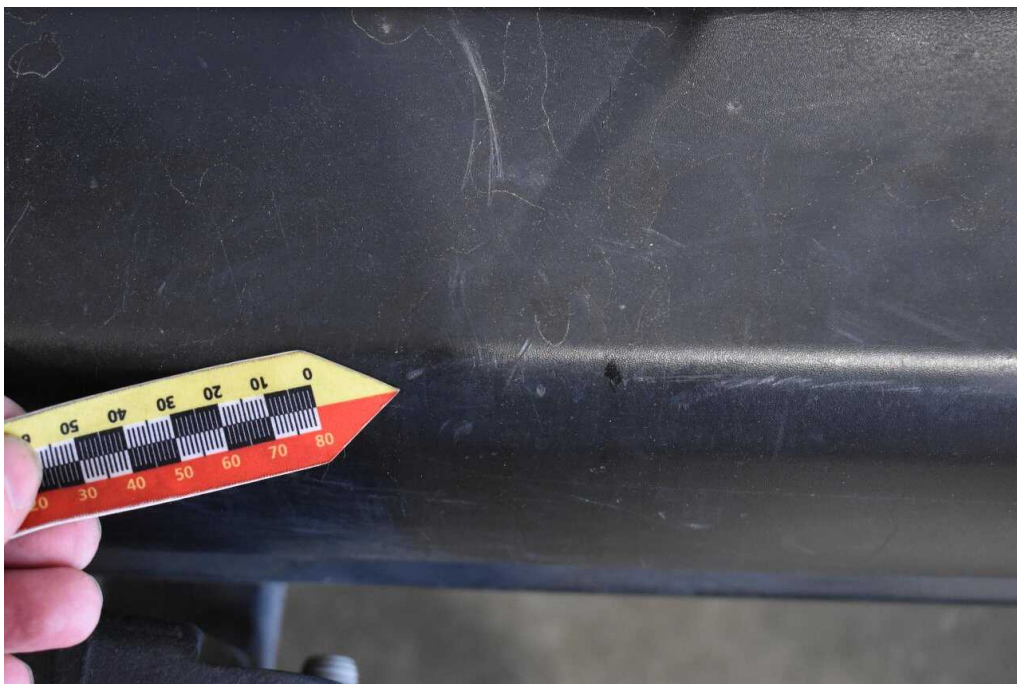


Bild 38
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Kratzer