

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare

Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 29**

3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	0.72	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)
Niedrig	185	7.1
Mittel	152	5.8
Hoch	145	5.5
Hochstwert	188	7.2
Kombiniert	167	6.4
Gewichtet, kombiniert	-	-
Gas	CO ₂ - Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km) [m ³ /100km]
WLTP-Werte		
Niedrig	-	-
Mittel	-	-
Hoch	-	-
Hochstwert	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

zu Nr. 5: **ww. 4959;**

zu Nr. 7: **ww. 1940;**

zu Nr. 35: **215/65 R16C 106T auf 7.00JX16/ET46;**

zu Nr. 41: **ww. 4/1.2.1 // 4/2.1.1 //**

5/2.2.1 // 5/1.2.2 // 5/2.1.2 // 6/2.2.2;

Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0085XWLA

Haendler Code DE1165

B/E

Motor kennzeichnung 10Q4EW00

Motorseriennummer 63259

KFZ-Brief wurde erstellt

046CC0146429



www.PS-Team.de



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMESES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXEVAYHVMNZ062236



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links

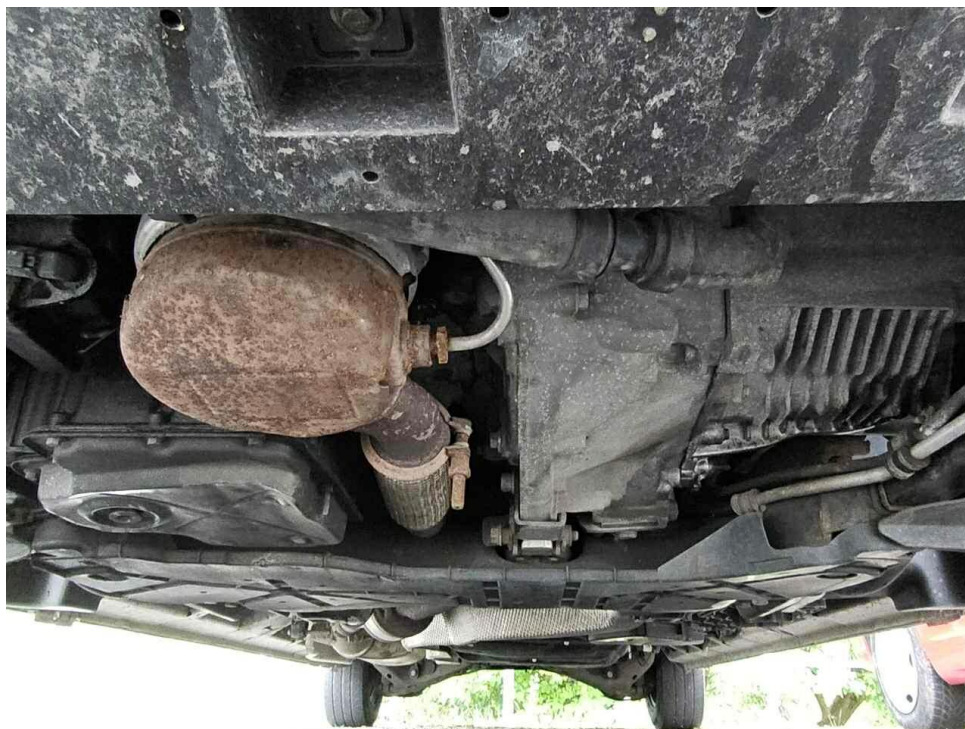


Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige

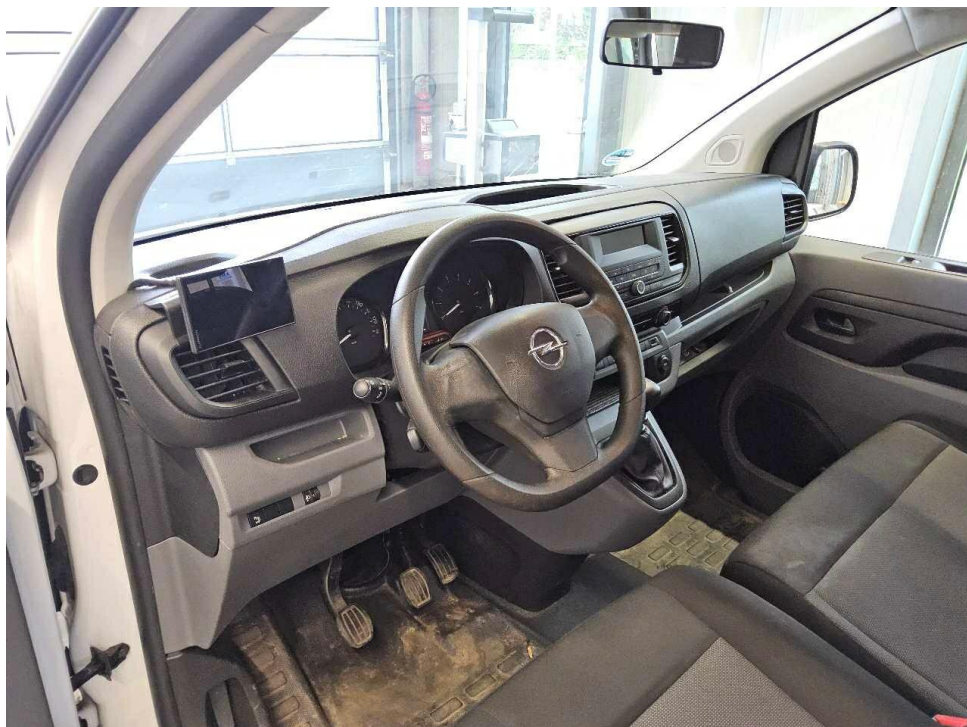


Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

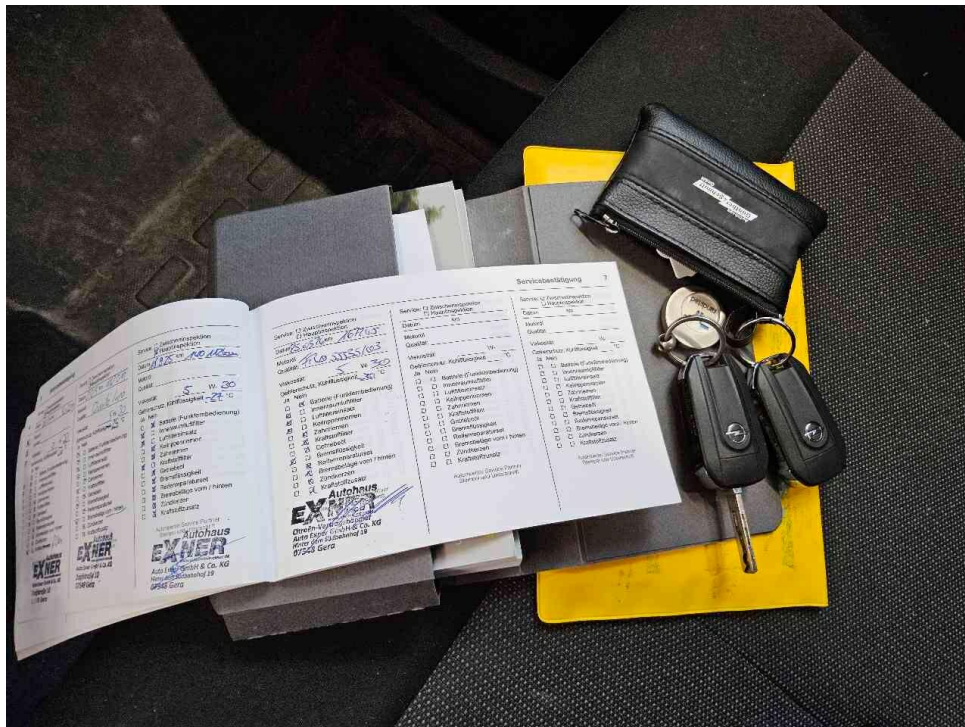


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

1	23.02.2023	3003	BAX002314	2	1	88/3500	160
2	M1	AF		3	4956-4959	1920-1920	
3	VXEVA YHVMNZ062236	7		4	1881-1940	1734-2125	
4	OPEL			5	-	-	
5	V			6	84	-	
6	A			7	167	2760	2760
7	YHVM-P2S10L			8	1500	1500	-
8	-			9	1500	1500	-
9	VIVARO / ZAFIRA LIFE			10	80	2625	68
10	PEUGEOT (F)			11	1400	750	-
11	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			12	215/65 R16C 106T		
12	Mehrzweckfahrzeug			13	215/65 R16C 106T		
13	715/2007*2018/1832AP			14	-		
14	EURO6;WLP;AF;PI/CI; M, N1			15	Weiß	0	
15	Diesel			16	e2*2007/46*0532*18		
16	0002	36AP	1499	17	07.01.2022		
17	WM.AHK LT.EGTG*			18			
18				19			
19				20			
20				21			
21				22			
22				23			

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz

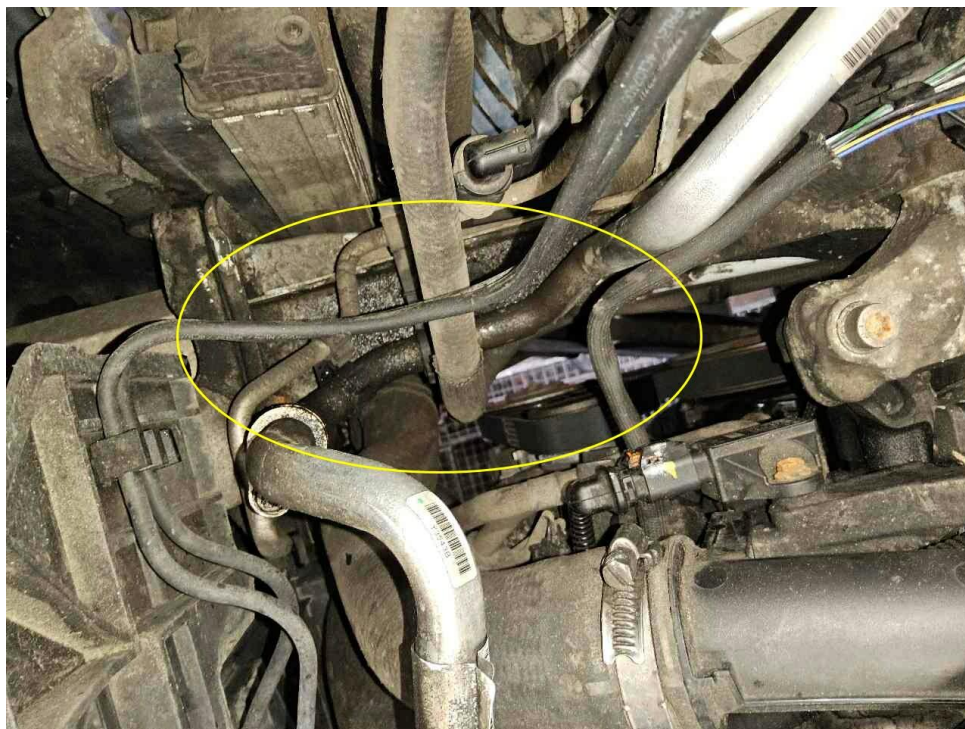


Bild 14 : Klimaleitung im Motorraum undicht



Bild 15 : Navigationsgerät (Zubehör) ausbauen



Bild 16 : Antenne Tierverbiss



Bild 17 : Seitenteil hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Stossfänger hinten links eingedrückt und verschrammt



Bild 19 : Stossfänger hinten links eingedrückt

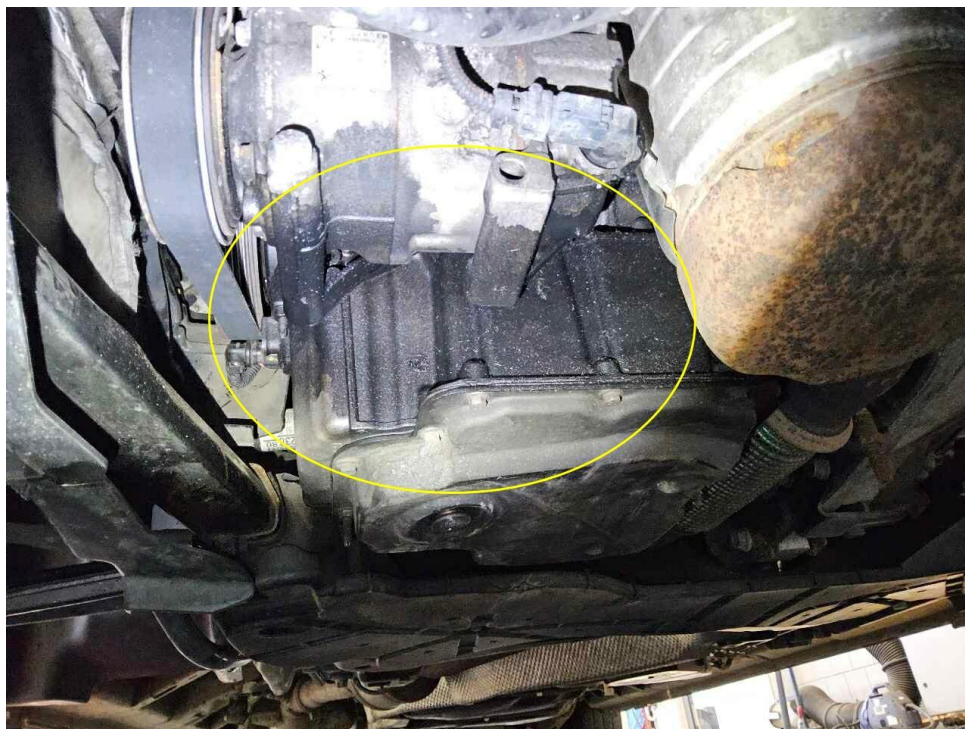


Bild 20 : Motorölverlust Steuerseitig

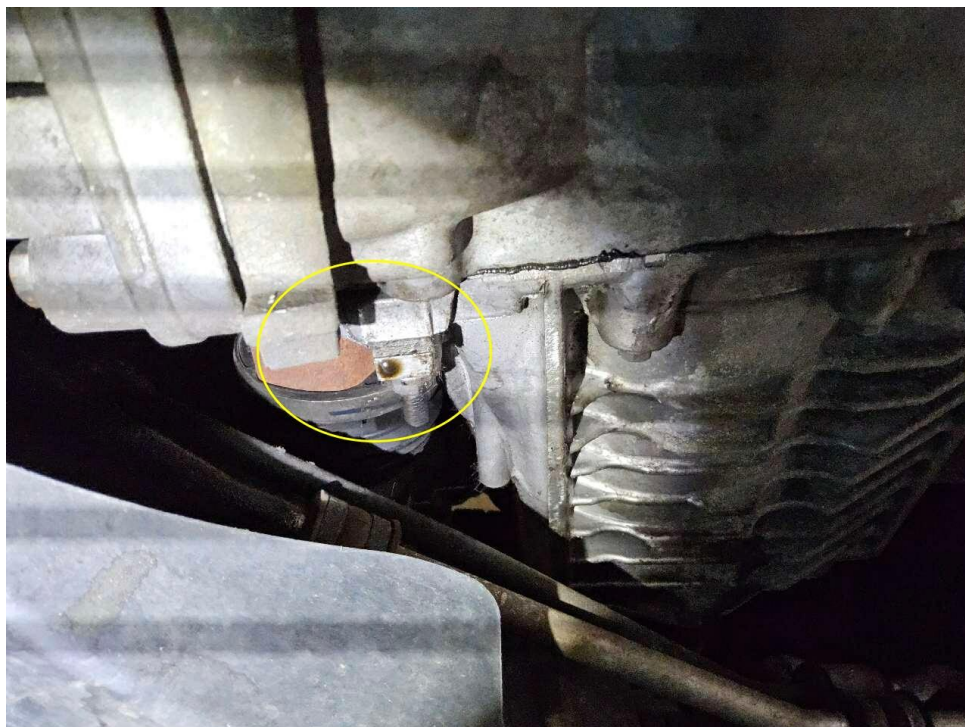


Bild 21 : Getriebeölverlust mit abtropfen



Bild 22 : Ölwanne eingedrückt



Bild 23 : Sitzbezüge vorn fleckig

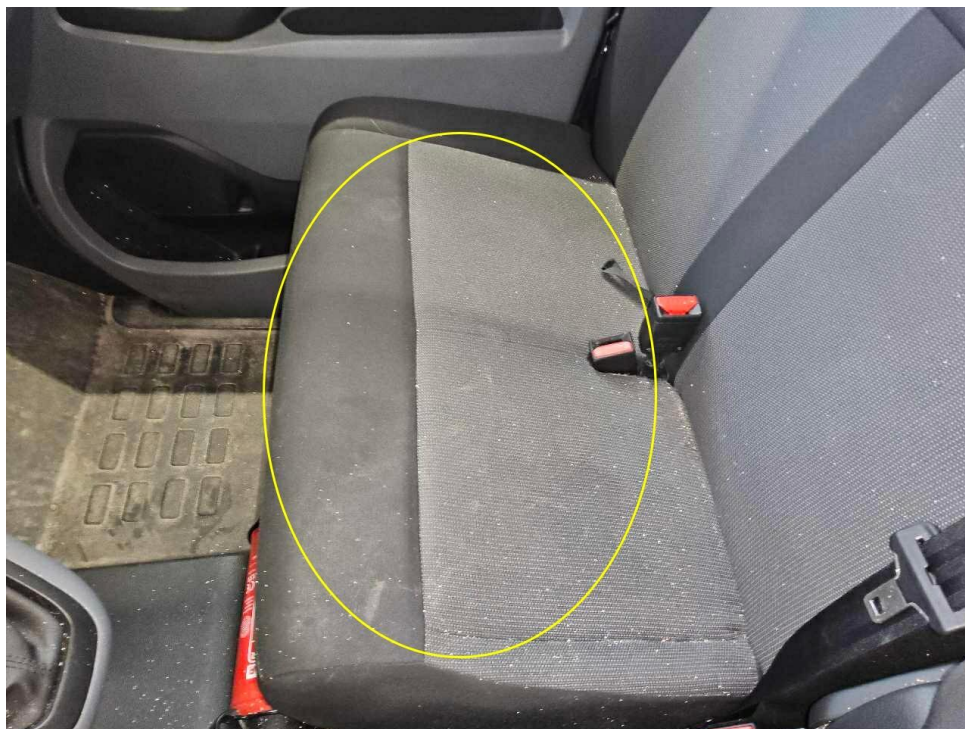


Bild 24 : Sitzbezüge vorn fleckig

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	376736
Hersteller	Opel
Model	Vivaro
Variante	DE - Kb4 1.5 D EU6d, S (L1), 2021 - 2022 1.5 BlueHDi 120
Listenpreis	33.066,06
VIN	VXEYAYHVMNZ062236
Erstzulassungsdatum	1.2.2023
Kennzeichen	MTK R8392

Schadensfälle der int. Belegnummer: 376736

10.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024107493	20.05.2024	Fahrerseite Kotflügel vorne Fahrerseite Tür vorne Stoßfänger vorne links	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
06.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 44 µm bis 277 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorn links mit bis zu 277µm
- Tür vorn rechts mit bis zu 210µm
- Kotflügel rechts mit bis zu 194 µm

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.02.2023	Letzte Zulassung	23.02.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbez.	Vivaro Kombi (2019->) / Vivaro 1.5 D S (L1)(EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	4	Sitzplätze	8
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXEYAYHVMNZ062236	HSN / TSN	3003 / BAX
DAT Europa-Code®	016501390120002	DAT Marktindex	DE006 6328
Km-Stand abgelesen	170760	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	88	Hubraum (ccm)	1499
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Stahl mit Radnabenabdeckung
Farbe	Weiß / Uni / 2-Schicht / 10U Polster / Farbe		Stoff / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 109/107 R	Continental / VanContact Winter	W /O	4 mm
rechts	215 / 65 R 16 109/107 R	Continental / VanContact Winter	W /O	4 mm
2 links	215 / 65 R 16 109/107 R	Continental / VanContact Winter	W /O	4 mm
rechts	215 / 65 R 16 109/107 R	Continental / VanContact Winter	W /O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 09 / 2026			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 65 R 16 106/104 T	Michelin / Agilis 3	S /O	5 mm
215 / 65 R 16 106/104 T	Michelin / Agilis 3	S /O	5 mm
215 / 65 R 16 106/104 T	Michelin / Agilis 3	S /O	7 mm
215 / 65 R 16 106/104 T	Michelin / Agilis 3	S /O	7 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem BT (Bluetooth-/USB-Schnittstelle), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bordcomputer, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Getriebe 6-Gang, Heckklappe verglast, Innenspiegel abblendbar, Karosserie/Aufbau: Kombi, Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System, Modelleinführung, Motor 1,5 Ltr. - 88 kW CDTI DPF, Radstand 3275 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schiebetür rechts, Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten (dunkel getönt), Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sitz vorn links höhenverstellbar, Steuer-AV Antriebsstrang Verbrennungsmotor, Steuer-AV Opel, Tagfahrlicht, Vollverglasung (Seitenfenster in Gepäck-/Laderaum / 3.Sitzreihe), Wegfahrsperr

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
82959	Motor 1,5 Ltr. - 88 kW Diesel DPF KAT (YHV / DV5RUC / NCL)
35518	Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
25796	Parkpilotsystem hinten
14700	Dachantenne
50817	Radnabenabdeckungen
40506	Scheibenbremse hinten
34648	Sitzkombination: (5) 8-Sitzer
	Reifen 215/65 R16C 109/107 R
	Reifen 215/65 R16C 106/104T (M+S)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 25.03.2026 bei Kilometerstand 167.245
bis Wartung verbleiben:	25.920 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

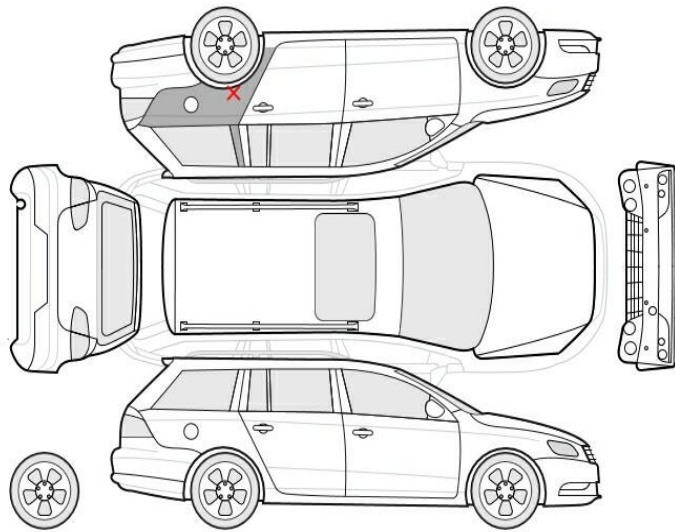

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Klimaleitung im Motorraum undicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 14)
2. Navigationsgerät (Zubehör) ausbauen, (Bild 15)
3. Antenne Tierverschiss, erneuern (Bild 16)
4. Stossfänger hinten links eingedrückt und verschrammt, erneuern (Bild 18)
5. Motorölverlust Steuerseitig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 20)
6. Getriebeölverlust mit abtropfen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 21)
7. Ölwanne eingedrückt, erneuern (Bild 22)
8. Sitzbezüge vorn fleckig, reinigen (Bild 23, 24)
9. Seitenteil hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 17)