

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht

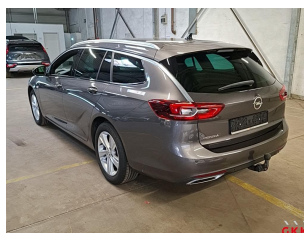

Vorgang

Ihr Auftrag vom	08.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	20.07.2026
Referenznummern	0002072016

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VZT8GP4N1048799		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Mondstein Grau / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	06/2028
Typ / Verkaufsbez.	Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Business	Laufleistung abgelesen	58.399 km
Erstzulassung	14.06.2023	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 128 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97H	7 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97H	7 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97H	5 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97H	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 01.06.2026 bei km 56.556.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend	Bluetooth Audio-Streaming
Bremsassistent	Dach, Design-Ausführung (Chrom)
Drehzahlmesser	Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Ergonomiesitz vorn links
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektrisch hinten
Fensterheber elektrisch vorn	Feststellbremse elektrisch
Freisprecheinrichtung Bluetooth	Frontkamera
Fahrassistenz-System: Abstandswarner	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Kindersicherung	Klimaautomatik 2-Zonen
Luftfeuchtesensor	Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Audiobedienung am Lenkrad	Lenkrad heizbar
LM-Felgen	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI	MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
Nebelscheinwerfer LED	Parkpilotsystem vorn und hinten
Reifendruckwarner	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Seitenairbag vorn
Seitenscheiben geräuschkämmend	Sicht-Paket
Einschaltautomatik für Fahrlicht	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Scheibenwischer mit Regensensor	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Sitzheizung vorn	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
USB-Schnittstelle hinten (2-fach)	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Business-Paket Premium
Easy Access-Paket	Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
Heckklappenöffnung elektrisch	Schließ-/Startsystem Keyless Open
Technologie-Paket Park & Go	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
Rückfahrkamera (digital)	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	Charging-Paket
Innovations-Paket 1	Voll-LED (IntelliLux)
Leuchtweitenregelung automatisch	Abbiegelicht
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	Innovations-Paket 2
Head-up-Display	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	

Wertbeeinflussende Faktoren		
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, kalt drücken (Bild 16, Bild 17)	120,00 €	120,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, Spaltmaß fehlerhaft, instand setzen (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	79,76 €	79,76 €
Heckklappe, beschädigt, kalt drücken (Bild 20, Bild 21)	100,00 €	100,00 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Armaturenblett, Dichtband fehlposition, instand setzen (Bild 18, Bild 19)	25,00 €	25,00 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	324,76 €
Minderwert	324,76 €
Händlereinkaufspreis	11.450,00 €
Händlerverkaufspreis	13.275,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.
Minderwert
Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.
Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 24 Fotos.

Will, Luke Felix

 Der Sachverständige, 21.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7

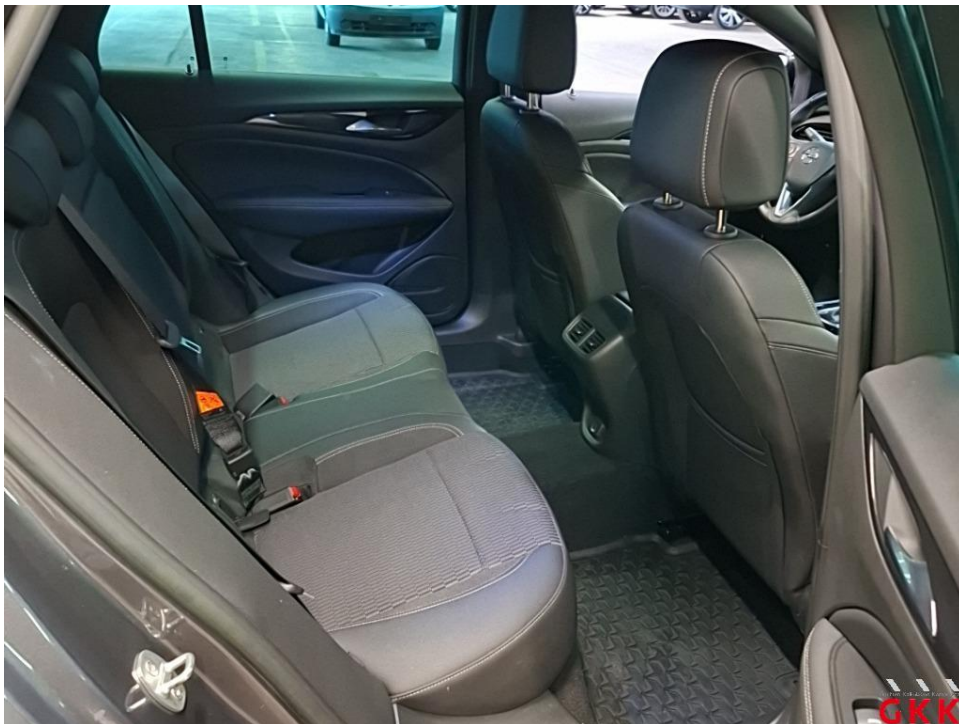


Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

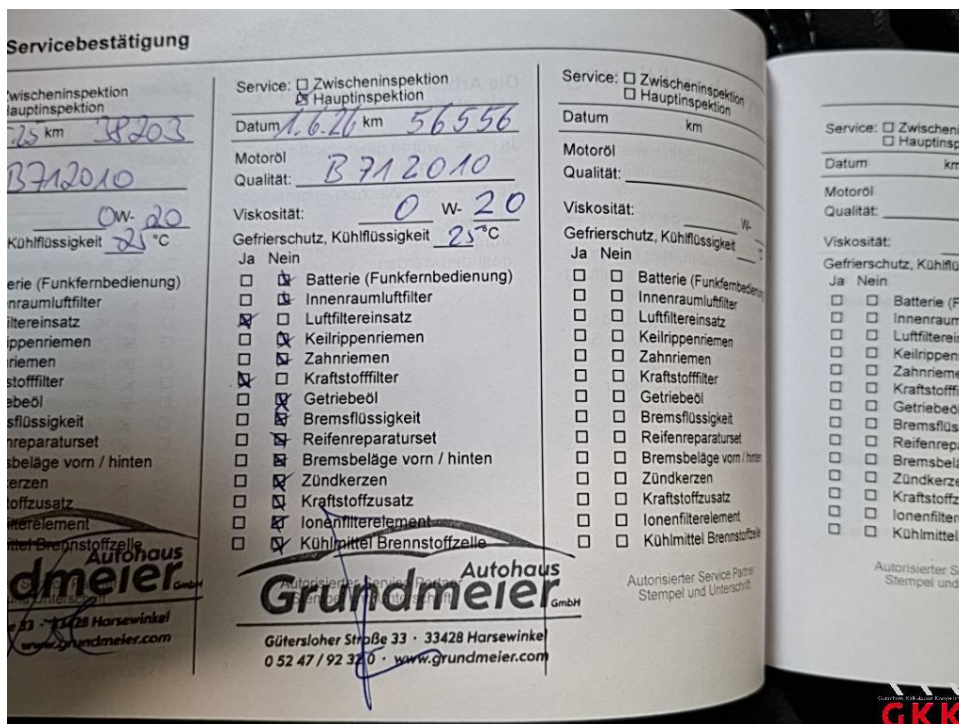


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Dach, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage

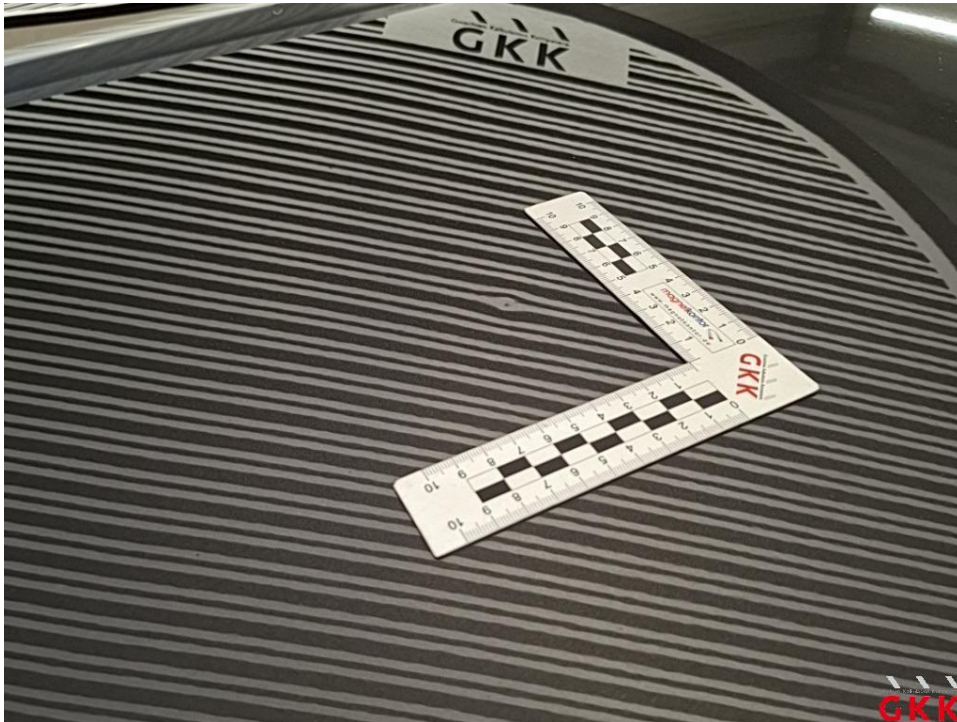


Bild 17 Dach, beschädigt, kalt drücken

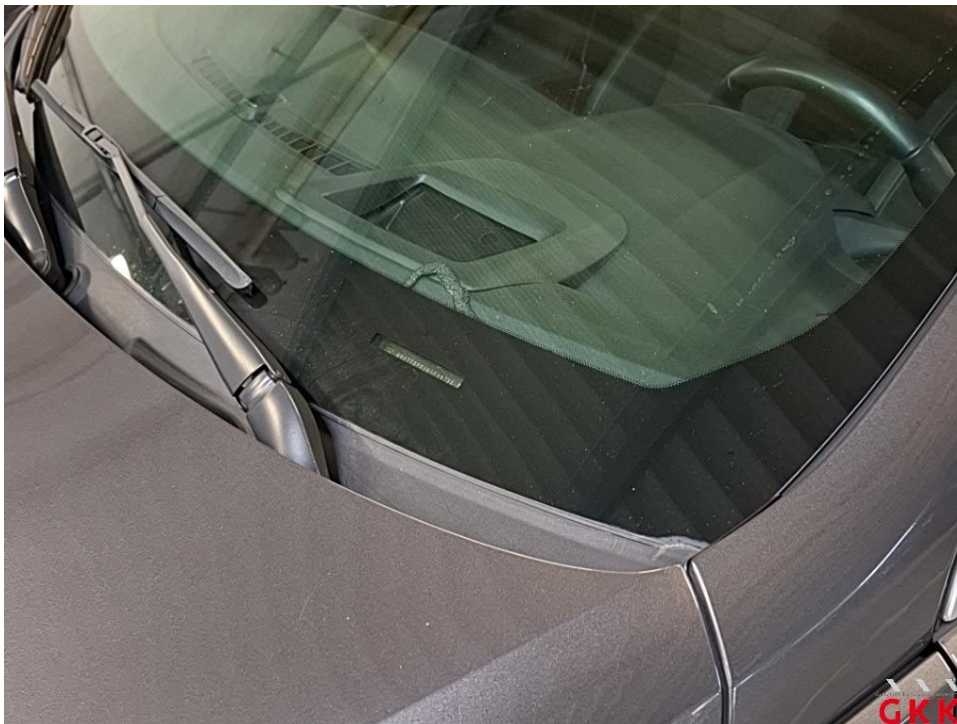


Bild 18 Armaturenbrett, Dichtband fehlposition, instand setzen

Fotoanlage



Bild 19 Armaturenbrett, Dichtband fehlposition, instand setzen



Bild 20 Heckklappe, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 21 Heckklappe, beschädigt, kalt drücken



Bild 22 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, Spaltmaß fehlerhaft, instand setzen

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, Spaltmaß fehlerhaft, instand setzen

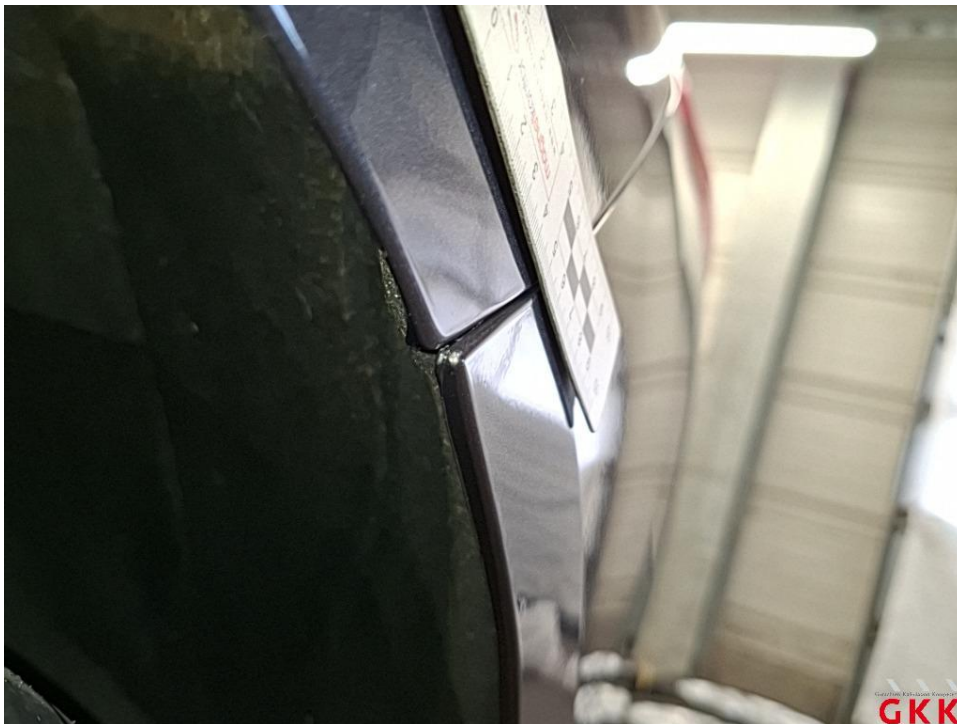


Bild 24 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, Spaltmaß fehlerhaft, instand setzen