

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002450266
Besichtigt am: 18.05.2026 14:19
Berichts-Nr: 10621140
FIN: WVVWZZZAWZMU081708

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Polo
HSN / TSN:	0603 / CDS
Erstzulassungsdatum:	02.07.2021
Laufleistung:	44.510 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	145 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR
3 Kopfstützen hinten	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
4 Stahlräder 5,5 J x 15	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa
4 Türen	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
5-Gang-Schaltgetriebe	Fensterheber elektrisch
6 Lautsprecher	Fertigungsablauf Süd-Afrika
Abgasendrohr hinten (Standard)	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Abgasnorm EU6 AP	Frontantrieb
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fußgängererkennung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fußhebelwerk "Standard"
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Gepäckraumboden
Außenspiegel rechts, konvex	Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 320A (49Ah)	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Hinterachse "Standard"
Berganfahrassistent	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel abblendbar
Bordliteratur in Deutsch	Instrumententafel geschäumt
Chrom-Paket	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Comfortline	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel in Ceramique	Kategorie 0
Dämpfung hinten	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen in Limestone Grey Metallic für Instrumententafel und Türverkleidung vorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Digitaler Radioempfang DAB+	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Drehstromgenerator 140 A	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	Kurzheck
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	Lendenwirbelstützen vorn
Einton-Signalhorn	

Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Leuchtwertenregulierung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zus. Dichtungen außen
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Müdigkeitserkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionsanzeige "Plus"	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktionslenkrad	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radschrauben Standard
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Radstand
Nicht Heissland	Radvollblenden
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rechtsverkehr
Normalsitze vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Notbremsassistent "Front Assist"	Reifen 185/65 R 15, Rollwiderstandsklasse A
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne 2. Batterie	Reifenkontrollanzeige
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rückleuchten dunkelrot
Ohne Anhängervorrichtung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Ohne Aufkleber und Embleme	Schaltgetriebe MQ200
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Differenzialsperre	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Dynamic Drive Control	Servolenkung
Ohne ECO-Funktion	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sitzkomfortpaket
Ohne Folienbeklebung	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Slash"
Ohne Individualeinbau	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Stabilisator vorn
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Standard-Klimazonen
Ohne Lichtassistent	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Multifunktionskamera	Staufach unter den Vordersitzen
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Nebelscheinwerfer	Telefonschnittstelle
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Sitzheizung	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Sprachsteuerung	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Spurwechselassistent	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung

Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)

Typprüfstand Deutschland

Überführungsausrüstung,-nasse Grenze

Überhang hinten, kurz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Version Standard

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	3,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	3,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	3,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2029

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Lackieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
7	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
8	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
9	Türverkleidung hinten links	Kratzer	Smart Repair
10	Türverkleidung hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
11	Einstieg Verkleidung hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
12	Dachgepäckträger	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Entfernen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Abdeckung Ladekante	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Nein

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAWZMU081708

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(18.05.2026 14:19)

Aufgrund der Vollfolierung war eine Lackstärkenmessung nicht möglich. Diese muss nach der Entfolierung nachgeholt werden.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

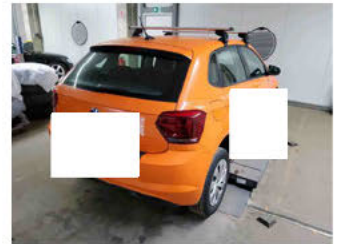

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

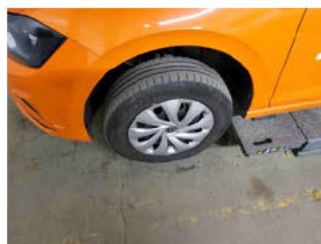


Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

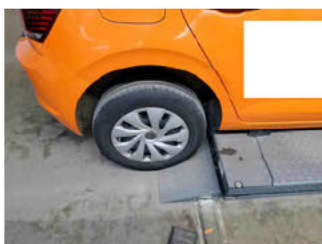

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

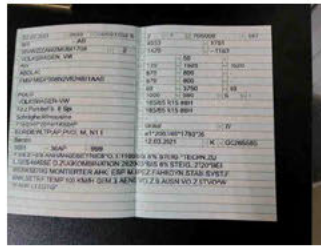

Fahrzeug - abgegebene ZB1

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

Unterbodenscan

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

Kommentar

Das Fahrzeug ist vollfoliert, Kostenerweiterung nach Entfernung der Folierung möglich

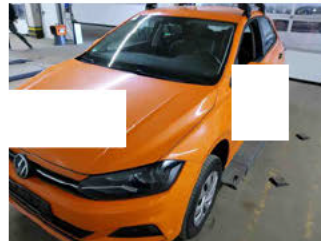


2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Lackieren

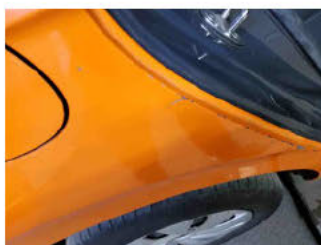

5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


6 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen



7 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair



8 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Kratzer - Smart Repair

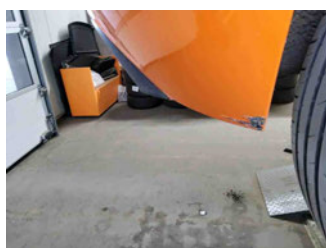

9 - Türverkleidung hinten links - Kratzer - Smart Repair




10 - Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



11 - Einstieg Verkleidung hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



12 - Dachgepäckträger - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Entfernen

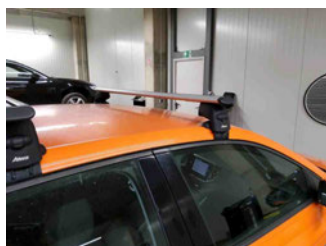

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Abdeckung Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

