

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002388827
Besichtigt am: 07.04.2026 11:14
Berichts-Nr: 10366752
FIN: WVVZZZCD4PW163306



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

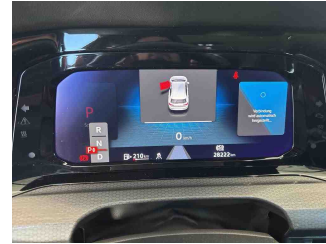

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10366752
vom: 07.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CMI
Erstzulassungsdatum:	22.03.2023
Laufleistung:	28.222 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Tornadorot/Soul-Schwarz/ Schwarz/Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose im Gepäckraum	Doppelton-Signalhorn
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Drehstromgenerator 140 A
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4 Leichtmetallräder "Richmond" 7,5 J x 17	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 180 kW	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
6+1 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Abgasnorm EU6 AP	Fahrprofilauswahl
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Ambientebeleuchtung 30-farbig, Ablagefach in der Mittelkonsole vorn beleuchtet	Federbereich 39 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fertigungsablauf Standard
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Frontantrieb
Außen-Sound Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Geschwindigkeitsbegrenzer in Verbindung mit Online-Diensten
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Heckspoiler
Batterie/Generator Kapazität Standard	Innenspiegel abblendbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Betriebsspannung 12 V	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Bordwerkzeug	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Car2X	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dachhimmel	Kopfstützen vorn im Sitz integriert
Dämpfung vorn	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dekoreinlagen für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kurzheck
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Digitaler Radioempfang DAB+	LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar
Diversity-Antenne für FM-Empfang	
Doppelkupplungsgetriebe DQ381	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10366752
vom: 07.04.2026

LED-Plus-Scheinwerfer	Ohne Spurwechselassistent
LED-Rückleuchten	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Trennwand
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Leuchtwertenregulierung dynamisch	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Ohne zus.Zierleisten
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Zusatz-/Standheizung
Motorenstart Standard	Ohne zusätzliche Bereifung
Müdigkeitserkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Multifunktionskamera	Pedale in Edelstahl gebürstet
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen	Progressivlenkung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radio
Nicht Heissland	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Radstand
Normal-Lackierung	Rechtsverkehr
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Regionscode " ECE " für Radio
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Reifen 225/45 R 17 mit sportlicher Fahrdynamik
Ohne 2. Batterie	Reifenkontrollanzeige
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne Anhängervorrichtung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne Aufkleber und Embleme	Schalthebelknopf/-Griff in Alu
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Scheibenbremsen hinten
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Scheibenbremsen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne Dachreling	Schriftzugsatz "GTI"
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Feuerlöscher	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Scale Paper"
Ohne Head-Up Display	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sportfahrwerk
Ohne Ladekabel	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Lichtassistent	Stabilisator hinten
Ohne Mode3 Ladekabel	Stabilisator vorn
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige	Standard-Klimazonen
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Sitzheizung	Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass In Wabenstruktur
Ohne Sprachsteuerung	Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10366752
vom: 07.04.2026

Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Top-Sport-Ausstattung
Top-Sportsitze vorn
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Vierlenkerachse
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Vorderachs-Differenzialsperre
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10366752
vom: 07.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	4,5 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	4,5 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10366752
vom: 07.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Ersetzen
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10366752
vom: 07.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10366752
vom: 07.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD4PW163306

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10366752
vom: 07.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

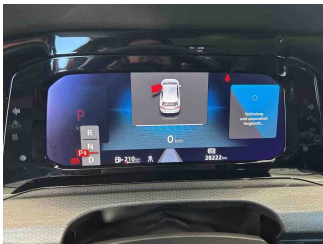


Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

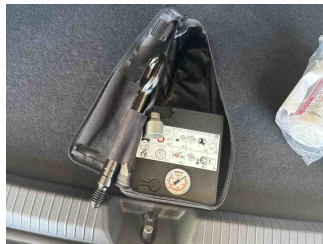


Equipment - Bordwerkzeug

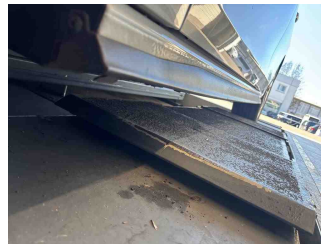


Seitenansicht - Schweller links

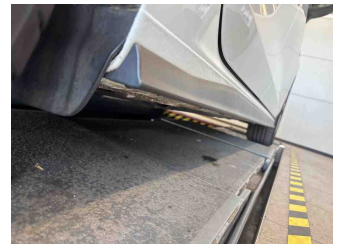

Seitenansicht - Schweller rechts

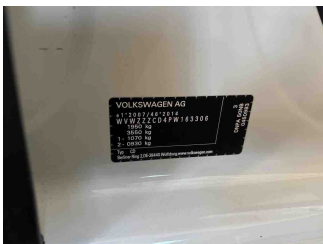

Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

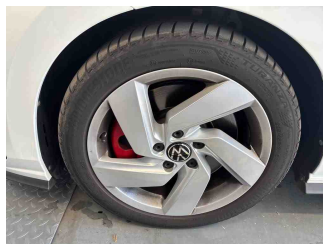


Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

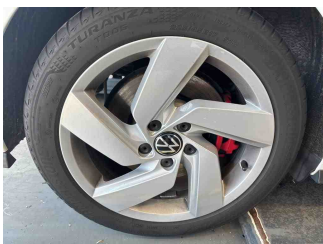


Räder - Rad montiert hinten
rechts

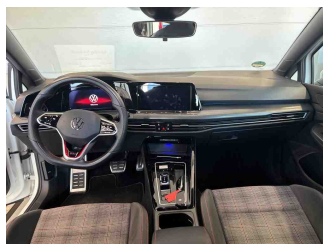


Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

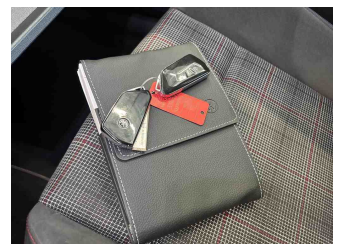

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

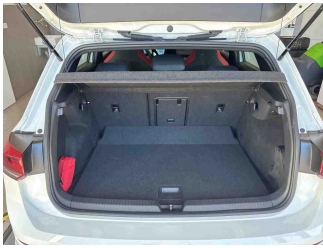


Innenraum - Kofferraum

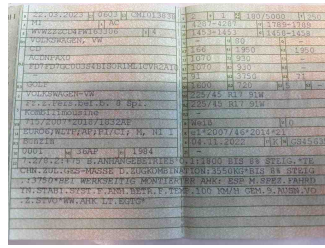

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

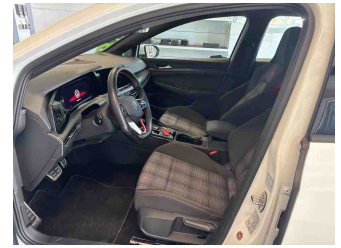


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

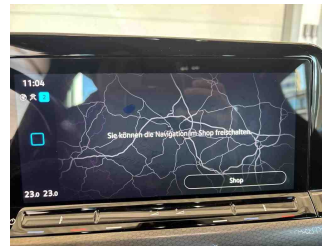


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Ersetzen

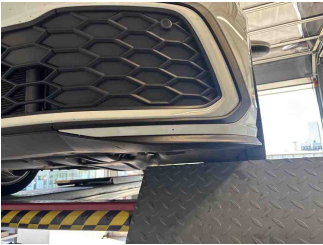

2 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Auslegen + Polieren

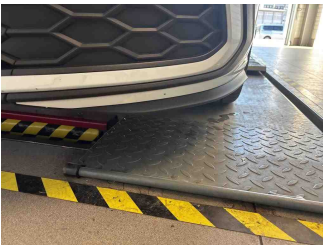

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

