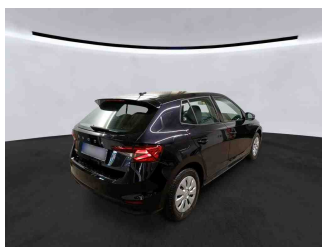


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002443933
Besichtigt am:	12.05.2026 09:11
Berichts-Nr:	10589176
FIN:	TMBEP6PJ1N4017456

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AXN
Erstzulassungsdatum:	13.05.2022
Laufleistung:	61.609 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ambition schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"MAXI DOT" (KI Mid)	Einton-Signalhorn
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Elektrisch verstellbare und beheiz. Aussenspiegel - lackiert in Aussenfarbe (für MC schwarz lackiert)
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
2x USB vorne (typ C data)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VN-
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
3. Kopfstützen hinten mitte	Fensterheber, vorn elektrisch hinten mechanisch
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/70 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5/T26/T0M	Fertigungsablauf Standard
4 Lautsprecher vorn + 2 hinten inkl. TDK Surround	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
4 Türen	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
5-Gang-Schaltgetriebe	Frontantrieb
Abgasendrohr hinten (Standard)	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Abgaskonzept, EU6 AP	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fußhebelwerk "Standard"
Antenne nur für FM Empfang	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Geschwindigkeitsregelanlage mit SPEED LIMITER
Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausströmer	Gurtanlagesignalisation für die vordere und hinteren Sitze
Batterie 320A (49Ah)	Handbremshebelgriff in Leder
Bauteilesatz, -Deutschland	Handschuhfach Standard
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Berganfahrassistent	Heckspoiler
Besondere Innengeräuschkämpfung	Hinterachse "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Bordliteratur in Deutsch	Höhenverstellbarer Fahrer - und Beifahrersitze
Brillen-Ablage/Halter	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Chrom-Paket	Kältemittel R1234yf
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Climatronic-Klimaanlage mit el. Regelung mit Kombifilter, Feuchtsensor (im Halter des abblendbaren Innenrückspiegels)	Keine Aktionsausführung
DAB - Digitaler Radioempfang	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dämpfung hinten	Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen
Dämpfung vorn	Klappbare Mittelarmlehne vorn mit Jumbobox mit Umhüllung, Luftausströmer hinten + Cupholder abnehmbar Schneemann
Dekor-Einlagen	Kleinleiderpaket (2-Speichen MU-FU Lederlenkrad, mit Heizung, Leder Schalthebelknopf und Handbremse)
Drehstromgenerator 140 A	Komfort Telefonie, BT, Kopplebox, LTE
Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Komfortausstattung
Dreip. Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung	Kopfstützen vorn
DRIVER ALERT - Müdigkeitserkennung	Kraftstoffbehälter
E-Call+	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 200" -- Fahrzeugteile --	Kühlerschutzgitter
Einparkhilfe (Parksensoren hinten)	

Kurzheck	Ohne Nebelscheinwerfer
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lane Assist	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Sitzheizung
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar	Ohne Sprachsteuerung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Spurwechselassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Steckdose
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	ohne USB im Innenspiegel
Mit Regenschirm	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mittelkonsole - Cupholder "Schneemann"	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. Dichtungen außen
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Nicht Heissland	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Normal-Lackierung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normalsitze vorn	Pannen-Set
Ohne "drive select"	Radio Bolero 8"
Ohne 2. Batterie	Radschrauben Standard
Ohne Ablagekasten	Radstand
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Radvollblenden
Ohne Ablagenpaket/box	Rechtsverkehr
Ohne Adapter	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen 185/65 R15 88H Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne Anhängervorrichtung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reifendruckkontrolle
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Remote Access 1 Jahr
Ohne Dekorfolien/Embleme	SBBR-Leuchte
Ohne ECO-Funktion	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Fußmatten	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Gepäckraumbodenbelag	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Schriftzugsatz in Grundauführung
Ohne Halter	Seitenairbag vorne mit Kopfairbags
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lichtassistent	Servolenkung
Ohne Navigationsgerät	

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzlehne geteilt 60:40, Sitzgestell ungeteilt
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Stabilisator vorn
Stahlräder "CALISTO" 5,5J x 15" - 4Stk.
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
Tankdeckel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, kurz
Untere Dekor-Einlagen
Variabler Ladeboden im Kofferraum (für KH)
Variante
Version Standard plus
Vorbereitung Dachlastträger
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
Zierleisten Standard
Zus. Triebwerks-Unterschutz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 H	6,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 H	6,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 H	7,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 08.2025**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
2	Tür hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Kotflügel vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Spotrepair
6	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
9	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	170,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	181,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBEP6PJ1N4017456

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug

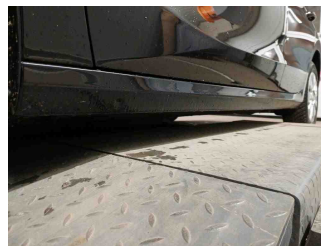


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

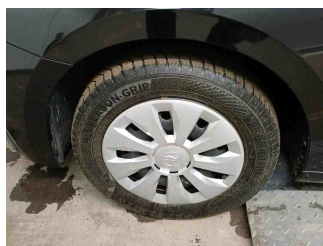


Räder - Rad montiert vorne
links

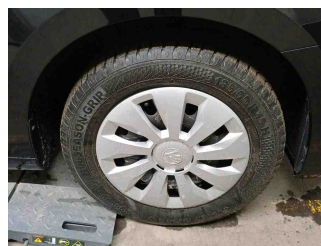

Räder - Rad montiert vorne
rechts

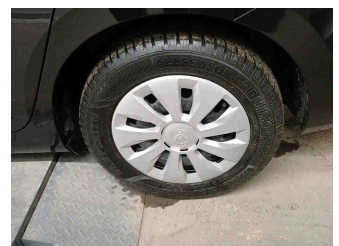


Räder - Rad montiert hinten
links

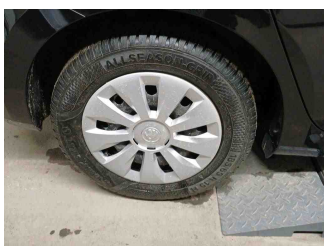


Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole

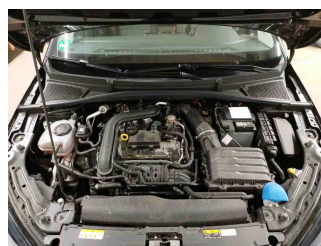


Fahrzeug - Motorraum offen

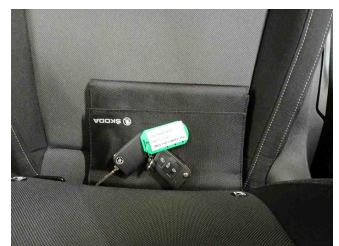

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

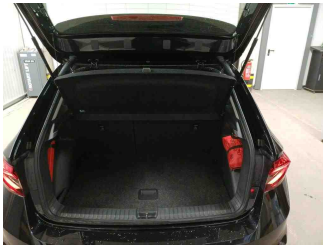

Innenraum - Kofferraum

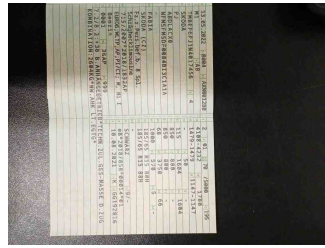


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Seitenwand hinten rechts

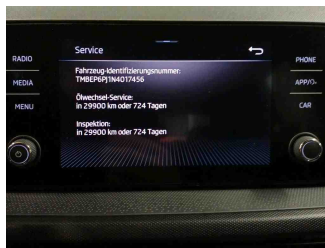

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

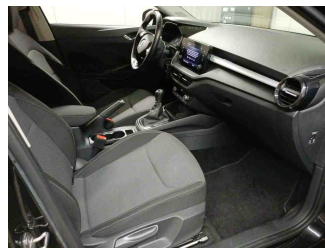


Innenraum - vorne

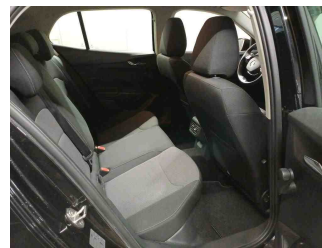

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

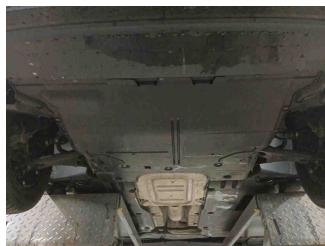

Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

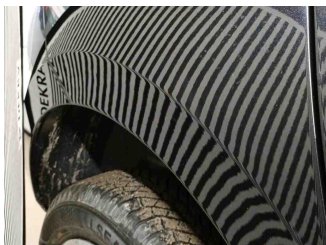


2 - Tür hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

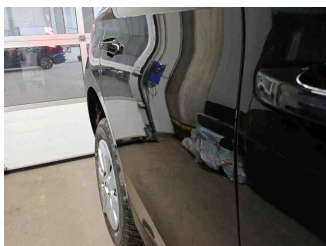


3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen




5 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Spotrepair

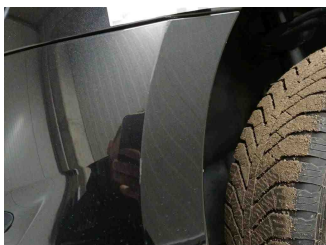

6 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

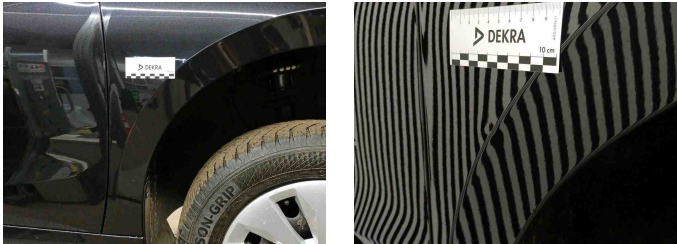

7 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

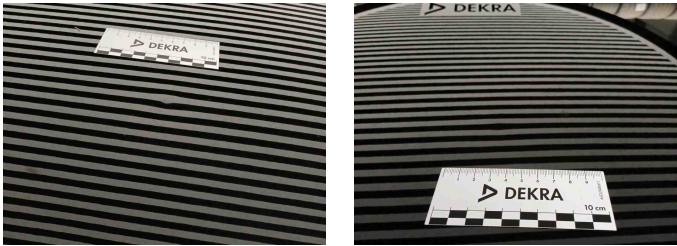

8 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



9 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Polieren

Kommentar	Schleifen/Polieren
-----------	--------------------

