


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002439817
Besichtigt am: 19.05.2026 09:53
Berichts-Nr: 10627209
FIN: WVGZZZ5NZNW019185



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

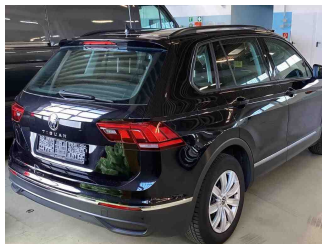

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CNE
Erstzulassungsdatum:	09.02.2022
Laufleistung:	139.766 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	90 kW (123 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Anthrazit - Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	7.200 KM

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Drehstromgenerator 140 A
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
230-V-Steckdose im Gepäckraum	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3 Kopfstützen hinten	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4 Leichtmetallräder "Tulsa" 7 J x 17 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Elektrische Luftzusatzheizung
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 90 kW	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
6-Gang-Schaltgetriebe	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
8 Lautsprecher	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Abgasnorm EU6 AP	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ablagefächer in der Dachkonsole	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Fernlichtregulierung "Light Assist"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fertigungsablauf Standard
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frontantrieb
Außen-Sound Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fußgängererkennung
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar
Batterie/Generator Kapazität Standard	Innenspiegel automatisch abblendend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Keine Aktionsausführung
Bordwerkzeug	Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Cargo-Paket	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Dachhimmel	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dachreling schwarz	Komfortausstattung
Dämpfung hinten, Basis 1	Komfortsitze vorn
Dämpfung vorn	Kraftstoffsystem Diesel
Dekoreinlagen für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kurzheck
Digitaler Radioempfang DAB+	
Diversity-Antenne für FM-Empfang	
Doppelton-Signalhorn	

Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Scheinwerfer	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Sprachsteuerung
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Spurwechselassistent
Leuchtweitenregulierung	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelschlussleuchte	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nicht Heissland	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Radio
Normal-Lackierung	Radio "Ready 2 Discover" inkl. "Streaming & Internet"
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Radschrauben Standard
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Radstand
Ohne 2. Batterie	Rechtsverkehr
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Regensensor
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Alu/Chrom-Paket	Reifen 215/65 R 17, Rollwiderstandsklasse A
Ohne Anhängervorrichtung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Aufkleber und Embleme	Reifenkontrollanzeige
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Rückleuchten
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Schaltgetriebe MQ 281
Ohne Dynamic Drive Control	Schalthebelknopf in Leder
Ohne ECO-Funktion	Scheibenbremsen hinten
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Scheibenbremsen vorn
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Feuerlöscher	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Seitenairbags für die äußeren Rücksitze,inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem
Ohne Head-Up Display	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Heckspoiler	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Individualeinbau	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
ohne Kennzeichenträger	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Ladekabel	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Mode3 Ladekabel	Stabilisator hinten
Ohne Nebelscheinwerfer	

Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterpaket
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln
Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	7,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	7,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	3,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Zusätzliche(r) Reifen	Platten	Ersetzen
3	Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Ersetzen
4	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
6	Dach	Anhaftung	Polieren
7	Tür hinten links	Anhaftung	Polieren
8	Tür hinten rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	263,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZNW019185

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

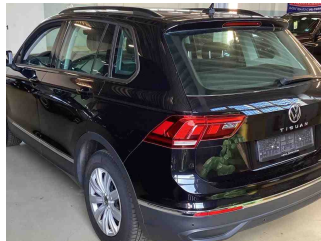


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

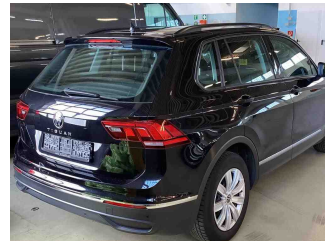


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

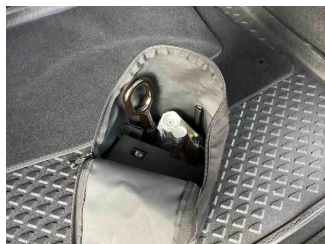

Equipment - Bordwerkzeug

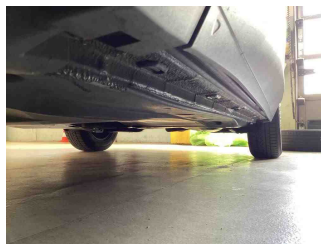

Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

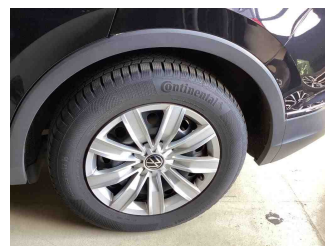

Räder - Rad montiert hinten
links

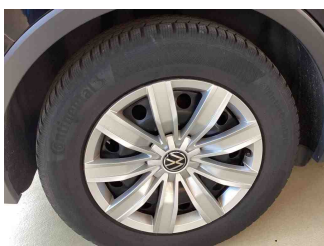

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

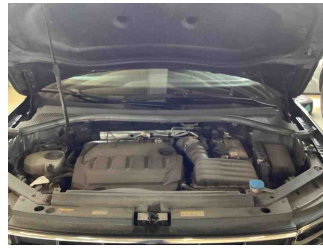

Fahrzeug - Motorraum offen

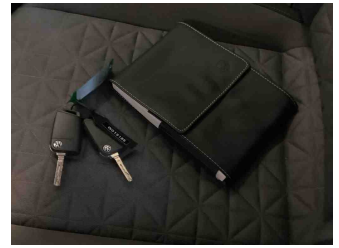

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Räder - eingelegt im Fahrzeug




Lackstärke Tür vorne rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

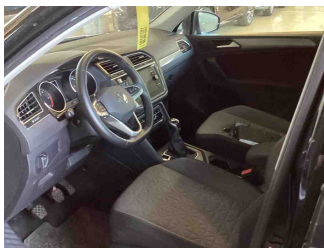

Innenraum - vorne

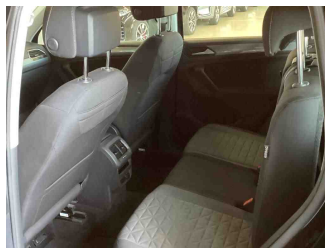







Innenraum - hinten

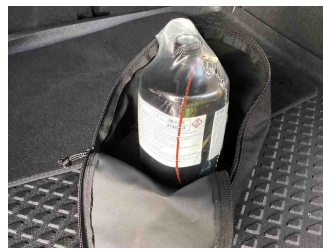


Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

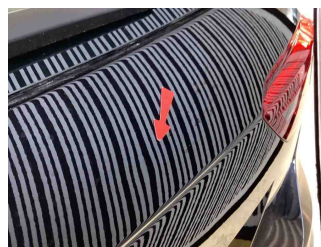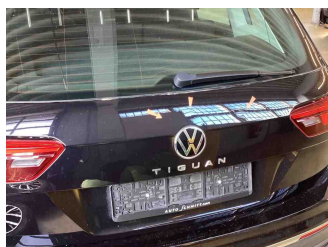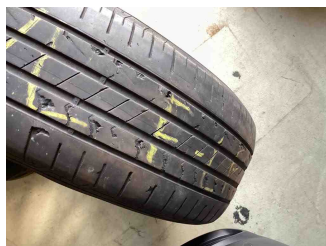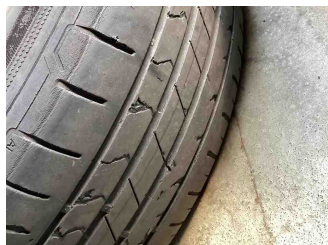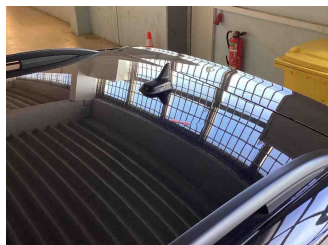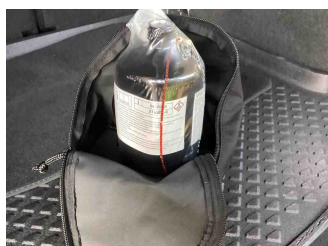» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN****1 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken****2 - Zusätzliche(r) Reifen - Platten - Ersetzen****3 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Ersetzen****4 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken****5 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen**

6 - Dach - Anhaftung - Polieren

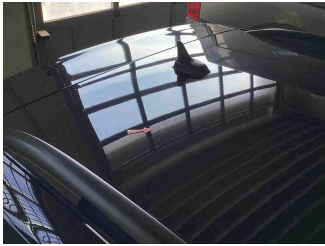

7 - Tür hinten links - Anhaftung - Polieren

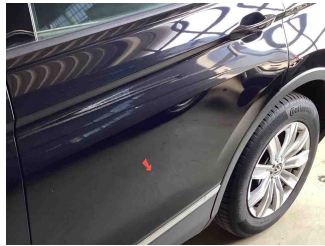

8 - Tür hinten rechts - Kratzer - Polieren

