



Zustandsbericht

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	ORA Funky Cat 300		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LGWEEUA58PK639368
Erstzulassung	28.06.2024	Laufleistung (abgelesen)	10.848 km
HSN/TSN	2280 / AAB 00019	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Weiß Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	60 kW / 0 ccm	Nächste HU	06/2027
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	19.494 km
Letzte Wartung		Polsterart	Alcantara/Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Dunkelgrau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.970 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	52105102	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/50 R18 96V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	5mm / 5mm	i.O.
2	215/50 R18 96V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2028

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung (ACQ)
Airbags - Frontairbag Fahrer- und Beifahrer - Seitenairbag Fahrer- und Beifahrer - Kopfairbag vorne und hinten - Mittel-Airbag vorne - Beifahrerairbagschalter
Anti-Blockier-System
Aufmerksamkeits- und Müdigkeitsassistent
Bremsleuchte, dritte
Dual Screen: Digitales 10.25" Cockpit + Interaktives 10.25" Infotainmentsystem
Einparkhilfe hinten
Elektronisches Stabilitätsprogramm



Bezeichnung
Fernlichtassistent
Firmware over-the-air-Updates
Gesichtserkennung "Face ID"
Getriebe: 1-Gang-Direktantrieb
Klimaautomatik
Kopfstützen vorne und hinten (4)
LED-Scheinwerfer
Navigation
Notbremssystem (AEB) für Fußgänger
Parkbremse elektrisch
Polster: Vegane Ledersitze
Querverkehrsassistent hinten mit Notbremsfunktion (RCTA-8)
Rundumsichtkamera 360°
Räder: 18" Leichtmetallfelgen - 7J x 18 mit Reifengröße 215/50 R18
Räder: Reifendruck-Kontrolle
Servolenkung, elektrisch
Sicherheitsgurte vorne und hinten mit Gurtstraßer, Gurtzugbegrenzer und Gurtwarner
Sitz: Isofix/i-Size hinten
Smart-Key-System
Sprachassistent "Hello ORA"
Spurhalteassistent (LKA)
Stauassistent (TJA)
Totwinkelwarner (BSD)
Wegfahrsperr

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic-Lackierung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Ladekabel
Summe (netto)



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument

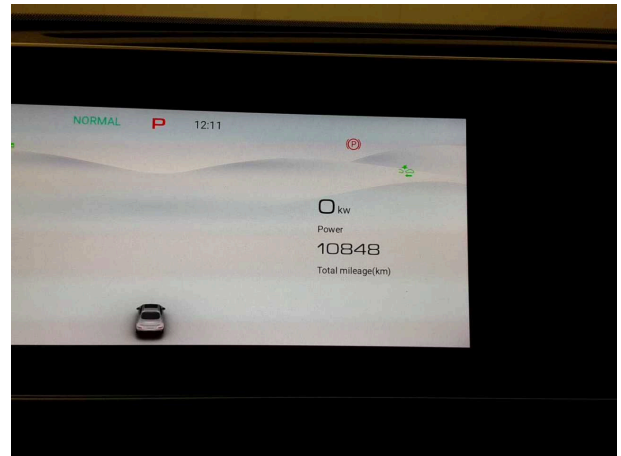


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 15: Sonstiges

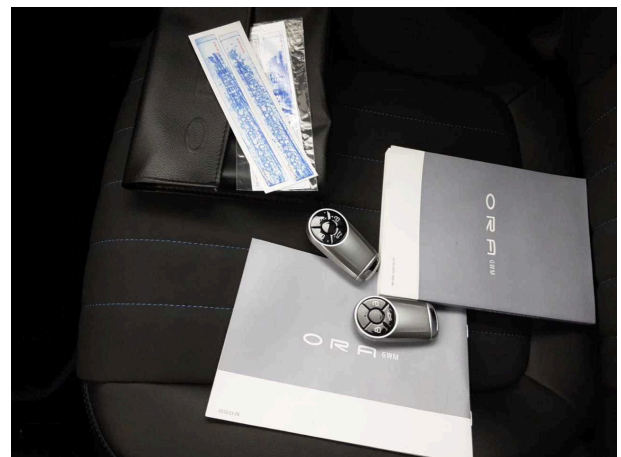


Abbildung 16: Sonstiges

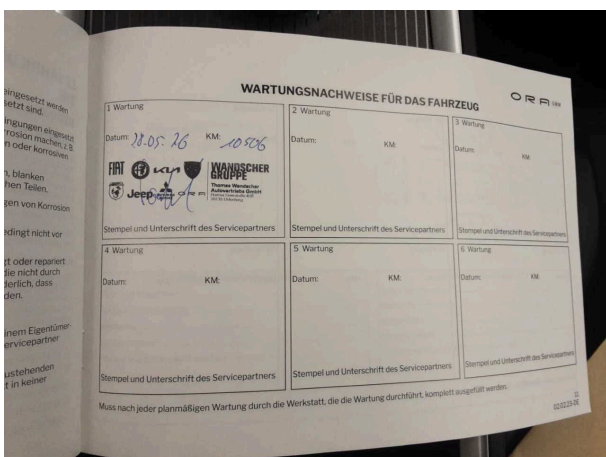


Abbildung 17: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft... Smart Repair

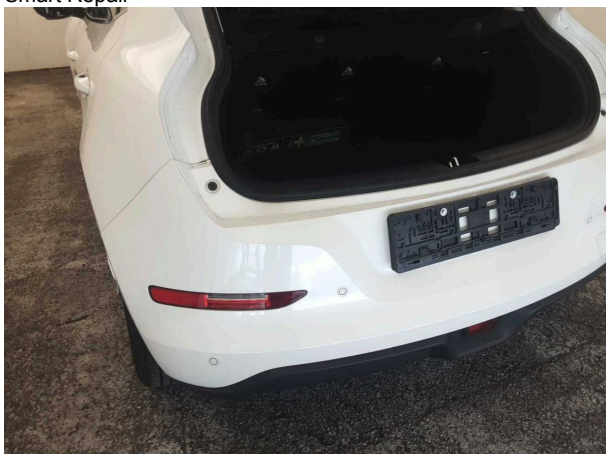

Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- erneuern