



Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts



Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne

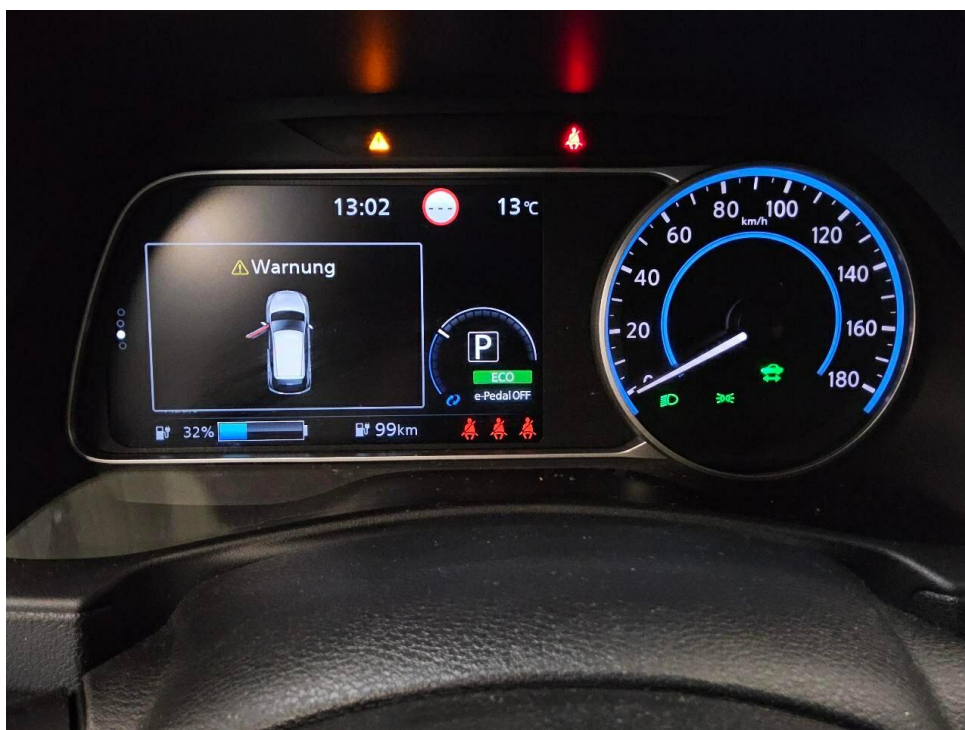


Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)

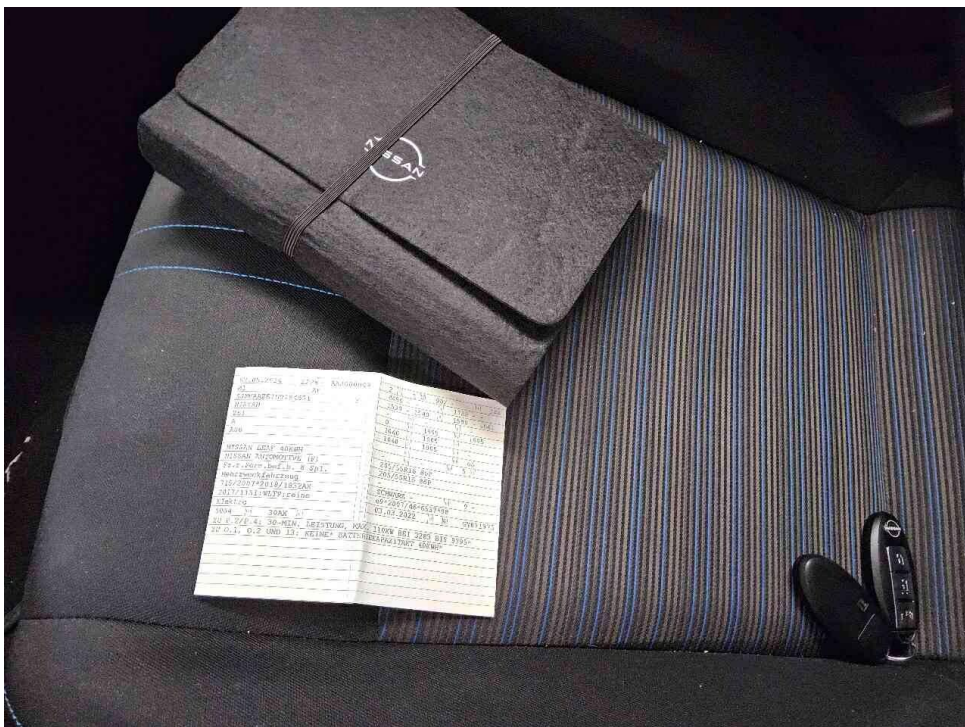


Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft

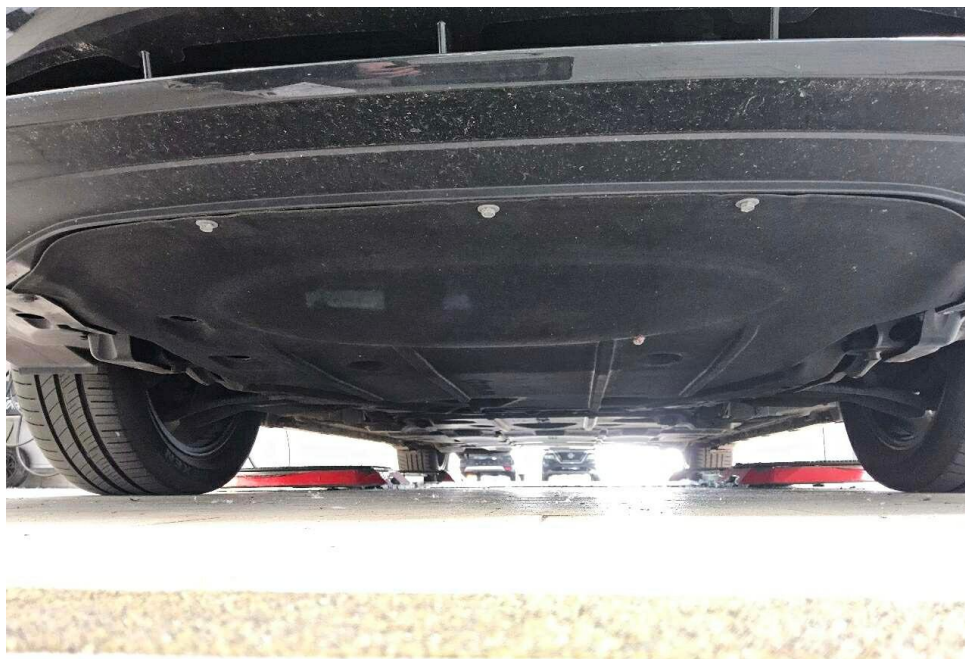


Bild 9 : Unterboden

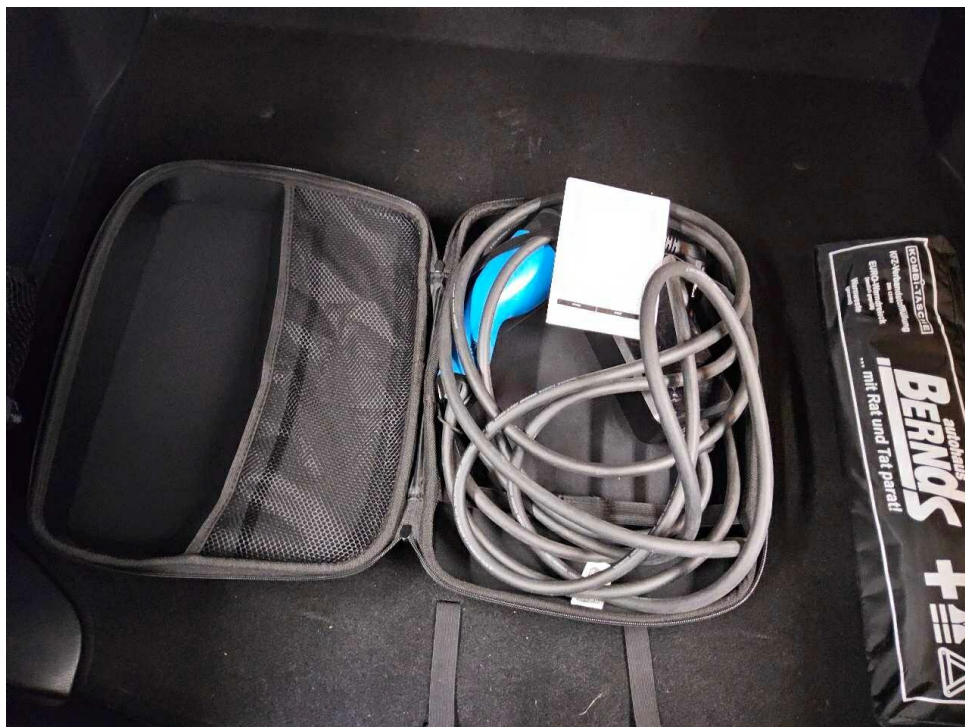


Bild 10 : Ladekabel



Bild 11 : Laufleistung



Bild 12 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken

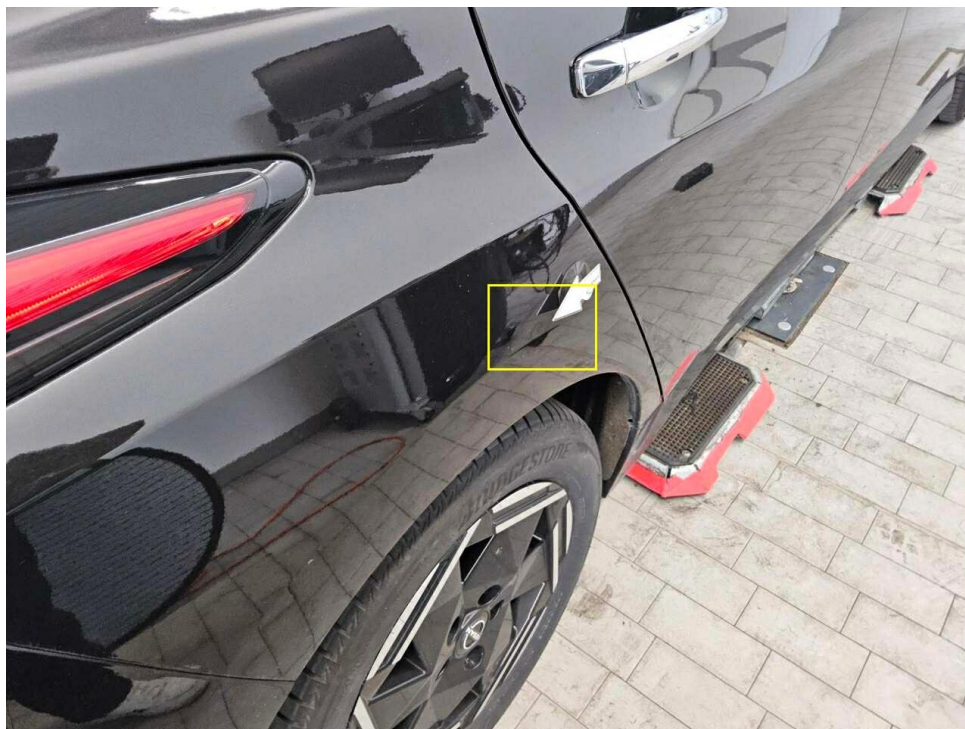


Bild 13 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 14 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

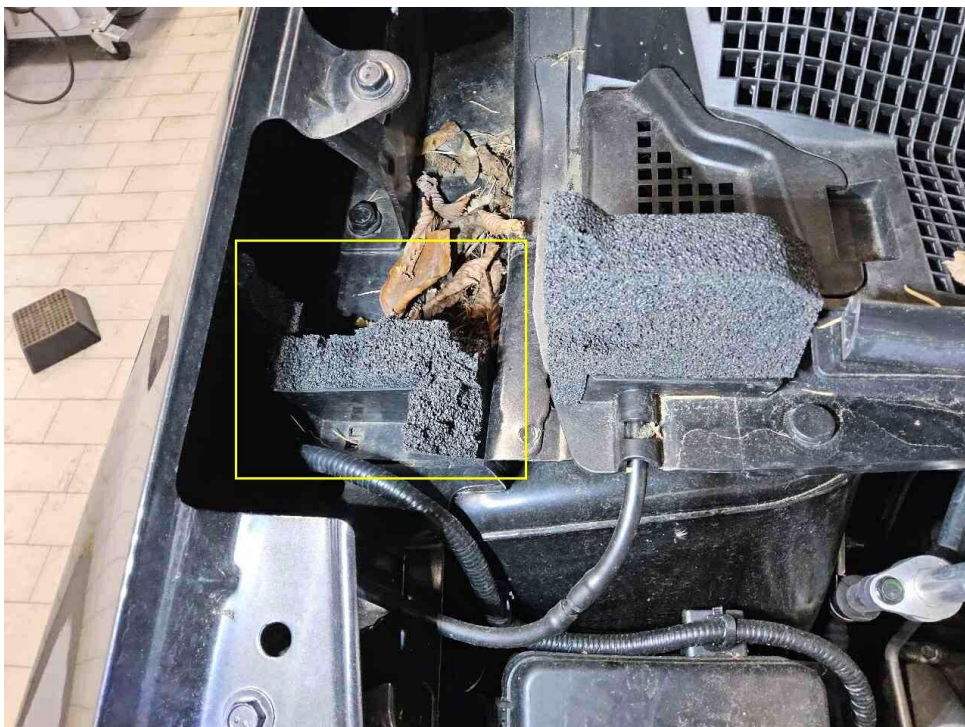


Bild 16 : Motorraum Tierbissspuren



Bild 17 : Motorraum Tierbissspuren

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 15.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 81 µm bis 117 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
1 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.05.2024	Letzte Zulassung	20.01.2026
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Nissan
Typ / Verkaufsbez.	Leaf (ZE1)(10.2017->) / Leaf Acenta	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SJNFAAZE1U0194651	HSN / TSN	2228 / AAJ
DAT Europa-Code®	012250910030001	DAT Marktindex	DE001 6424
Km-Stand abgelesen	15517	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	90
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektro	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	BLACK (M) / Metallic / Z11G	Polster / Farbe	Stoff / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S / O	6 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (Außensound), Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad, Ausstattungs-Paket: Nissan Connect, Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home), Automatische Fahrlichtschaltung, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel anklappbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bluetooth-Schnittstelle, Dachantenne, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektromotor 110 kW (cont. 90 kW), Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung mit vorausschauender Geschw.-Regelung, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter), Fahrassistenz-System: Moving Object Detection (MOD, Fußgängererkennung und bewegliche Objekterkennung), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Brems eingriff, Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontscheibe Verbundglas, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter hinten, Getränkehalter in Mittelkonsole, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, HV-Batterie 40 kWh, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Innenspiegel abblendbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kofferraumabdeckung, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen vorn und hinten verstellbar, LM-Felgen 6,5x16, Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Ladevorrichtung Wechselstrom (bis 6,6 kW), Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Nissan Collision Repair Time, Parkbremse manuell, Pedalerie elektr. einstellbar, Reifen 205/55 R16 ..H, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitz geteilt/klappbar, Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool), Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem intelligent key, Schnellladevorrichtung, Seitenairbag, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht LED, Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) in Mittelkonsole, Türgriffe außen verchromt, Uni-Lackierung, Verwendung von Spezialwerkzeug Kalibriervorrichtung (Einstellung Kamera), Wegfahrsperr (elektronisch), Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung, Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz, Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
2400	Winter-Paket
11000	Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
bis Wartung verbleiben: 0 km oder 0 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

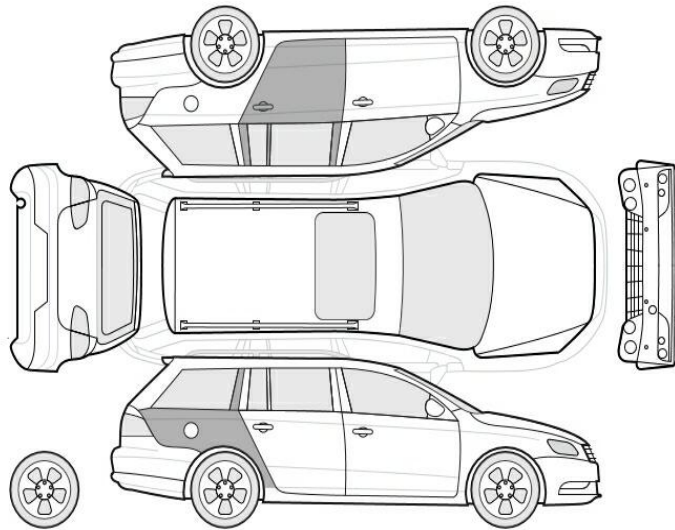Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Motorraum Tierbisssspuren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 16, 17)
2. Wartung für fehlenden Nachweis, drücken
3. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 12, 13)
4. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)