

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10641488
vom: 20.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002461860
Besichtigt am: 20.05.2026 13:26
Berichts-Nr: 10641488
FIN: WAUZZZGA1PA044686

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10641488
vom: 20.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BOM
Erstzulassungsdatum:	26.04.2023
Laufleistung:	46.570 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	7.700 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10641488
vom: 20.05.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	--
5 Türen	Einparkhilfe plus
6 Lautsprecher	Einstellbarer Geschwindigkeitsbegrenzer
Abgasendrohre	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP
Abwicklung Serie	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
advanced	Entriegelung Hintersitz Standard
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
All-Season-Reifen, Ganzjahresreifen Größe 215/55 R 17	Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-
Anfahrassistent	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Assistenzpaket Parken	Fensterheber
Audi AG	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Folienbeklebung
Audi connect Notruf & Service	Frontantrieb
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Frontscheibe mit grauem Colorstreifen
Audi pre sense front	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel links, asphärisch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Geschlossener Aufbau
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Gurtanlegekontrolle
Batterie/Generator Kapazität Standard	Heckblende (ECE)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckleuchten
Beifahrersitz höheneinstellbar	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachse "Standard"
Bluetooth-Schnittstelle	Infotainmentrechner
Bordliteratur in Deutsch	Innenbeleuchtung
Bordwerkzeug	Innenspiegel abblendbar
Bremsbelagverschleißkontrolle	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Dachreling, Entfall	Kältemittel R1234yf
Dachspoiler	Kein Selbstabholer
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang	Kennzeichenträger vorn
Doppelton-Signalhorn	Kindersicherung, manuell
Drehstromgenerator 140 A	Klima- und Komfortpaket
	Kofferraumbodenmatte



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10641488
vom: 20.05.2026

Komfortklimaautomatik	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Lichtassistent
Komfortpaket Sitze	Ohne Multifunktionskamera
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Nackengebläse
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kopfstützen vorn	Ohne Spurhalteassistent
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Spurwechselassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Stabilisator hinten
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Trennwand
LED-Scheinwerfer	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Linkslenker	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
MMI Navigation plus mit MMI touch	Ohne Windschott
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationspaket	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlussleuchten	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Optikpaket schwarz
Nichtraucherausführung	Ottomotor
Normalsitze vorn	Progressivlenkung
Ohne Ablagepaket	Räder der Serie
Ohne alternativ-Antriebssystem	Räder, 5-Arm-Y, 7,0Jx17, Reifen 215/55 R17
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Radschrauben Standard
Ohne Anhängavorrichtung	Radstand
Ohne Audi drive select	Rechtsverkehr
Ohne Belederung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Farbausstattung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifenreparaturset
Ohne Dekorfolien/Embleme	Rückfahrkamera
Ohne ECO-Funktion	Rücksitzlehne umklappbar
Ohne Elektromotor (Hybrid)	S tronic
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
Ohne Head-up-Display	Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll
Ohne Individualeinbau	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Serienfahrwerk
Ohne Klappptisch an Vordersitzlehne	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Kompensor	Serienqualität
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Ladedose	Sideblades in Wagenfarbe
Ohne Ladekabel	Sitzheizung vorn
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Smartphone-Interface
	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10641488
vom: 20.05.2026

spezielles Typschild EU
Stabilisator vorn
Standard
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System mit Rekuperation
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer 8
Stoff Skript
Stoßfänger advanced in Kontrastlackierung
Tagfahrlicht
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10641488
vom: 20.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	7,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10641488
vom: 20.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Radkastenverkleidung vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Türscheibe hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Türscheibe hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Becherhalter vorne	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10641488
vom: 20.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	183,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10641488
vom: 20.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGA1PA044686

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10641488
vom: 20.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10641488
vom: 20.05.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

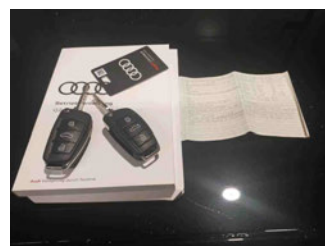

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10641488
vom: 20.05.2026



Innenraum - Kofferraum

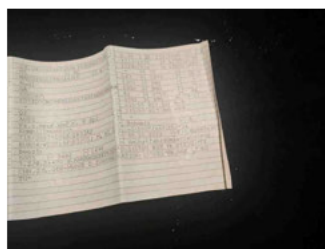

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10641488
vom: 20.05.2026



» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN



1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

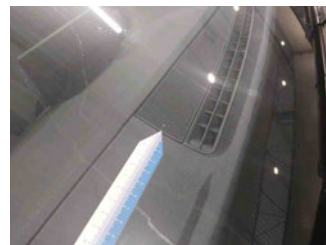



2 - Radkastenverkleidung vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

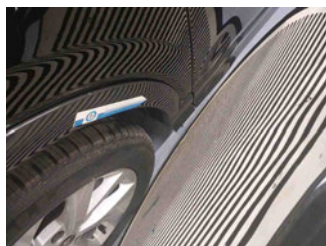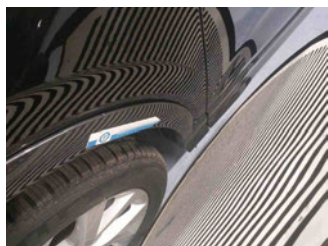



3 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

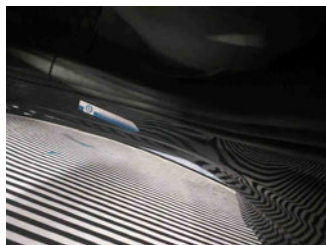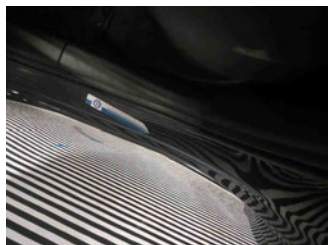

4 - Türscheibe hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

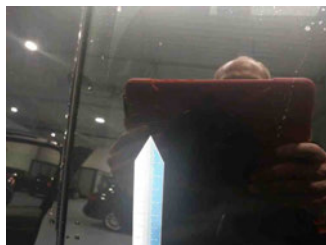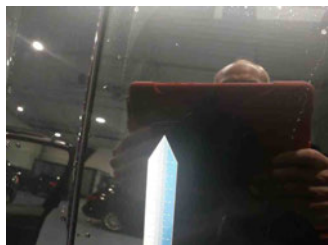

5 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

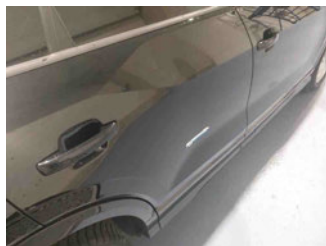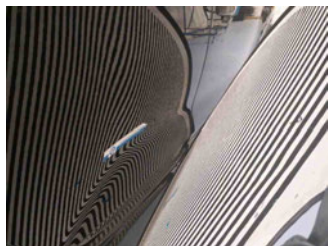



Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10641488
vom: 20.05.2026

6 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Türscheibe hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

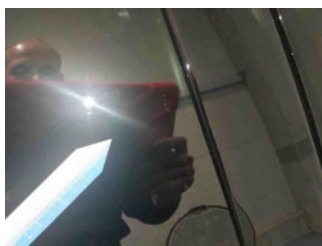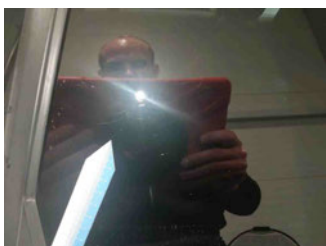

FEHLTEILE

1 - Becherhalter vorne - Fehlt - Ersetzen

