

BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3263828ZGWSIH vom 17.06.2026 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN

WV2ZZZ7HZEH135079

Kennzeichen

Hersteller

Volkswagen

Modell

T5 Transporter Bus (7E)(09.2009->2015)

Untertyp

California Beach Edition Aufstelldach

Erstzulassung

03.07.2014

Laufleistung

181.900 km (abgelesen)

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Auftragsnummer	3263828ZGWSIH
Auftragsdatum	17.06.2026 um 15:35 Uhr
Besichtigungsdatum	17.06.2026 um 15:35 Uhr
Besichtigungsbedingungen	Das Fahrzeug hat eine Camperausstattung. Diese Sonderausstattung wurde nicht vollständig geprüft (Markise, Schubladen/Schränke etc.) Mögliche Schäden sind in diesem Gutachten nicht berücksichtigt, weshalb eine Schaden- und Kostenausweitung möglich ist.

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Volkswagen	Amtliches Kennzeichen:	
Modell:	T5 Transporter Bus (7E) (09.2009->2015)	FIN:	WV2ZZZ7HZEH135079
Untertyp:	California Beach Edition	Erstzulassung:	03.07.2014
	Aufstelltdach	Laufleistung:	181.900 km (abgelesen)
KBA:	0603 / AQN	Maße in mm (LxBxH):	4.892 x 1.904 x 1.990
Antriebstechnologie:	Diesel	Anzahl Türen:	4
Antr./Schad.Schl.:	Euro 5	Anzahl Sitze:	7
Hubraum:	1.968 ccm	Lackfarbe:	Candy-Weiß
Leistung:	132 kw	Innenraumfarbe:	Blau-Anthrazit/Anthrazit-Classicgrey/ Classicgrey
Getriebeart	Manuell		

Anzahl Gänge:	6	Polsterfarbe:	Blau-Anthr
Antriebsart:	Frontantrieb	Polsterart:	Sitzbezüge in Stoff, Dessin
Leergewicht:	2.154 kg		"Takato"
Zulässiges Gesamtgewicht:	3.000 kg	Scheckheftgepflegt:	Hersteller
Fahrzeugart:	Transporter	Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Bauform:	Manuell		

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (1), Zulassungsbescheinigung Teil 1, Bordbuchmappe, Serviceheft

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

2. Batterie 80 Ah (72948), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebsart: Frontantrieb (70405), Ausführung: California (1210), Außenspiegel asphärisch, links (15804), Außenspiegel in Wagenfarbe (15807), Außenspiegel konvex, rechts (15702), Campingtisch (39196), Doppeltonfanfare (38400), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe (70311), Fahrassistenten-System: Bremsassistent (HBA) (40390), Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links (23406), Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts (23407), Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe links (23108), Fensterheber elektrisch (35000), Getriebe 6-Gang (75205), Heckklappe mit Verglasung (36101), Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage (22811), Heizung im Lade-/Fahrerhaus (29205), Innenraumfilter: Pollenfilter (29200), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz (31699), Karosserie/Aufbau: Motor Caravan (9600), Karosserievariante: Aufstelldach (10703), Kindersicherung an den Schiebetüren (35706), Leuchtweitenregelung (18205), LM-Felgen (45392), Make-up-Spiegel links beleuchtet (39505), Make-up-Spiegel rechts beleuchtet (39506), Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDI (96531), Radstand 3000 mm (47700), Reifendruck-Kontrollsystem (25903), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (77225), Scheinwerfer H4 (18000), Schiebetür Lade-/Fahrerhaus links entfällt (36300), Schiebetür Lade-/Fahrerhaus rechts (36207), Schubladen unter Dreiersitzbank (34575), Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn (26908), Servolenkung (69800), Sitzbezug / Polsterung: Stoff (30500), Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze, drehbar (33205), Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, drehbar (33204), Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz (33323), Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2er-Sitzbank, verschiebbar und ausklappbar (34202), Stoßfänger lackiert (21303), Tagfahrlicht (18607), Verglasung hinten abgedunkelt (22202), Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite) (37107), Wegfahrsperrung (elektronisch) (38106), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301), Zuheizung (29408), Zul. Gesamtgewicht 3,00 t (5204)

SONDERAUSSTATTUNG

Audiosystem RCD 310 DAB (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion) (24174), Ausstattungs-Paket Licht + Sicht (2802), Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar (15209), Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) (25020), Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten (25802), Fahrwerk 17" (42105), Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe rechts (23109), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) (26708), Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER) (29106), Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrerhaus) (28918), Lenkrad mit Multifunktion (Radio und Handy) (69001), Multimediabuchse MEDIA-IN (25017), Raucher-Paket (1410), Reserverad in Fahrbereifung (68708), Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand (19104), Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar (29500), Stabilisatoren verstärkt (42708), Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel) (14316), Vorbereitung Mobiltelefon/Handy (Premium Light) (24706), Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) (718)

Wartung und Fälligkeiten

POSITION		TERMIN
Letzter Service	178.022 km	04.09.2026
Nächster Service	24.500 km / 320 Tag(e)	
Nächste HU		05.2027

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Bridgestone (Sommer) Leichtmetall	235/55 R 17 103 Y	6 mm In Ordnung	
R Bridgestone (Sommer) Leichtmetall	235/55 R 17 103 Y	6 mm In Ordnung	
Achse 2			
L Bridgestone (Sommer) Leichtmetall	235/55 R 17 103 Y	7 mm In Ordnung	
R Bridgestone (Sommer) Leichtmetall	235/55 R 17 103 Y	7 mm In Ordnung	
2. RADSATZ (IM FAHRZEUG) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Dunlop (Winter) Leichtmetall	215/60 R 16 102 H	6 mm In Ordnung	
R Dunlop (Winter) Leichtmetall	215/60 R 16 102 H	6 mm In Ordnung	
Achse 2			
L Dunlop (Winter) Leichtmetall	215/60 R 16 102 H	6 mm In Ordnung	
R Dunlop (Winter) Leichtmetall	215/60 R 16 102 H	6 mm In Ordnung	

NOTLAUFEINRICHTUNG

Art: Ersatzrad

Fehlteile

POSITIONEN

Fahrzeugschlüssel

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosserie:

von 100,00 µm bis 140,00 µm

Untersuchungsergebnis:

Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Folgende Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit bedenkliche Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Einzelmessungen

POSITION	DICKE	WEITERE MESSUNGEN	BESCHREIBUNG
Seitenwand hinten rechts	221,00 µm		

Feststellungen

Alle festgestellten Schäden wurden ohne Demontage von Anbauteilen ausschließlich im sichtbaren Bereich begutachtet. Es ist nicht auszuschließen, dass sich weitere, derzeit nicht erkennbare oder verdeckte Schäden am Fahrzeug befinden. Solche Schäden konnten im Rahmen dieses Gutachtens nicht erfasst werden und sind daher nicht Bestandteil der Dokumentation. An der Karosserie sind teilweise Roststellen vorhanden. Das Fahrzeug weist teilweise Steinschläge auf. Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufeleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Aufstelldach	Löchrig
2	Außenspiegel rechts	Abschürfung
3	Windschutzscheibe	Steinschlag
4	Kotflügel vorne links	Verformt
5	Kotflügel vorne links / Blinker	Nässe
6	Tür vorne links	Korrosion
7	Heckklappe	Delle, Korrosion
8	Seitenwand hinten rechts	Korrosion
9	Tür hinten rechts	Delle
10	Kotflügel vorne rechts	Korrosion
11	Stoßfänger vorne	Gebrochen
12	Unterboden	Korrosion
13	Kotflügel vorne rechts / Radhausschale	Gebrochen
14	Zusätzlicher Radsatz / Felge	Korrosion
15	Elektrisches System	El. Fehler

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9

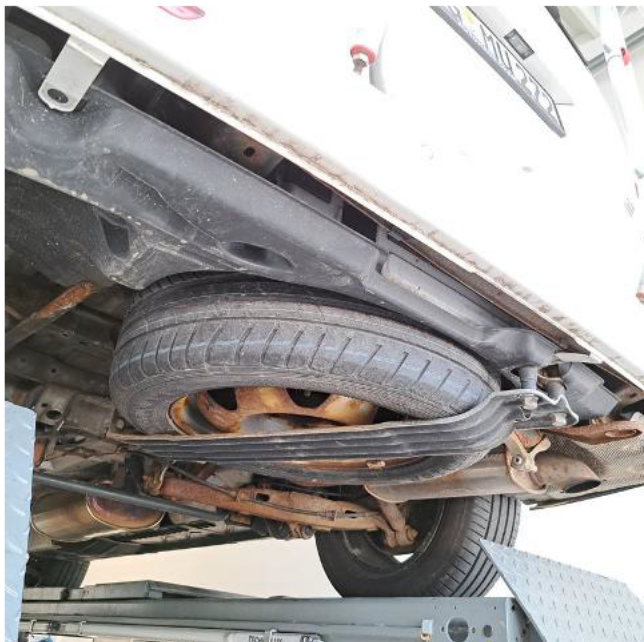


Bild 10



Sonstiges

Bild 11



Bild 12

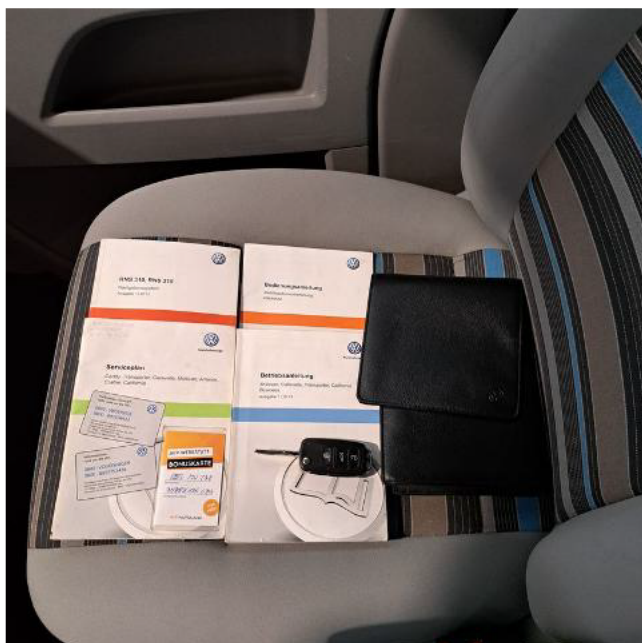


Bild 13

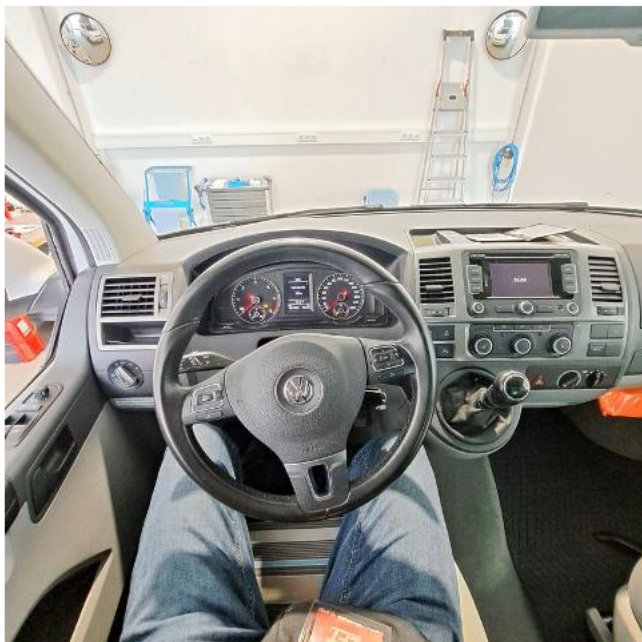



Bild 14



Bild 15



Bild 16

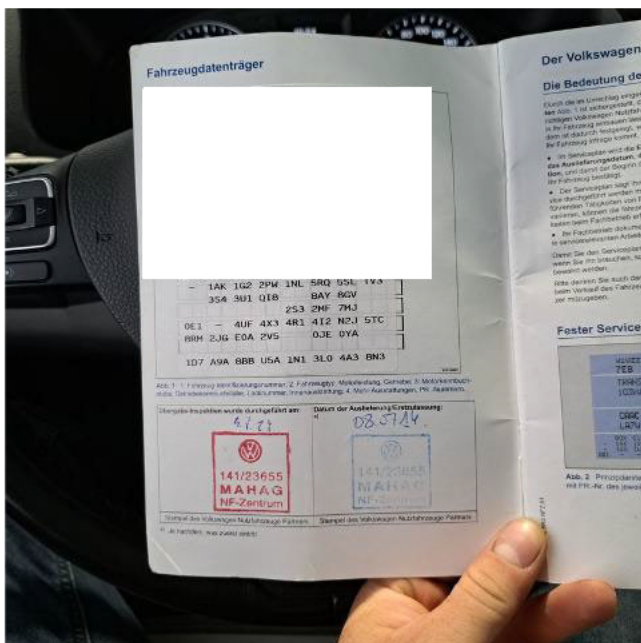

Sonstiges

Bild 17

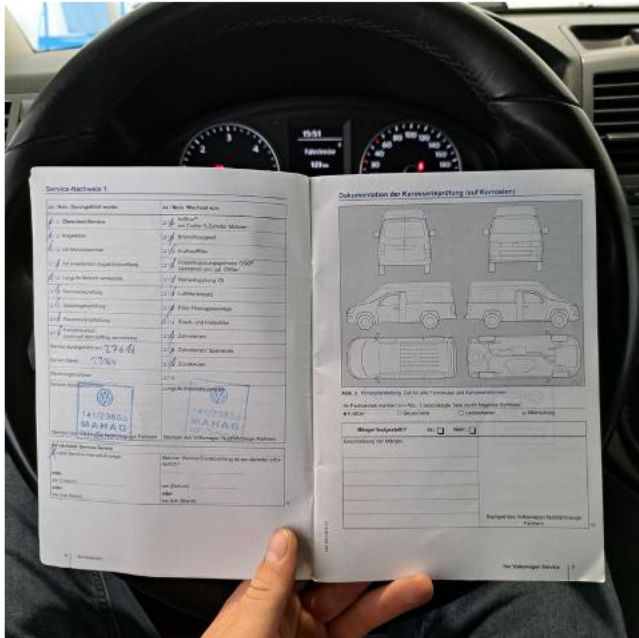


Bild 18

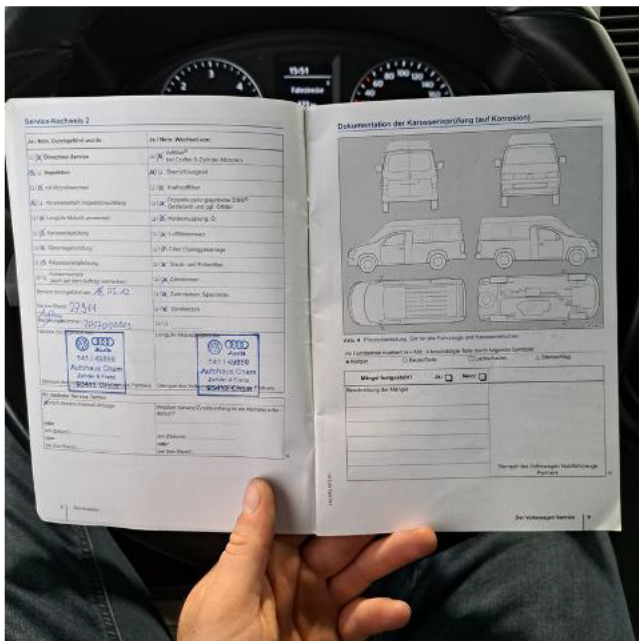


Bild 19

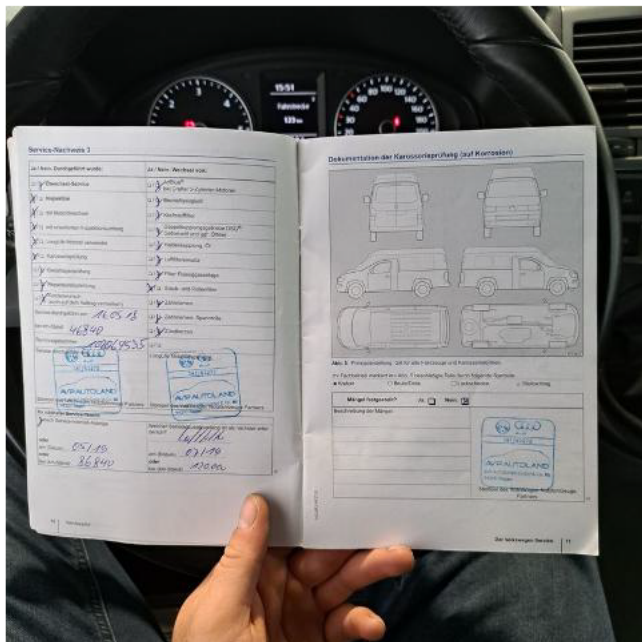


Bild 20



Bild 21



Bild 22

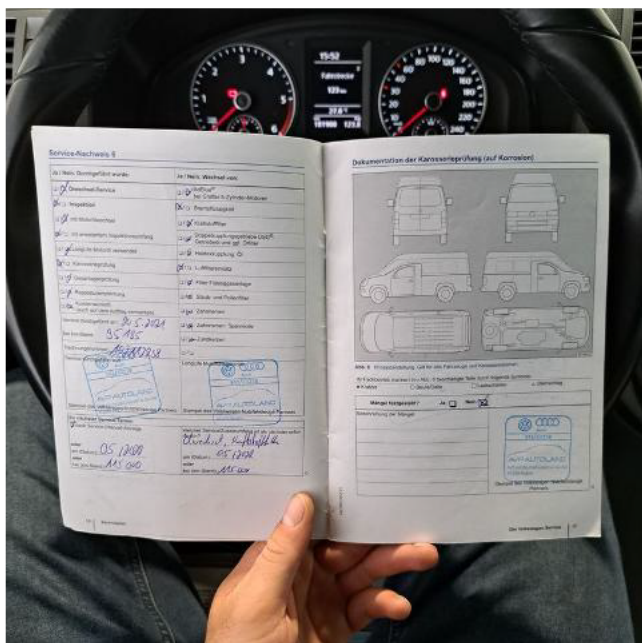


Bild 23

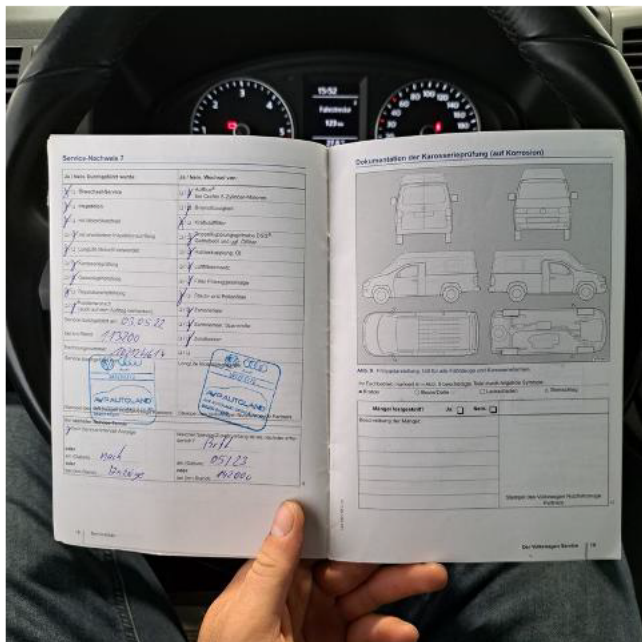
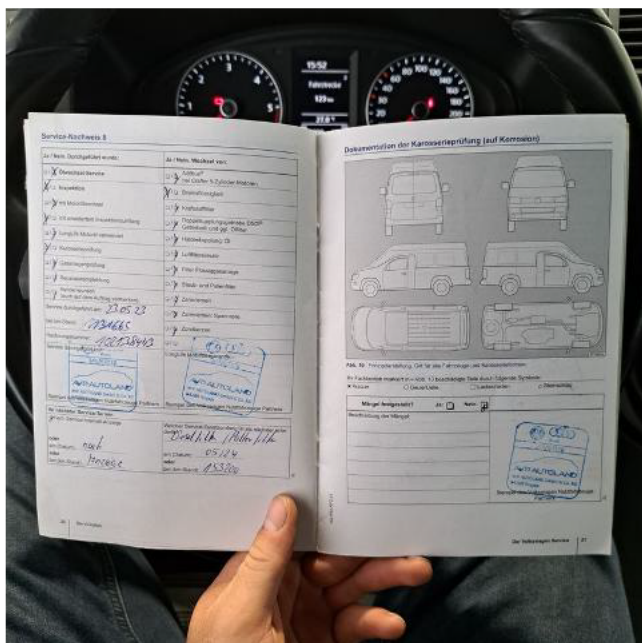


Bild 24






Bild 27



Bild 28

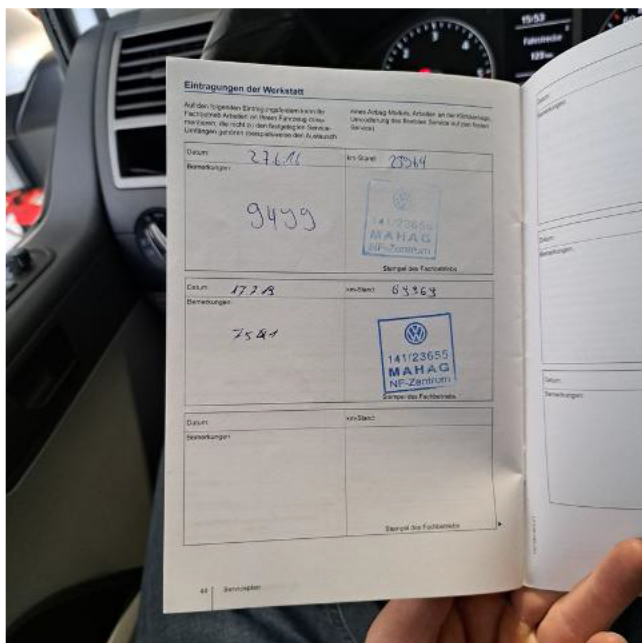



Bild 31



Zusätzlicher Radsatz

Bilder Feststellungen

Bild 32

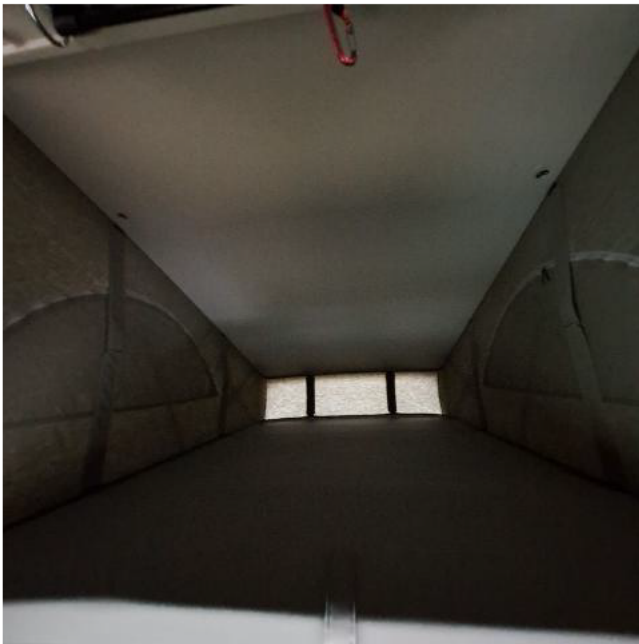

Nr.: 1

Bauteil: Aufstelldach

Beschädigungsart: Löchrig

Reparaturweg:

Bild 33



Bild 34



Bild 35



Bild 36



Nr.: 2

Bauteil: Außenspiegel rechts

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 37



Bild 38



Nr.: 3

Bauteil: Windschutzscheibe

Beschädigungsart: Steinschlag

Reparaturweg:

Bild 39



Bild 40



Nr.: 4

Bauteil: Kotflügel vorne links

Beschädigungsart: Verformt

Reparaturweg:

Bild 41

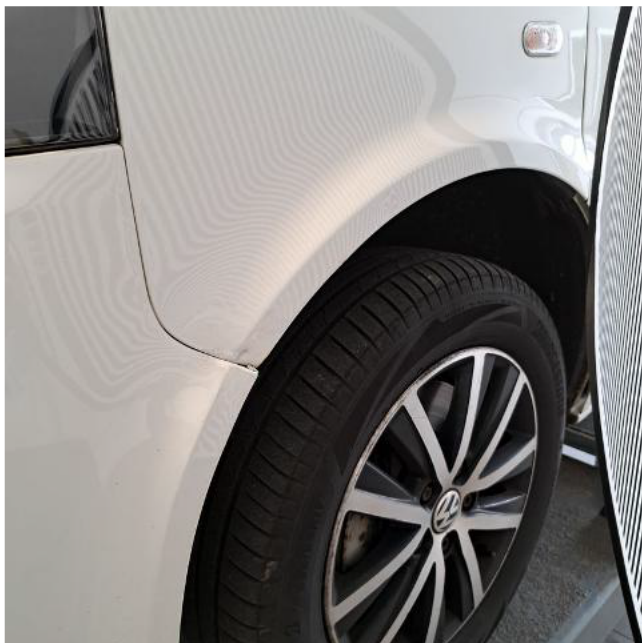


Bild 42



Bild 43



Bild 44



Nr.: 5

Bauteil: Kotflügel vorne links /
Blinker

Beschädigungsart: Nässe

Reparaturweg:

Bild 45



Bild 46



Nr.: 6

Bauteil: Tür vorne links


Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 47



Bild 48

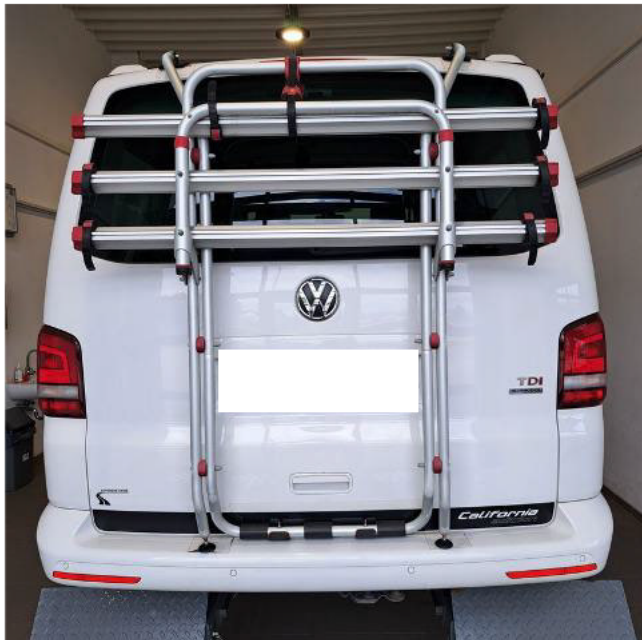

Nr.: 7
Bauteil: Heckklappe
Beschädigungsart:
Delle, Korrosion
Reparaturweg:

Bild 49



Bild 50



Bild 51



Bild 52



Nr.: 8

Bauteil: Seitenwand hinten
rechts

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 53



Bild 54



Nr.: 9
Bauteil: Tür hinten rechts
Beschädigungsart: Delle
Reparaturweg:

Bild 55

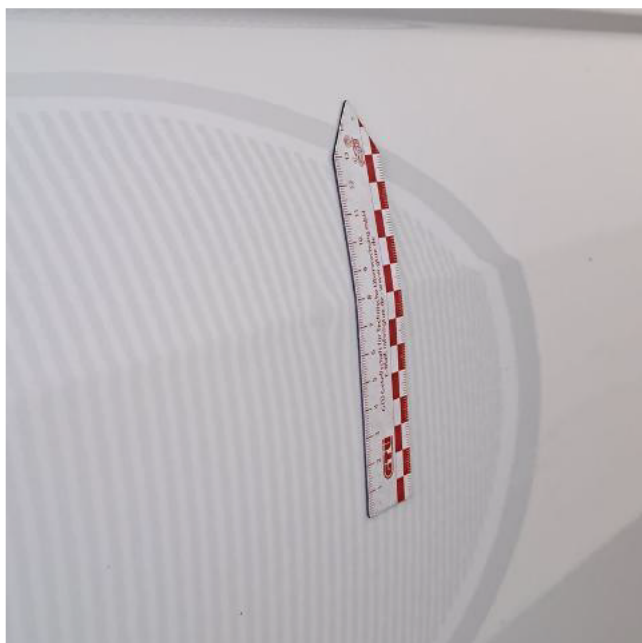


Bild 56



Nr.: 10

Bauteil: Kotflügel vorne rechts

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 57



Bild 58

**Nr.: 11****Bauteil: Stoßfänger vorne****Beschädigungsart: Gebrochen****Reparaturweg:**

Bild 59



Bild 60



Bild 61

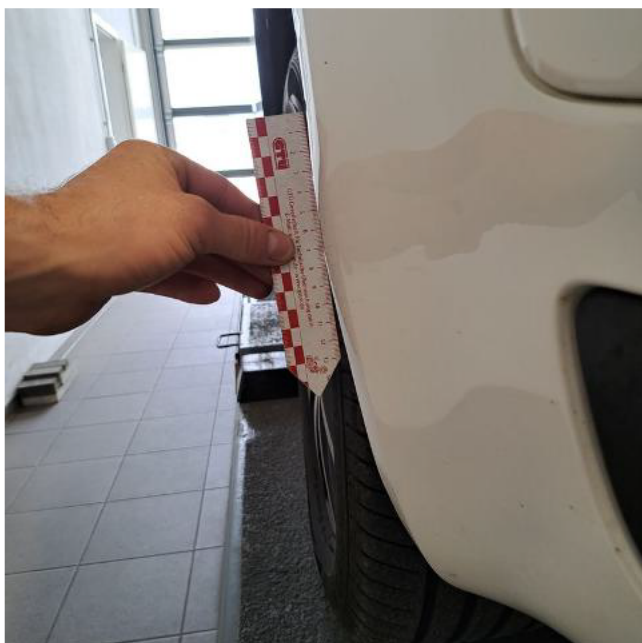


Bild 62

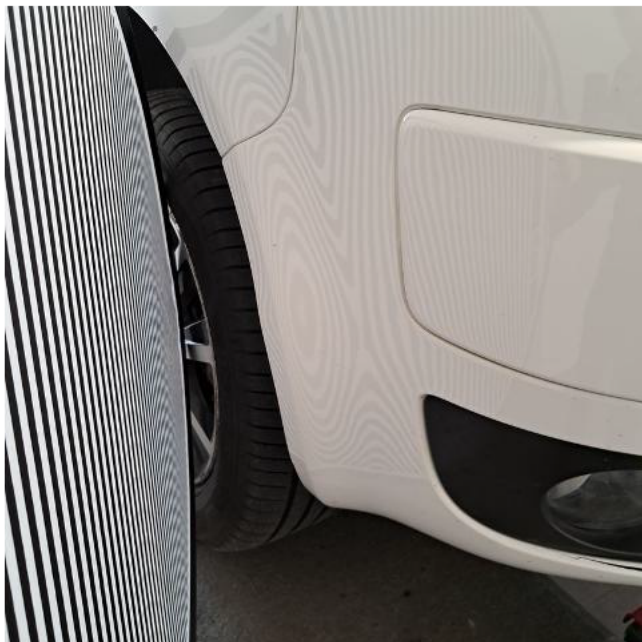


Bild 63



Bild 64



Bild 65

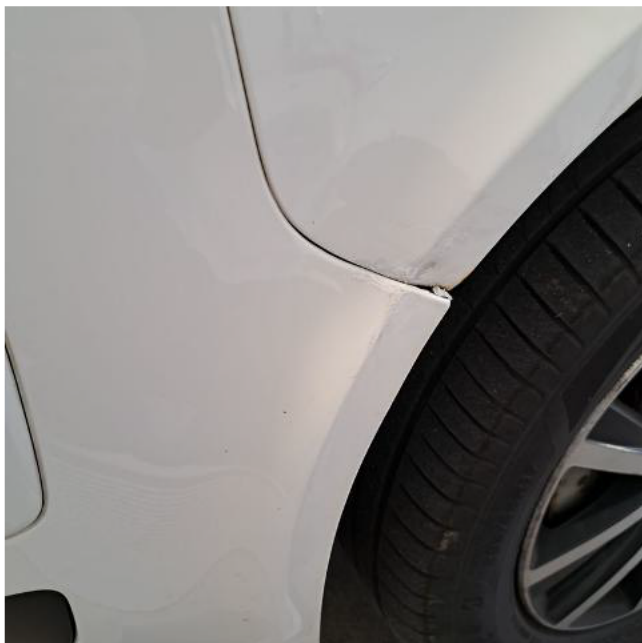


Bild 66


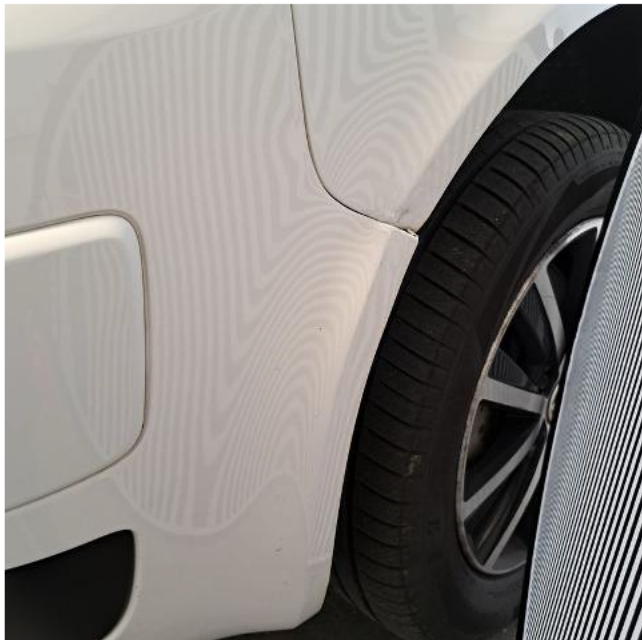


Bild 67

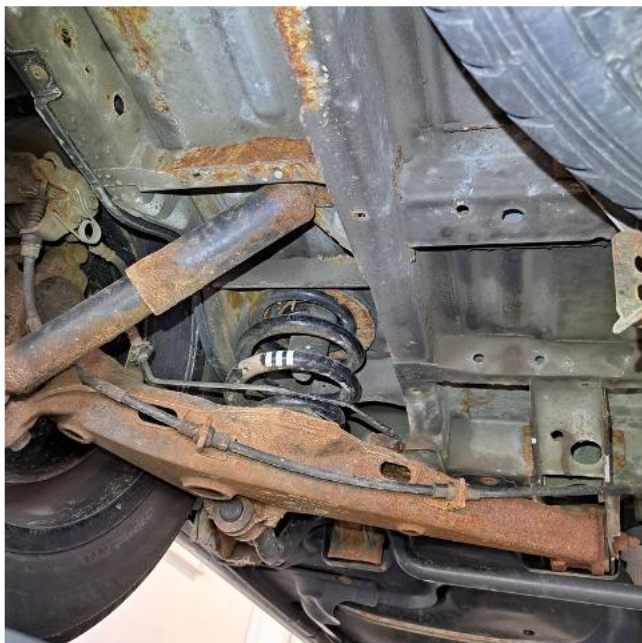

Nr.: 12

Bauteil: Unterboden

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 68



Bild 69



Bild 70

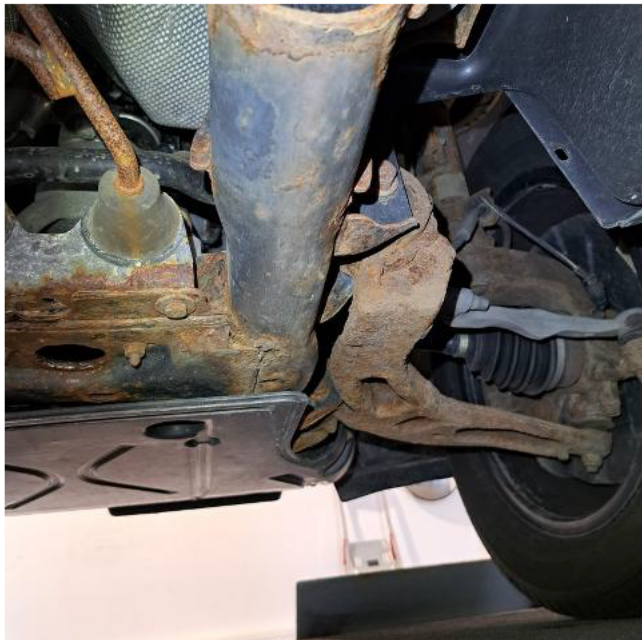


Bild 71

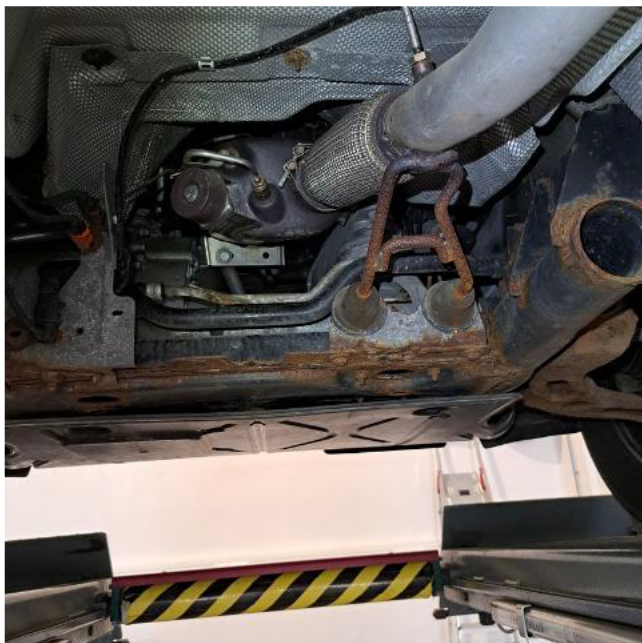


Bild 72



Nr.: 13

Bauteil: Kotflügel vorne rechts /
Radhausschale

Beschädigungsart: Gebrochen

Reparaturweg:

Bild 73



Bild 74

**Nr.: 14****Bauteil:** Zusätzlicher Radsatz /
Felge**Beschädigungsart:** Korrosion**Reparaturweg:**

Bild 75

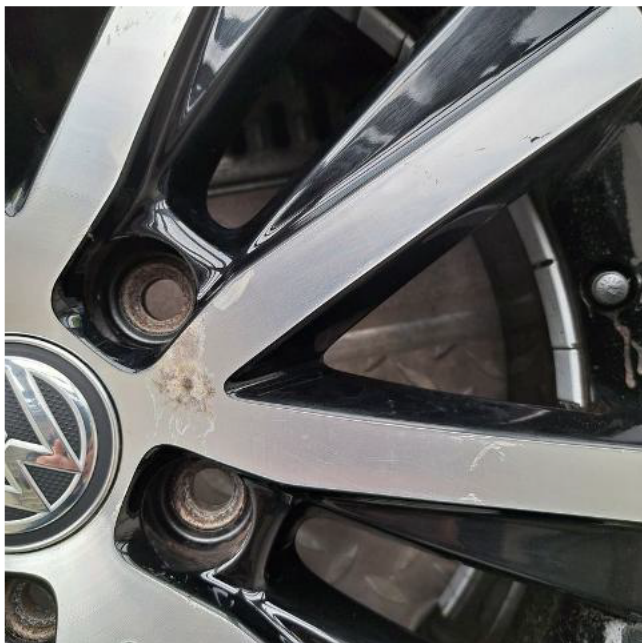


Bild 76



Bilder Lackmessung

Bild 77



Seitenwand hinten rechts:
221µm



Kunde:	3263828	Fahrzeugtyp:	VW Bus/Transporter T5 (7E) (2009 – 2015)
Kundennummer:		VIN:	WV2ZZZ7HZEH135079
Kennzeichen:		Kilometerstand:	181900 km

Klimaelektronik (Klima_Heizungselektronik UDS 746 KlimaT5Basis_A01)

Identifikation:

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung: EV_ClimaticT5	ASAM/ODX Dateiversion: A01	Softwareversion: 0506
Hardwareteilenummer: 7E5907047BF	Hardwareversion: H20	VW/Audi-Teilenummer: 7E5907047BF
Codierung: 00003	AVL-ECU-ID: 7119-4274-2	

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[D11140] U111100	Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft Keine Warnlampe an Getestet im aktuellen Betriebszyklus Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers bestätigt Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten Speicherstatus: aktuell und gespeichert

Gateway (Did_19_7H_3B)

Identifikation:

Ersatzteilnummer: 6N0-909-901	Programmierbarkeit: nicht programmierbar	Datenstand: 0712
Codierung: 042200	Hardwarenummer: 7H0937090	Hardware Versionsnummer: H74
Gerätenummer: 0	Importeursnummer: 790	Werkstattcode: 2739
Systembezeichnung: GW-K-CAN TP20	Protokoll: KWP2000 Service22	AVL-ECU-ID: 7387-7412-3

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[04B7] 1207	Steuergerät für Zusatzheizung kein Signal/Kommunikation Fehler Testzyklus vollständig durchlaufen Speicherstatus: aktuell und gespeichert Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Motorelektronik (Motorelektronik UDS 7E0 Default)

Identifikation:

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung: EV_ECM20BTD0110 3L906019HJ	ASAM/ODX Dateiversion: 004	Softwareversion: 9979
Hardwareteilenummer: 03L907309L	Hardwareversion: H38	VW/Audi-Teilenummer: 03L906019HJ
Codierung: 125642635521800	VIN: WV2ZZZ7HZEH135079	AVL-ECU-ID: 2112-7892-42

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[001378] P067100	Glühkerze Zylinder 1 elektr. Fehler im Stromkreis Keine Warnlampe an Nicht getestet im aktuellen Betriebszyklus Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers bestätigt Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus erkannt Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten

bszyklus
es Fehlerspeichers
speichers

bestätigt
Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus erkannt
Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Speicherstatus: aktuell und gespeichert

Anmerkungen:

Prüfer: Unterschrift: