



Wertgutachten

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Vito		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	W1VVLCEZ7S4435222
Erstzulassung	11.11.2024	Laufleistung (abgelesen)	84.394 km
HSN/TSN	2222 / BBJ 09286	Kraftstoffart	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik (Getriebe Automati...
Farbe	ARKTIKWEISS	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	120 kW	Nächste HU	
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	—
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	609 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.800 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R17 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	3mm / 3mm	i.O.
2	225/55 R17 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	4mm / 1mm	n.i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: FY7 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung, 3. Bremsleuchte, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Antriebsart: Heckantrieb, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Außentemperaturanzeige, MX0 BlueEfficiency-Paket, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), Drehzahlmesser, LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, BA3 Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenten-System: Pannenmanagement, Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, M60 Generator 250 A, MK8 Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), Getränkehalter vorn, F66 Handschuhfach abschließbar, ZM0 Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempomat), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, F3Z Komfortschließung, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB5 Kraftstofftank: 70 Ltr., CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Leuchtweitenregelung, Z41 LKW-Zulassung, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, XM7 Modellpflege (2) mit Code, MU4 Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25'), Z3K Pro, IN3 Radstand 3430 mm, RD8 Radvollabdeckung, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem,



FR8 Rückfahrkamera, MT5 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung elektro-mechanisch, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF4 Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma, SB1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, SE5 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, SA1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung, RS7 Stahlfelgen 6,5x17, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, H20 Wärmeschutzverglasung, XG6 Zul. Gesamtgewicht 2,80 t, EL8 Zweibege Lautsprecher vorn

Sonderausstattung: QA4 Anhängelast 2500 kg, E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, EY2 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, B25 Feststellbremse elektrisch, V3L Fußmatten Allwetter, W54 Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad), BH1 Hold-Funktion, V43 Holzfussboden im Laderaum, LC4 Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, LC2 Laderaumleuchte LED, D51 Laderaumtrennwand mit Fenster, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, F48 Scheibenwaschanlage beheizt, VV2 Schienensystem Lastenverankerung, SH2 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite, SH1 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweisitzer, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz, F2W Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Motor	Motorverkleidung unten vorn - gebrochen / gerissen - erneuern	45,00 €
2	Tür vorn links	Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern	77,00 €
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen (Abdeckung AHZV festgeklebt) - beschädigt - erneuern	100,00 €
4	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
5	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - Smart Repair	120,00 €
6	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair	120,00 €
7	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair	140,00 €
8	Motor	Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern	144,00 €
9	Instrumententafel	Kontrollleuchte (Mehrkosten möglich) - leuchtet - Diagnose durchführen	150,00 €
10	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - Smart Repair	160,00 €
11	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts - verschlissen - erneuern	190,00 €
12	Sitz vorn	Sitzpolster links - beschädigt - erneuern	219,00 €
13	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern	370,00 €
14	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern	402,00 €
15	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern	538,00 €
16	Karosserie	A-Säule links - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S2)	559,00 €
17	Stoßfänger vorn	Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - erneuern	609,00 €
18	Schiebetür rechts	Schiebetür - verformt - instandsetzen/lackieren (S2)	725,00 €
19	Seitenwand links	Seitenwand - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)	1.071,00 €
20	Seitenwand rechts	Seitenwand - verformt - instandsetzen/lackieren (S2)	1.108,00 €
Summe (netto)			6.947,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			



Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

- Abschleppöse
- Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
- Bordwerkzeug
- Verbandkasten
- Wagenheber
- Warndreieck
- Zigarettenanzünder

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	6.947,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	6.947,00 €
Mwst. (19%)	1.319,93 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	8.266,93 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Reifen HR

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach



Abbildung 7: Unterboden

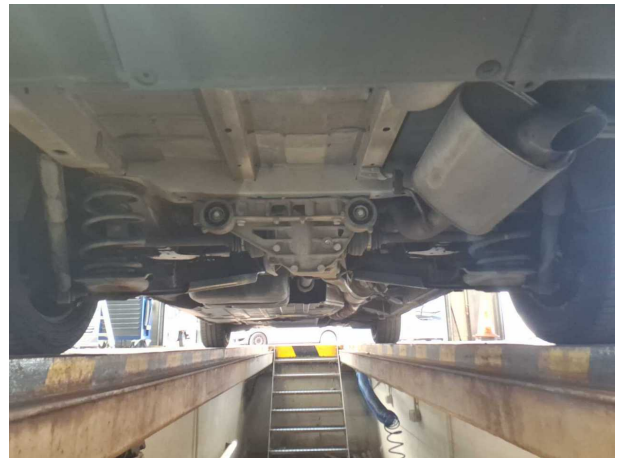


Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: FIN

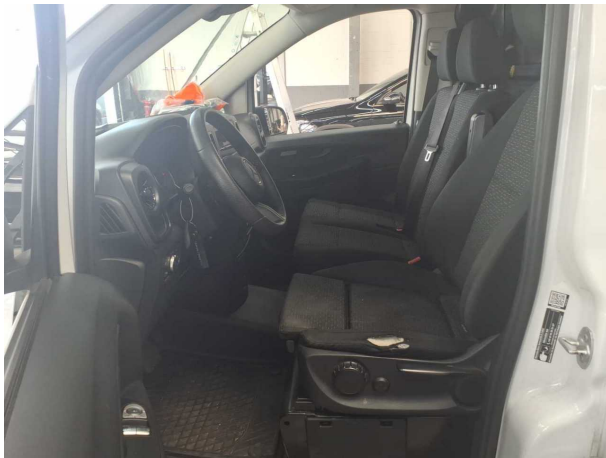


Abbildung 13: Innenraum

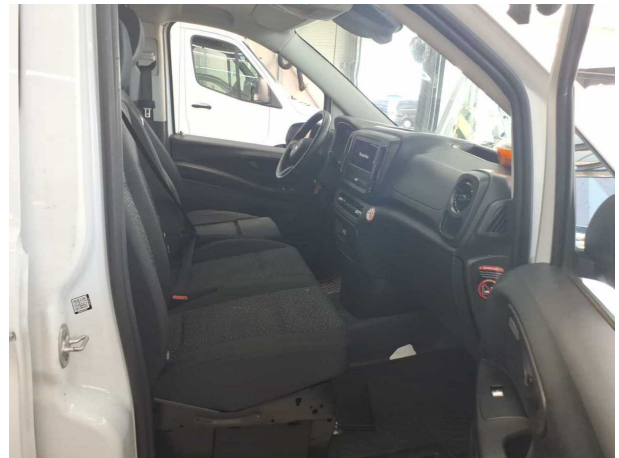


Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum

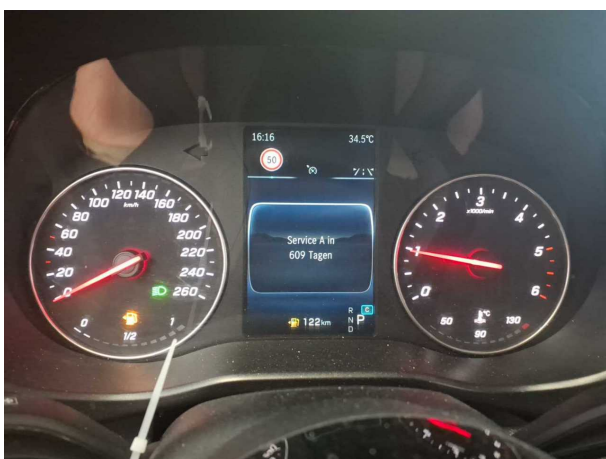


Abbildung 17: Kombiinstrument



Abbildung 18: Kombiinstrument

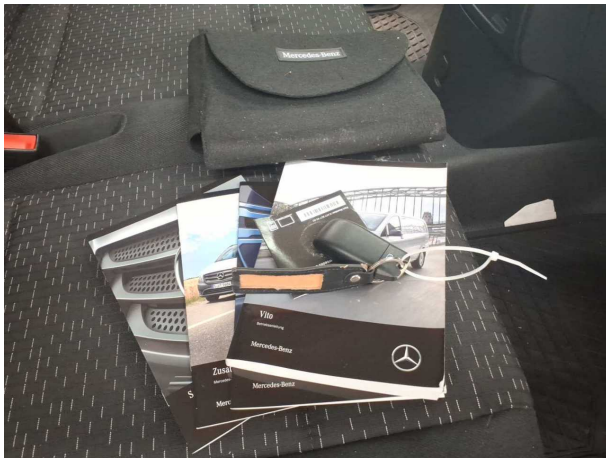


Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

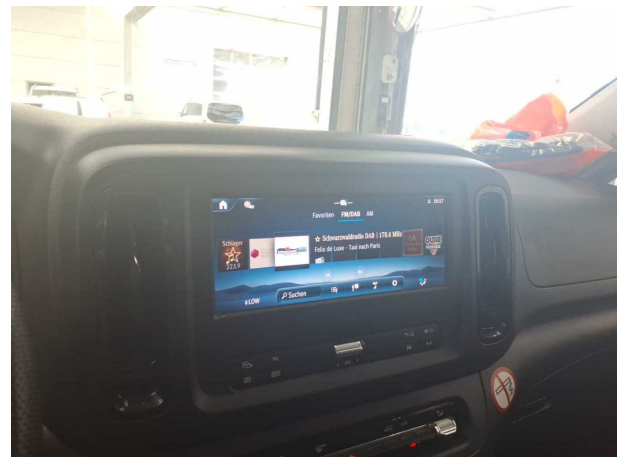


Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Motor: Motorverkleidung unten vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/ Abdeckungen (Abdeckung AHZV festgeklebt) - beschädigt -




Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle(n) - Smart Repair

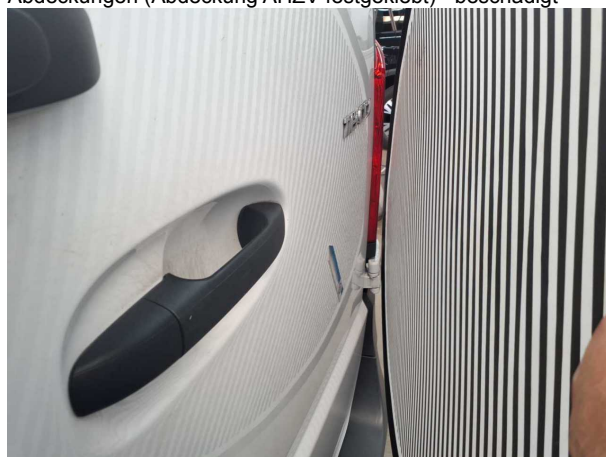


Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

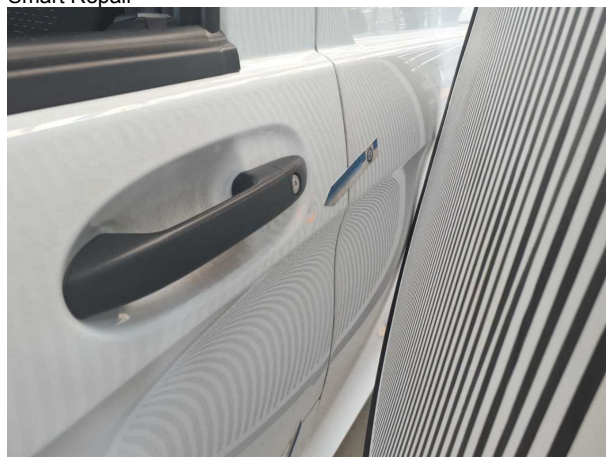


Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

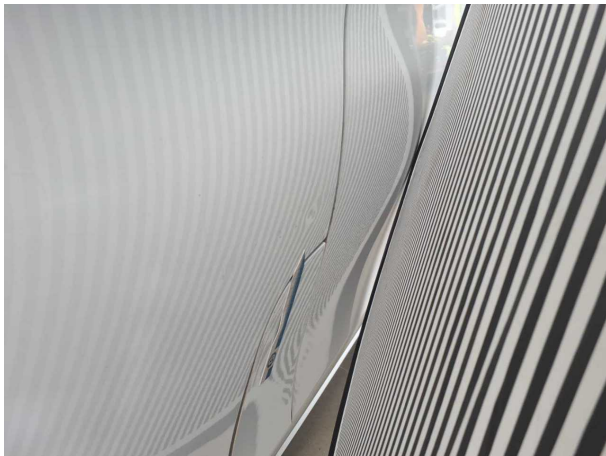


Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

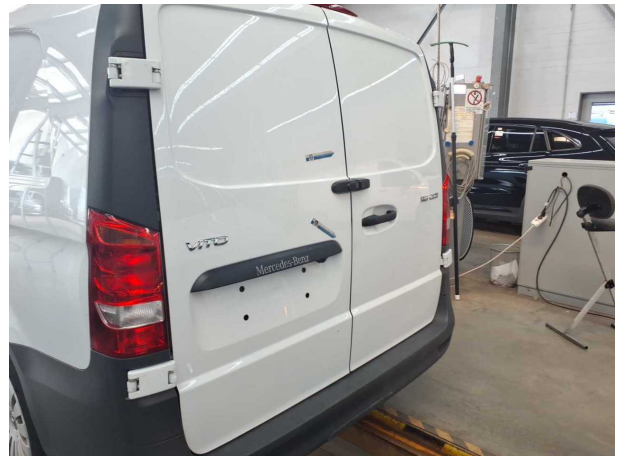

Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair

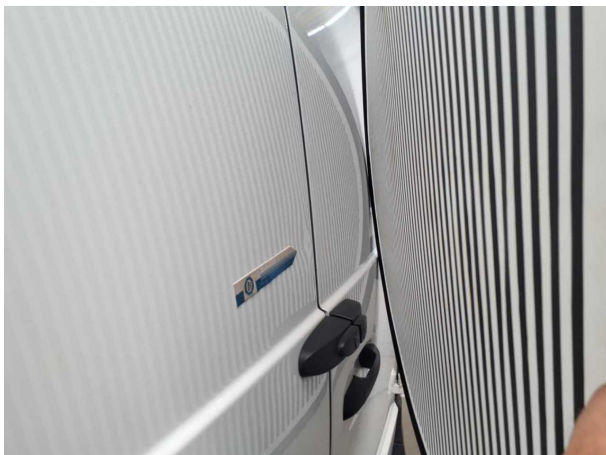


Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair

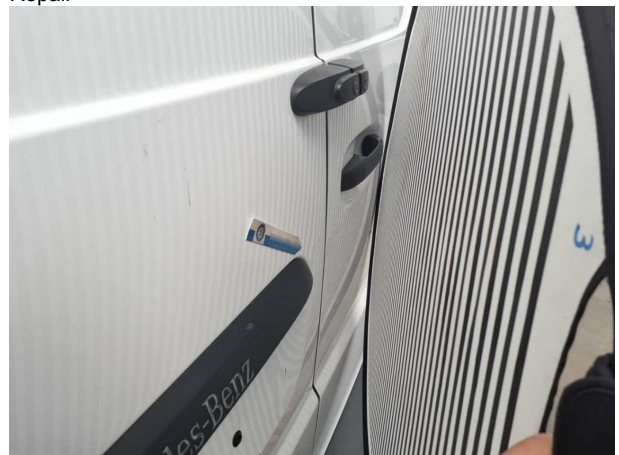

Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair

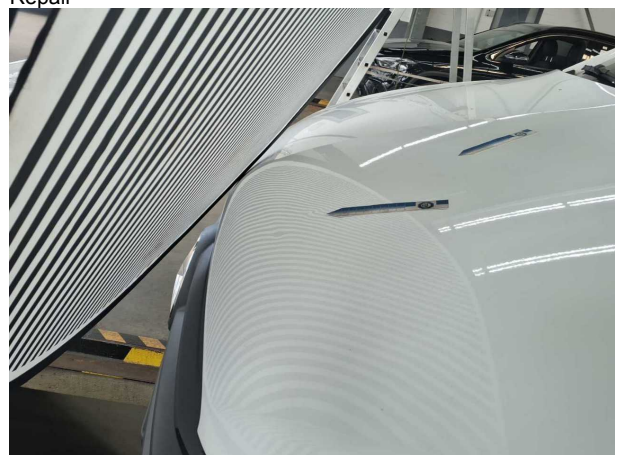

Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #8: Motor: Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Instrumententafel: Kontrollleuchte (Mehrkosten möglich) - leuchtet - Diagnose durchführen



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - verschlissen - erneuern



Beschädigung #12: Sitz vorn: Sitzpolster links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #13: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #14: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #16: Karosserie: A-Säule links - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S2)



Beschädigung #16: Karosserie: A-Säule links - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S2)



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic... verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #18: Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - instandsetzen/lackieren (S2)




Beschädigung #18: Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - instandsetzen/lackieren (S2)



Beschädigung #18: Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - instandsetzen/lackieren (S2)

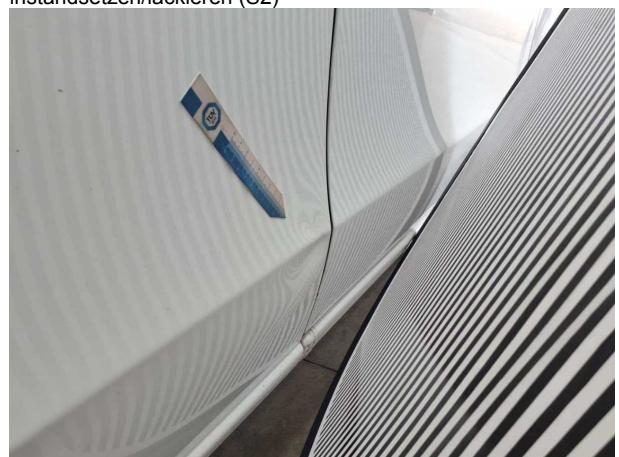

Beschädigung #18: Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - instandsetzen/lackieren (S2)

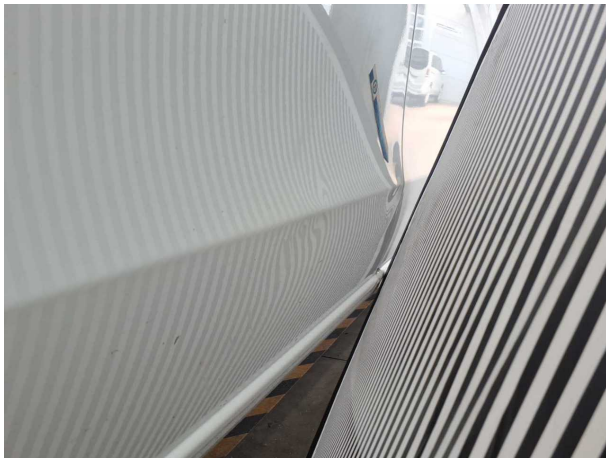


Beschädigung #18: Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - instandsetzen/lackieren (S2)




Beschädigung #19: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung #19: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)

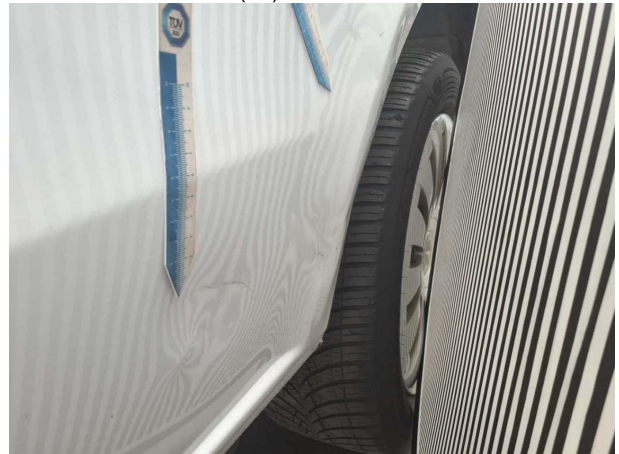

Beschädigung #19: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)

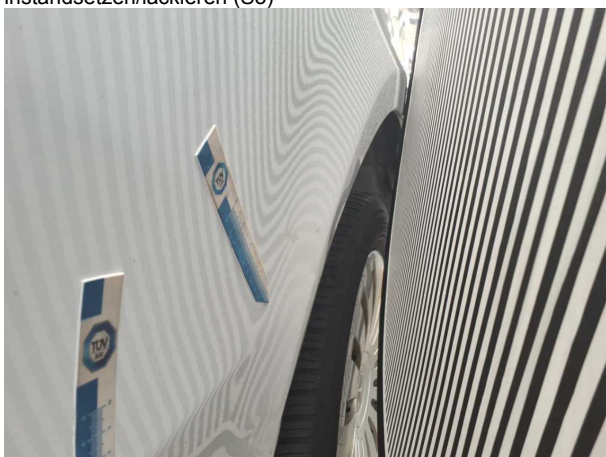


Beschädigung #19: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung #19: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung #20: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen/lackieren (S2)

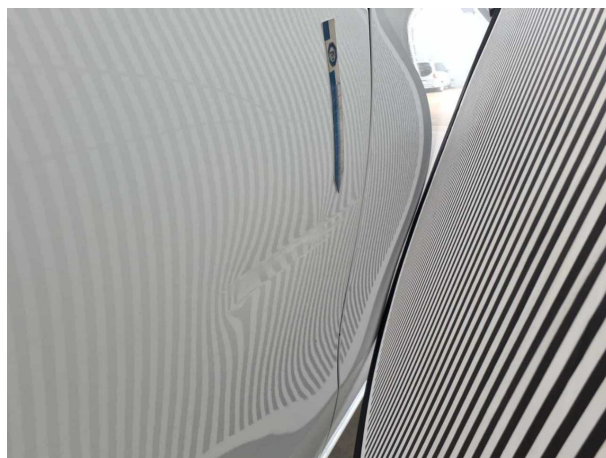

Beschädigung #20: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen/lackieren (S2)



Beschädigung #20: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen/lackieren (S2)



Beschädigung #20: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen/lackieren (S2)