

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	08.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	17.07.2026
Referenznummern	0002071926

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VZT8GP2N1048803		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Monstein Grau / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	07/2028
Typ / Verkaufsbez.	Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Business	Laufleistung abgelesen	88.546 km
Erstzulassung	15.06.2023	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 128 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97H	1 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97H	1 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97H	3 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97H	4 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 07.07.2026 bei km 88.229.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Frontscheibe beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend	Bluetooth Audio-Streaming
Bremsassistent	Dach, Design-Ausführung (Chrom)
Drehzahlmesser	Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Ergonomiesitz vorn links
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektrisch hinten
Fensterheber elektrisch vorn	Feststellbremse elektrisch
Freisprecheinrichtung Bluetooth	Frontkamera
Fahrassistenz-System: Abstandswarner	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Kindersicherung	Klimaautomatik 2-Zonen
Luftfeuchtesensor	Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Audiobedienung am Lenkrad	Lenkrad heizbar
LM-Felgen	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI	MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
Nebelscheinwerfer LED	Parkpilotsystem vorn und hinten
Reifendruckwarner	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Seitenairbag vorn
Seitenscheiben geräuschkämmend	Sicht-Paket
Einschaltautomatik für Fahrlicht	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Scheibenwischer mit Regensensor	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Sitzheizung vorn	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
USB-Schnittstelle hinten (2-fach)	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Business-Paket Premium
Easy Access-Paket	Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
Heckklappenöffnung elektrisch	Schließ-/Startsystem Keyless Open
Technologie-Paket Park & Go	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
Rückfahrkamera (digital)	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	Charging-Paket
Innovations-Paket 1	Voll-LED (IntelliLux)
Leuchtweitenregelung automatisch	Abbiegelicht
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	Innovations-Paket 2
Head-up-Display	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Blende -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 24, Bild 25)	170,71 €	102,43 €
Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 26, Bild 27, Bild 28)	1145,03 €	750,83 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 21, Bild 22, Bild 23)	1888,22 €	1228,64 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	853,16 €	511,90 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt, Smartrepair (Bild 29, Bild 30, Bild 31)	140,00 €	140,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 32, Bild 33, Bild 34)	1336,12 €	801,67 €
Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 35, Bild 36, Bild 37)	1139,84 €	779,62 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Teilleder-, beschädigt, ersetzen (Bild 16, Bild 17)	203,01 €	121,81 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	6.876,09 €
Minderwert	4.436,90 €
Händlereinkaufspreis	6.975,00 €
Händlerverkaufspreis	8.300,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 37 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 17.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

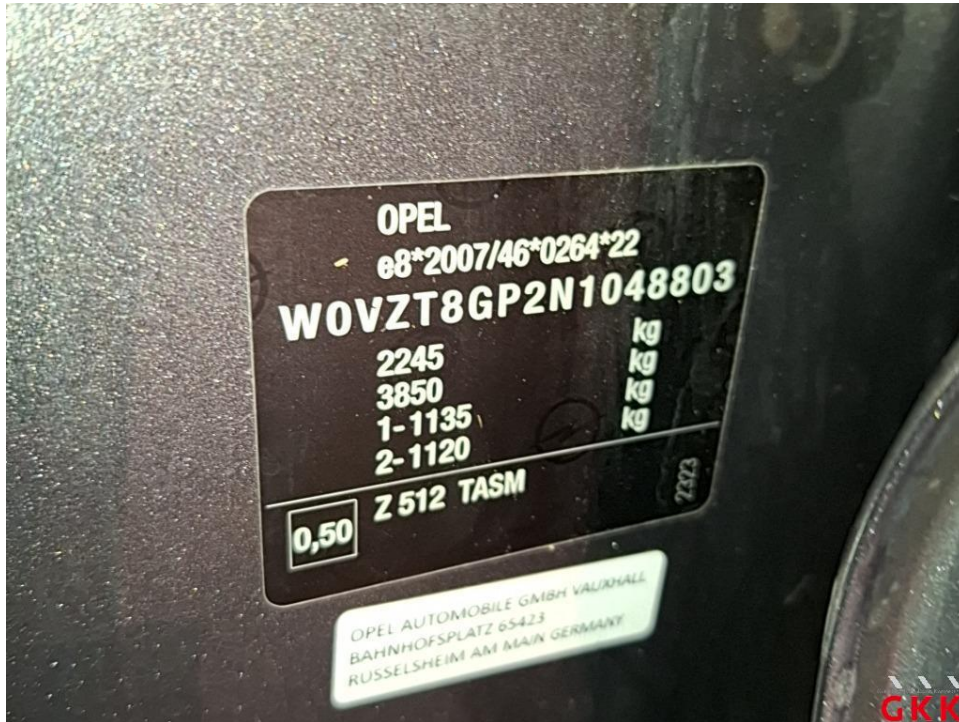


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

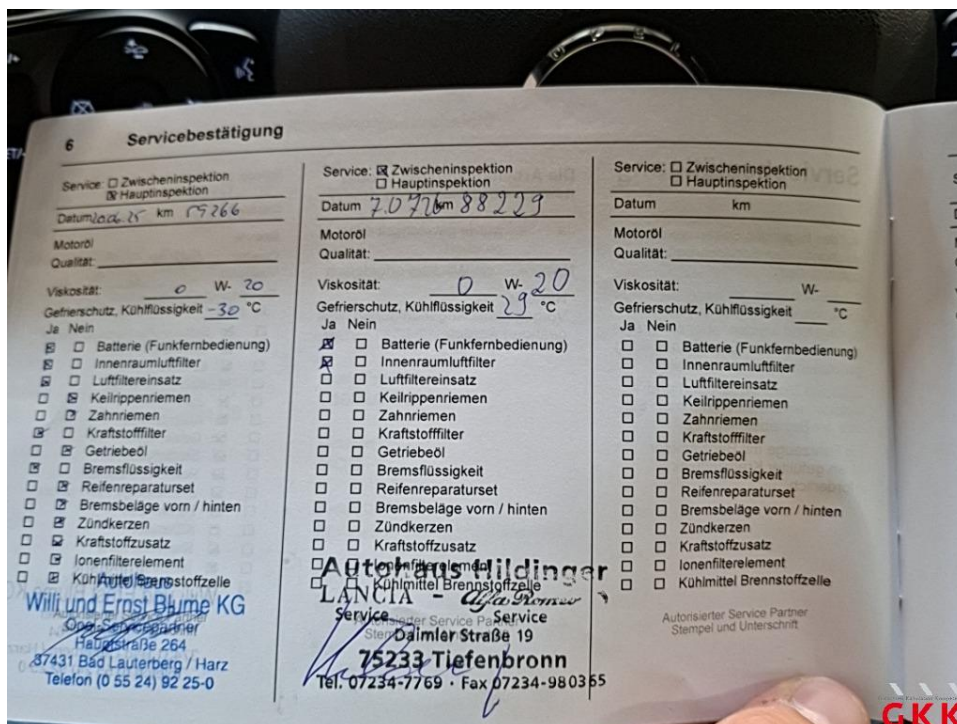


Bild 12

Fotoanlage

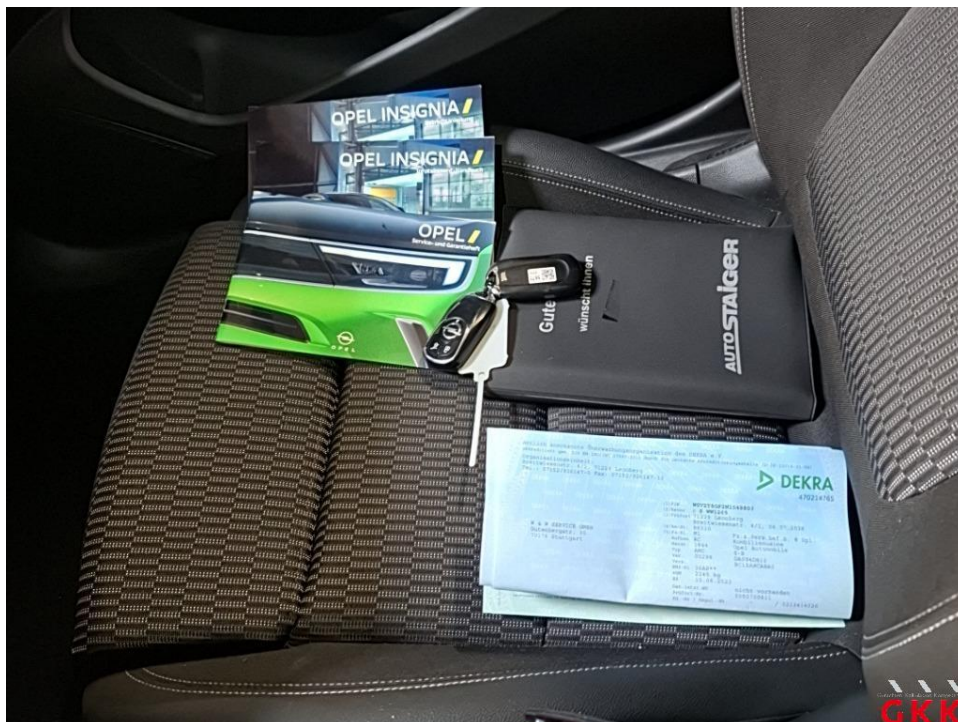


Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15

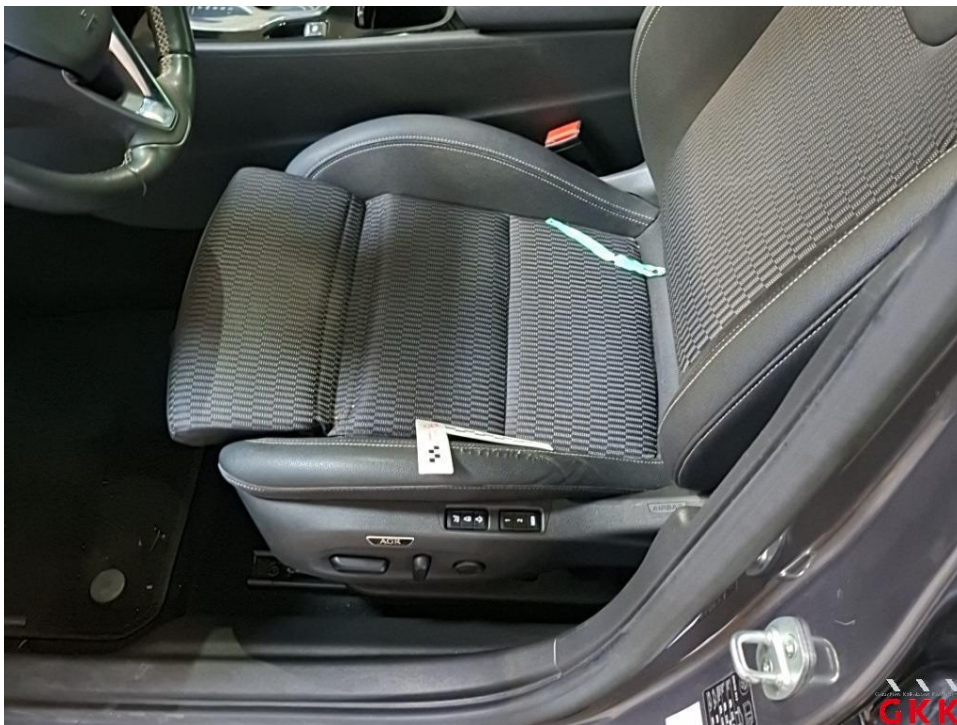


Bild 16 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Teilleder-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Teilleder-, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Kotflügel vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

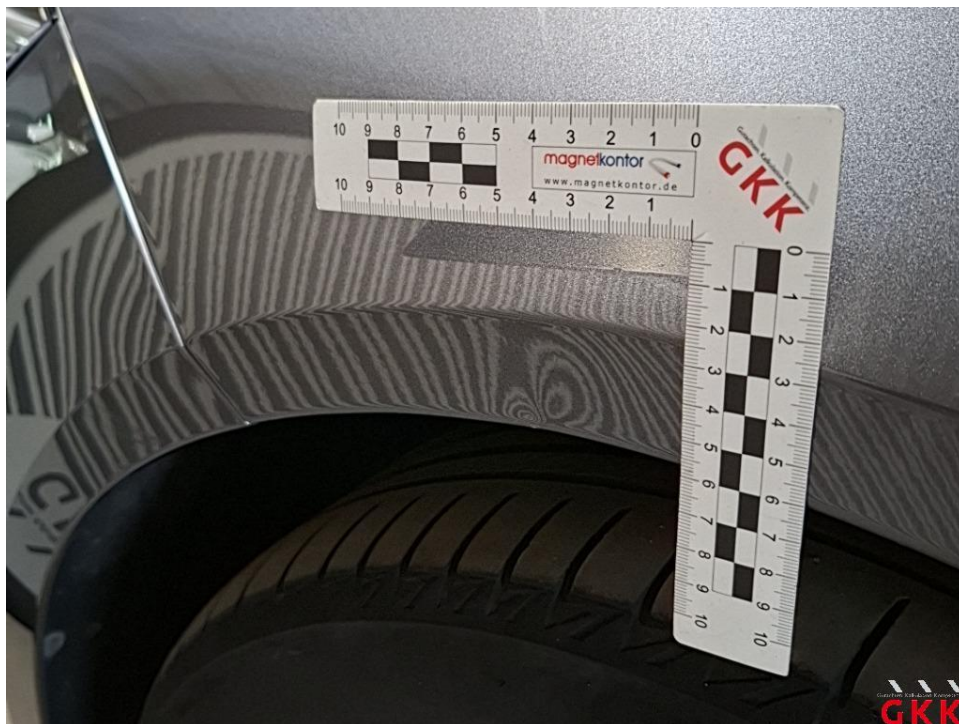


Bild 19 Kotflügel vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Kotflügel vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 24 Stoßfänger vorne, Blende -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 25 Stoßfänger vorne, Blende -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 26 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 27 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 28 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 29 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 30 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 31 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 32 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 33 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 34 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 35 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 36 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

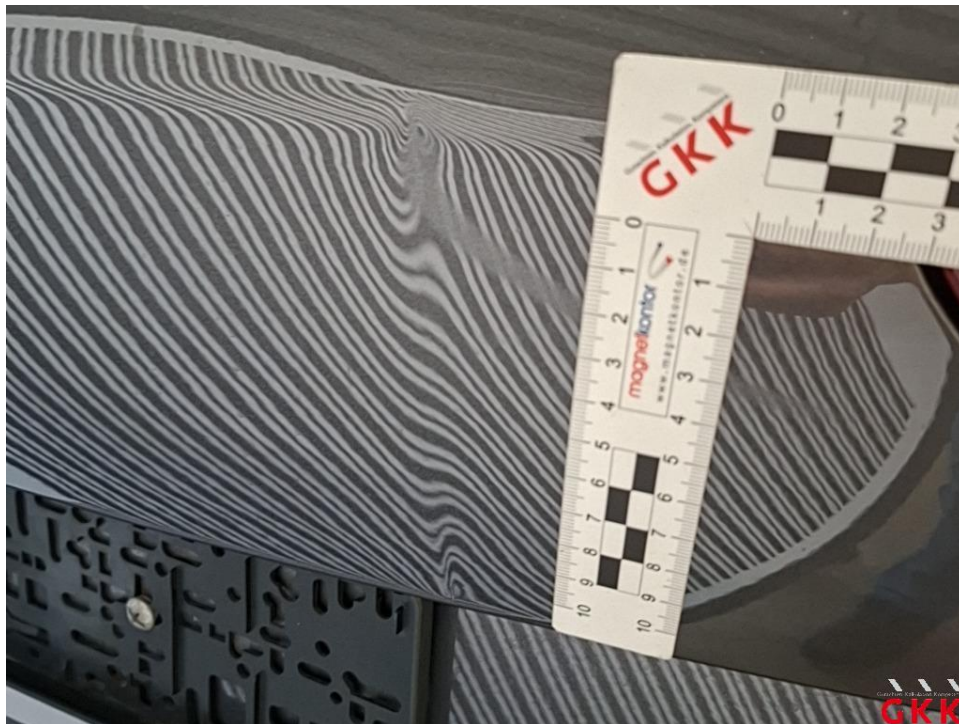


Bild 37 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren