

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen/Räder : 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) : 1, VORNE, NA
3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist : nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand : 3275 mm
4.1 Achsabstände: 1-2/2-3 : 3275 / NA mm
5. Länge : 4959 mm
6. Breite : 1920 mm
7. Höhe : 1899 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1734 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1943 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen : 2760 kg
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand : 1500 / 1500 / NA kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Nr. 1/Nr. 2/Nr. 3 : 4160 kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : NA kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines : 1400 kg
18.1 Deichselanhängers : 750 kg
18.3 Zentralachsanhängers : 84 kg
18.4 Ungebremsen Anhänger : NA kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 1400 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : YH01
22. Arbeitsverfahren : SELBSTZÜNDUNG
23. Reiner Elektroantrieb : NA
23.1. Art des (Elektro) Hybridfahrzeugs : NA
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 4 ZYLINDER, IN REIHE
25. Hubraum : 1499 cm³
26. Kraftstoff : DIESEL
26.1 Fahrzeug mit Einstoffbetrieb/Fahrzeug mit Zweistoffbetrieb/Flexfuel-Fahrzeug/Zweistoffmotor : EINSTOFFBETRIEB
26.2 (nur Zweistoffmotoren) Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B : NA

27. Höchstleistung : 88 kW at 3500 Min-1
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) : NA / NA / NA / NA kW
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor) N¹/N²/N³/N⁴ : NA / NA / NA / NA kW
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) N¹/N²/N³/N⁴ : NA / NA / NA / NA kW
28. Getriebe : HANDSCHALTUNG

Überseetzungsverhältnisse

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
0.268	0.512	0.837	1.189	1.484	1.806	NA	NA	NA	NA

Überseetzung des Achsgetriebes

28.1.1. Überseetzung des Achsgetriebes : 0.223

Überseetzung des Achsgetriebes:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
0.060	0.114	0.187	0.266	0.332	0.404	NA	NA	NA	NA

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit : 160 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: Nr. 1/Nr. 2/Nr. 3 : 1630 / 1618 / NA mm
35. Reifen-/Radkombination Vorne : 215/65 R16C 106T - 7.00J16 ET46 C2 B
Hinterachse 1 : 215/65 R16C 106T - 7.00J16 ET46 C2 B
Hinterachse 2 : NA

Bremsanlage

36. Anhänger-Bremsanschlüsse

Aufbau

38. Code des Aufbaus : 046CC0119628
40. Farbe des Fahrzeugs : www.PS-Team.de
41. Anzahl und Anordnung der Türen :
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : NA
42.1. Sitz(e), der nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist : NA
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : NA

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel :
Standgeräusch 80 dB(A) bei der Motordrehzahl 2625 min-1 Fahrgeräusch 68 dB(A)
47. Abgasnorm : EURO 6 AP
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind :
47.1.1. Prüfmasse : 2059 kg
47.1.2. Querschnittsfläche : NA m²
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : NA cm²
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten :
47.1.3.0. f₀ : 132.6 N
47.1.3.1. f₁ : 0.61 N/(km/h)²
47.1.3.2. f₂ : 0.05274 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus : 3b
47.2.1. Fahrzyklusklasse : NA
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor : NA
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : No
48. Abgasverhalten :
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715/2007 2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren:

CO	THC	mg/km	mg/km	mg/km	mg/km	mg/km	mg/km	mg/km	mg/km
72.10	50.20	0.30	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NOX	THC+NOx	Partikelmasse	THC	THC+NOx	Partikelzahl	NOx	CH4	Partikelzahl	Partikelmasse
55.00	0.01	10 ⁻¹¹ /km	55.00	0.01	10 ⁻¹¹ /km	55.00	0.01	10 ⁻¹¹ /km	55.00
2.2 Prüfverfahren:	CO	THC	THC+NOx	Partikelmasse	Partikelzahl	NOx	CH4	Partikelzahl	Partikelmasse
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)

48.2 angegebene höchste RDE-Werte : 0.51 (m-1)

Vollständige RDE-Fahrt:

Innerstädtische RDE-Fahrt : Nox : 80 mg/km Partikel : 10¹¹/km

Innerstädtische RDE-Fahrt:

CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch: Nox : 80 mg/km Partikel : 10¹¹/km

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFTZ-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts	175 g/km	6.6 L/100KM
Außerorts	116 g/km	4.4 L/100KM
Kombiniert	139 g/km	5.2 L/100KM
Gewichtet, kombiniert	NA g/km	NA L/100KM
Abweichungsfaktor	NA	NA
Differenzierungsfaktor	NA	NA

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch NA Wh/km Elektrische Reichweite NA km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja/nein : JA
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29

3.2.1 Gesamtemissionen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) (NEFZ)
Kraftstoff I: NA g/km Kraftstoff II: NA g/km Kraftstoff III: NA g/km
3.2.2. Gesamtemissionen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) (WLTP)
Kraftstoff I: 0,7 g/km Kraftstoff II: NA g/km Kraftstoff III: NA g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung 2017/1151

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	188 g/km	7,2 L/100km
Mittel	154 g/km	5,9 L/100km
Hoch	147 g/km	5,6 L/100km
Hochwert	191 g/km	7,3 L/100km
Kombiniert	169 g/km	6,5 L/100km
Gewichtet, kombiniert	NA g/km	NA L/100km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge : NA
Stromverbrauch : NA Wh/km
Elektrische Reichweite : NA Km
Elektrische Reichweite innerorts : NA Km
5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge : NA
Stromverbrauch : NA Wh/km
Elektrische Reichweite : NA Km
Elektrische Reichweite innerorts : NA Km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung/Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5 : NA
52. Anmerkungen:

Der unter Punkt 0.5 bezeichnete Hersteller ist nicht verantwortlich für die in diesem Feld aufgeführten Informationen.

Fuer dieses Fahrzeug wurde ein Fzg.-Brief erstellt
Kfz.-Brief-Nr.: GJ710597
A German car title was printed for this vehicle,
Nr. of car title: GJ710597

(Dieses Dokument enthält ein Wasserzeichen)

Bitte bewahren Sie dieses Dokument sicher auf (nicht im Fahrzeug).

DOC ID: 1085726897 2021-12-23 Origin/Request: NWS: 94272 / 94272 COUNTRY: DEU original DE/M1/C



TOYOTA

EU-2020

VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHENIGUNG

Donnerstag, 24. November 2021
14:30
VON-MOTZCH-Str. 7
37154 Northgim

Der Unterzeichner DANNY ROSENWASSER bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke

: TOYOTA

0.2. Typ

: V

Variante

: A

Version

: YHWA-P2310L(1T)

0.2.1. Handelsbezeichnung

: Proace

0.2.2. Kennungen

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie

: IP-YHWA.67128-YAR-0

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie

: AT-YHV7102-VR3-0

0.2.3.3. Kennung der PEWS-Familie

: 2-YAR-DQ

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie

: RL-MPZCWL67020-VF3-0

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie

: NA

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung

: PR-YHV0105-VR3-0

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie

: NA

0.4. Fahrzeugklasse

: M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers

: TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
AVENUE DU BOURGET 60, BOURGETLAAN 60,
1140 BRÜSSEL, BELGIEN

: B-SÄULE, GEKLEBT

: MOTORRAUM

: NA

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : YARVAYHVMGZ214548

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 08/12/2021

mit dem in der am 2021.06.17 erteilten Genehmigung : e2*2007/46*0537*17

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit RECHTS verkehrt, in denen

METRISCH Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCH Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden,

zugelassen werden kann

(Ort)

AVENUE DU BOURGET 60

BOURGETLAAN 60

1140 BRÜSSEL, BELGIEN

(Datum)

2021.12.15

(Unterschrift)

Rosenwasser

(Position)

SENIOR MANAGER HOMOLOGATION DIVISION

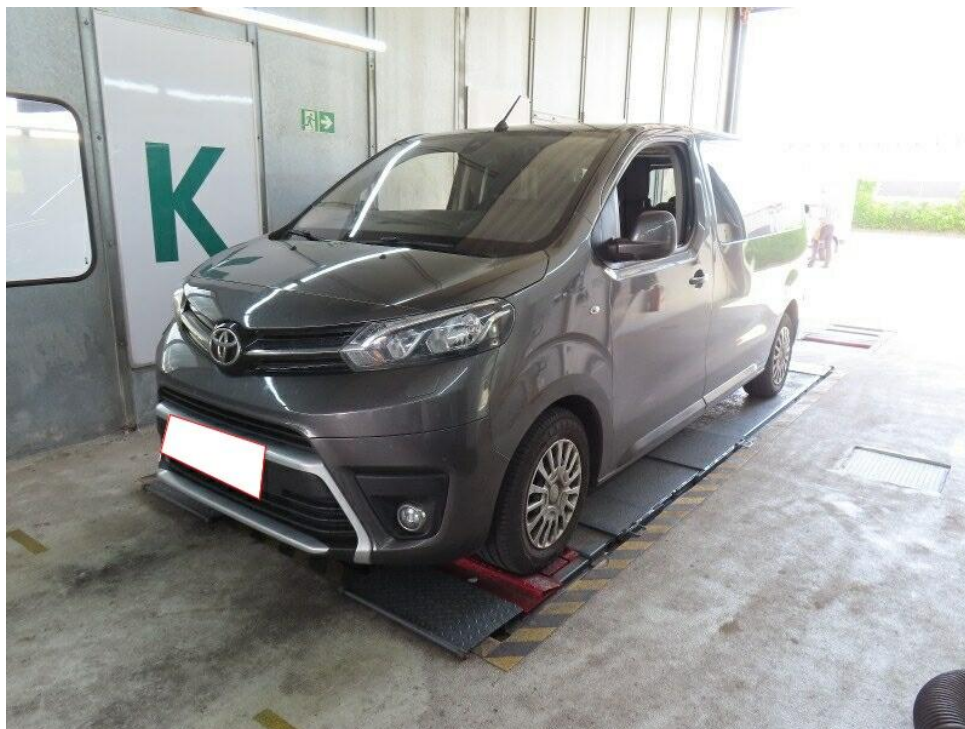


Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts

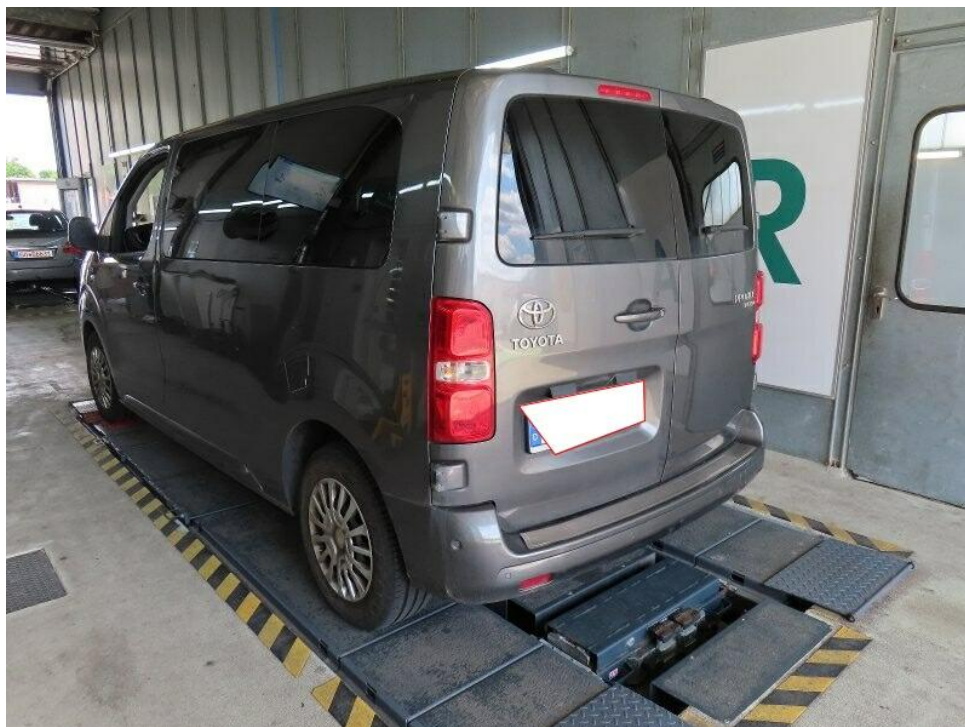


Bild 4 : Diagonal hinten links

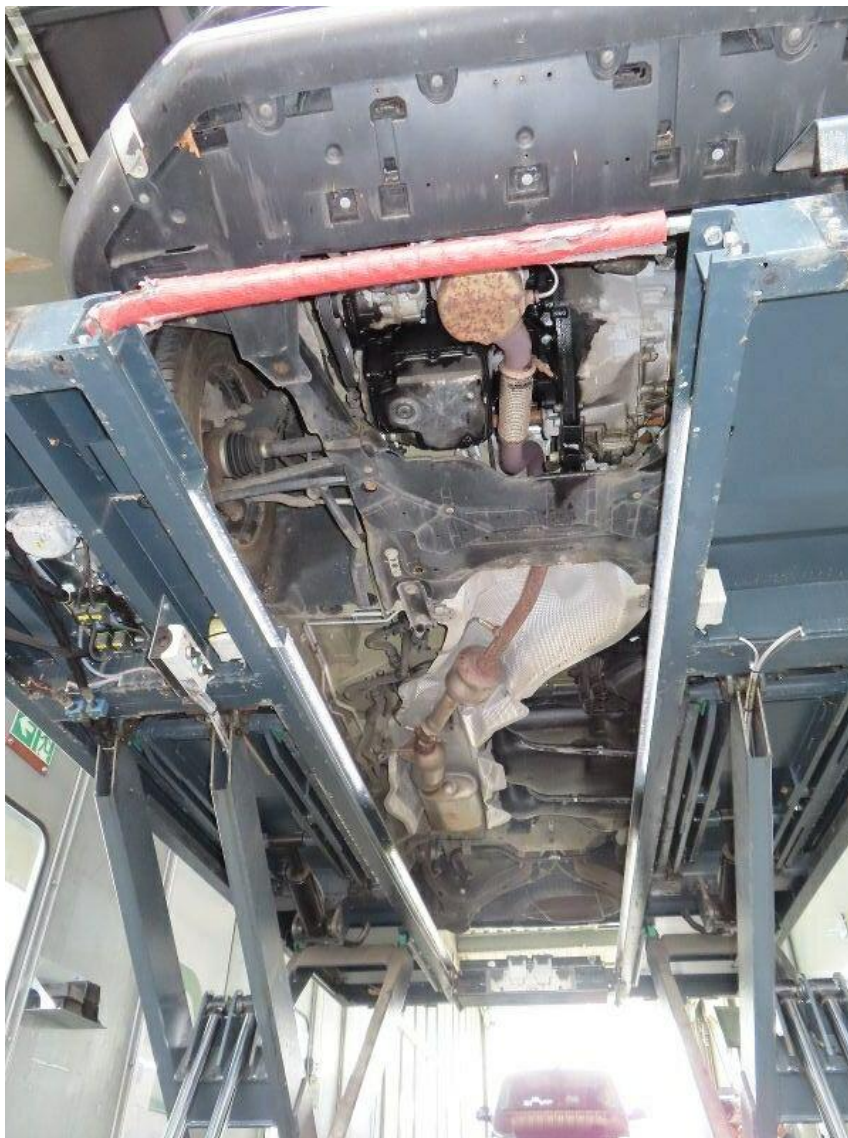


Bild 5 : Fahrzeugunterseite

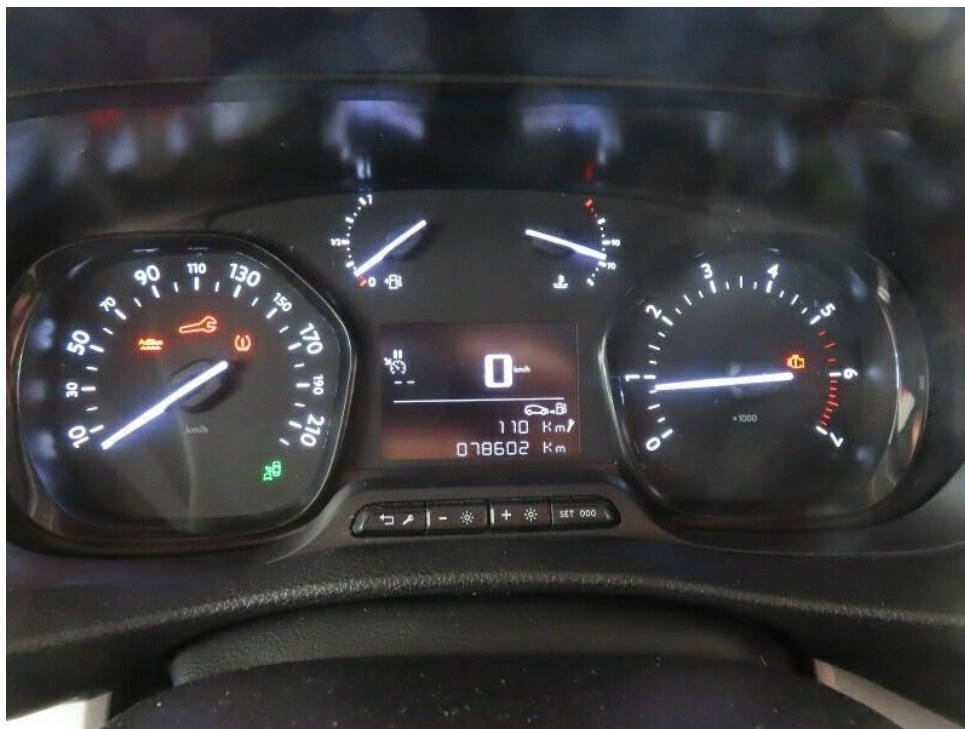


Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

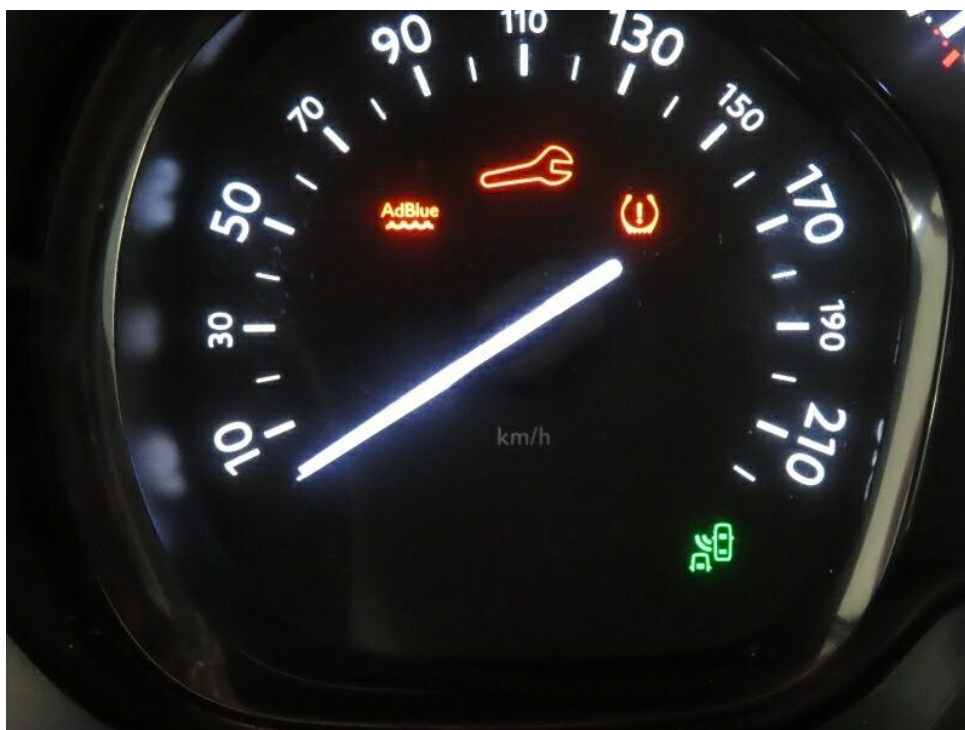


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)






Bild 14 : Motordiagnoselampe leuchtet



Bild 15 : Polster teilweise fleckig

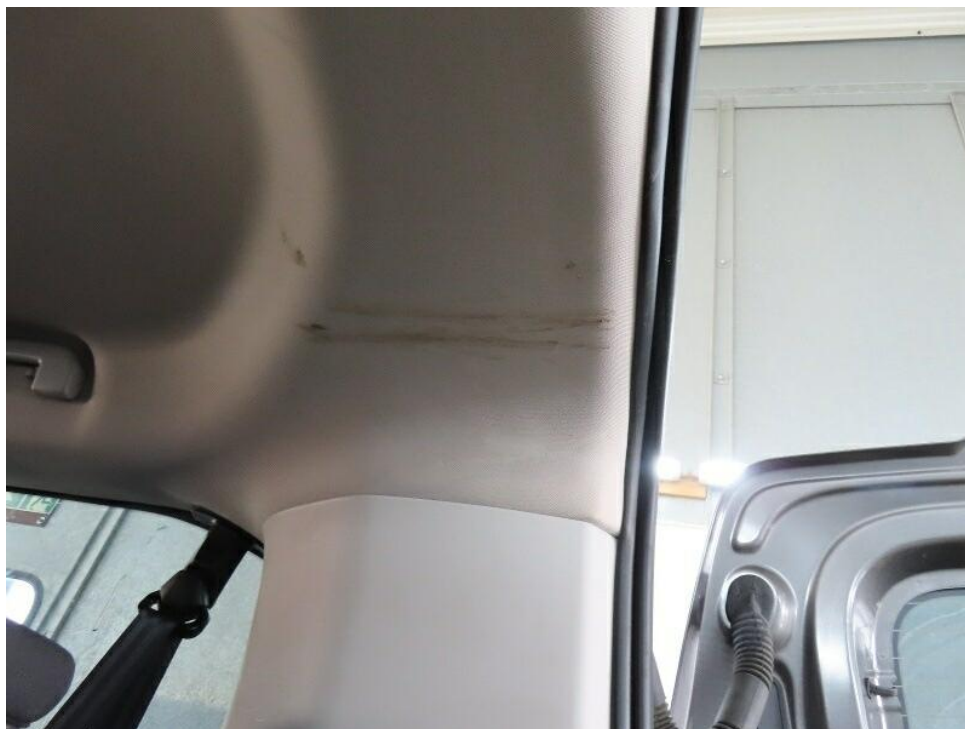


Bild 16 : Himmel teilweise leicht verschmutzt



Bild 17 : Handschufachdeckel verschrammt

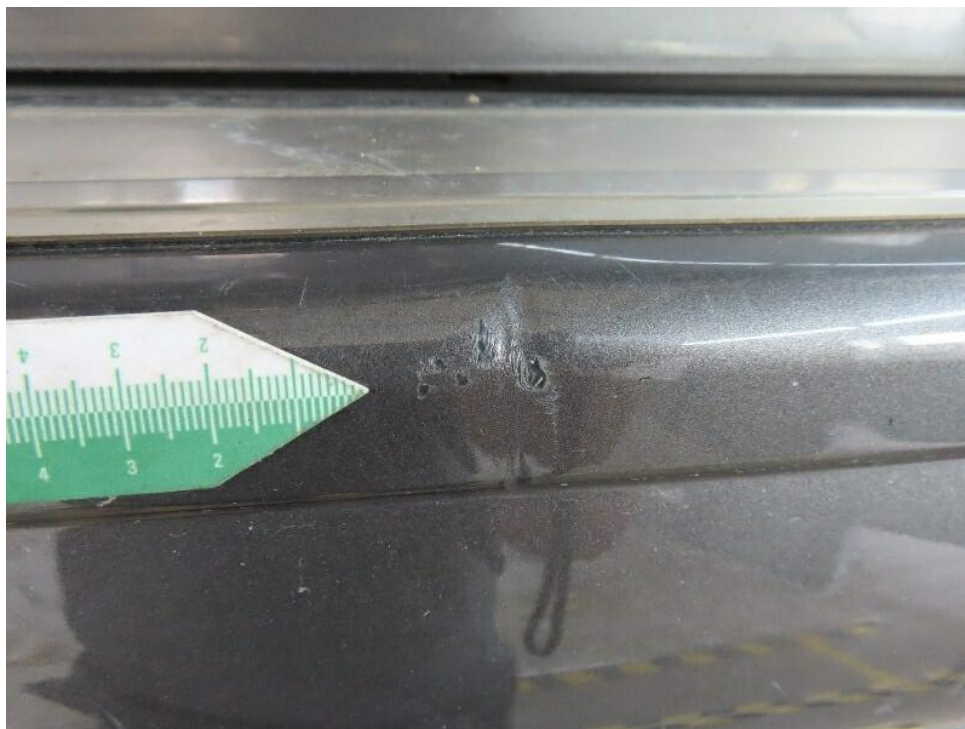


Bild 18 : Stoßfänger hinten verformt



Bild 19 : Ladekantenschutz verformt

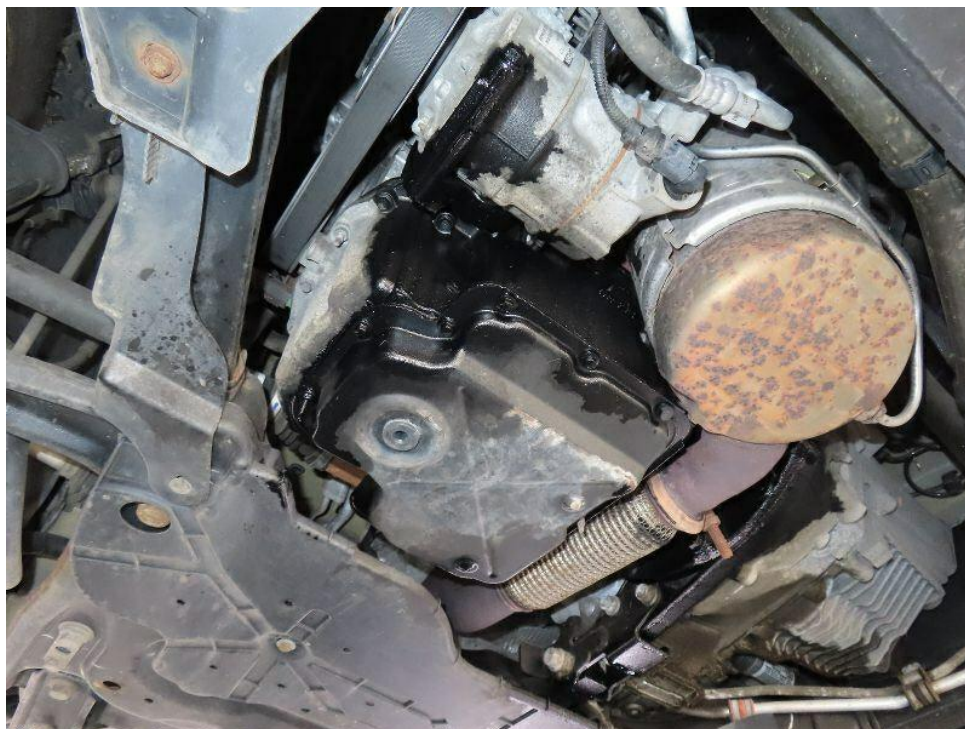


Bild 20 : Motor Ölverlust



Bild 21 : Hecktür links innen leicht verformt(Gebrauchsspur)

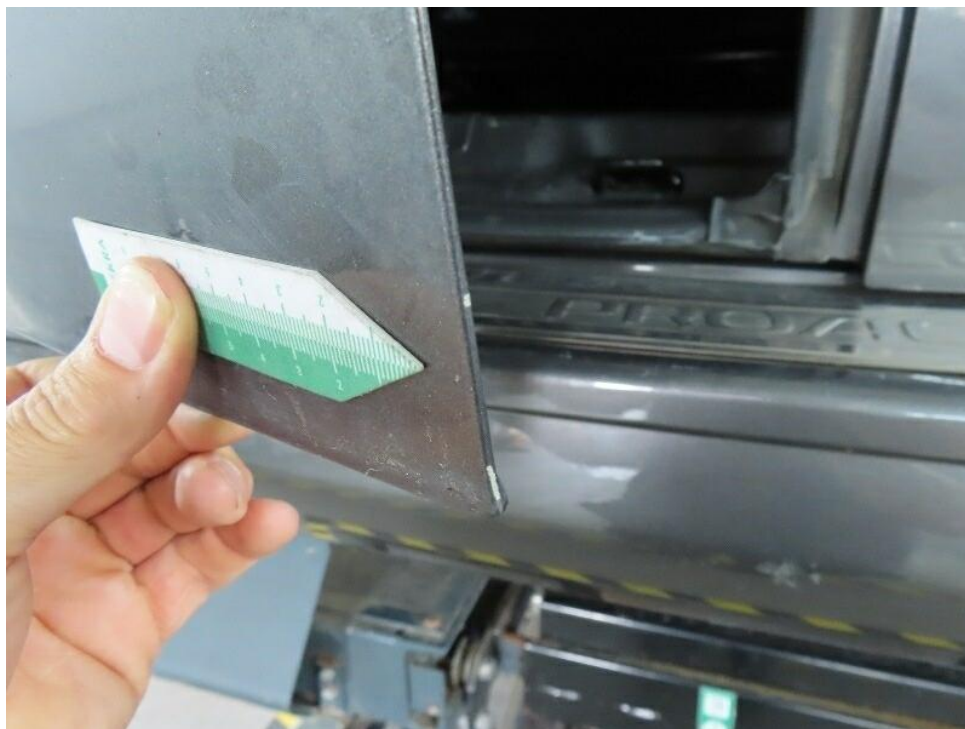


Bild 22 : Hecktür links leicht verkratzt(Gebrauchsspur)

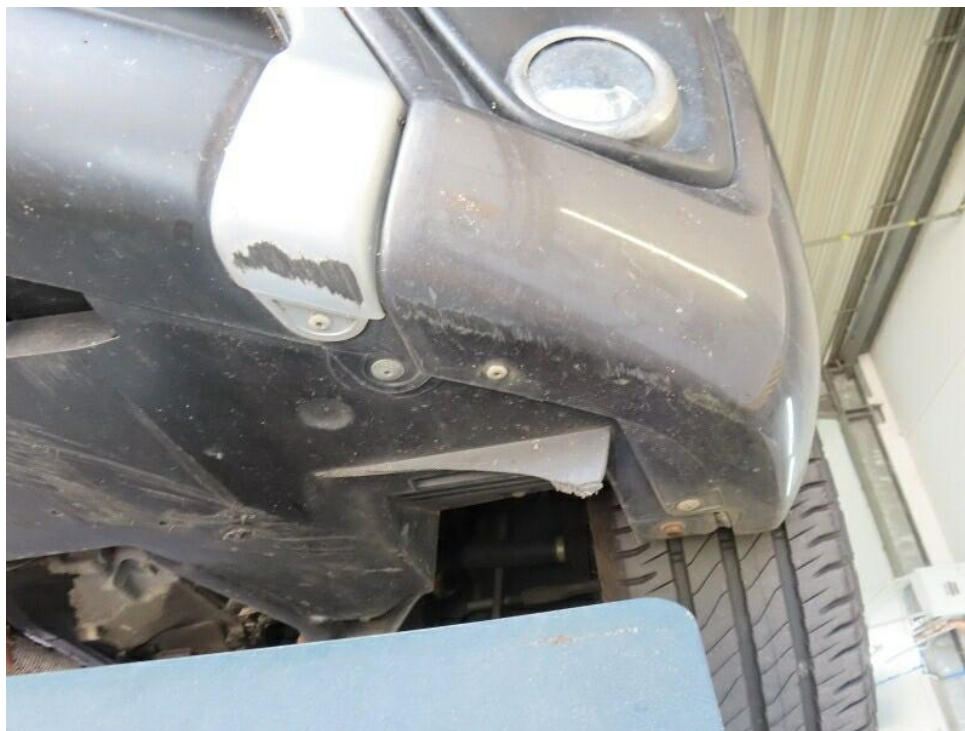


Bild 23 : Stoßfänger vorn unterhalb verschrammt(Gebrauchsspur)

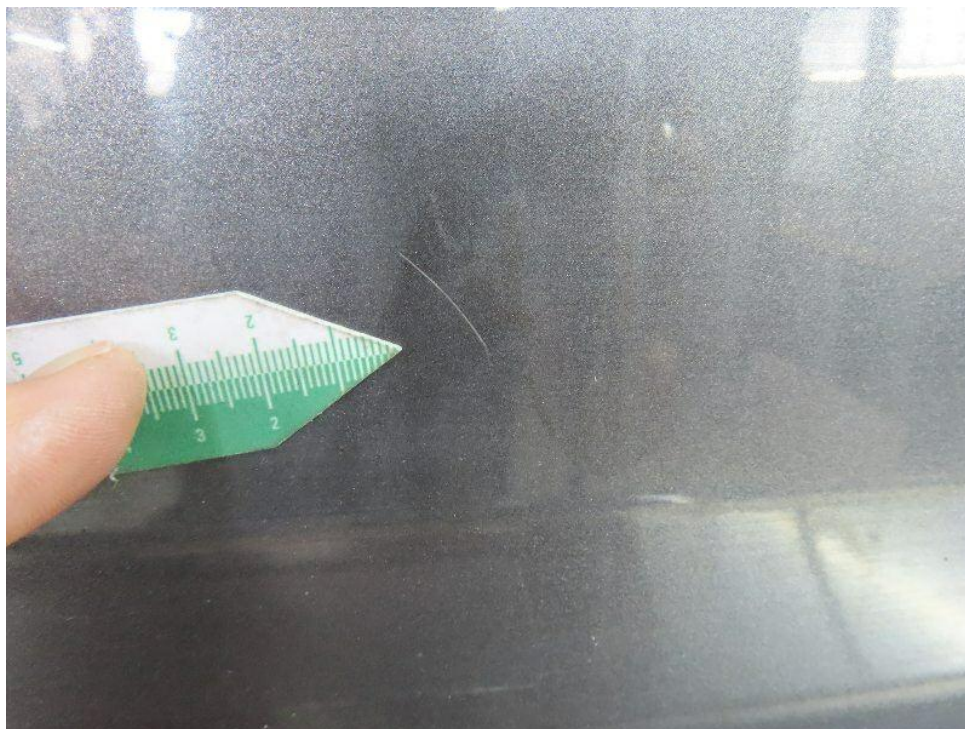


Bild 24 : Hecktür rechts leicht verkratzt(Gebrauchsspur)



Bild 25 : Übersicht Frontscheibe

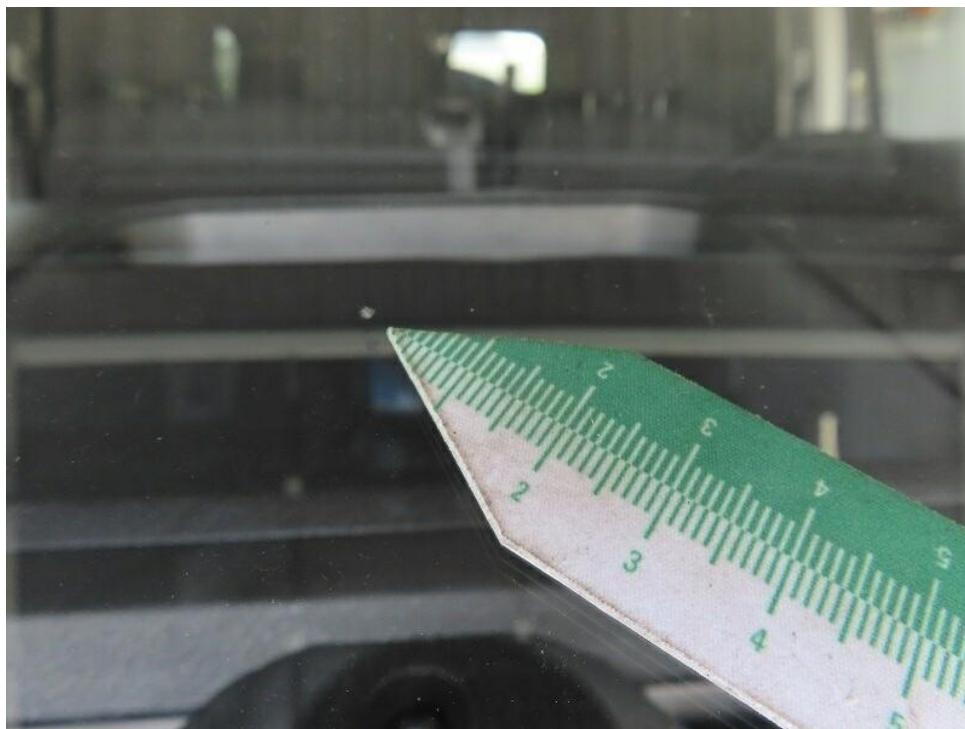


Bild 26 : Frontscheibe mit oberflächlicher Abplatzung(Gebrauchsspur)



Bild 27 : Stoßfänger vorn verkratzt(Gebrauchsspur)

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
15.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 116 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.01.2022	Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	TOYOTA	Typ / Verkaufsbez.	Proace 1,5-l-D-4D L1
Aufbauart	Kleinbus	Türen	4
Sitzplätze	3	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YARVAYHVMGZ214548
HSN / TSN	5013 / AMB	Schlüssel-Nr.	20502844
Km-Stand abgelesen	78602	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	88	Hubraum (ccm)	1499
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe	Braun / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 106 T	Michelin / Agilis 3	S / O	6 mm
rechts	215 / 65 R 16 106 T	Michelin / Agilis 3	S / O	6 mm
2 links	215 / 65 R 16 106 T	Michelin / Agilis 3	S / O	5 mm
rechts	215 / 65 R 16 106 T	Michelin / Agilis 3	S / O	5 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge	215 / 65 R 16 106 T	Michelin / Agilis 3	S / O	8 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagen:, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar, Brems-Assistent (BA), Bremsleuchte, dritte, LED, Deckenbeleuchtung Laderaum, Drehzahlmesser, Fensterheber vorne, elektrisch, Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen, Heckflügeltüren, geschlossen, Klimaanlage, manuell, Kopfstützen vorn (3), höhenverstellbar, Lenkrad, höhen- und längsverstellbar, Leuchtweitenregulierung, Multi-Information-Display, Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel, Polster: Stoff/Teil-Vinyl, Radio: Audiosystem, Räder: Ersatzrad, befestigt unter dem Fahrzeugheck, Räder: Stahlfelgen 16" mit Bereifung 215/65 R16, Schiebetür rechts, geschlossen, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Comfort Fahrersitz, Sitze: Doppelbeifahrersitzbank, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit Armlehne, Sitze: Lordosenstütze Fahrer, Start-Stop-System, Steckdosen 12 V, Tagfahrlicht, Trennwand geschlossen, VSC (elektronische Stabilitätskontrolle), Verzurösen (6) im Laderaum, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung und Blinkerbestätigung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
11181	Einparkhilfe, hinten Lackierung: Metallic-Lackierung Ladekantenschutz: Edelstahl

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Polster und Himmel teilweise fleckig, reinigen
2. Motor/Getriebe Ölverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
3. Motordiagnoselampe leuchtet, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 14)
4. Handschuhfachdeckel verschrammt, erneuern
5. Stoßfänger hinten verformt, erneuern (Bild 18)
6. Ladekantenschutz verformt, erneuern (Bild 19)
7. Hecktür links innen leicht verformt, smart repair

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Fahrzeugfront Steinschläge
Innenraumverkleidungen teilweise leicht
verkratzt