

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002476145
Besichtigt am: 28.05.2026 10:24
Berichts-Nr: 10684982
FIN: WVGZZZE2ZPP002614

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLQ
Erstzulassungsdatum:	20.12.2022
Laufleistung:	66.386 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Grenadillschwarz Metallic
Farbe Dach:	Grenadillschwarz Metallic
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisc
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz - Platinum Grey/Platinum Grey - Soul-Schwarz/Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	240 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Elektro-Motor Aggr.0EH.A
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07
3 Kopfstützen hinten	Embleme
4 Leichtmetallräder "Hamar" 8 J x 19 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
6+1 Lautsprecher	e-Sound
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Fahrersitz mit Höheneinstellung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrprofilauswahl
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Airstop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 19 vorn, Airstop®-Ganzjahresreifen 255/50 R 19 hinten	Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fertigungsablauf Mosel
Armaturentafel Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschedämmend
Armlehne für Vordersitze	Gepäckraumboden
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Getriebe Übersetzung 12,976
Außenspiegelgehäuse	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Hamar 8 J x 19 in Dark Graphite / glanzgedreht, Airstop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 19 / 255/50 R 19
Batterie 320A (49Ah)	Heckantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachsgewicht Standard
Betriebsspannung 12 V	Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Infotainment-Paket
Bordwerkzeug	Innenspiegel automatisch abblendend
Car2X	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
CCS-Ladedose	Kältemittel R1234yf
Dachleiste, Farbe modellabhängig	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dachreling schwarz	Keine Aktionsausführung
Dämpfung hinten,Basis 1	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dämpfung vorn	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Digitaler Radioempfang DAB+	Komfortpaket
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10	Kurzheck
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Einfassung des Infotainment-Displays undder zentralen Bedienelemente in Schwarz	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	LED-Rückleuchten
Einton-Signalhorn	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Elektrische Luftzusatzheizung	Leergewichtsbereich Standard
	Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radio "Ready 2 Discover"
Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Rechtsverkehr
Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer	Regensensor
Modelljahreswechsel 2023 XIV	Regionscode " ECE " für Radio
Müdigkeitserkennung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung	Reifenkontrollanzeige
Navigationssystem "Discover Pro"	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Scheibenbremsen vorn
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
o.b.Abgas	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
Ohne Anhängervorrichtung	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Matrix"
Ohne Fast Lane Modell	Softwareverbund Ausführung 8
Ohne Feuerlöscher	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Fußmatten	Sprachbedienung
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Head-Up Display	Stabilisator hinten
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Stabilisator vorn
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Standard-Klimazonen
Ohne Ladekabel	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Ohne Lichtassistent	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Trommelbremsen hinten
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne Spurwechselassistent	Typrüfland Deutschland
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Umweltbonus
Ohne Trennwand	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne UNECE CS&SU	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Verkehrszeichenerkennung
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Vordersitze beheizbar
Ohne Zusatz-/Standheizung	VWD Modelljahreswechsel
Ohne zusätzliche Bereifung	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design	Wegfahrsperre elektronisch
Plattformgruppenklasse 2	Zellmodul B
Pro	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 19 101 T	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 19 101 T	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/50 R 19 103 T	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/50 R 19 103 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Ersetzen
3	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
4	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
6	Stoßfänger vorne links	Steinschlag	Smart Repair
7	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
8	Aussenspiegel Blinker rechts	Gebrochen	Ersetzen
9	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Heckklappe	Fehlstellung	Demontage/Montage

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 6.822,50
Summe (ohne MwSt.):				€ 6.822,50

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	246,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	245,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE2ZPP002614

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

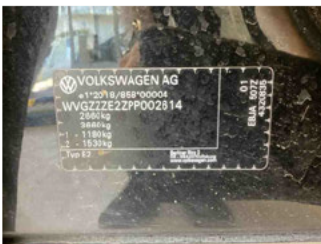
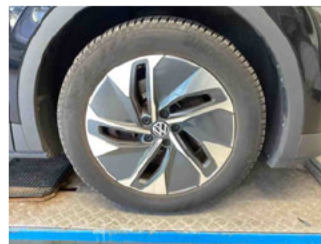
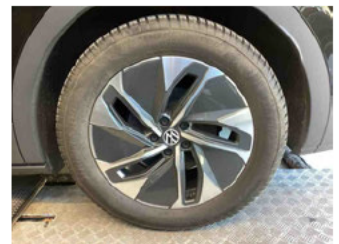
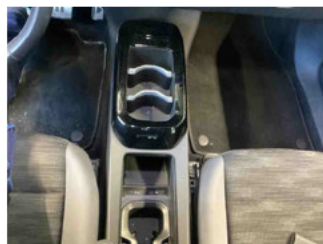
Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



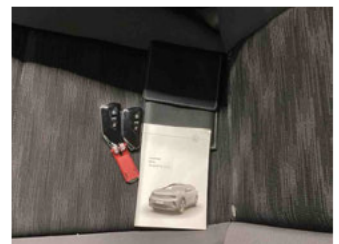
Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

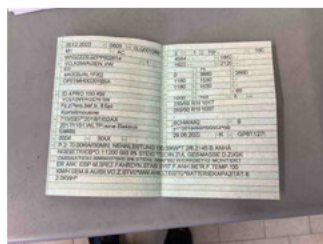
Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



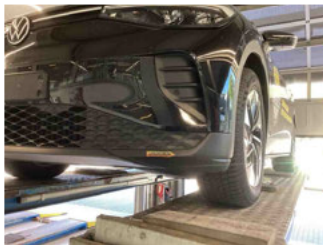
Innenraum - hinten



Unterbodenscan

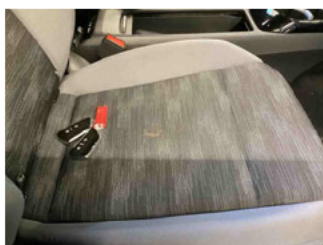


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN****1 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren****2 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Ersetzen****3 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen**

Kommentar

Mehrkostenausweitung möglich

**4 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung****5 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen**

6 - Stoßfänger vorne links - Steinschlag - Smart Repair



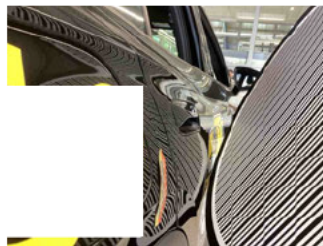
7 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



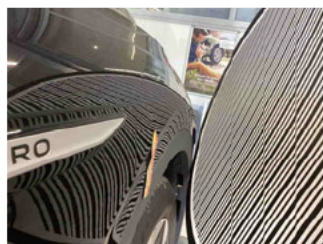
8 - Aussenspiegel Blinker rechts - Gebrochen - Ersetzen



9 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



10 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



11 - Heckklappe - Fehlstellung - Demontage/Montage

Kommentar

Heckklappenverkleidung Einpassung ungenau - einpassen

**GEBRAUCHSSPUREN****1 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)****2 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)****3 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**