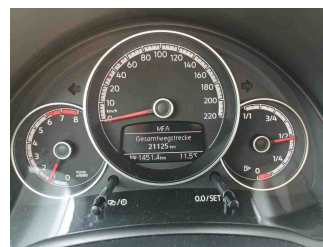


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002427353
Besichtigt am:	20.04.2026 11:28
Berichts-Nr:	10491320
FIN:	WVWZZZAA6PD011936

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / CMX
Erstzulassungsdatum:	05.04.2023
Laufleistung:	21.125 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	131 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel	Fahrerassistenzpaket
2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
2 Lautsprecher	Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW	Fensterheber vorn elektrisch
4 Stahlräder 5 J x 14	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
4 Türen inkl. Vordersitze mit Höheneinstellung	Ganzjahresreifen 165/70 R 14
4 Türen, Seitenscheiben hinten ausstellbar	Gepäckraumabdeckung
5-Gang-Schaltgetriebe	Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem
Abgasendrohr hinten (Standard)	Gepäckraumbeleuchtung
Abgasnorm EU6 AP	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Geschwindigkeitsregelanlage
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Akustik-Paket Standard	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Allergenfilter	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Antenne für FM-Empfang	Handschuhfach mit Klappe
Armaturentafel zweiteilig	Hochton-Signalhorn
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegel auf Fahrerseite konvex	Kältemittel R1234yf
Außenspiegel rechts, konvex	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Außenspiegel von innen einstellbar	Keine Aktionsausführung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Batterie 320A (49Ah)	Kennzeichenträger vorn (groß)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kurzheck
Bordwerkzeug	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dachhimmel in light grey	Lenkrad
Dämpfung hinten, Basis 1	Linkslenker
Dämpfung vorn	Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende
Dash Pad "Black Cube"	Maps + More Dock
Digitaler Radioempfang DAB+	Mit Blende
Drehstromgenerator 140 A	move up!
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	Multifunktionsanzeige "Plus"
Einfassung der Ausströmer links / rechts sowie der Bedienelemente für Radio und Klimatisierung in Chrom	Multifunktionskamera
Einparkhilfe - akustische Warnsignale bei Hindernissen im Heckbereich	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR	Nicht Heissland
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn
	Normalausführung

Ohne Ablagekasten	Standard-Klimazonen
Ohne alternativ-Antriebssystem	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Aufkleber und Embleme	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Tagfahrlicht
Ohne Dachreling	Telefonschnittstelle
Ohne Dekorleisten	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Folienbeklebung	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Fußmatten	Trommelbremsen hinten
Ohne Halter	Türinnenbetätigung in Chrom
Ohne Nebelscheinwerfer	Typrprüfand Deutschland
Ohne Regenschirm(e)	USB-Schnittstelle
Ohne Sicherungsdose	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Sitzheizung	Vordersitze mit Höheneinstellung
Ohne Sonder-Maßnahmen	-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Ohne Trennwand	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne Wartungsintervallverlängerung	We Connect Go
Ohne zus. Dichtungen außen	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl. Funkfernbedienung
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	
Ohne zusätzliche Bereifung	
Radio "Composition Phone"	
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Reifenkontrollanzeige	
Reifenlieferanten für EU Länder	
Rückfahrkamera "Rear View"	
Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schaltgetriebe MQ100	
Schalthebelknopf mit Linse in schwarz/weiß glänzend	
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Stabilisator vorn	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Radzierblende vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	292,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	201,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAA6PD011936

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

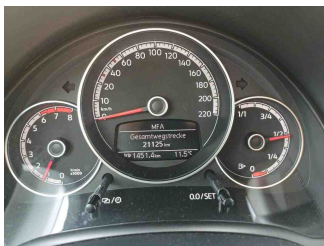


Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug

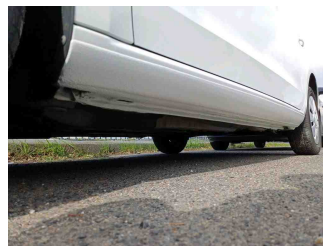


Seitenansicht - Schweller links

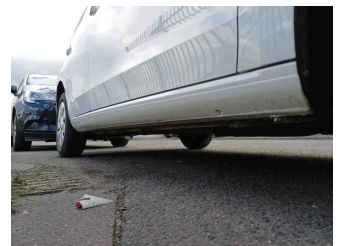


Seitenansicht - Schweller rechts

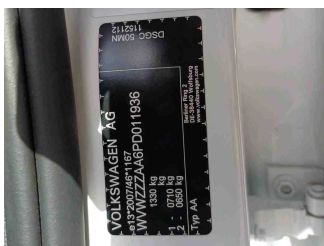


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

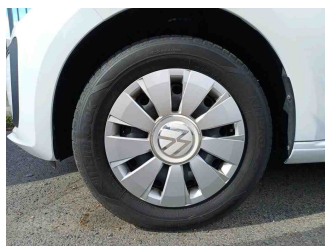


Räder - Rad montiert vorne
links

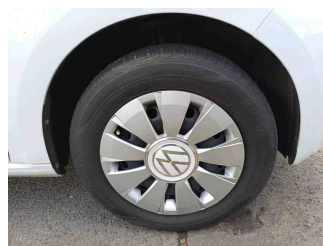

Räder - Rad montiert vorne
rechts

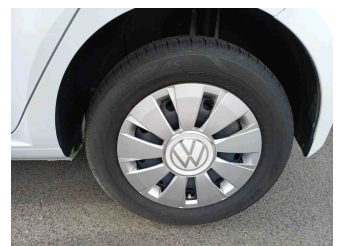


Räder - Rad montiert hinten
links

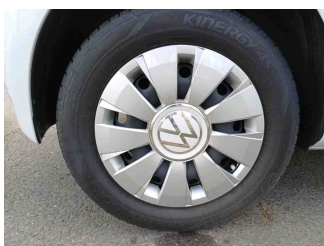

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

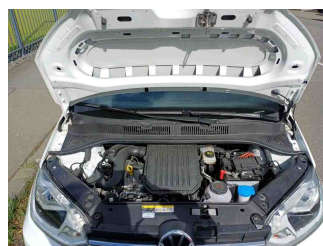

Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10491320
vom: 24.04.2026



Innenraum - Kofferraum

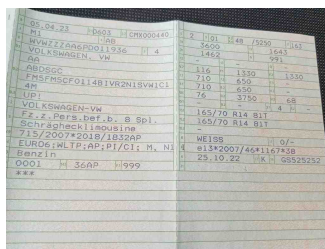


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Kotflügel vorne links

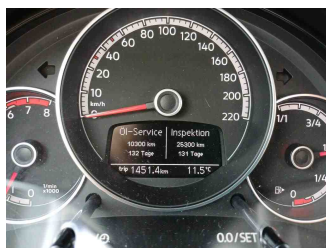

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern





GEBRAUCHSSPUREN

1 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

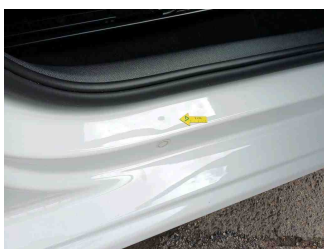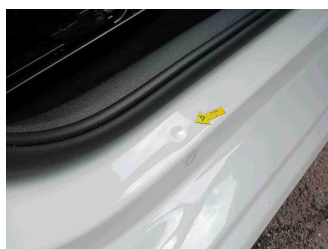

2 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

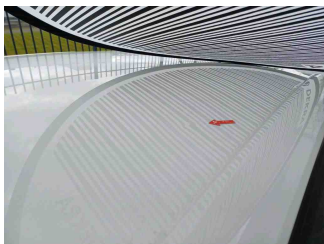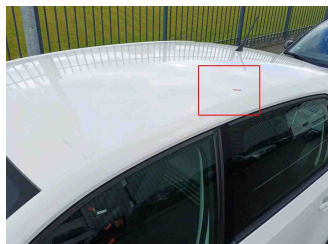

3 - Radzierblende vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

