

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002434653
Besichtigt am:	30.04.2026 11:33
Berichts-Nr:	10525856
FIN:	TMBJG7NX3NY085214

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWK
Erstzulassungsdatum:	05.09.2022
Laufleistung:	89.236 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12.800 KM

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	DAB - Digitaler Radioempfang
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dachreling
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	Dämpfung hinten, Basis 1
"REAR VIEW"	Dämpfung vorn
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
"SUNSET"	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Doppelton-Signalhorn
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
7-Gang-Automatikgetriebe	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
8 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ablagekästen im Kofferraum	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrerkniefahrerairbag
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außen-Sound Standard	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer), kippb.bei Rückw.F(Beif.), Kappe el.klappbar, Vorfelddel.	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Ausströmer	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	FPK-Medium
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Berganfahrassistent	Gepäckraumbeleuchtung
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordliteratur in Deutsch	Halbleiter
Bordwerkzeug	Head-Up Display
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckscheibenwischer "AERO"
Chrompaket	Heckspoiler
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Hinterachse "Standard"
	Hinterachsgewicht Ausführung 1

Infotainment Columbus	Ohne Ablagenpaket/box
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Adapter
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kältemittel R1234yf	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Alu/Chrom-Paket
Keine Aktionsausführung	Ohne Anhängervorrichtung
Kindersicherung, manuell	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Car2X
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen vorn	Ohne Fußmatten
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Mode3 Ladekabel
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Skisack
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Stabilisator hinten
Linkslenker	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Luxusausstattung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit Halter	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelkonsole	Optionsinfotainment (MIB3)
Modul Boden hinten Ausführung 4	Pannen-Set
Multipler Matrix-Beam	Parken & Sicht
Navi Columbus + Web radio	Radschrauben Standard
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Radstand
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Rechtsverkehr
Netzprogramm + Cargoelemente	Regionscode " ECE " für Radio
Netztrennwand	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Nicht Heissland	Reifendruckkontrolle
Normal-Lackierung	Reifenlieferanten für EU Länder
Notrufsystem eCall+	Reise
Ohne 2. Batterie	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung
 Schriftzugsatz in Grundaufführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoffstättbefüllung (6L)
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne
 Rahmen, mit Sensoren
 Side Assist
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Steuerung (werksintern)
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Tagesfahrlichtschaltung
 Tankdeckel
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Transport
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
 Typprüfstand Deutschland
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variables Ladebodenkonzept
 Variant/Avant
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperr elektronisch
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
2	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
3	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Smart Repair
5	Alufelge vorne links	Kratzer	Pauschalbetrag
6	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
7	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 17.677,02
Summe (ohne MwSt.):				€ 17.677,02

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJG7NX3NY085214

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

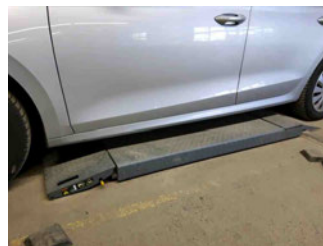

Seitenansicht - Schweller links

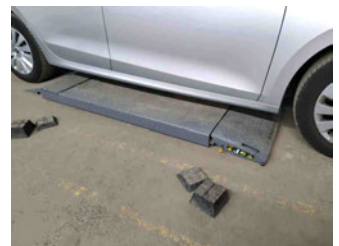

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts

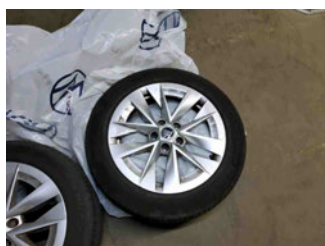

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10525856
vom: 30.04.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

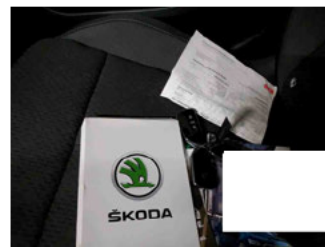


Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

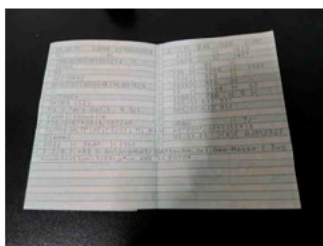

Fahrzeug - abgegebene ZB1

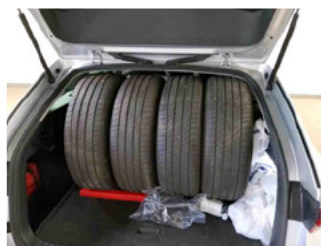


Räder - eingelegt im Fahrzeug

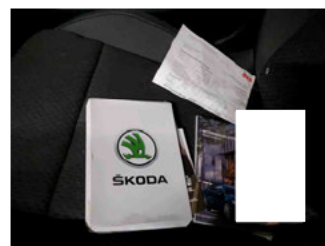

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

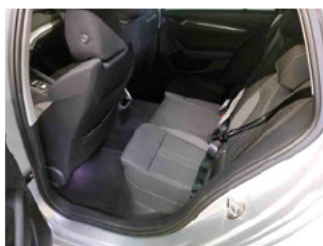

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

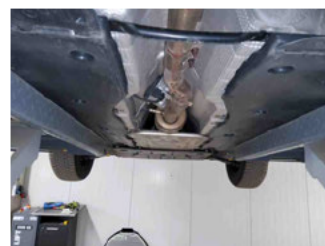

Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Zündschlüssel - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen




2 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen

Kommentar


Reifenflanke mehrstellig beschädigt



3 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

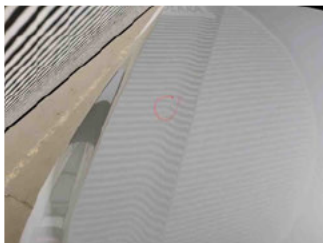

4 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Smart Repair

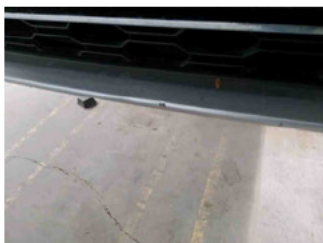



5 - Alufelge vorne links - Kratzer - Pauschalbetrag



6 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



7 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

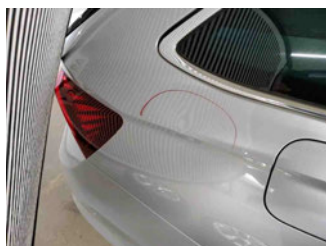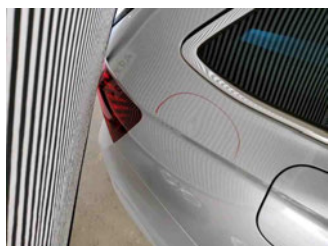

8 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

