

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10390149
vom: 09.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002389944
Besichtigt am: 08.04.2026 16:59
Berichts-Nr: 10390149
FIN: WVVZZZ3CZPE024729



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10390149
vom: 09.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	18.01.2023
Laufleistung:	185.864 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mangangrau Metallic
Farbe Dach:	Mangangrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	06.11.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	169.657 km
Restlauf bis Service:	13.800 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10390149
vom: 09.04.2026

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Digitaler Radioempfang DAB+
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelton-Signalhorn
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Drehstromgenerator 140 A
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4 Leichtmetallräder "Aragon" 6,5 J x 16	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
8 Lautsprecher	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	ergoComfort Sitz mit elektrischer 14-Wege-Einstellung, Memory- und Massagefunktion auf der Fahrerseite
Aragon 6,5 J x 16	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außen-Sound Standard	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Memory-Funktion	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fernentriegelung für Heckklappe
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängererkennung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäcknetz
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumboden aufstellbar
Bordwerkzeug	Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz
Business	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chromleisten an den Seitenfenstern	Head-up-Display
Dachhimmel in Mistralgrau	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Dachreling schwarz	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung hinten, Basis 1	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10390149
vom: 09.04.2026

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lichtassistent

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10390149
vom: 09.04.2026

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
Sicherung

Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höhenstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in Stoff "Business"

Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfand Deutschland

Variant

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbundsicherheitsglas, geräuschkämmend für
Seitenscheiben; Heck- und Seitenscheiben hinten
abgedunkelt

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf
Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komforteinstieg

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10390149
vom: 09.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	7,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	5,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10390149
vom: 09.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
2	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Tür hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitze	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10390149
vom: 09.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 5.100,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.100,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	149,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	168,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	244,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10390149
vom: 09.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE024729

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10390149
vom: 09.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links

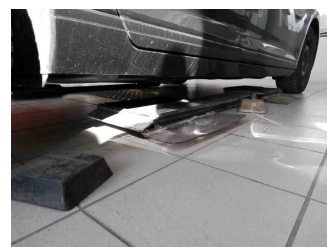


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links

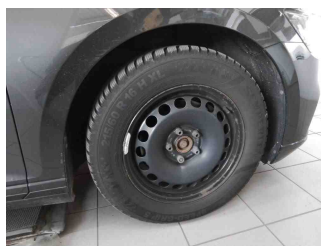

Räder - Rad montiert vorne
rechts

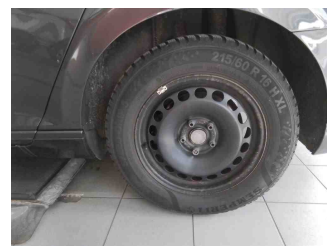

Räder - Rad montiert hinten
links

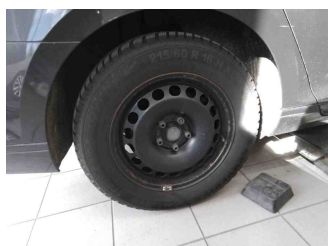

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10390149
vom: 09.04.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

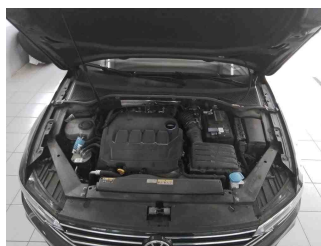


Fahrzeug - Motorraum offen

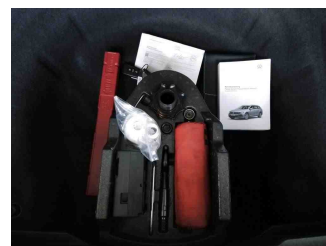


Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

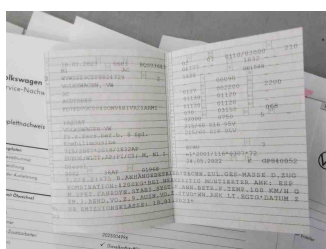

Fahrzeug - abgegebene ZB1

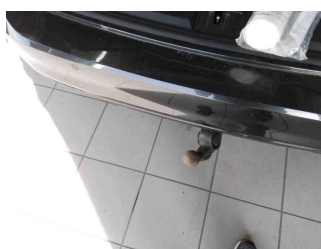


Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links

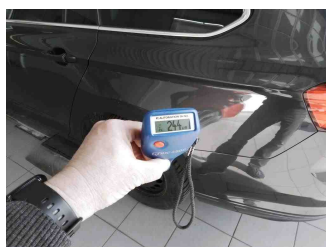

Lackstärke Seitenwand hinten
links

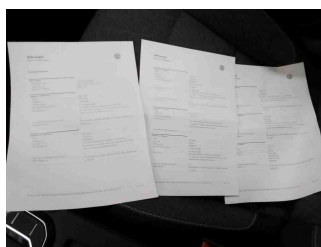

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



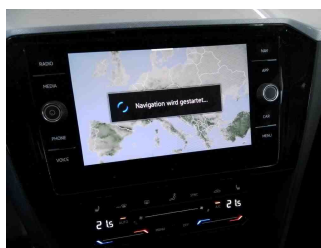


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Seitenwand hinten links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

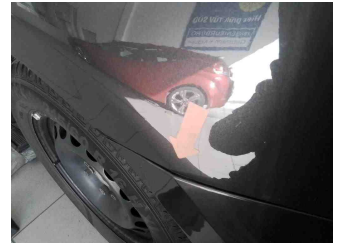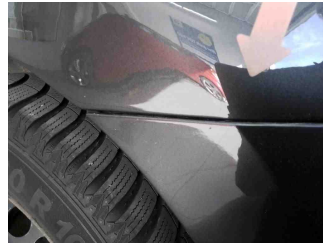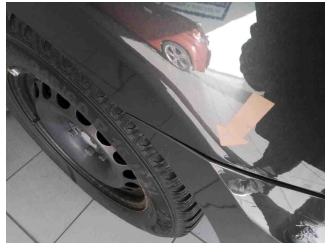



2 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

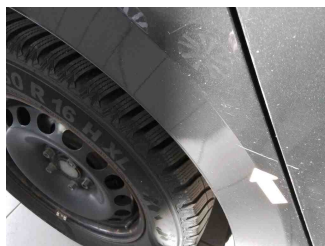


3 - Tür hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

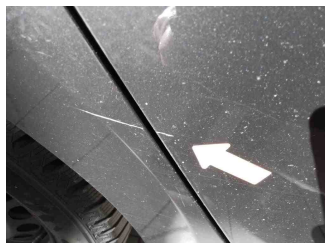

4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

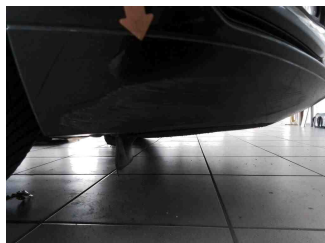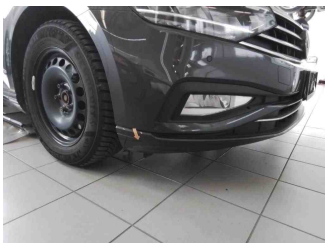

5 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen

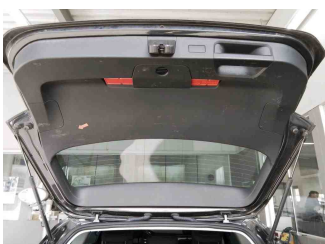



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10390149
vom: 09.04.2026

6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Sitze - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

