

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10573182
vom: 08.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002428404
Besichtigt am: 08.05.2026 08:42
Berichts-Nr: 10573182
FIN: WVGZZA1ZPV588827



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10573182
vom: 08.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CMK
Erstzulassungsdatum:	17.02.2023
Laufleistung:	47.063 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	4.236 mm
Fahrzeughöhe:	1.584 mm
Fahrzeugbreite:	1.819 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.920 kg
Radstand:	2.590 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Anthrazit/Titanschwarz/ Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12.600 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Media"

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW

4 Ganzjahresreifen 215/55 R 17

4 Leichtmetallräder "Valencia" 7 J x 17 in Galvanograu

4 Türen

6 Lautsprecher

6-Gang-Schaltgetriebe

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung weiß

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe

Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 380A (59Ah) EFB+

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Bremsbelagverschleißanzeige

Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern; Ausströmer mit Chromrahmen

Dachhimmel schwarz

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Lava Stone Black" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn

Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

ECO-Funktion

Einstiegsleisten vorn mit "R-Line"-Schriftzug

Einton-Signalhorn

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung

Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-

Federbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber elektrisch

Fernlichtassistent "Light Assist"

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend

Fußgängererkennung

Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar

Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10573182
vom: 08.05.2026

Kurzheck	Ohne zusätzliche Bereifung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
LED-Plus-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
LED-Rückleuchten dunkelrot	Pedale in Edelstahl gebürstet
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Progressivlenkung
Leuchte im Fußraum vorn	Radio
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Radschrauben Standard
Linkslenker	Radstand
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Raucherausführung
MIB3 Steuerung	Rechtsverkehr
Mittelarmlehne vorn	Regensensor
Modul Boden hinten Ausführung 7	Regionscode " ECE " für Radio
Müdigkeitserkennung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Multifunktionskamera	Reifenkontrollanzeige
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Touch-Bedienung	R-Line Ausstattung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Rückfahrkamera "Rear View"
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Nicht Heissland	Rückstrahler in allen Türen
Normal-Lackierung	Schaltgetriebe MQ200_GA
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Schalthebelknauf in Leder
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Scheibenbremsen hinten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen vorn
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Anhängervorrichtung	Schlechtwetterlicht und Abbiegelicht
Ohne Aufkleber und Embleme	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Feuerlöscher	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Ladedose	Sportfahrwerk
Ohne Ladekabel	Sportsitze vorn
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Sprachbedienung
Ohne Spurwechselassistent	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Stabilisator hinten	Stabilisator vorn
Ohne Steckdose	Standard-Klimazonen
Ohne Trennwand	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät	Stoßfänger im "R-Line"-Styling
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Zusatz-/Standheizung	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10573182
vom: 08.05.2026

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Türunterteile in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze höheneinstellbar, ergoActiveFahrsitz mit längs
verschiebbarer Oberschenkelauflage
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10573182
vom: 08.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10573182
vom: 08.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Heckklappe	Kratzer	Spotrepair
3	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
4	Türgriff außen vorne rechts	Kratzer	Lackieren
5	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Verkleidung B-Säule links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dämmung	Fehlt	Ersetzen
2	Bordwerkzeug	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10573182
vom: 08.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 6.116,08
Summe (ohne MwSt.):				€ 6.116,08

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	303,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	176,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	204,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10573182
vom: 08.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZPV588827

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10573182
vom: 08.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

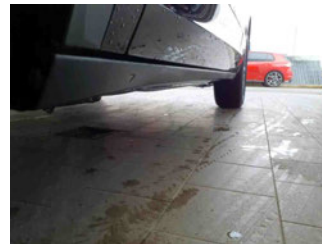

Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

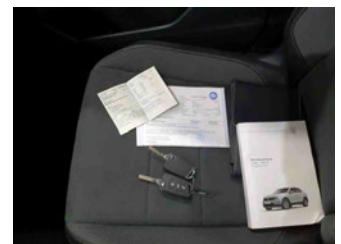

Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10573182
vom: 08.05.2026



Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10573182
vom: 08.05.2026




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

5x

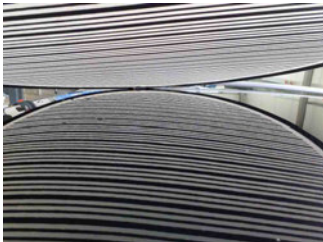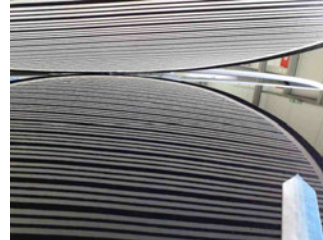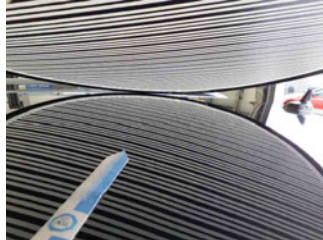

2 - Heckklappe - Kratzer - Spotrepair



3 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



4 - Türgriff außen vorne rechts - Kratzer - Lackieren



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10573182
vom: 08.05.2026

5 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Verkleidung B-Säule links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Dämmung - Fehlt - Ersetzen

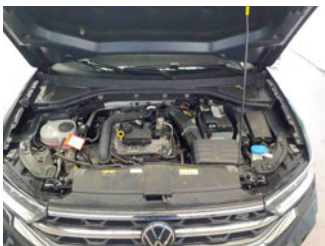

2 - Bordwerkzeug - Fehlt - Ersetzen

