

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	06.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	15.07.2026
Referenznummern	0002049000

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WV2ZZZSKZMX017265		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Golden Green / Metallic
Hersteller	VW	Nächste HU	04/2028
Typ / Verkaufsbez.	Caddy 2.0 TDI Basis	Laufleistung abgelesen	81.875 km
Erstzulassung	05.02.2021	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 75 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Dunlop	205/60R16 96V	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Dunlop	205/60R16 96V	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Dunlop	205/60R16 96V	4 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Dunlop	205/60R16 96V	4 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 12.02.2025 bei km 57.366.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

2.Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar	Ablagefächer in Dachkonsole
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Ausstattung Basis
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel schwarz lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Abdeckung Schiebetürleiste silber	Außenspiegel schwarz lackiert
Abdeckung Schiebetürleiste silber	Türgriffe außen Wagenfarbe
Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	Bodenbelag hinten (Teppich)
Bodenbelag vorn (Teppich)	Dachreling/Dachträger Vorbereitung
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR	Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
Fensterheber elektrisch vorn	Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
Funkschlüssel (2) klappbar	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer	Getriebe 6-Gang
Getränkehalter vorn	Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet
Heckklappe mit Verglasung	Heckleuchten Standard
Heckscheibe heizbar	Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekoreinlagen matt	Innenspiegel abblendbar
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	Karosserie: 5-türig
Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
Leseleuchten hinten LED	Leuchtweitenregelung
Luftzusatzheizung elektrisch	Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
Multifunktionsanzeige Plus	Nichtraucher-Paket
Notrufsystem	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
PKW-Zulassung	Radioempfang digital (DAB+)
Radstand 2755 mm	Reifenkontroll-Anzeige
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
Schiebetür links	Schiebetür rechts
SCR-System (AdBlue-Technologie)	Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest	Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest	Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid	Sonnenblenden mit Spiegel
Start/Stop-Anlage	Türverkleidung Kunststoff, Armauflage in Stoff
Verbandkasten und Warndreieck	Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung

Serienausstattung

Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
---------------------------------------	--

Sonderausstattung

Anhängerkupplung	Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
App-Connect	Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)
Lautsprecher (6)	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
Einparkhilfe hinten	Frontscheibe heizbar
Fzg. ohne Modell-Schriftzug	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Metallic-Lackierung
Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	Radvollabdeckungen / Radzierblenden
Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	Stahlfelgen 6,5x16 (schwarz)
Steckdosen 12V im Armaturenbrett und Koffer-/Laderaum	Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe, Steinschlag, Smartrepair (Bild 15, Bild 16)	85,00 €	85,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne rechts Griff, verkratzt, Smartrepair (Bild 20, Bild 21)	20,00 €	20,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	319,04 €	319,04 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	424,04 €
Minderwert	424,04 €
Händlereinkaufspreis	10.925,00 €
Händlerverkaufspreis	12.675,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert
Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 21 Fotos.

Will, Luke Felix

 Der Sachverständige, 16.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

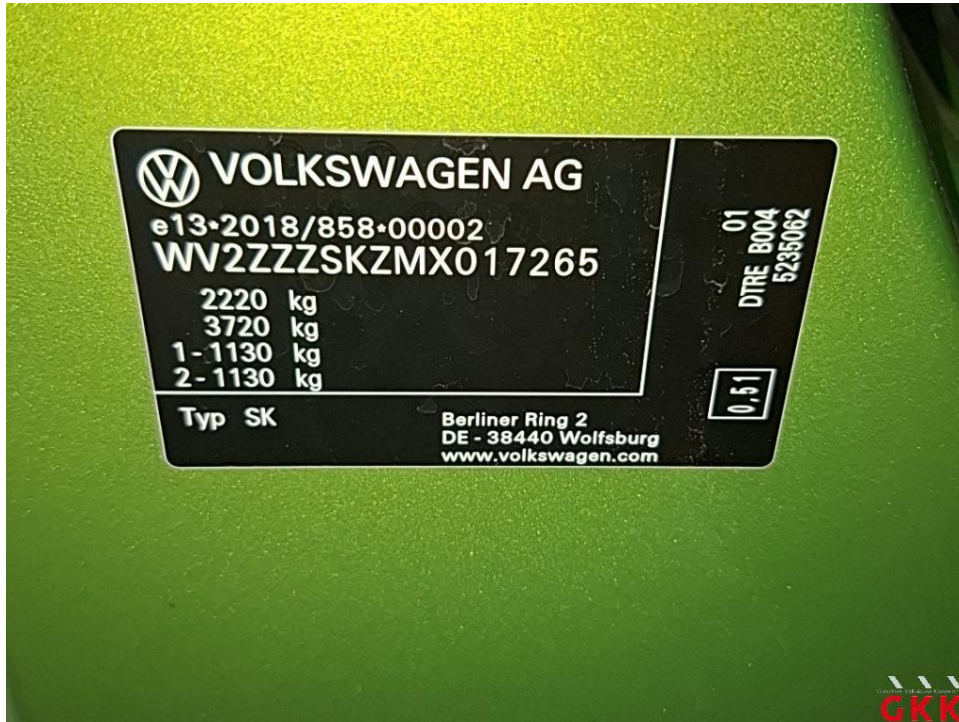


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

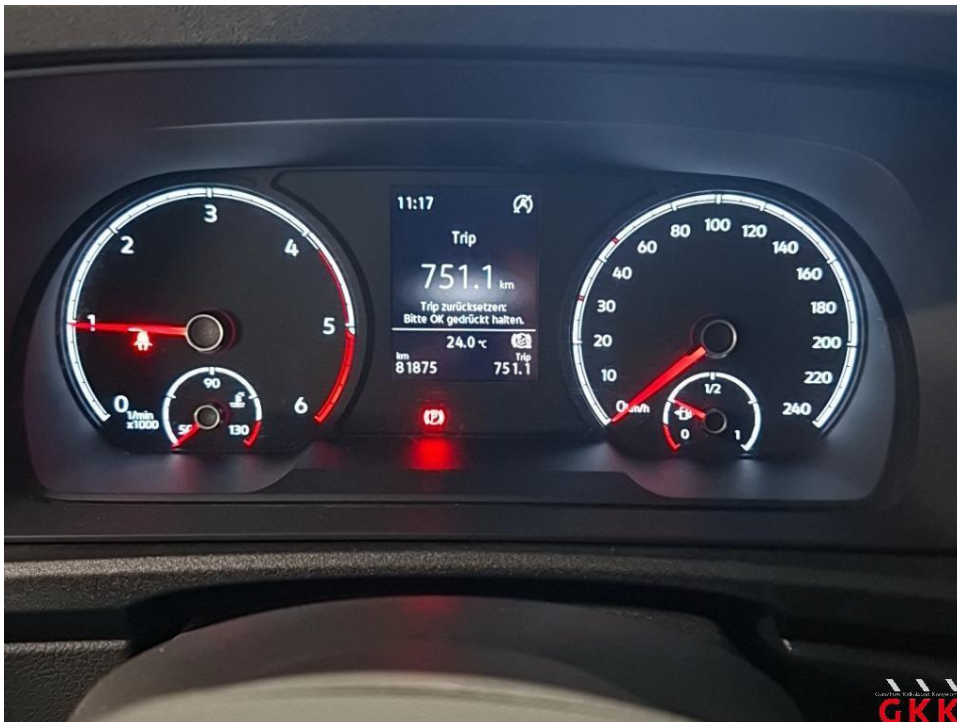


Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WV2ZZZSKZMX017265
Typbezeichnung	Caddy KO Caddy 75 CRD SG6
Datum der Auslieferung	2021-03-10

Inspektion	
Datum	2025-02-12
Laufleistung	57366 km
Auftragsnummer	2025001284
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Bremsflüssigkeits Service ☒ Sitzbelegungssensor ☒ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Boese/Born
	Stephan-Niderehe-Straße
	35037 Marburg
	Deutschland
Authorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende
Ölwechsel-Service (flexibel)	

Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

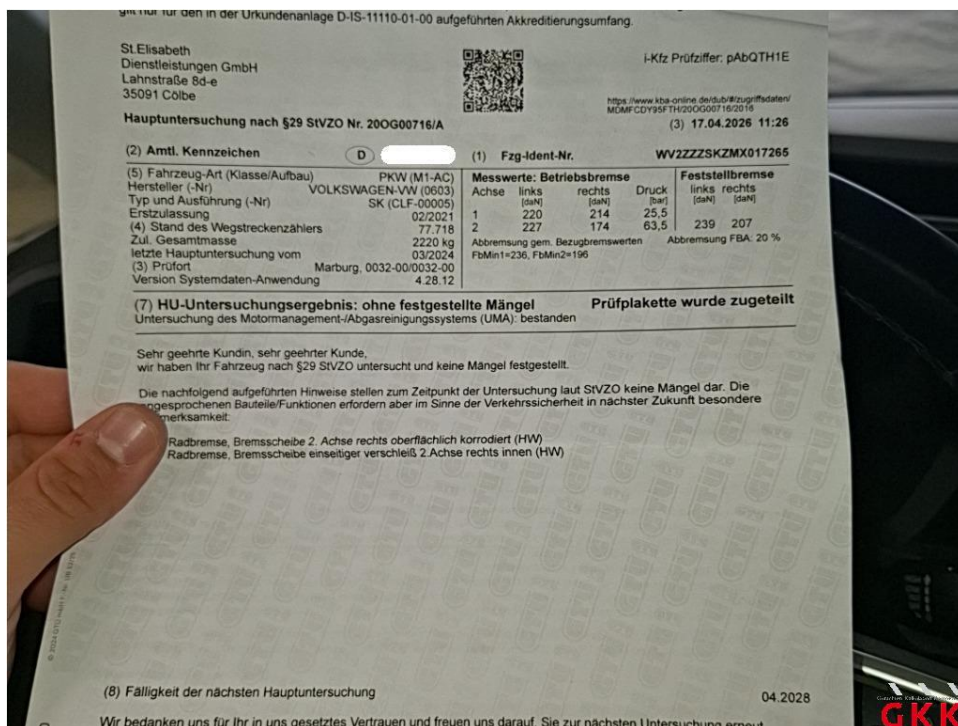


Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Frontscheibe, Steinschlag, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 16 Frontscheibe, Steinschlag, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 18 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 19 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 20 Tür vorne rechts, Griff, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage

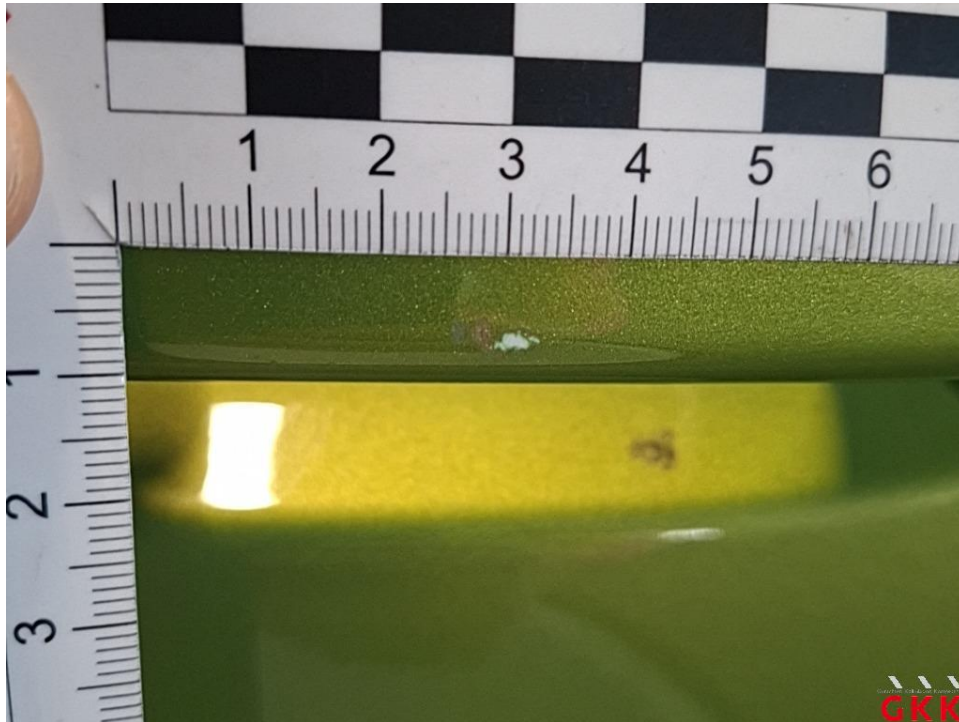


Bild 21 Tür vorne rechts, Griff, verkratzt, Smartrepair